京港澳高速公路驻马店段“4•15” 较大道路交

发布时间：2023-09-20 16:02 信息来源：市应急管理局

2023年4月15日22时35分许，京港澳高速公路K928+550m处（驻马店市确山县境内）发生一起较大道路

元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规

局、市总工会、市交通运输局等单位组成的京港澳高速公路驻马店段“4·15”较大道路交通事故调查组（以

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检

合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理

高速公路驻马店段“4·15”较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.豫GE5083/豫G6399超（临时号牌，起止日期：2013年1月19日签发，至2023年4月19日止）重型特殊结构半挂

豫GE5083,该车为解放牌重型半挂牵引车，车辆识别代号：LFWSRXSJ7KAD29604，发动机号码：53221489，

务有限公司，实际所有人：苏中辉，使用性质：货运，车辆状态：正常，注册日期：2019年7月1日。该车2022

司参加年检，检验有效期至2023年7月。该车在中国人民财产保险股份有限公司新乡市分公司投保交强险和10

起至2023年6月29日24时止，商业险保险期间自2022年6月30日0时起至2023年6月29日24时止；在中路财产保

任险，附加第三责任险自2022年9月22日0时起至2023年9月22日0时止。该车核定载人数2人，事故发生时实载

置。

豫G6399超（临时号牌），该车为迪尔帕斯牌重型低平板半挂车，车辆识别代号：LA99FRJ34L4DRP028，机动

公司，使用性质：货运，注册日期：2013年1月19日签发，至2023年4月19日止，事故发生时装载提梁机，该挂车

2. 粤QV3188白色/豫AC580重型低平板半挂车（豫AC580重型低平板半挂车机动车状态：查封,逾期未检验）

粤QV3188，该车为日野牌重型半挂牵引车，车辆识别代号：LYC2CJ713H0002767，发动机号码：P50327，
中心，实际所有人：娄淑英，使用性质：货运，车辆状态：违法未处理，注册日期：2019年9月27日。该车20
加年检，检验有效期至2023年9月。该车在中国平安财产保险股份有限公司广州中心支公司投保交强险和100万
至2023年9月25日24时止，商业险保险期间自2023年3月4日0时起至2024年3月3日24时止。该车核定载人数2人
功能的卫星定位装置。

豫AC580挂，该车为开乐牌重型低平板半挂车，车辆识别代号：LF59DRG3X71095314，机动车行驶证登记所
注册日期：2009年11月10日，检验有效期至2020年11月，机动车状态：查封，违法未处理，逾期未检验，事故

3. 京QY90X1小型越野客车

该车为索兰托小型越野客车，车辆识别代号：KNAPH8136

G5250917，发动机号码：G4KJGH759825，机动车行驶证登记所有人:武维良，实际所有人:武维良，住
质：非营运，车辆状态：正常，注册日期：2016年8月24日，检验有效期至2024年8月，核定载人数5人，事故
限公司北京市石景山支公司投保交强险和200万商业险。交强险保险期间自2022年8月11日0时起至2023年8月1
起至2023年8月22日24时止。2022年7月18日在北京宗源机动车检测有限公司参加年检。

（二）事故车辆驾驶人情况

1.张景善，男，41岁，系豫GE5083/豫G6399超（临时号牌）重型特殊结构半挂车驾驶人。身份证号：4107
县，现住址：新乡市封丘县城关乡西孟村，驾驶证发证机关：河南省新乡市公安局交通警察支队，准驾车型A2，
月18日至2024年6月18日，档案编号：41070002

7230，驾驶证至事故发生前状态正常。

2.许峰瑞，男，35岁，系粤QV3188白色/豫AC580挂重型低平板半挂车驾驶人。身份证号：410726XXXXXXXXX
县榆林西王庄村兴合北区X号，驾驶证发证机关：河南省新乡市公安局交通警察支队，准驾车型A2，初次领证日
月6日，档案编号：410700851352，驾驶证至事故发生前状态正常。

3.武维良，男，51岁，系京QY90X1小型越野客车驾驶人。身份证号：110105XXXXXXXXXX3，户籍地：北京市
号，驾驶证发证机关：北京市公安局交通警察支队，准驾车型C1/C6，初次领证日期1995年11月16日，有效期
110011464285，驾驶证至事故发生前状态正常,在交通事故现场死亡。

（三）事故路段和天气情况

事故发生路段位于京港澳高速公路驻马店段（K928+550～K928+600），北起K812+500，南至K931+620，全
为双向四车道，2012年12月实施改扩建工程，采用双侧加宽方案，于2015年12月完成改扩建后双向八车道，
平坦干燥，中央分隔带和路侧均采用波形梁钢护栏。改扩建项目单位：河南高速公路发展有限责任公司信阳改
计研究院股份有限公司。目前，该路段日常养护业主单位：河南交通投资集团有限公司信阳分公司；养护施工
司。

天气情况：事故发生当日，驻马店市气温13℃，天气晴，风速2级，湿度49%，风向南风，夜间无照明。

（四）检验鉴定情况

1.交通设施安全技术状况鉴定

2023年4月，重庆市鑫道司法鉴定中心对京港澳高速公路驻马店段（K928+550）出具安全性评价报告，
JTGTD81-2017公路交通安全设施设计细则要求。

2.车辆安全技术性能鉴定

（1）2023年4月，重庆市鑫道司法鉴定中心出具鉴定意见：1.豫GE5083（重型半挂牵引车）灯光信号有效
障；驻车制动有效；行车制动有效。2.豫G6399超（重型低平板半挂车）灯光信号有效；驻车制动有效；行车

（2）2023年4月，河南华沛车辆鉴定服务有限公司出具鉴定意见书：粤QV3188（豫AC580挂）重型半挂牵光亮度不足，不符合技术标准；两侧其余已安装尾灯工作正常。

（3）2023年4月，重庆市鑫道司法鉴定中心出具鉴定意见：京QY90X1小型越野客车起火燃烧应为，豫GE5栏，进入对向车道京QY90X1小型越野客车车头左侧发生撞击，致京QY90X1小型越野客车发动机舱内蓄电池及电受到严重撞击，电控汽车喷油管泄露，“漏电火花”引燃油蒸汽而起火，最终造成京QY90X1小型越野客车烧毁

（4）2023年4月，重庆市鑫道司法鉴定中心出具鉴定意见：根据现场图、现勘照片、车体痕迹形态特征片等检材综合分析：豫GE5083重型半挂牵引车追尾粤QV3188重型半挂牵引车前未见有制动避让和转向避让过程见度较高应排除豫GE5083驾驶员无法观察到粤QV3188的可能。

（5）2023年4月，重庆市鑫道司法鉴定中心出具鉴定意见：京QY90X1小型越野客车，被检验车辆前灯光信常无故障；驻车制动有效；行车制动有效。

3.驾驶人酒精、毒物检测

2023年4月17日，驻马店市公安局物证鉴定所出具鉴定书：驾驶人张景善、许峰瑞分别进行了血液酒精含液酒精含量测试值均为0.0mg/100ml，血液毒品含量检测结果均为阴性，排除酒驾、毒驾嫌疑。

（五）事故单位情况

长垣军强汽车运输服务有限公司，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人：赵东强，2018年资本：588万元，统一社会信用代码91410728MA45H1U483，营业期限：长期。经营范围：许可项目：道路货物务；汽车拖车、求援、清障服务；运输设备租赁服务；国内货物运输代理。道路运输经营许可证编号：豫交强，副经理：阚君霞（赵东强妻子），财务主管：魏丽，安全经理：阚军亮（赵东强妻弟），安全员：马涛为挂靠车辆，分别为：豫GG2389、豫GE5083（事故车辆）、豫GD5353、豫GG8322、豫GF3366、豫GG3756（蓝牌

（六）车辆行驶轨迹和驾驶人驾驶行为情况 1.2023年4月15日17时40分许，张景善驾驶豫GE5083号成的半挂汽车列车、半挂车载运的提梁机，由湖北鄂州收费站驶入沪渝高速，18时20分经沪渝高速武黄驶入武汉东四环线，19时06分经武汉东四环线驶入福银高速汉孝段，19时22分经福银高速汉孝段驶入京港澳高南向北行驶至京港澳928KM+550M处发生事故。

2.2023年4月15日0时17分，许峰瑞驾驶粤QV3188白色/豫AC580挂重型低平板半挂车，从广东省庆丰站驶入武汉段灯塔枢纽-孝感东，22时35分许，自南向北行驶至928KM+550M发生道路交通事故。

3.2023年4月15日13时33分，武维良驾驶京QY90X1号小型越野客车从京港澳高速徐水站上站，沿京港澳高速服务区，21时34分离开漯河服务区，22时35分许，自北向南行驶至928KM+550M发生道路交通事故。

4.通过调取豫GE5083号/豫G6399超(临时车牌)半挂车、粤QV3188白色/豫AC580挂号半挂车GPS监控资料分峰瑞的询问笔录，排除张景善、许峰瑞、武维良在事故发生前存在疲劳驾驶行为。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年4月15日22时35分许，张景善驾驶豫GE5083/豫G6399超半挂牵引车沿京港澳高速公路由南向北行驶粤QV3188/豫AC580挂号半挂车发生追尾，豫GE5083/豫G6399超号挂车失控冲破中央护栏进入对向车道与武维良越野客车起火，武维良及同车乘车人王利、武嫣然3人死亡、三车不同程度受损及部分道路设施损坏。该起道济损失约500万元。

（二）应急救援、善后处置情况

接到事故报警后，市公安局110指挥中心立即通知高速交警巡逻民警、消防救援队员、路产大队和120急救QY90X1号牌车内3人死亡。市公安局情指联勤中心核明情况后，及时向市委、市政府、市委政法委和省公安厅

店市、确山县党委政府领导高度重视，市政府领导带领确山县和市直相关部门负责同志赶赴现场，指导事故救
及时，迅速调动应急救援力量参与处置，全面排查安全隐患，防范发生次生事故。事故未涉及到危化品车辆，
家属达成协议并赔偿到位。

（三）应急处置评估结论

事故发生后，市委市政府、确山县委县政府和各相关部门应急响应迅速、处置措施得当，有效组织了应急
故信息报送渠道畅通，信息流转及时，政府和相关部门应急响应迅速，能及时、准确上报并发布事故信息，未
够互相配合、共同参与、积极救援，现场处置措施得当，未发生次生事故；在善后处置方面,能够积极有效做
良社会影响。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

张景善驾驶豫GE5083/豫G6399超重型特殊结构半挂车，在行车过程中未注意观察前方车辆，未确保驾驶安
原因。

（二）间接原因

长垣军强汽车运输服务有限公司未按照法律规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，
生产教育和培训不到位，存在车辆挂靠经营现象，对所属车辆日常管理处于失控状态。

（三）事故性质

经调查认定，京港澳高速公路驻马店段“4·15”较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故责任人员和单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员（1人）

张景善，豫GE5083/豫G6399超挂号车驾驶人，对事故发生负有直接责任。因涉嫌交通肇事罪于2023年4月
驿城区人民检察院批准逮捕，现羁押于驻马店市公安局看守所。

（二）建议司法机关采取强制措施人员（3人）

1.赵东强，长垣军强汽车运输有限公司法定代表人，涉嫌重大责任事故罪，建议新乡市长垣市公安局立案

2.阔军亮，长垣军强汽车运输有限公司安全经理，涉嫌重大责任事故罪，建议新乡市长垣市公安局立案侦

3.胡伟丽，长垣军强汽车运输有限公司监控员，涉嫌重大责任事故罪，建议新乡市长垣市公安局立案侦查

（三）建议问责的公职人员（2人）

1.何勇，中共党员，时任长垣市道路运输管理局副局长，分管货运、道路客运安全工作。未尽到行业主管
全主体责任不力，对涉事货运企业的日常监督检查、安全教育和车辆维修检查不到位。何勇对上述问题负有主
纪调查处理。

2.李国，中共党员，长垣市交警大队车管所副所长，未尽到行业管理部门的安全监管职责，对长垣军强汽
涉事车辆驾驶员从来没有参加过公司的安全教育培训等问题，只是口头告知公司负责人，未作检查记录和下达
任，建议新乡市长垣市有关部门依法依纪调查处理。

（四）建议行政处罚的责任单位和责任人员

长垣军强汽车运输服务有限公司未落实安全生产主体责任，为事故责任单位，建议新乡市应急管理局依法
人赵东强进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施


为深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上道路交通安全事


（一）进一步落实道路运输企业安全生产主体责任。道路运输企业要认真落实安全生产主体责任，严格执生产责任制和安全管理制度，健全安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，保证安全生产的必要投入；要严驶人的动态监管；要加强对安全管理人员和从业人员的教育培训考核，定期召开安全生产会议，开展安全生产隐患和薄弱环节，消除事故隐患。

（二）进一步落实道路交通安全监督管理责任。道路交通管理部门要切实履行安全监管职责，严格遵守责”的原则，采取有效措施，层层落实道路交通安全责任制，加强道路交通安全管理工作；严格道路运输市场制度和安全生产条件审核关；加大对从业人员的宣传教育力度，对于安全意识淡薄造成伤亡事故的货运驾驶人项治理工作，定期进行安全评价和排查抽查，对安全管理混乱、存在重大安全隐患的运输企业，依法严肃处理

（三）进一步提升道路运输行业从业人员教育管理水平。道路交通管理部门要高度重视道路运输行业从业资格准入关，加强从业条件审核与培训考试，采用案例教育等多种形式，不断提高从业人员的安全意识、法治建立驾驶员安全教育、培训及考核档案，定期对货运驾驶人开展法律法规、技能训练、应急处置等教育培训，通违法信息、交通事故信息的共享机制，加快推进信息查询平台建设，设立驾驶人“黑名单”信息库。

扫一扫在手机打开当前页

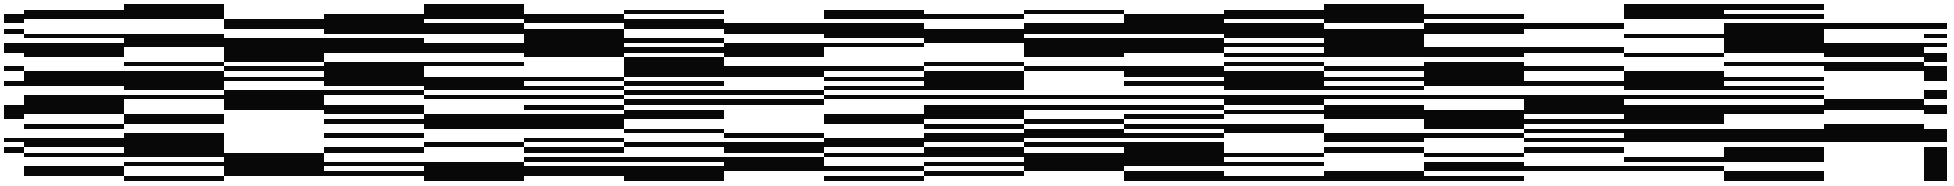

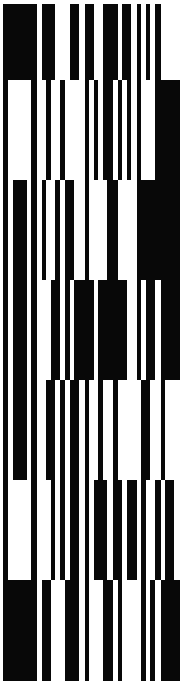

【关闭当前页面】

国家部委 ▼ 省政府部门 ▼ 市政府部门 ▼ 县区人民政府 ▼

驻马店市人大常委会 | 政协驻马店市委员会 | 驻马店市监察委员会 | 驻马店市中级人民法院 | 驻马店

党政机关

政府网站找错

主办：驻马店市人民政府办公室 承办：驻

备案序号：豫ICP备06001586号-1 网站标

豫公网安备 41170002100001号