政府信息公开
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
重点领域信息公开
政策文件
政府信息公开年报
依申请公开

公示公告

马龙鸡头村“4·6”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2025-09-01　来源：区应急管理局　浏览：77

2025年4月6日18时57分，曲靖市马龙区煤鸡线1公里200米（鸡头村街道辖区）发生一起一般道路交亡。直接经济损失90余万元。

事故发生后，2025年4月10日，曲靖市安全生产委员会向马龙区人民政府下发了《一般生产安全事故书》（曲安事故督办〔2025〕23号），对该起事故查处进行挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规。经马龙区政复〔2025〕82号、92号），成立由市公安局马龙分局、区应急管理局、区交通运输局、区总工会、鸡头村业园区管委会安环中心等部门有关人员组成马龙鸡头村“4·6”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组监委、区检察院及时开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、料和分析论证，查清了事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故了事故暴露出的突出问题，提出了建议和事故防范措施。

经调查认定，马龙区鸡头村“4·6”道路交通事故是一起因驾驶员驾驶车辆超越同向行驶的电动自行车时行车驾驶人倒地后被重型自卸货车右侧后轮碾压，造成电动车驾驶人死亡的一般道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）车辆基本情况

1.云D895**号重型自卸货车，解放牌CA325*******1E5,车辆识别代号LFNKRX*******185,发动机号所有人为孙*红，登记住址为云南省曲靖市马龙区王家庄街道庄郎社区居委会***村*号，该车于2017年02月市交通警察支队办理注册登记手续，核定载人数2人(肇事时载1人),核定载质量12670kg(肇事时载34480kg),核

02月28日，此车具有《中华人民共和国道路运输证》，证书编号：530****803；此车具有《道路运输经营许
5303****085；该车在中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司办理机动车交通事故责任强制
66050*****507,保险期间自2025年02月28日00时00分起至2026年02月27日24时00分止，肇事时由吕*辉驾驶
辉向交通管理大队提供的售车协议显示，该车于2024年11月19日由吕*辉从汪*云处购买，其购买车辆时原
名下。

2.云DW**6号电动自行车，台铃牌TDT**33Z,车辆识别代号349922****045，发动机号TLSWX48****
人为王*正，登记住址为云南省曲靖市马龙区鸡头村街道鸡头村社区居委会**村*号，该车于2024年11月08日
通警察支队办理注册登记手续，肇事时载1人，查验有效期止2034年11月08日，肇事时由王*正骑行。

（二）驾驶人及受害人基本情况

1.驾驶人：吕*辉，男，汉族，2003年01月07日出生，公民身份号码：53032*****079,住址：云南省曲
街道鸡头村社区居委会***村*号，持云南省曲靖市公安局交通警察支队核发的驾驶证号为53032****
530***581的准驾车型为B2D类的机动车驾驶证，初次领证日期为2021年05月25日，有效期限2021年05月2
日。持有《道路运输从业人员从业资格证》证号：53032*****079，从业资格类别：经营性道路货物运输驾
D8**95号重型自卸货车驾驶人。据曲靖市公安局马龙分局交通管理大队《道路交通事故认定书》中显示现场
式酒精检测仪检测，吕*辉呼出气体中的酒精检测结果为0mg/100ml，与血液送检结果一致；曲靖市公安局马
告书（马公（交）现检字〔2025〕37号）显示：吕*辉的检测样本经现场检测，结果吗啡/甲基安非他明(冰毒

2.受害人：王*正，男，汉族，1965年05月08日出生，公民身份号码：53222*****930,住址：云南省曲
街道鸡头村社区居委会**村村民组*号，系本案中云DW**6号电动自行车驾驶人，在事故中受伤后抢救无效
司法鉴定中心曲珠司〔2025〕尸鉴字9号《司法鉴定意见书》鉴定意见：被鉴定人王*正死亡原因符合交通事
性颅脑损伤、呼吸循环衰竭死亡。

（三）事故发生经过

2025年4月6日，吕*辉驾驶云D8**95号重型自卸货车沿曲靖市马龙区煤鸡线由东向西行驶，18时57分
龙区煤鸡线1公里200米处，其所驾车辆超越同向行驶的王*正驾驶的云DW**6号电动自行车时发生刮擦，导
D8**95号重型自卸货车右侧后轮碾压，造成王*正抢救无效后死亡、云DW**6号电动自行车受损的道路交通

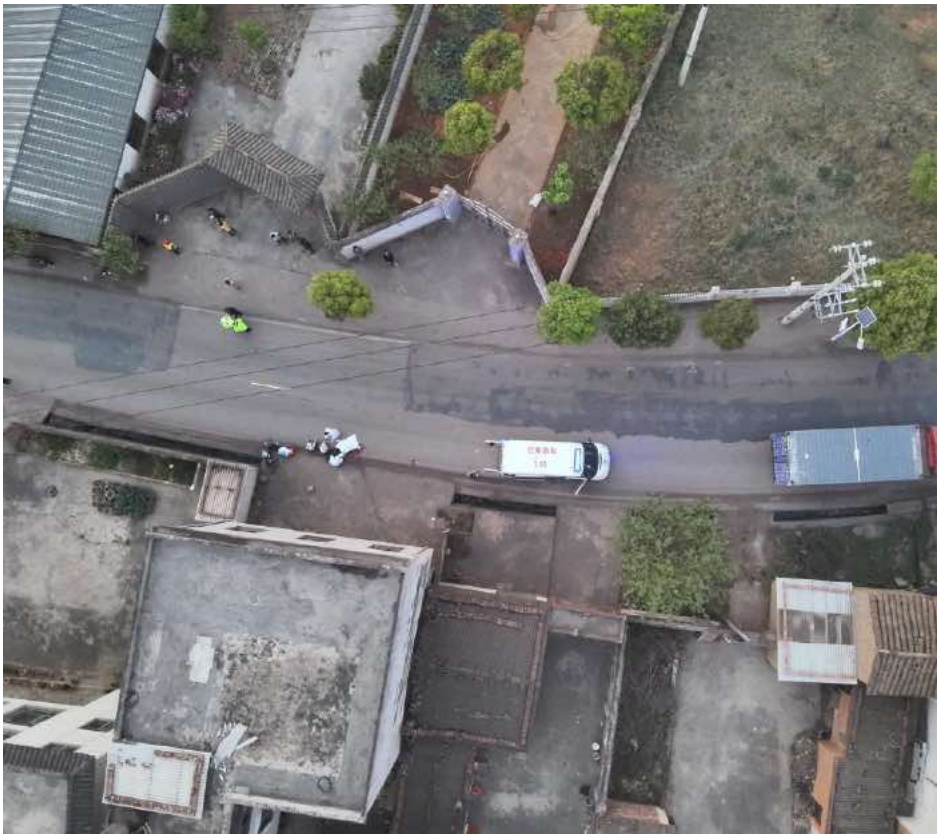


图1 事故发生现场图片

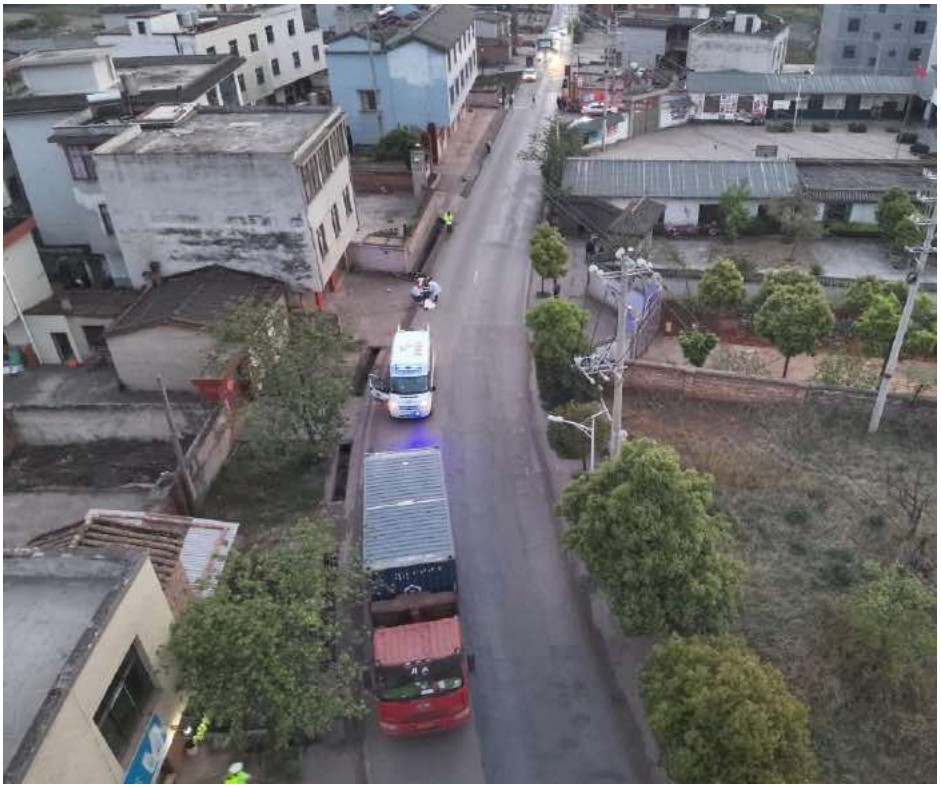


图2 事故发生现场图片

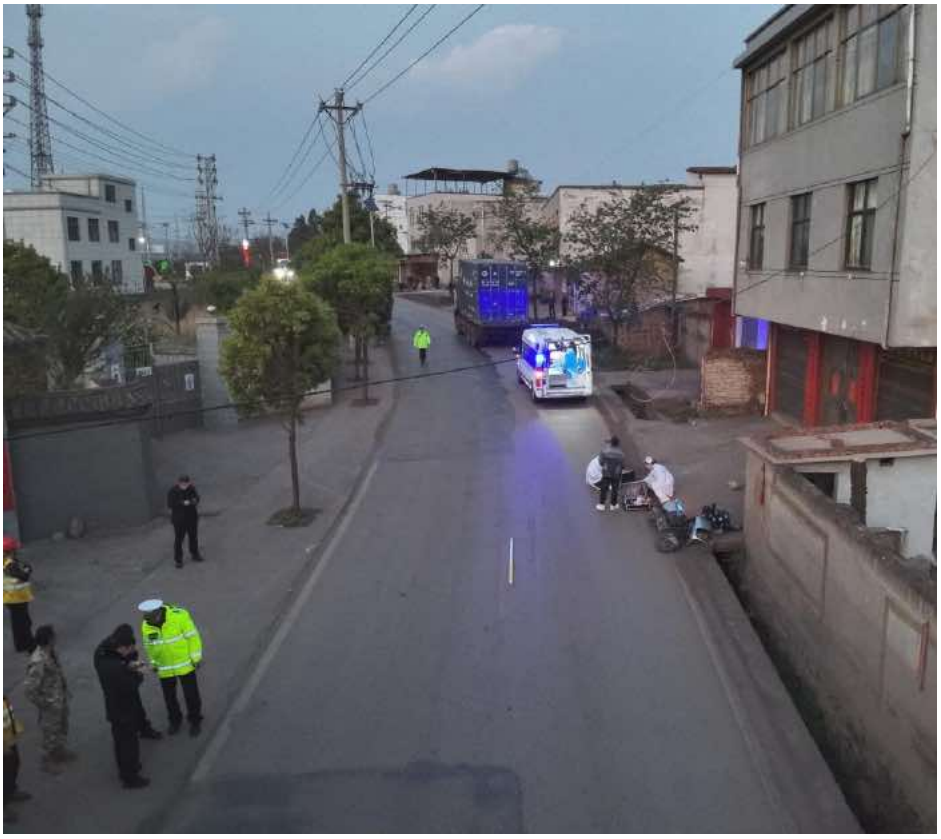


图3 事故发生现场图片

（四）事故现场

事故现场位于曲靖市马龙区煤鸡线1公里200米处，该路段为东西走向的机非混合道路，道路为干燥的靖市马龙区鸡头村街道，西至曲靖呈钢钢铁有限公司。道路未渠划标线，有效路面全宽6.2米，该路段法定限



图4 道路交通事故现场实景俯瞰记录图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）的有关规定，事
损失为90余万元人民币（不含事故罚款）。

（六）其他情况

据车牌号为云D8**95号的售车协议显示，该车于2024年11月19日由吕*辉从汪*云处购买，其购买车辆
汪*云名下，事故调查组成立后在事故调查过程中发现，该车辆投保人为曲靖市马龙区明通物流有限责任公
即对曲靖市马龙区明通物流有限责任公司负责人与驾驶员吕*辉进行询问，经核实:

1.云D8**95号重型自卸货车系私人货运车辆，该车辆与曲靖市马龙区明通物流有限责任公司不存在管

2.吕*辉系个体运输的自然人，与曲靖市明通物流有限责任公司无直接关联，不存在管理关系;

3.被保险人为曲靖市马龙区明通物流有限责任公司的原因：吕*辉与曲靖市马龙区明通物流有限责任公
双方签有运输合同。吕*辉购买的车辆原车主为孙*红，因车辆未过户到吕*辉名下，在车辆投保时为图方便
通物流有限责任公司代为投保，保险费用实际由吕*辉个人出资。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年4月6日19时03分，市公安局马龙分局接到驾驶人吕*辉报警称：其驾驶的货车撞倒一辆电动车
19时11分，鸡头村派出所民警到达现场进行管控，曲靖市马龙区交通管理大队大队长夏*钊指挥、副大队长
警董*升对事故进行处置，随即区人民政府有关领导率应急、交通等部门主要负责同志，立即赶到事发现场
置工作。

（二）事故现场应急处置情况

民警到达事故现场后，及时对事故现场进行管控并核实人员情况。2025年4月6日18时59分，马龙区人
民医院120急救中心指令赶赴现场进行急救处置，于19时10分到达现场进行急救处置；19时40分，经急救医
抢救无效后死亡。20时35分，现场勘验完毕后，恢复交通。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况：马龙区人民医院接马龙区人民医院120急救中心指令赶赴现场进行急救处置，经急救
场抢救无效后死亡。

2.善后处置情况：事故发生后，马龙区人民政府高度重视，要求尽快查明事故原因，做好善后处置工
围绕1名遇难者及其家属开展相关工作，2025年5月15日曲靖市公安局马龙分局交通管理大队出具《道路交通
定吕*辉承担事故的全部责任。赔偿由保险公司向受害者家属进行赔付，保险公司赔偿款现已向受害人家属
日，遇难者家属情绪稳定，未发生死者家属上访、闹访等事件，没有社会舆情出现。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起道路交通事故发生后，应急响应启动及时，各有关单位接警后能第一时间
源，协同作战，以最快速度救人和维护交通秩序，将事故影响降到最低，指挥员及时赶到现场，靠前指挥
速，未出现新伤亡及影响社会稳定的问题。

三、事故原因分析

（一）事故原因分析

吕*辉驾驶载物超过核定载质量的机动车上道路行驶，与对面来车有会车可能时超车，是造成事故发
故原因分析依据：道路交通事故认定书）。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.据云南聚祥司法鉴定中心云聚司鉴〔2025〕车技鉴字第44号、车速鉴字第28号《交通事故痕迹物证
意见：(1)云D8**95号车发生事故前转向系的功能有效。(2)云D8**95号车发生事故前制动系的功能有效，(3
事故前灯光电器(照明信号装置和其他电气设备)的安全技术状况不合格。(4)未检见云D8**95号车发生事故前
云D8**95号车发生事故时的行驶速度不具备鉴定条件。

2.据云南聚祥司法鉴定中心云聚司鉴〔2025〕车技鉴字第45号、车速鉴字第29号《交通事故痕迹物证
意见：(1)云DW**6号车发生事故前转向系的功能有效。(2)云DW**6号车发生事故前制动系的功能有效。(3
事故前灯光电器的功能有效。(4)未检见云DW**6号车发生事故前存在机械故障。(5)云DW**6号车发生事故
备鉴定条件。

（三）其他可能因素排除

根据公安出警记录、事故现场勘查、询问笔录和事故现场视频资料分析，排除刑事他杀的可能性。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规的规定，对事故责任单位及人员的处理建议如下

1.相关责任人：吕*辉，男，系云D8**95号重型自卸货车驾驶人，其驾驶载物超过核定载质量的机动
对面来车有会车可能时超车，是造成事故发生的全部过错，经交警部门认定，其对事故的发生承担全部责任
龙分局交通管理大队依法移送区人民检察院审查起诉，且吕*辉存在以下三项交通违法事实：(1)驾驶机动车
对面来车有会车可能时超车；(2)驾驶机动车载物超过核定的载质量；(3)驾驶载货汽车未按照规定安装后下
车身反光标识、机件不符合技术标准、擅自改变机动车外形的机动车上道路行驶。建议由市公安马龙分局
《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条规定[1]、第四十三条第二项规定[2]、第九十条规定[3]、
规定[4]依法对其进行处理。

2.相关车辆：云D8**95号重型自卸货车违法超限超载运输，建议由曲靖市交通运输综合行政执法支
《中华人民共和国公路法》第七十六条第（五）项[5]及《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条
[6]，对其经营者进行处罚。

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安
真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第二项：同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足
施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：与对面来车有会车可能的。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条规定：驾驶机动车违反道路通行规定的，处警告或者二十
罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款规定：货运机动车超过核定载质量的，处二百元
款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款。

[5]《中华人民共和国公路法》第七十六条第（五）项：违反本法第五十条规定，车辆超限使用汽车渡船或
限行驶的，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处三万元以下的罚款。

货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载
上二千元以下罚款。

[6]《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第（二）项：车货总质量超过本规定第三条第一款第2限定标准，但未超过1000千克的，予以警告；超过1000千克的，每超1000千克罚款500元，最高不得超过30(

五、事故主要教训

（一）违法驾驶危害极大

驾驶人驾驶载物超过核定载质量的机动车上道路行驶，已违反《中华人民共和国道路交通安全法》中规定，属于严重交通违法行为。而在与对面来车有会车可能时仍强行超车，更是罔顾交通安全的危险行为亡的惨痛后果，凸显了违法驾驶是引发重特大交通事故的重要根源。

（二）安全意识严重缺失

机动车驾驶人存在明显的安全意识淡薄问题。驾驶人没有充分认识到超载和危险超车可能带来的严重重视严重不足。

（三）监管存在薄弱环节

相关监管部门在对货运车辆超载行为的监管上存在漏洞，未能及时发现和查处大量超载车辆上路行驶行秩序管理方面，对会车时超车等危险驾驶行为的管控力度不够，未能形成有效的震慑，导致部分驾驶人无

六、事故整改和防范措施

鸡头村街道、曲靖市公安局马龙分局交通管理大队、曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队等单故的深刻教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安强化道路交通安全执法和隐患排查工作，坚决避免类似事故的发生。为有效防范类似事故再次发生，提出以措施建议：

（一）强化交通执法力度

公安交管部门、曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队要加大对货运车辆超载行为的查处力度，动巡查相结合的方式，严厉打击超载违法行为，对查处的超载车辆坚决依法处罚并责令消除违法状态。同时秩序的管理，重点整治会车时超车等危险驾驶行为，形成高压执法态势。

（二）加强运输企业监管

交通运输部门要对辖区内的货运运输车辆及企业进行全面排查和严格监管，建立健全车辆和驾驶人管驶人的安全教育和培训，严禁所属车辆超载上路。对存在严重安全隐患和多次违法的运输从业人员，依法依吊销相关经营许可。

（三）开展交通安全宣传教育

宣传部门、公安交管部门、交通运输部门等联合开展交通安全宣传教育活动，通过电视、广播、网络道，广泛宣传超载、危险超车等交通违法行为的危害和相关法律法规知识。组织货运车辆驾驶人开展专题安通安全意识和守法意识。

（四）完善道路安全设施

交通部门对辖区内的道路进行全面排查，在事故易发路段、会车困难路段增设交通标志标线，如设置速让行标志等，提醒驾驶人规范驾驶。对存在安全隐患的路段及时进行整改，改善道路通行条件。

马龙区人民政府“4·6”事故调查组

2025年8月15日

上一篇：马龙鸡头村云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司炼铁厂“12·27”一般灼烫事故调查报...

下一篇：马龙呈钢集团“4·23”一般机械伤害安全生产瞒报事故调查报告