附件

平远泗水“11·13”一般道路交通事故调查报告

平远县政府事故调查组

2026年7月27日

目 录

一、事故基本情况 **6**

（一）涉事单位情况 6

（二）涉事车辆情况 7

（三）当事人基本情况 8

（四）事故发生经过 9

（五）事故现场情况 9

（六）人员伤亡情况和直接经济损失情况 10

（七）其它情况 11

二、事故应急处置及评估情况 **11**

（一）事故信息接报及响应情况 11

（二）事故善后情况 11

三、事故原因分析 **11**

（一）事故认定情况 11

（二）直接原因 12

（三）事故相关检验检测鉴定情况 12

四、有关单位存在的主要问题 **13**

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 **13**

（一）免予处罚的人员 13

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 13

（三）其他处理建议 14

六、事故主要教训 **14**

七、事故整改和防范措施建议 **14**

（一）完善动态监管体系，补齐人车管理短板 14
（二）强化多部门联动执法，深化交通安全宣传引导 15
（三）深化事故警示教育，闭环落实整改复查评估 15

平远泗水“11·13”一般道路交通事故调查报告

2025年11月13日09时57分许，谢*芬驾驶闽FA3073重型自卸货车，行驶至平远县泗水镇X038麻泗线金田路口时，与李*隆驾驶的粤M5J631轻型厢式货车发生碰撞，碰撞后谢*芬驾驶车辆偏离道路撞向路侧山体，车辆变形挤压造成谢*芬撞击并受困当场死亡及双方车辆受损的交通事故。

事故发生后，平远县委、县人民政府主要领导专门作出指示，要求各级各部门全力做好善后工作，迅速开展调查工作彻底查清事故原因，依法依规严肃问责。为查清事故原因，吸取教训，举一反三，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定和要求，2025年11月21日，平远县人民政府批准成立了平远泗水“11·13”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），县应急管理局局长担任组长，成员由泗水镇人民政府、县公安局（县公安局交通管理大队）、县交通运输局、县公路事务中心、县总工会、县应急管理局人员组成，同时邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、询问证人、综合分析等方式手段，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原

因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

经调查认定，平远泗水“11• 13”一般道路交通事故是一起因驾驶员谢*芬未靠道路右侧行驶，驶过道路中心线与对向车辆相撞造成的一般生产经营性道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位情况

1. 基本情况

龙岩经开物流有限公司，事故车辆闽FA3073重型自卸货车所有人。统一社会信用代码91350800MA2YBCQC8U，法定代表人陈*红，成立于2017年6月，现有员工40人，共有136辆（含挂车）运输车辆，现营运有动力车73辆。持有道路运输经营许可证，证号为：闽交运管许可龙字350802300195号，有效期至2028年6月5日。企业注册地址福建省龙岩市新罗区龙门镇朝前村物流大道766号2幢102D，企业类型有限责任公司（自然人独资），注册资本人民币贰佰万元整，经营范围许可项目：货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；大型物件运输；普通货物道路运输；装卸搬运；冷藏车道路运输；汽车租赁；汽车拖车、救援、清障服务；通用仓储（不含危险品）；其他未列明的仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动）。

2. 安全管理情况

龙岩经开物流有限公司成立有安全生产管理机构，主要负责人陈春红持有道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安

全考核合格证明，证明编号：A01202035391986，有效期限：2020年12月23日至2026年12月23日，安全管理人员陈*玉、吴*芬持有道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明，证明编号分别是：B01202135761821和B01201035379379，有效期限分别为2021年12月08日至2027年12月08日和2020年12月12日至2026年12月12日。公司制定有安全生产管理制度，建立了全员责任制，制订了相关应急预案并演练。公司制订了驾驶员安全培训内容及计划，对驾驶员进行了安全知识培训，建立了车辆技术档案、驾驶员档案，有日常安全隐患排查记录，公司车辆安装安全监控系统，对所属车辆实行24小时动态监督管理，公司有安全生产费用提取和使用，对公司所有车辆能够跟踪落实安全营运情况。因闽FA3073重型自卸货车登记后长期未有营运记录，2021年与谢*芬多次电话和微信沟通确认闽FA3073长时间未营运，于2022年9月16日向龙岩交通管理局申报闽FA3073停运（福建省道路运政管理信息系统记录可查，且数据未与广东省交通部门联网）。谢*芬于2025年3月和吴*健合伙成立了平远县鑫原建筑材料销售中心（个体工商户），在未向公司报备的情况下擅自恢复闽FA3073的营运。事故发生12天后公司接到谢*芬家属关于闽FA3073交通事故的情况，配合平远县公安局交通管理大队和死者家属处理相关车辆手续等，并组织召开了警示教育会。

（二）涉事车辆情况

1. 闽FA3073重型自卸货车：车辆所有人为龙岩经开物流

有限公司（统一社会信用代码为91350800MA2YBCQC8U，法定代表人为陈*红，身份证号352601********824X），品牌型号为东风牌/EQ3180GD5D1，车辆识别代号为LXUX3B124L4H30219，发动机号E60E2H00055，检验有效期至2025年11月30日，车辆在华安财产保险股份有限公司购买有交强险（保单号：602188203012024000741O）。核定载质量9605千克，车辆整备质量8200千克，事发时车辆及所载货物（沙）总重因事故及救援过程中卸洒，无法确定具体载货重量，在闽FA3073装载货物的沙场视频监控中可证实未超载。

2. 粤M5J631轻型厢式货车：车辆所有人为广东电网有限责任公司梅州平远供电局（统一社会信用代码为91441426MA51HYAU1E，法定代表人为庄*忠，身份证号441425********0897），品牌型号为日产牌/ZN5035XXYUCK5，发动机号为428785D，检验有效期至2026年1月31日，车辆在鼎和财产保险股份有限公司购买有交强险（保险单号21010002025110100057 4）和商业险（保险单号210100020251230000209）。

（三）当事人基本情况

1. 谢*芬，男，身份证号：441426********0014，户籍所在地广东省平远县差干镇加丰村金星，持有准驾车型为“A2”的机动车驾驶证（档案编号：441400302106，初次领证日期：1999年5月27日，有效期：长期），驾驶闽FA3073重型自卸货车，在事故中死亡。

2. 李*隆，男，身份证号：441426********0617，户籍所在地广东省平远县大柘镇平城中路 8 号 26-2，持有准驾车型为“C1E”的机动车驾驶证（档案编号：441400410438，初次领证日期：2000 年 1 月 19 日，有效期：长期），驾驶粤 M5J631 轻型货车。

（四）事故发生经过

2025 年 11 月 13 日上午，谢*芬驾驶闽 FA3073 重型自卸货车从平远县鑫原建筑材料销售中心（其本人与吴*健合伙开办公司）装载沙沿广东省平远县 X038 麻泗线由北往南行驶，送往泗水镇客户家。平远县供电局员工李*隆驾驶粤 M5J631 轻型厢式货车沿东石镇—泗水镇—上举镇路线开展工程管控及打卡。9 时 57 分许，谢*芬驶至泗水镇金田村高寨弯道路段时，越过中心虚线驶至对向车道，与由南往北行驶的粤 M5J631 轻型厢式货车发生碰撞，两车碰撞后谢*芬驾驶车辆驶出路外，撞上路侧山体，致使闽 FA3073 重型自卸货车车头严重变形，谢*芬被撞击并挤压受困，造成谢燃芬当场死亡，双方车辆受损。

（五）事故现场情况

事故现场位于广东省平远县 X038 麻泗线（汶水至泗水镇）泗水镇金田村高寨弯道路段。X038 麻泗线呈南北走向，南往平远县泗水镇，北往平远县差干镇，水泥路面，事故地点为弯道，同方向 1 条机动车道，道路施画有中心单虚线，路侧为山体。道路交通事故现场图如下：

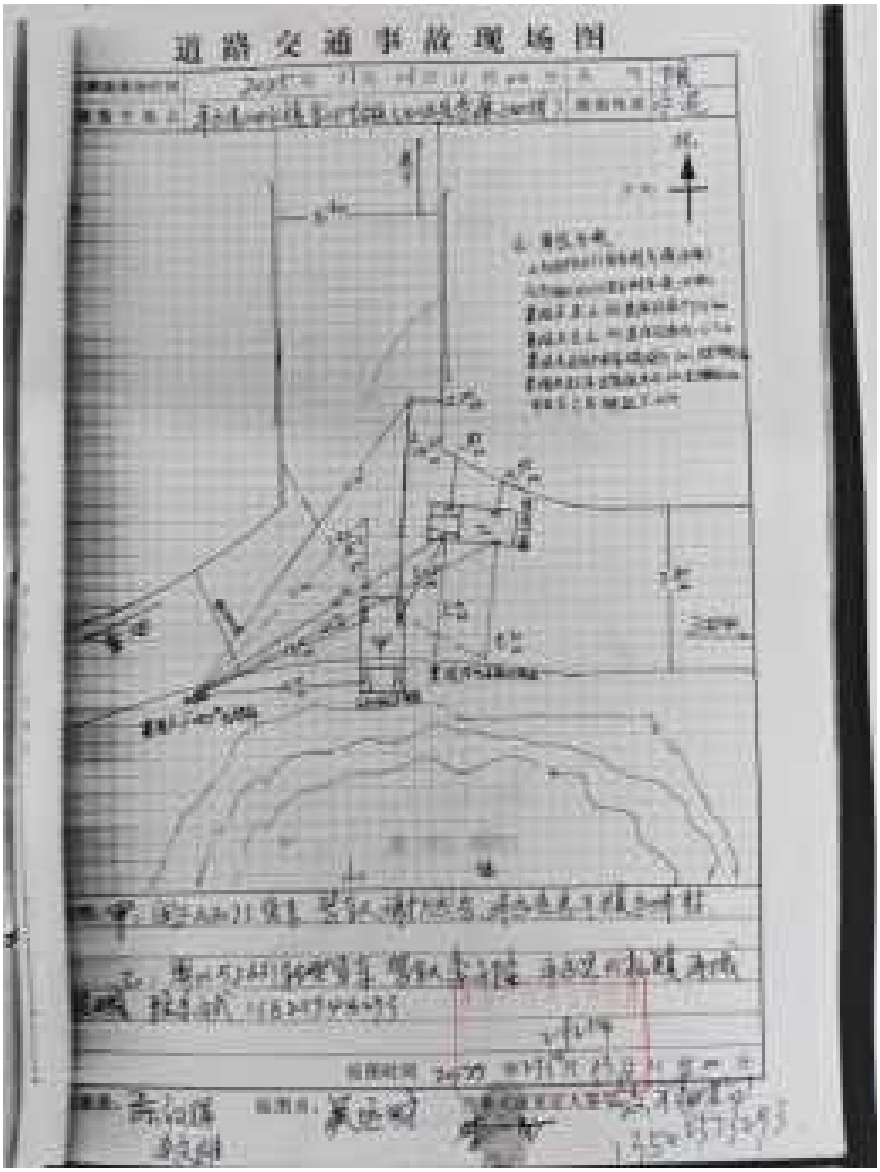


图 1 道路交通事故现场图

（六）人员伤亡情况和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 **人死亡：谢*芬，男，身份证号：** 441426********0014，**户籍所在地广东省平远县差干镇加丰村金星。**

2. 直接经济损失

依照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721**—**

1986）等规定，核定事故造成的直接损失约 70 万元。

（七）其他情况

事故发生当天，天气阴。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 11 月 13 日 10 时 08 分，梅州消防指挥中心接到报警。

10 时 11 分梅州消防指挥中心分别指令大柘消防救援站和平远县泗水消防专职队出警处置。

10 时 30 分许，平远县泗水消防专职队和泗水镇人民政府应急办人员赶到现场救援。

11 时 05 分平远县公安局交通管理大队和大柘消防救援站到达事故现场，使用破拆工具对闽 FA3073 重型自卸货车车门实施破拆，施救被困的谢*芬。

11 时 15 分许，谢*芬从驾驶舱被解救出，经现场确认死亡。

13 时 15 分许，平远县交通拯救队拖移了肇事车辆，清除了路面遗留物，恢复道路交通。

（二）事故善后和处置情况

事故发生后，事故处理民警和泗水镇、村干部认真做好死者家属安抚和相关解释工作，并协助保险赔偿，善后处置到位。

三、事故原因分析

（一）事故认定情况

经调查及综合分析认定：平远泗水“11· 13”一般道路交通事故是一起因驾驶员谢*芬未按操作规范安全驾驶造成的生产经营

性一般道路交通事故。闽FA3073驾驶员谢*芬对事故负有主要责任，粤M5J631驾驶员李*隆未按操作规范安全驾驶、文明驾驶[1]，对事故负有次要责任。

（二）直接原因

事故直接原因是：谢*芬安全意识淡薄，驾驶重型自卸货车途经事故地点时，未靠道路右侧通行，越过中心虚线行驶，与相向行驶的车辆发生碰撞。

（三）事故相关检验检测鉴定情况

1．驾驶员现场尿样检验结果

2025年11月13日，平远县公安局交通管理大队对李*隆尿液样本进行了检测，毒品检测呈阴性。

2．驾驶员血液检验结果

2025年11月20日，广东省梅州市公安司法鉴定中心对抽取的谢*芬和李*隆的血样进行了检验，均未检测出乙醇成分。

3．事故车辆安全技术性能检验意见

2025年11月25日，经广东潮源司法鉴定所对事故车辆进行了机动车安全技术性能鉴定，结果为：粤M5J631号牌轻型厢式货车的转向系、制动系装置均未检见异常，符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；行驶系右后轮胎磨损，胎冠花纹深度小于1.6mm，不符合GB7258—2017《机动车运行安全技术条件》中第9条的有关技术标准。闽FA3073

[1]〔1〕《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十六条 机动车行驶中遇有下列情形之一的，最高行驶速度不得超过每小时30公里，其中拖拉机、电瓶车、轮式专用机械车不得超过每小时15公里：（二）掉头、转弯、下陡坡时。经广东潮源司法鉴定所鉴定：粤M5J631轻型厢式货车事故前的行驶速度约为32km/h。

号牌重型自卸货车因事故导致前部严重损坏，无法对其安全技术状态进行检验。

4．尸体检验鉴定结果

2025 年 11 月 19 日，经广东省平远县公安司法鉴定中心对死者谢*芬的尸体进行法医学死亡原因鉴定，结果为：谢燃芬检见与接触面较大的钝性物体撞击、挤压致血气胸死亡的尸体征象。

四、有关单位存在的主要问题

平远县公路事务中心（平远县交通运输局下属事业单位），对辖区县道隐患排查治理不够到位，在事发急转弯路段没有设置限速标志和道路凸面镜。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予处罚的人员

1．谢*芬，闽 FA3073 驾驶员，未靠道路右侧通行，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条[2]，鉴于当事人已在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1．李*隆，粤 M5J631 驾驶员，未按操作规范安全驾驶、文明驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[3]，建议平远县公安局交通管理大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[4]对其进行处理。

2. 龙岩经开物流有限公司，货运经营主体责任落实缺位，

[2]【2】《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条 机动车、非机动车实行右侧通行。

[3]【3】《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[4]【4】《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。

对已申报停运的营运车辆未执行常态化动态监控，放任车辆未经许可擅自跨省营运，车辆、驾驶员长期脱离企业安全管控，对事故发生负有管理责任。建议由龙岩市新罗区交通运输局依据《道路运输车辆动态监督管理办法》《道路货物运输及站场管理规定》等相关规定对龙岩经开物流有限公司实施行政处罚。

（三）其他处理建议

责成平远县公路事务中心向平远县交通运输局作出深刻检查，认真总结汲取事故教训，加强和改进本单位安全生产工作。

六、事故主要教训

1. 企业不能将存在营运风险的车辆简单以停运处置，停运后也应对相关车辆开展动态监控，常态化开展停运车辆隐患排查。

2. 个别驾驶员存在违章违规驾驶，且故意隐瞒车辆真实营运情况的现象，企业未从严管控重点驾驶员。对反复违规、安全提醒不起作用的人员，应果断采取约谈、停驾培训、调岗等硬性管控措施。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

（一）完善动态监管体系，补齐人车管理短板

龙岩经开物流有限公司应完善车辆动态监控、日常安全巡查、驾驶员考核奖惩制度，将停运车辆管理、重点驾驶员刚性管控纳入日常考核；复盘典型事故案例并吸取教训，常态化开展全员安全警示教育，切实堵住人、车管理漏洞，防范同类事故重

复发生。

（二）强化多部门联动执法，深化交通安全宣传引导

泗水镇人民政府、县公安局交通管理大队、县交通运输局等部门应加大协调配合力度，依各自工作职责，强化道路路面巡查，对各类交通违法行为予以严肃查处，切实降低道路交通安全生产事故的发生率。同时，采取多种形式，加强道路交通安全知识的宣传，结合交通事故典型案例，及时曝光日常交通违法行为，引导交通参与者树立正确的道路交通规则意识和安全意识，营造良好的道路交通安全氛围。

（三）深化事故警示教育，闭环落实整改复查评估

严格落实整改情况“回头看”，泗水镇人民政府、县交管大队、县交通运输局等单位，在县人民政府批复事故调查报告后要开展事故警示教育；在10个月至1年内，县安委办组织开展“回头看”和评估工作，严格落实事故防范和整改措施采取的具体举措。

公开方式：**主动公开**

抄送：平远泗水“11·13”一般道路交通事故调查各成员单位，

县纪委监委、县检察院。