白云三元里“3·8”一般道路交通事故调查报告

2025年3月8日23时23分许，广州市白云区华园路26号对出路段处发生一起轻型厢式货车与自行走直臂式高空作业平台碰撞的交通事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局（区道安办）、区住房建设交通局、区总工会、三元里街道办事处等相关单位成立白云三元里“3·8”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、广州市公安局交通警察支队白云二大队、广州市南沙区人民政府、湖南省衡阳市蒸湘区人民政府派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，白云三元里“3·8”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1.衡阳玖安设备租赁有限公司（以下简称“玖安公司”），涉事自行走直臂式高空作业平台支配单位，法定代表人：王玉兰；注册地址：湖南省衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇鸡市新村新长塘组17号二楼；经营范围：建筑工程机械与设备经营租赁，机械设备、五金产品及电子产品、金属制品的批发，机械设备租赁，防撞设施及机械设备的安装服务，消防设施设备维修、保养，工程围栏装卸、交通设施工程的施工，围栏、护栏设计与安装，立式围栏、脚手架、五金机电产品、建筑材料、劳动防护用品销售，脚手架劳务分包（不含劳务派遣），铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑，市政道路路面工程服务，交通设施安装，交通设施租赁（不含车辆），普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）。

2.刘康，男，24岁，湖南省衡阳县人，玖安公司设备维护员兼安全生产管理员，事故发生时驾驶自行走直臂式高空作业平台，在事故中死亡。

3.广州市汇邦供应链有限公司（以下简称“汇邦公司”），涉事粤A91C3L号轻型厢式货车所属单位，法定代表人：邵小兵；住所：广州市南沙区龙穴街龙穴大道中123号1006室；经营范围：国内货物运输代理，国际货物运输代理，装卸搬运，汽车租赁，机械设备租赁，运输设备租赁服务，集装箱租赁服务，仓储设备租赁服务，航空国际货物运输代理，国内贸易代理，建筑材料销售，货物进出口，技术进出口，道路货物运输（不含危险货物），水路普通货物运输等。该单位具备道路运输经营许可证，

现有运营车辆 9 台，其中 6 台挂车。

4.何绍谷，男，37 岁，广西罗城仫佬族自治县人，汇邦公司驾驶员，事故发生时驾驶粤 A91C3L 号轻型厢式货车。驾驶证准驾车型：C1，在有效期内。事故发生后，经广州市公安局交通警察支队白云二大队检测，排除事故发生时涉酒、涉毒因素。

（二）涉事车辆基本情况

1.自行走直臂式高空作业平台，事故发生时支配人为玖安公司。2025 年 2 月 25 日，玖安公司与湖南霖优贸易有限公司签订了《高空作业平台租赁合同》，事故发生于玖安公司将该设备送往承租单位指定交接点的途中。事故发生前，该设备已由平板车运送到达白云区华园路交接点附近，因路况所限平板车无法继续通行，刘康作为玖安公司派往现场交接的从业人员，驾驶涉事自行走直臂式高空作业平台前往交接点，在平台臂架横过华园路时发生事故。事故发生后，经广州市公安局交通警察支队白云二大队委托广东华生司法鉴定中心检验，该设备为移动式升降工作平台，系高空作业车，为以动力驱动的非道路车辆，属于机动车。

2.粤 A91C3L 号轻型厢式货车，所有人为汇邦公司，检验有效期至 2025 年 04 月 30 日。事故发生后，经广州市公安局交通警察支队白云二大队委托广东华生司法鉴定中心检验，该车制动系统、转向系统均未检见异常，灯光性能不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定（右前近光灯通电未亮），事发时超载，超载率为 142.7%，行驶速度约为 27.5km/h。

（三）事故发生单位安全管理情况


1.玖安公司设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，但存在未建立事故隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度等安全生产管理制度，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未采取措施消除事故隐患等问题。

2.汇邦公司设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，建立了事故隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度等安全生产管理制度，但存在未按照安全风险分级采取相应的管控措施、未采取措施消除事故隐患等问题。

（四）事故发生经过

2025 年 3 月 8 日 21 时许，汇邦公司驾驶员何绍谷按照本单位工作安排，接受业务关联单位广东鹏升冷链物流有限公司的调度，驾驶粤 A91C3L 号轻型厢式货车到黄埔区富达路 99 号仓库装载冻品后，前往白云区的物流站点送货。23 时 23 分许，何绍谷驾驶灯光性能不合格且载物超过核定的载质量的粤 A91C3L 号轻型厢式货车以约 27.5km/h 的速度沿广州市白云区华园路由东往西行驶至华园路出广园西路西约 213 米时，遇玖安公司从业人员刘康在未按规定进行安全防护的情况下，驾驶自行走直臂式高空作业平台在平台臂架横过华园路机动车道的状态下由东往北驶出华园路，结果，轻型厢式货车货箱右前角与高空作业平台臂架发生碰撞，致刘康从高空作业平台坠落，造成刘康受伤及两车辆损坏的交通事故。事后，刘康经医院救治无效于次日死亡。

（事故现场如下图）

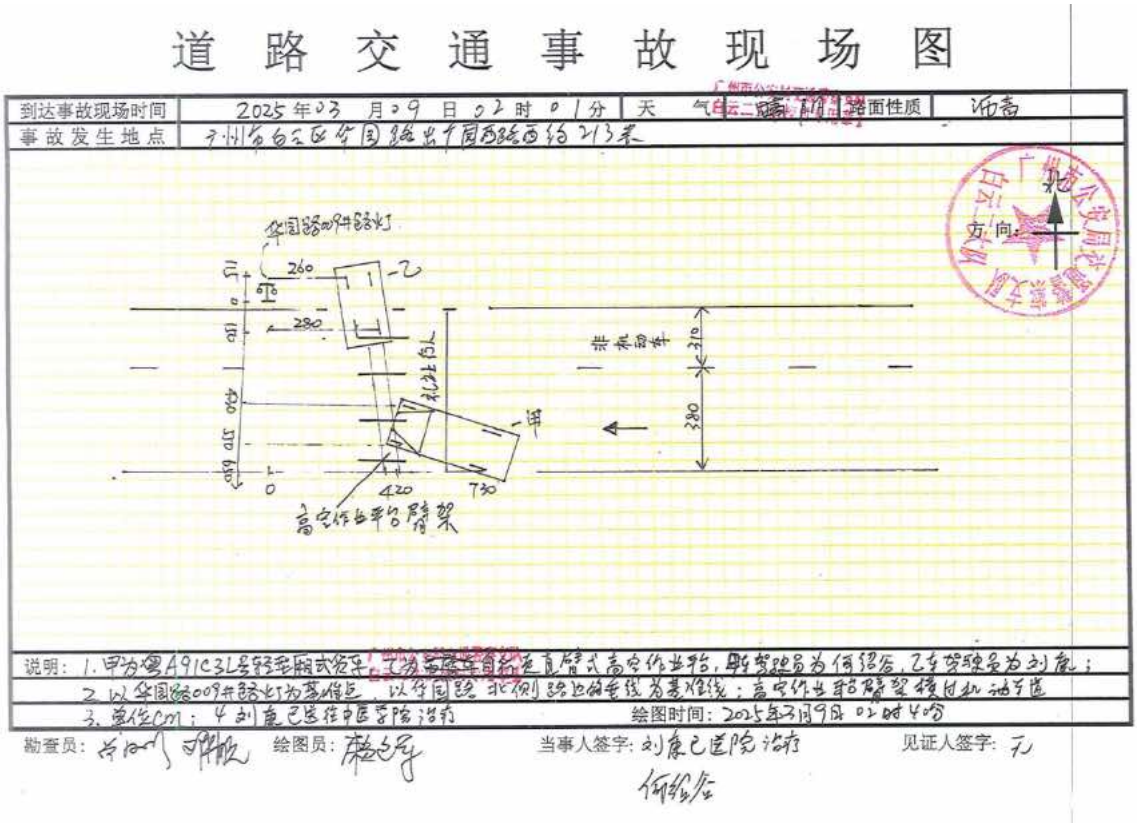

事故现场图



事发现场照片（交警提供）

（五）事故现场基本情况

事故地点位于广州市白云区华园路出广园西路西约213米，华园路呈东西走向，事发路段设置一条东往西单向机动车道及一条非机动车道，事发地点设有南北向人行横道，设有交通标志、标线控制，完好、干燥的沥青路面，夜间有路灯照明，视线一般。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡。经广州市公安司法鉴定中心鉴定，刘康符合颅脑损伤死亡。

经广州市公安局交通警察支队白云二大队核算，本起事故已造成直接经济损失1269611元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，何绍谷立即拨打了120急救电话，23时37分，120救护车到达现场，将伤者送往广州中医药大学附属第一医院救治。23时44分，何绍谷拨打了110报警电话，三元里派出所和广州市公安局交通警察支队白云二大队接报事故警情后迅速到场处置，并对现场采取安全防护措施。

事故发生后，广州市公安局交通警察支队白云二大队、三元里派出所、三元里街道办事处和120医护人员均及时到达事故现场处置。经评估，本起事故应急处置得当，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，刘康经广州中医药大学附属第一医院救治无效于次日死亡。玖安公司与刘康家属就善后事宜达成赔偿协议。

三、事故原因分析

根据广州市公安局交通警察支队白云二大队出具的《道路交通事故认定书》（第4401111202500001 54号），经调查询问、检验鉴定、查看视频监控资料、综合分析，造成本起事故的直接原因是：刘康驾驶未经公安机关交通管理部门登记的机动车上道路行驶时未按照操作规范安全驾驶，其过错行为是导致此事故发生的主要原因；何绍谷驾驶机件不符合技术标准且载物超过核定载质量的机动车上道路行驶，其过错行为是导致此事故发生的次

要原因。

刘康的过错行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第八条[1]及第二十二条第一款[2]之规定;何绍谷的过错行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[3]及第四十八条第一款[4]之规定。

依照《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项[5]之规定，由刘康承担此事故的主要责任，何绍谷承担此事故的次要责任。

四、有关单位存在的主要问题

（一）玖安公司在安全生产管理和事故防范方面存在以下问题:

1.未建立安全风险分级管控制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[6]的规定。

2.未建立生产安全事故隐患排查治理制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]的规定。

---

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第八条 国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[5]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任：（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查

3.未按规定对从业人员刘康进行安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[8]的规定。

4.未采取措施消除事故隐患。事故发生前，涉事自行走直臂式高空作业平台已由平板车运送到达白云区华园路交接点附近，因路况所限平板车无法继续通行，刘康作为玖安公司派往现场交接的从业人员，驾驶涉事自行走直臂式高空作业平台前往交接点，未按照本单位制定的安全规范[9]设置警戒区域，且未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，存在车辆碰撞、高处坠落的事故隐患。玖安公司未采取技术、管理措施及时发现并消除车辆碰撞、高处坠落的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[10]的规定。

（二）汇邦公司在安全生产管理和事故防范方面存在以下问题：

1.该单位建立了安全风险分级管控制度，但未按照安全风险分级采取相应的管控措施，其行为违反了《中华人民共和国安全

治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9] 玖安公司《高空作业车安全规章制度》3.作业规范 安全防护 作业人员须佩戴安全帽、全身式安全带，设置警戒区域。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

生产法》第四十一条第一款[11]的规定。

2.该单位建立了事故隐患排查治理制度，日常有开展隐患排查工作，但事故发生前未采取技术、管理措施及时发现并消除该车辆超载142.7%和机件（灯光）不符合技术标准的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[12]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员

刘康，驾驶未经公安机关交通管理部门登记的机动车上道路行驶时未按照操作规范安全驾驶，其过错行为是导致此事故发生的主要原因，对事故的发生负主要责任。鉴于刘康在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议由公安交警部门处罚的人员

何绍谷，驾驶机件不符合技术标准且载物超过核定的载质量的机动车上道路行驶，其过错行为是导致此事故发生的次要原因，对事故的发生负次要责任。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款[13]的规定，建议由广州市公安局交通

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[13] 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款 货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款。

警察支队白云二大队对其给予处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

1.玖安公司，涉事自行走直臂式高空作业平台支配单位，未建立安全风险分级管控制度，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）（五）项[14]、九十七条第（三）项[15]的规定，建议由该单位所在地湖南省衡阳市蒸湘区人民政府对其给予行政处罚；该单位还存在未采取措施消除事故隐患的违法行为，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[16]的规定，建议由广州市白云区应急管理局予以行政处罚。

2.汇邦公司，涉事粤 A91C3L 号轻型厢式货车所属单位，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未采取措施消除事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）项[17]、第一百零二条[18]的规定，建议由该单位所在地南沙区人

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）（五）项　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。

[15]《中华人民共和国安全生产法》九十七条第（三）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或

民政府对其予以行政处罚。

（四）其他建议

本起事故中，涉事粤 A91C3L 号轻型厢式货车存在超载情形，超载率为 142.7%。事发前该车辆装载货物的地点为黄埔区富达路 99 号仓库，其货运源头单位涉嫌违反《广东省道路运输条例》第四十九条[19]的规定，为粤 A91C3L 号轻型厢式货车超载配货并放行，建议由该货运源头所在地黄埔区人民政府依法查处。

六、对深度调查发现问题的处理建议

建议由区应急管理局报请区政府将事故情况和玖安公司、汇邦公司、货运源头存在的问题通报其所在地人民政府，进一步调查核实，对核实存在的违法违规行为进行处理。

七、事故整改和防范措施

为吸取本次事故的深刻教训，防止同类事故的发生，提出以下意见:

（一）建议区道安办总结本次事故的教训,牵头组织开展交通秩序整治行动、交通安全宣传工作，增强群众交通安全意识，切实消除交通安全隐患，避免同类事故的发生。

（二）建议广州市公安局交通警察支队白云二大队加强事

者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[19]《广东省道路运输条例》第四十九条　港口、码头、工厂、矿山、商业企业等货物装载源头应当采取技术、管理措施，及时发现并消除货物装载事故隐患，不得为道路货运车辆超限超载配货并放行违法超限超载货车，接受交通运输主管部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门、乡镇人民政府、街道办事处的监督检查。

故研判，加强事故多发路段的巡查执法，避免同类事故的发生。

（三）建议三元里街道办事处依职责加强辖区交通安全整治和宣传工作，做好交通劝导工作，避免同类事故的发生。

（四）玖安公司要认真吸取事故教训，深刻整改，并对员工进行警示教育，建立健全安全生产、道路交通各项管理制度，深入开展安全风险管控和事故隐患排查治理工作，切实消除各类安全隐患，履行企业安全生产主体责任，杜绝类似事故发生。（由区道安办函告玖安公司所在地政府道安办或相关职能部门督促落实）

（五）汇邦公司要认真吸取事故教训，深刻整改，对员工进行安全生产、文明驾驶教育和培训，督促驾驶员严格自觉遵守交通安全法律法规和各项规章制度，完善动态监控平台日常使用机制，及时发现并消除驾驶员违规驾驶行为，深入开展安全风险管控和事故隐患排查治理工作，切实消除各类安全隐患，履行企业安全生产、交通安全主体责任，杜绝类似事故发生。（由区道安办函告汇邦公司所在地政府道安办或相关职能部门督促落实）

（公开挂网时间：长期）