沈北新区沈阳精创厚德交通管理设施有限公司
“9·23”一般起重物致害事故调查报告

2026年3月12日

目　录

一、事故单位、涉事人员及设备基本情况.....2

（一）事故发生单位 2

（二）涉事人员基本情况 3

（三）涉事起重机械基本情况 3

（四）涉事吊装物基本情况 4

二、勘验情况 5

（一）现场勘验情况 5

（二）涉事起重机械勘验情况 6

三、事故发生经过及应急救援情况 7

（一）事故发生经过 7

（二）事故应急救援情况 8

四、人员伤亡及直接经济损失情况 9

五、事故报告情况（涉及瞒报情况） 10

六、事故发生原因 11

（一）直接原因 11

（二）间接原因 12

七、事故性质 12

八、责任认定及处理建议 13

（一）对事故单位责任认定及处理建议 13

（二）对事故相关人员责任认定及处理建议 14

九、事故防范和整改措施.....16

沈北新区沈阳精创厚德交通管理设施有限公司“9·23”一般起重物致害事故调查报告

2025年12月26日，沈北新区应急管理局接到区人社局发来的瞒报事故函件，反映2025年9月23日10时53分许，沈阳精创厚德交通管理设施有限公司一工人在车上装载4根12米长信号杆时，杆体突然散开旋转将车上的工人刮倒坠地，导致其高处坠落受伤，后经抢救无效死亡。区应急局接到函件后，立即对相关情况进行初步核查，经核查确认函件所述情况属实。

事故确认后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，沈北新区人民政府成立由区应急局任组长单位，区公安分局、区总工会、区人社局、辉山街道等单位人员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委和区人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、人员问询、调查取证，模拟还原事故现场，现已查明事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，并认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，该事故是一起因沈阳精创厚德交通管理设施有限公司安全风险辨识制度未落实、吊装作业安全风险管控措施缺失，未制定吊装作业安全操作规程、对员工安全教育培训不到位，

2名工人违反操作规程、违反劳动纪律开展吊装作业，造成一人死亡的一般起重物致害生产安全责任事故。同时，这是一起因企业自身原因导致的一般生产安全瞒报事故。

一、事故单位、涉事人员及设备基本情况

（一）事故发生单位

沈阳精创厚德交通管理设施有限公司[1]（以下简称精创厚德公司），位于辽宁省沈阳市沈北新区沈北路，法定代表人何某，成立于2012年3月15日，企业类型为有限责任公司，主要经营灯杆、灯具、通信塔、交通安全等设施加工生产，现有员工40余人。



图1 事发地点（精创厚德公司1号生产车间）

[1] 沈阳精创厚德交通管理设施有限公司：法定代表人何某，成立日期2012年3月15日，类型有限责任公司，住所在辽宁省沈阳市沈北新区沈北路，注册资金人民币五百零八万元整，经营范围，许可项目：灯杆、灯具、通信塔、交通安全设施生产；标志标牌、设备箱制作、加工；机械零部件加工；不锈钢制品、电线电缆、太阳能供电设备、灯具控制箱销售；交通信号灯、交通信号机、金属材料加工；安全技术防范工程、太阳能系统工程、亮化工程、交通设施安装工程、机电设施安装工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

（二）涉事人员基本情况

吊装设备操作人员：精创厚德公司焊接组班组长崔某兴，男，32岁，于2017年就职于精创厚德公司，主要负责焊接作业、焊接工件装车、管理焊接工人等工作。

装车操作人员：精创厚德公司焊接组焊工闫某（死者），男，39岁，于2024年就职于精创厚德公司，主要负责焊接作业、焊接工件装车等工作。事发当日为闫某和崔某兴二人开展焊接及吊运装车作业。

（三）涉事起重机械基本情况

设备名称：桥式起重机，规格型号：LDA2t-22.5A3（非特种设备）；产品品种：电动单梁起重机，制造单位：河南中州智能设备集团有限公司；制造日期：2024年3月2日；制造许可证号：TS2410G58-2024；出厂编号：2402030118；起重机械主要技术参数：额定起重量：2t；跨度：22.5m；起升高度：6m；起升速度：8m/min；大车运行速度：30m/min；小车运行速度：20m/min；控制方式：无线遥控。



图2 涉事起重机械设备

（四）涉事吊装物基本情况

吊装物名称：信号灯杆，横杆规格型号：长度为 12m，上口径 100mm，下口径 270mm，热板厚度 4.75mm，重量 277.75kg，材质及结构：钢制空心八棱锥形。主杆规格型号：长度为 6.5m，上口径 280mm，下口径 320mm，热板厚度 7.75mm，重量 467.06kg，材质及结构：钢制空心八棱锥形。一根横杆与一根主杆组成一组信号灯杆工件。（如图 3、图 4、图 5、图 6 所示）



图3 模拟涉事横杆图



图4 模拟涉事主杆图





图5 模拟涉事横杆截面图　　图6 模拟涉事主杆底部截面图

二、勘验情况

（一）现场勘验情况

因本次事故为瞒报事故，事故发生时间较长、现场监控视频等影视资料未保存，无法直接还原事故发生过程。事故调查组通过调阅产品设计图纸、询问涉事吊装作业操作人员及相关人员、还原事故现场、类似实物比对确认等工作，还原现场基本情况如下：

事发时吊装物为4根规格型号相同的12米长横杆（模拟吊装情况如图7所示），水平面并列一排依次摆放在焊接架[2]上，吊具为一根额定载荷5t的6m长吊带（吊装物捆绑方式如图8所示），闫某负责在车上指挥起重机操作人员，将吊装物吊至具体方位调整工件、解开吊带等工作，崔某兴则负责在车下捆绑吊装

[2] 焊接架为平行的两排轨道钢制结构，长16米、高0.65米，宽度依据焊接工件长度进行调整。

物及操作起重机等工作。



图 7　模拟吊装 12 米长信号灯杆横杆

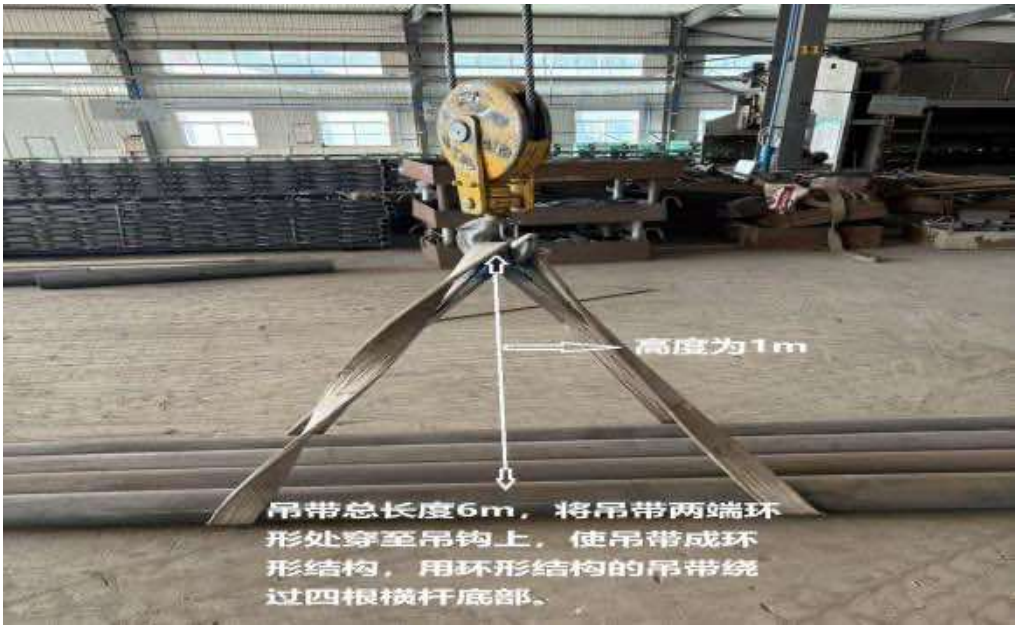


图 8　吊装物捆绑方式还原图

（二）涉事起重机械勘验情况

事故调查组对涉事起重机械设备进行了勘查，具体情况如下：电动单梁起重机械主梁结构完整；电动葫芦起升机构电动机、

制动器均齐全并安装牢固，制动器开闭正常，制动轮和摩擦片接触均匀；吊钩完整无变形，防脱钩装置完整有效；安全保护装置齐全有效；起重机械钢丝绳状态完好。

三、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 9 月 23 日 7 时，沈阳精创厚德交通管理设施有限公司 1 号生产车间北侧焊接作业区，焊接组 5 人开展焊接工作，10 时 40 分左右，焊接工作进入收尾阶段，闫某配合焊接组班组长崔某兴进行信号灯杆的装车工作。崔某兴使用起重机将焊接架上的工件吊运至直线距离 13 米远的辽 GPXXXX（辽 MXXXX 挂）挂车上，崔某兴负责在车下用一根 6 米长、5 吨吊带并股捆绑焊接架上并列一排的 4 根杆体，并使用无线遥控装置操纵起重机。闫某站在车上指挥吊运下落位置并在工件即将落车时用手及时调整工件方向，保证装车上的工件摆放整齐。两人先将 6.5 米长的主杆装在车底部，装完约 30 根主杆后，在主杆上方用同样方式开始装 12 米长的横杆。10 时 53 分，装车工作进入尾声，只剩最后一组横杆等待吊装。当时车厢上的货物高度约 3.7 米，崔某兴绑完横杆，站在距车尾右后侧 10 米处操作起重机吊起 4 根横杆后，从车尾向厢内平移 3 米多时，处于吊装边缘最南侧的一根信号杆在吊带拉扯下突然向上滑动（模拟图见图 9），向北侧旋转后打到面向车尾站立的闫某（闫某站在距车尾一米多处，车厢两侧中间的货物上）的左臂上，闫某随即从车厢北侧坠落，坠落后

闫某面部朝下，头朝南，脚朝北，距车辆左后轮约 1 米处，模拟还原事发现场情况见图 10。



图 9 模拟横杆滑动情况



图 10 模拟还原事故现场情况

（二）事故应急救援情况

起重机操作工崔某兴看到闫某坠落后，立即赶到闫某身旁，查看闫某的情况，并立即给总经理吴某兵打电话汇报现场情况，

同时按照吴某兵总经理指示，马上拨打了120急救电话并联系闫某家属告知情况，吴某兵总经理也立即从办公室赶到现场。事发后约10分钟，120急救车到达事故现场立即将伤者送至中国医科大学附属第四医院进行救治。经抢救无效，闫某于当日15时死亡。吴某兵总经理第一时间组织员工对亡者家属进行安抚，积极商谈工亡赔偿事宜，经过商谈，双方达成了《死亡补偿协议》，一次性赔偿死者家属人民币150万元整。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者闫某，男，39岁，沈阳精创厚德交通管理设施有限公司工人，中国医科大学附属第四医院出具了《急诊病历》《居民死亡医学证明书》（如图11所示），死亡原因：高处坠落伤、创伤性休克。直接经济损失人民币150万元。

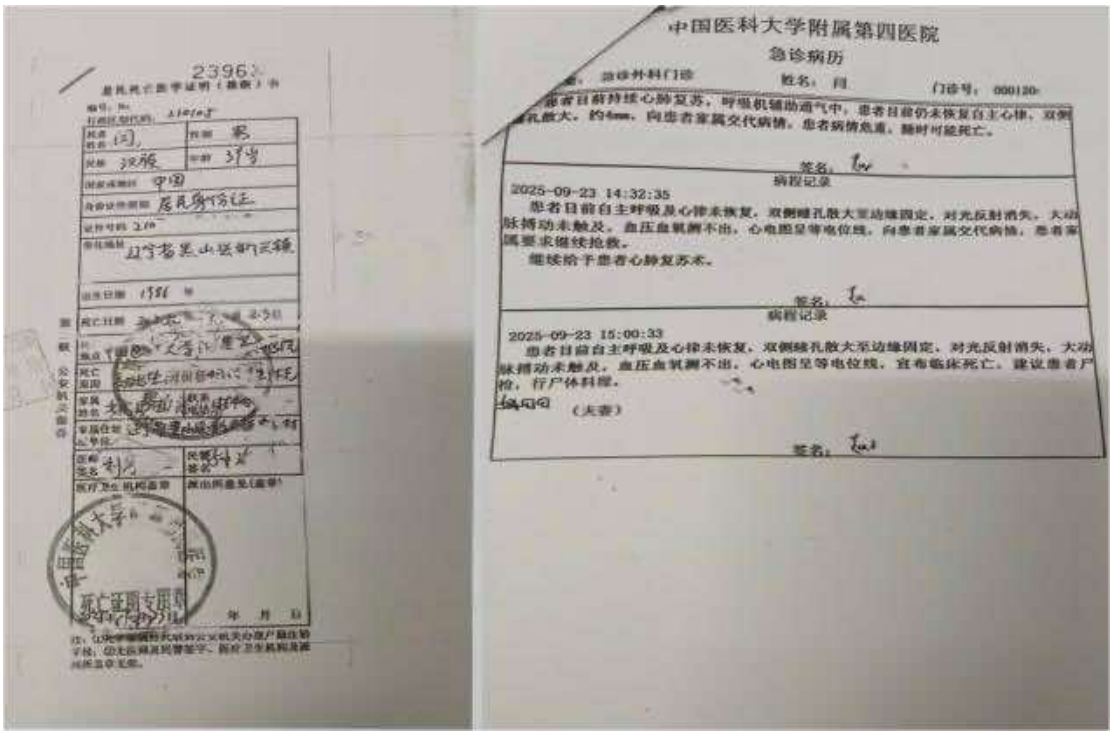
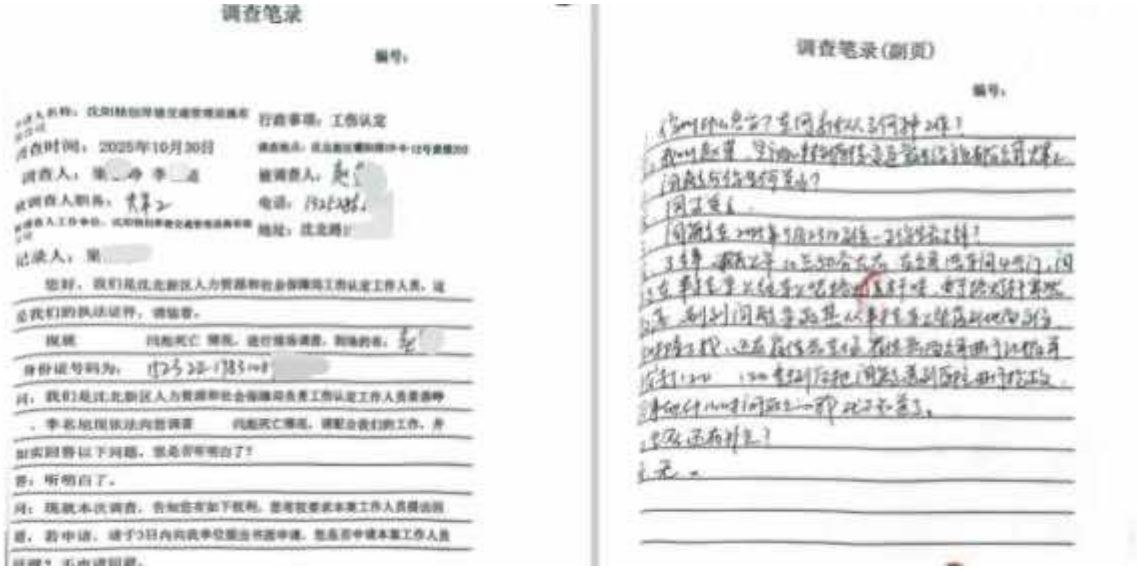


图11 急诊病历和居民死亡医学证明书

五、事故报告情况（涉及瞒报情况）

接到沈北新区人力资源和社会保障局《关于沈阳精创厚德交通管理设施有限公司发生员工死亡情况的函》后，应急管理部门第一时间组织人员开展事故调查，经调查发现，事故发生后，精创厚德公司未在规定时限内向政府相关部门报告，精创厚德公司主要负责人吴某兵法律意识淡薄，对法律法规不熟悉、不掌握，不清楚发生事故后应在规定时限内向政府相关部门报告，以上行为违反了《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（四）项[3]的规定，认定为瞒报事故。但鉴于其在执法部门对其调查取证时能积极配合，对发生事故的设备操作使用情况及事发经过详细描述，同时结合事故发生后，吴某兵积极救治及赔偿，建议应急管理部门对其瞒报事故的违法行为酌情处理。


调查笔录

编号：

行政事项：工伤认定

调查时间：2025年10月30日

调查人：

被调查人：

电话：

地址：沈北路

记录人：

您好，我们是沈北新区人力资源和社会保障局工伤认定工作人员，这是我们的执法证件，请验看。

现就

身份证号码为：

问：我们是沈北新区人力资源和社会保障局负责工伤认定工作人员

、李名旭现依法向您调查

如实回答以下问题，您是否听明白了？

答：听明白了。

问：现就本次调查，告知您有如下权利：您有权要求本案工作人员回避，若申请，请于3日内向我单位提出书面申请，您是否申请本案工作人员

调查笔录(副页)

编号：

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

六、事故原因

（一）直接原因

2 名吊装作业人员对 12 米长空心八棱锥信号杆处于失稳状态的危险性认识不足，且均在未佩戴安全帽、安全带的情况下冒险作业。为赶工期，起重机操作人员崔某兴（焊接组班组长）在吊运 4 根 12 米长的八棱锥信号杆前，未使用起重机将吊物垒起两层摆放后再进行捆绑，同时采用 6 米长单根吊带对折环绕的捆绑方式[4]，无法对并列一排放置的 4 根 12 米长的八棱锥信号杆形成足够的包裹角度和摩擦力，加剧了吊物的不稳定性。装载信号杆的作业人员闫某（焊接工人）在调整吊装工件方向时，未采用 1.5 米长铁钩工具（见图 13），而是徒手操作，使自己置身于吊装作业危险区域内。最终导致吊运过程中，处于吊装边缘最南侧的一根信号杆在吊带拉扯下突然向上滑动向北侧旋转，致使车上闫某被吊物碰撞从车上高处坠落倒地，是导致事故发生的直接原因。



图 13 调整工件方向的铁质工具

[4] 违反了起重作业“十不吊”中“捆绑不牢不稳不吊”和“吊物上站人或吊物下有人不吊”的核心规定。

（二）间接原因

1.安全风险辨识制度未落实，作业现场安全管控措施缺失，未制定吊装作业安全操作规程[5]。按照风险辨识制度要求，企业未开展对长杆体工件失稳倾覆风险进行辨识，对其倾覆可能造成的后果未采取有效的管控措施[6]。企业未明确司索、吊装相关作业人员安全管理制度和作业岗位职责，未设置吊装作业监护人员[7]，吊装作业前未组织岗前技术交底，作业时没有明确的责任分工和协同动作。

2.对相关作业人员的培训工作不到位。企业重视生产经营、忽视安全生产管理，未能根据风险辨识和隐患排查治理工作及安全管理制度和操作规程要求开展针对性的培训教育，员工不掌握应知必会的安全基础知识和安全防护技能，未及时纠正习惯性违章作业问题，没有将“不敢违、不能违、不想违”成为履行岗位安全职责的自觉行动，导致吊装作业人员“三违”行为屡禁不止。

七、事故性质

经调查认定，该起事故是由于未落实吊装作业现场安全风险

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》(2021 年修订版)第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6] 《辽宁省安全生产条例》第二十九条：生产经营单位进行爆破、吊装等国家规定的危险作业，应当遵守下列规定：（一）对作业内容开展危险有害因素辨识，实施作业前风险分析；（二）制定作业方案，重点明确安全防范措施、事故应急处置，消除或者降低作业风险。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》(2021 年修订版)第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

管控措施、未全面落实安全管理制度和岗位操作规程、作业人员违反劳动纪律、在未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品的情况下，违章冒险作业导致的一起一般起重物致害的生产安全瞒报责任事故。

八、责任认定及处理建议

（一）事故单位责任认定及处理建议

精创厚德公司未全面落实企业安全主体责任，未建立健全安全风险辨识和隐患排查治理工作机制，未制定吊装作业安全操作规程，对从业人员培训教育工作不到位，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[8]、第四十一条[9]、第四十四条[10]，对事故发生负有管理责任。事故发生后没有依法履行报告职责，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订版)第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订版)第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订版)第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

第八十三条[11]，对事故瞒报负有主要责任。建议应急管理部门依据相关法律法规，落实对事故单位的处罚。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1.吴某兵，精创厚德公司总经理、主要负责人，未按照风险辨识制度要求，全面落实风险辨识管控和隐患排查治理工作；未按照全员安全生产责任制度要求，层层建立企业安全生产责任体系，全面落实安全生产管理制度和岗位职责；未按照培训管理制度要求，开展针对性的培训教育工作，提升相关人员的安全责任意识和安全操作技能，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[12]第（一）项、第（三）项、第（五）项，对事故发生负领导责任；事故发生后没有依法履行报告职责，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项、第八十三条[13]，对事故瞒报负主要责任。建议应急管理

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订版)第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[12]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订版)第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；

(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

(七)及时、如实报告生产安全事故。

[13]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订版)第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现

部门依据相关法律法规，落实对事故责任人的处罚。

2.吕某星，精创厚德公司生产厂长，兼职安全管理人员，负责车间全面管理工作。未全面履行车间主任及安全生产管理人员职责，未全面落实风险辨识管控制度要求，未协助安全负责人建立企业安全生产责任体系，未全面落实安全生产管理制度和岗位职责，未能组织吊装作业岗前技术交底，未开展吊装作业现场的安全管理工作，未能及时发现并制止吊装作业人员违反操作规程的行为，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[14]第（二）项、第（五）项、第（六）项，对该起事故负有直接管理责任。建议应急管理部门依据相关法律法规，落实对事故责任人的处罚。

场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》(2021 年修订版)第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

(四)组织或者参与本单位应急救援演练；

(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

3.崔某兴，精创厚德公司焊接组班组长。未落实起重机械吊装作业岗位职责，未按照起重机械安全管理制度和操作规程要求开展吊装作业，在未佩戴安全帽等劳动防护用品的情况下开展吊装作业，对事故发生负有责任。建议精创厚德公司按照公司内部管理制度要求对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

4.闫某，精创厚德公司焊工，未落实起重机械吊装作业岗位职责，未按照起重机械安全管理制度和操作规程要求开展吊装作业，在未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品的情况下开展吊装作业。鉴于其在事故中死亡，不再作出行政处罚要求。

九、事故防范和整改措施

（一）牢固树立安全发展理念，全面落实监管职责

各行业部门及街道要牢固树立以人为本的安全发展理念，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要论述和重要指示批示精神，始终将安全生产工作摆在经济发展和社会稳定的突出位置，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。各有关职能部门及街道要严格落实安全生产责任制，按照“三管三必须”的工作原则，认真履行各领域各环节安全生产监管职责，严格督促企业全面落实主体责任，着力加强风险防控与隐患排查治理长效机制建设，坚决守住安全生产底线红线，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）加强制度建设，落实安全生产企业主体责任

企业应加强内部安全管理制度体系建设。**一是**要对内部的安全管理制度、操作规程和安全管理体系文件进行全面梳理，切实建立起一套完整、有效的公司安全管理制度体系；**二是**主要负责人要落实本单位全员安全生产责任制，全面制定并落实岗位职责，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位安全生产工作落实情况，及时消除安全隐患；**三是**要根据法律法规和相关技术规范要求，制定安全生产教育和培训计划并认真组织实施，切实把安全生产知识和事故案例纳入培训内容中，确保作业人员掌握必要的安全生产知识，落实安全管理制度和安全操作规程，进一步提高风险辨识能力和自我保护能力；**四是**要建立健全隐患排查治理机制。针对各岗位存在的风险点、风险源等实际问题，建立隐患排查治理台账，制定有效安全防范措施，加大安全生产资金投入。

（三）深刻汲取事故教训，深入开展自查自纠

要深刻汲取此次事故教训，做到举一反三，将“防风险、除隐患、保安全”理念落实到企业安全生产管理工作全过程。采取措施开展风险防控治理工作，以高度政治责任感和使命感，抓好企业生产各环节的安全管理工作，坚持“严、细、实、效”的安全管理手段，立即开展自查自纠，重点检查职责落实、人员培训、设备维护管理、交接班等环节，完善事故应急救援预案、应急处置方案并适时开展演练，切实增强全员安全责任意识，确保不再发生事故。

沈北新区沈阳精创厚德交通管理设施有限公司

“9·23”一般起重物致害事故调查组

2026年3月12日