洪江安江衣聚汇服装批发城“12·23”一般高处坠落事故调查报告

2023年12月23日下午3时许，洪江市安江镇衣聚汇服装批发城发生1起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失87.44万元。

在收到事故消息后，洪江市委、市政府主要领导专门作出指示，要求各级各部门全力做好善后工作，彻底查清事故原因，依法依规严肃问责。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2024年1月4日洪江市人民政府批准成立洪江市安江镇衣聚汇服装批发城“12·23”高处坠落一般事故调查组，由市人民政府常务副市长黄*同志任组长，市人民政府常委副市长邱*、市人民政府二级调研员潘*占同志任副组长，市应急局、市公安局、市总工会、市市场监督管理局、市商务局、安江镇人民政府派人组成洪江市政府事故调查组。聘请怀化市专家库成员梁*、彭*解参与本次事故调查；邀请市纪委监委成立追责问责审查调查组依法对该事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、询问证人、综合分析等，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施。

经调查认定，该事故是一起因员工安全意识淡薄，注意力不

集中，违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1、单位基本情况：洪江市安江镇衣聚汇服装批发城（以下简称衣聚汇批发城）是一家个体工商户[1]，洪江市市场监督管理局于2019年5月15日登记注册，统一社会信用代码：92431281MA4Q******，经营者为尹*波，组织形式为个人经营，经营范围：服装、鞋帽、日用品、床上用品、箱包、文体用品、针织品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营地址：湖南省怀化市洪江市安江镇新建路。于2019年6月1日正式营业，至今已经4年有余，现有在职员工37人，年销售额1700.0余万元。

衣聚汇批发城有营业门店二层，营业面积1900多平方米，一楼为男装和鞋类区、二楼为童装和女装区，三楼为办公室和货物存放间。

2、涉事液压提升装置设备情况

涉事地点为一钢结构液压提升装置机井，内安装有一台0.5吨（根据液压油泵电机推算）液压提升机，液压提升机采用液压油泵（INDUCTION MOTOR）+重型钢丝绳+链条传动装置。液压提升装置机井内安装有一U型装货平台，且各层均能互动，U型装货平台底面是花纹防滑钢板长2.1m、宽1.5m，南北两边安设有护栏且未封闭，栏杆高1.5m，东西两

[1][?] 安监总局《安全生产违法行为行政处罚办法》第68条 本办法所称的生产经营单位，是指合法和非法从事生产或者经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、个体工商户和自然人等生产经营主体。

端均可通行，不符合特种设备目录内简易升降机的国家标准（《简易升降机安全规程》GB28755-2012）。

（二）事故发生单位安全管理情况

衣聚汇批发城由经营者(尹*波)全面负责生产经营工作，设置店长(一名)、店长助理(一名)、组长(四名)，另有导购、收银员、防损员、保洁、保安等人员一起负责批发城的日常经营工作。

衣聚汇批发城制定有《安全生产管理制度》《消防安全管理人职责》《消防安全责任人职责》《消防安全管理制度》《消防控制室管理制度》《消防控制室值班人员职责》《液压升降平台操作规范》和《安全生产培训方案》，跟从业人员签订了“员工安全生产承诺书”。每日开展了消防安全巡查，每月开展了一次员工安全生产培训，有每月的液压升降平台维修保养记录，有2023年12月7日进行消防安全隐患排查、整改和销号记录。

（三）事故发生经过

2023年12月23日下午14时30分开始，店长杨*华安排几名员工在三楼工作区对相关服装进行加装防盗扣；保安兼防损员黄*进在三楼负责将货物运输到相应的楼层，通知相应楼层的员工接运货物。15时7分33秒，黄*进推着一购物车的服装来到三层楼的货运平台旁边，在未确认升降平台停靠位置的情况下，用力将提升装置机井的栅栏门打开，推着装有衣物的购物车直接往提升装置机井内走，连人带车一起从三楼坠落8.8m，摔到停靠在一楼的升降平台上。

（四）事故现场情况

1、事故案发地点为：洪江市安江镇新建路衣聚汇服装批发城商场液压提升装置机井内。地理位置东经110°08′11″，北纬27°19′04″。

2、从外面看用钢结构组成液压提升装置机井及楼梯。钢结构7.2m×2.8m×10.9m（长×宽×高）。平面为以矩形，利用6根110mm的工字钢为立柱，四周利用彩钢瓦封闭。

3、钢结构一分为二。靠南侧为液压提升装置机井，规格为2.4m×2.8m；靠北侧为楼梯间，规格为：4.8m×2.8m，中间利用彩钢隔离。

4、钢结构液压提升装置机井东侧与批发城商场相连，提升装置机井一层西侧安装有一卷闸门，规格为：2.4m×2.4m（宽×高）；二、三层东侧与商场各层（商场为三层楼房）相通，且均安装有卷闸门，其规格为：2.4m×2.1m（宽×高）；二、三屋的商场出口各安装有一内开的栅栏门，其规格为：2.8m×1.2m（宽×高），三层楼距一层楼的高度为8.8m。

5、钢结构楼梯间一层东西侧均有员工进出口门，规格为：1.2m×1.8m（宽×高），二、三层只有东侧与商场相应楼层有员工的出入口。

6、提升装置机井内安装有一台0.5吨（根据液压油泵电机推算）液压提升机，液压提升装置采用液压油泵（INDUCTION MOTOR）+重型钢丝绳+链条传动装置。

7、提升装置机井内安装有一U型装货平台，且各层均能互动，U型装货平台底面是花纹防滑钢板长2.1m、宽1.5m，南北两边为护栏，栏杆高1.5m，东西两端均可通行。


8、每层进出口位置均安装一控制按钮，且均可控制货运平台停靠在相应楼层。

9、在液压提升装置三楼的进出口有一台购物车。

10、液压提升装置各楼层均无运行记录、操作规程及岗位责任制、无安全警示标志等。

11、在三楼办公室内安装有一视频监控系统，该监控系统的时间与实际北京时间比较，监控系统时间滞后12分钟。

事故位置图

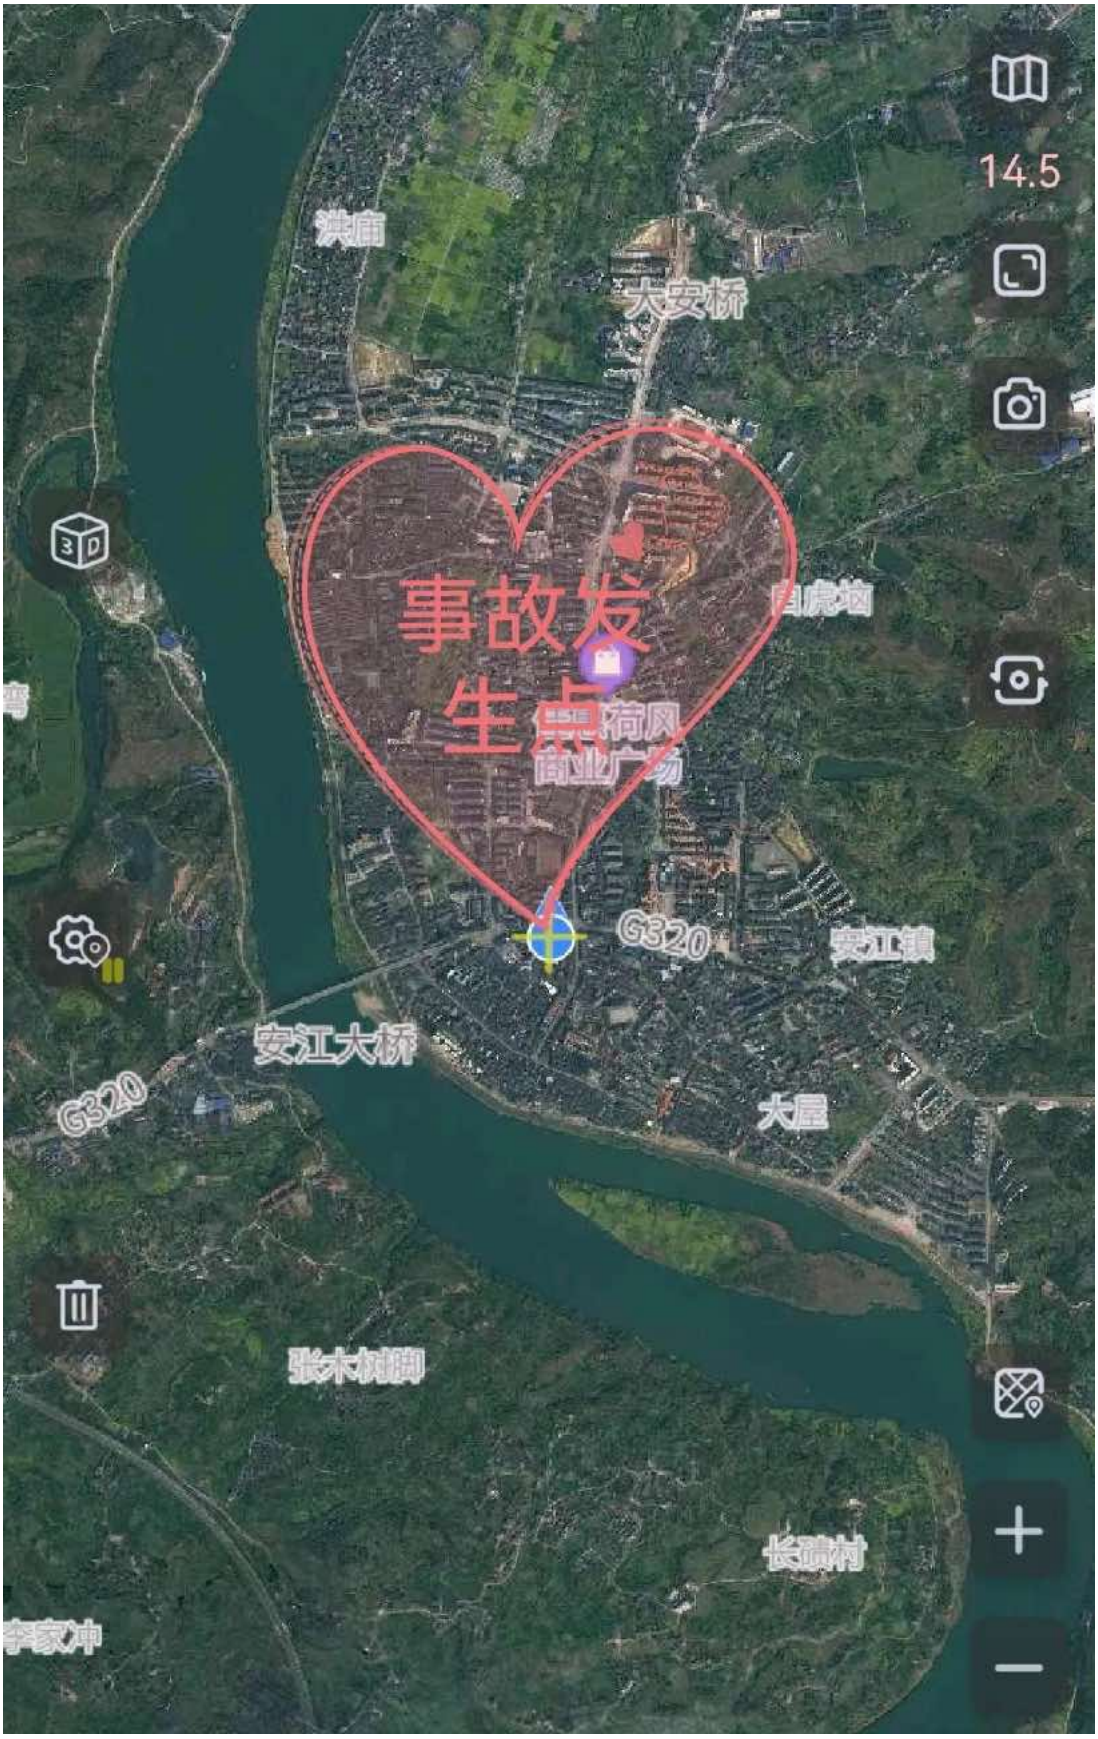

事故现场示意图


钢结构行人
楼梯间
衣聚汇办公室（
兼监控室）
遇难者：
黄大进从
升降机井
三楼口坠落
防盗扣
加装区
A
A
7200
4800
2400
2800
2100
1200
3800
8800
5000
10900
2400
300
钢结构升降机井
遇难者坠落点
升降机货运平台
钢结构升降机井
遇难者坠落点
升降机货运平台
机井一楼卷闸门
事故点钢结构
平面图
A-A剖面图
注：图中单位为
毫米
洪江安江衣聚汇服装批发城
"12.23"高处坠落一般事故现场示意图
现场勘察
梁森
向宏荣
彭林解
勘察日期
2024.1.15
CAD制图
梁森
制图日期
2024.1.16

遇难者坠落现场及升降机货运平台





钢结构外形



液压升降机井





（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1、伤亡人员基本情况

序号	姓 名	性别	年龄	民族	家庭住址	工作单位	身份证号	工种	伤害程度	备注
1	黄*进	男	65	汉	洪江市**镇**村*组***号	洪江市安江镇衣聚汇服装批发城	431281************	保安（兼防损员）	死亡	2020年5月11日入职

2、事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定事故直接经济损失87.44万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息报接及响应处置情况

事故发生后，在加装现场工作的店长杨*华第一时间发现黄*进从三楼坠落后，立即将三楼栅栏门关上，并从钢结构楼梯间跑向一楼的升降平台。

2023年12月23日，15时8分28秒，杨*华拨打120急救电话且于15时9分44秒、15时12分56秒等拨打120急救电话，随后向经营者尹*波汇报。

15时17分52秒，洪江市中医医院120急诊医生达到事故现场，经医生诊断，伤者黄*进头皮撕裂、胸廓畸形、压时骨插音、双眼6mm无对光、心跳未听及，初步诊断为死亡。

15时21分38秒，杨*华拨打110向洪江市公安局指挥中

心报案。

15 时 28 分 27 秒，洪江市公安局安江派出所民民警达到案发现场。经刑侦技术人员对尸体与现场进行勘验检查，并调取监控进行查看现场，死者是推着运送服装的购物车从三楼进入，并从三楼坠落到一楼导致死亡。

15 时 32 分 14 秒，杨*华接尹*波电话，要求将事故向相关部门进行汇报。

15 时 38 分 32 秒，杨*华受经营者尹晓波委托，拨打电话 0745-7212533，向洪江市安江镇应急值班室将该事故的相关情况进行汇报。

15 时 38 分，安江镇值班人员接到衣聚汇负责人电话,衣聚汇服装批发城一员工黄大进从三楼坠落。接到电话后，值班领导彭*杰立即组织值班人员赶赴现场进行维护现场秩序和安抚家属工作。随后，镇长向*平、副镇长蒋*斌带领应急办工作人员赶赴现场参与应急处置。

16 时 0 分，经在场的相关工作人员做通家属工作，征得家属同意后，将死者送至洪江市中医院停尸房。

16 时 38 分，安江镇报洪江市应急指挥中心。

2023 年 12 月 24 日上午，由安江镇武装部长杨*、副镇长蒋*斌、安江镇司法所所长易*组织死者家属和衣聚汇负责人进行调解。经调解，双方已达成赔偿协议，家属情绪稳定，死者家属按照当地习俗办理了丧事，善后事宜已妥善处理。

(二)事故应急处置评估情况

据评估，整个事故救援及时，处置得当，符合相关规定，目前家属情绪稳定，无不良舆情反映。

三、事故原因分析

1、直接原因

作业员工安全意识淡薄、注意力不集中，液压提升装置平台未到位就把栅栏门打开，将购物车连车带人直接推入液压提升装置机井是导致高处坠落的直接原因。

2、间接原因

（1）**未对液压提升装置机井采取有效安全防护措施**。衣聚汇批发城商场液压提升装置采用油缸重型钢丝绳链条传动，楼层互动联锁，但货运平台与二楼、三楼楼层栅栏门即无电子、又无机械闭锁装置。

（2）**员工安全培训不到位**。未对员工进行有效的安全教育培训，培训的内容只着重对消防安全进行培训，对《液压升降平台操作规范》的培训流于形式，未对参训员工考试和实际操作检验效果。

（3）**安全管理不到位**。衣聚汇批发城商场经营者未对批发城经营场所进行全面的安全隐患排查。液压提升装置平台事发前一楼、二楼、三楼，均未悬挂张贴液压提升装置平台操作规程、岗位责任制及安全警示标志，未设置相关设备的管理制度。

四 、有关责任单位存在的主要问题

（一）洪江市安江镇衣聚汇服装批发城（系事故发生单位）

一是作业员工安全意识淡薄、注意力不集中，液压提升装置货运平台未到位就把栅栏门打开，将购物车连车带人直接推入液压提升装置机井直接导致事故发生。

二是未对液压提升装置平台采取有效安全防护措施。衣聚汇批发城商场液压提升装置采用油缸重型钢丝绳链条传动，

楼层互动联锁，但提升装置平台与二楼、三楼楼层栅栏门即无电子、又无机械闭锁装置。

三是员工安全培训不到位。对新员工未进行有效的安全教育培训，培训的内容只着重对消防安全进行培训，对《液压升降平台操作规范》的培训流于形式，未对参训员工考试和实际操作检验效果。

四是安全管理不到位。衣聚汇批发城商场经营者未对批发城经营场所进行全面的安全隐患排查。液压提升装置平台事发前一楼、二楼、三楼，均未悬挂张贴液压提升装置平台操作规程、岗位责任制及安全警示标志，未设置相关设备的管理制度。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十一条（第二、三、五项）、第二十二条、第二十五条（第三项）、第三十五条、第五十七条[2]，对事故的发生负有

---

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《洪江市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》

责任。

（二）洪江市商务局（系事故发生单位的县级行业主管部门）

1、基本情况

根据《洪江市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件[3]规定，洪江市商务局对衣聚汇批发城负有安全生产行业监督管理职责。

按照《中共洪江市商务局委员会关于印发洪江市商务局领导班子调整分工的通知》（洪商委〔2023〕12号）文件规定，由洪江市商务局党委委员、副局长伍*民于2023年10月开始分管市场管理股和安全生产工作，对洪江市商贸领域企业的安全生产监管工作负有主要领导责任；市场管理股（加挂局安全生产消防工作监督管理股牌子）股长张*承办洪江市商贸领域的安全生产工作，对洪江市商贸领域八大行业的安全生产工作负直接监管责任。

2、履职情况

据洪江市商务局《关于成立洪江市商务局安全生产消防工作领导小组的通知》、《2023年洪江市商务局安全生产行政执法工作计划》、《商务局领导干部带队检查情况登记表》、《洪江市商务局安全生产消防工作监管检查台账》等文件、图片、资料显示。从2023年1月到2023年10月，洪江市商务局每

第三条（十六）负责商贸行业安全生产监督管理工作；

第四条（四）市场管理股（安全生产消防工作监督管理股）负责全市商贸八大行业安全生产消防工作监督管理，严格按照市安委会相关安全生产消防工作要求和“三管三必须”的原则，将全市商场超市、酒店宾馆（三星以下）、加油站、农贸市场、再生资源回收、二手车市场、仓储物流、餐饮服务（协调配合相关部门安全监管）行业安全生产消防工作扎实监管到位，按要求积极开展阶段性安全生产消防工作，全面认真开展重大事故隐患问题排查整治，极力消除各类安全隐患问题，切实打好安全生产翻身仗，以确保全市商贸领域安全生产消防工作形势稳定。

3

月每季度对全市商场超市、酒店宾馆(三星以下)、加油站、农贸市场、再生资源回收、仓储物流、餐饮服务行业开展领导带队检查安全生产消防工作，开展了重大安全事故隐患问题排查整治;制定了相关专项安全生产检查方案,按照方案要求,到企业现场督导检查；通过文件、微信群或者视频等线上线下方式召开相关工作会议,部署工作任务;2023年中,洪江市商务局对衣聚汇服装批发城进行过2次检查。

3、主要问题

安全生产监管职责履行不到位。一是安全生产监督检查流于形式,不细不实。虽然商务局监管人员6月19日和5月15日相关工作人员到衣聚汇服装批发城开展2次检查，仅6月19日发现该商场存在灭火器未及时检测1个问题，没有发现液压提升装置未张贴操作规程和警示标志、对《液压升降平台操作规范》的培训流于形式，未对参训员工考试和实际操作检验效果等问题。二是局市场管理股履行安全生产监管职责不到位。局市场管理股股长张*对安江衣聚汇服装批发城的安全生产状况未进行过监督检查，履行局对全市商场超市安全生产监督检查职责不到位。

（三）洪江市安江镇党委政府(系事故发生单位的属地政府)

1、基本情况

根据《关于印发安江镇党政领导班子成员及镇属副科级事业单位负责人分工的通知》(安政发〔2023〕5号)、《关于印发安江镇安全生产专业委员会组成人员和职责的通知》(安发〔2023〕36号)文件规定,由镇党委副书记、镇长向*平负责应急管理(安全生产)工作,分管应急办;安江镇社会治安和应急管理办公室主任谢*具体负责镇安全生产综合监管；应

急管理办工作人员杨*胜为镇派驻衣聚汇批发城安全生产监管员，具体负责衣聚汇批发城安全生产监管工作。

2、履职情况

2023年以来安江镇党政主要领导、分管领导开展了党政主要领导一个季度一次、分管领导一个月一次的领导带队检查安全生产工作；2023年1月31日安江镇人民政府印发了《安江镇生产经营单位“开工第一课讲安全”活动方案》，组织生产经营单位开展“开工第一课讲安全”活动；2023年2月16日安江镇安全生产委员会印发了《安江镇安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》；2023年4月28日安江镇安全生产委员会印发了《全镇重大事故隐患专项排查整治2023年行动方案》并下发了各相关单位及企业；2023年5月10日组织各工贸企业召开了重大隐患排查整治部署会并进行了业务培训；镇应急办按照《关于印发（洪江市安江镇2023年安全生产行政执法检查工作计划）的通知》（安发〔2023〕24号）规定的频次要求，于2023年1、4、7、10月对衣聚汇批发城开展了监督检查，镇派驻衣聚汇批发城安全生产监管员杨运胜按照镇派驻安全生产监管员的职责对衣聚汇批发城进行了一个月一次的监督检查，对发现的问题隐患责成衣聚汇批发城进行了整改。

3、主要问题

安江镇对衣聚汇批发城的日常监督检查不到位。未能及时发现衣聚汇批发城的液压提升装置未张贴操作规程和警示标志；未能及时发现衣聚汇批发城对《液压升降平台操作规范》的培训流于形式，未对参训员工考试和实际操作检验效果等问题隐患。

五 、对有关部门单位及责任人的处理建议

（一）建议不予追责人员

黄*进: 男，汉族，1958 年出生，群众，安江衣聚汇服装批发城保安兼防损员，在作业过程中，违反衣聚汇服装批发城《液压升降平台操作规范》，未确认货运平台停靠的位置，直接打开三层楼的栅栏门，推着购物车往液压提升装置机井内走，购物车连人一起从三楼坠落 8.8m，摔到停靠在一楼货运平台上。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议行政处罚的单位和个人

1、衣聚汇服装批发城: 未对液压提升装置平台采取有效安全防护措施,衣聚汇批发城商场液压提升装置采用油缸重型钢丝绳链条传动，楼层互动联锁，但提升装置平台与二楼、三楼楼层栅栏门即无电子、又无机械闭锁装置；员工安全培训不到位，对新员工未进行有效的安全教育培训，培训的内容只着重对消防安全进行培训，对《液压升降平台操作规范》的培训流于形式，未对参训员工考试和实际操作检验效果；安全管理不到位，衣聚汇批发城商场经营者未对批发城经营场所进行全面的安全隐患排查，液压提升装置平台事发前一楼、二楼、三楼，均未悬挂张贴液压提升装置平台操作规程、岗位责任制及安全警示标志，未设置相关设备的管理制度。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十一条（第二、三、五项）、第二十二条、第二十五条（第三项）、第三十五条、第五十七条，对事故的发生负有责任。建议由洪江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定[4]对其予以行政处罚。

---

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》(2021 年修订)第一百一十四条　发生生产安全事故 ,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规

2、尹*波：男，1969年8月出生，党员，洪江市安江镇衣聚汇服装批发城经营者，落实生产经营单位主要负责人 安全生产职责不到位。未能全面组织制定并实施本单位安全生产规章制度，使衣聚汇批发城无液压提升装置平台岗位责任制和设备安全管理制度；未能全面组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对参训员工考试和实际操作检验效果，使衣聚汇批发城对《液压升降平台操作规范》的培训流于形式，作业人员安全意识淡薄；未对批发城经营场所进行全面的安全隐患排查，使衣聚汇批发城未悬挂张贴提升装置平台操作规程、安全警示标志和未采取有效安全防护措施，安全风险隐患未得到有效管控治理，对该事故的发生负有重要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（第二项）、（第三项）、（第五项），建议依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定[5]由洪江市应急管理局对其立案处罚。

（三）建议追责问责和组织处理的人员

1、**向*平：**男，1974年1月出生，中共党员，安江镇党委副书记、镇长，2023年9月以来负责镇安全生产与应急管理、消防安全等工作。对镇应急办安全生产工作履职不到位督促不力，负有重要领导责任。建议市纪委监委予以提醒谈话处理。

2、**谢*：**男，1987年3月28日出生，中共党员，2021年10月至今任安江镇社会治安和应急管理办公室主任。对镇应急办监督检查衣聚汇批发城安全生产工作不到位负有主要领

定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

导责任。建议市纪委监委予以批评教育处理。

3、**杨*胜：**男，1982年9月18日出生，群众，镇应急办工作人员，2023年5月至今派驻安江镇衣聚汇服装批发城任安全监督管理派驻员。对未能及时发现衣聚汇批发城的液压提升装置未张贴操作规程和警示标志；对未未能及时发现衣聚汇批发城《液压升降平台操作规范》的培训流于形式，对参训员工考试和实际操作检验效果等问题负有直接责任。建议市纪委监委予以诫勉谈话处理。

4、**伍*民：**女，1985年10月出生，中共党员，洪江市商务局党委委员，副局长，2023年10月分管市场管理股和局安全生产工作，对局监督检查衣聚汇批发城安全生产工作不到位；市场管理股履行局安全生产消防工作监督管理不到位等问题负有主要领导责任。建议市纪委监委予以批评教育处理。

5、**张*：**男，1987年6月出生，中共党员，洪江市商务局市场管理股股长。对衣聚汇批发城安全生产检查时没有发现液压提升装置未张贴操作规程和警示标志；未发现衣聚汇批发城对《液压升降平台操作规范》的培训流于形式，未对参训员工考试和实际操作检验效果；未对衣聚汇批发城的安全生产状况未进行过监督检查等问题负有直接责任。建议市纪委监委予以诫勉谈话处理。

（四）其他建议

责成洪江市商务局向洪江市人民政府做出书面检查。

六、事故主要教训

该起事故充分暴露了洪江市商贸行业领域企业、属地乡镇和监管部门存在的多种问题：**一是经营者主体责任未压实。**经营者对安全生产工作的重要性认识不够，没有时刻绷紧安全生产这根弦，对法律法规的相关规定执行不严，没有把法

律规定生产经营单位主体责任的安全生产全员责任制、安全生产规章制度和操作规程、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实到实处，导致安全生产管理存在死角、漏洞。**二是安全生产教育培训不到位。**这起事故发生的主要原因是作业员工安全意识淡薄、注意力不集中，液压提升装置平台未到位就把栅栏门打开，其根源在于经营者未认真落实日常安全教育培训制度，导致工人未严格按照行业操作规程作业，安全意识淡薄。**三是行业领域潜在风险隐患大排查不严不实。**由于隐患排查治理不彻底、监管不到位，是企业安全管理比较粗放，员工培训流于形式，现场管理混乱。这起事故对洪江市的社会经济环境造成了恶劣影响，各单位要深刻汲取“12·23”高处坠落一般生产安全责任事故的教训，把以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位树牢安全发展理念；坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

七、有关事故防范和整改措施建议

为了认真吸取事故的深刻教训，有效防范类似事故再次发生，全市上下要切实提高政治站位，加强思想认识，进一步深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，强化底线思维和红线意识，落实落细国务院安委会15条硬措施，加强督导问责，有力保障、促进安全生产。

（一）进一步深入开展行业领域潜在风险隐患大排查大整治。洪江市商务局、洪江市安江镇人民政府要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展观念，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，持续推进

重点行业领域潜在风险隐患排查整治工作，以“时时放心不下”的责任感，严格落实“三管三必须”要求，进一步加强监管执法力度，认真排查治理风险隐患和薄弱环节，特别是工贸行业领域，加强安全生产法律法规的宣传培训；做实做细安全生产行政执法计划和监督检查工作，严格按照省安委办编制的《部分行业领域安全隐患排查检查工作指南》要求开展执法检查工作，严厉打击非法违法行为，依法按程序执法，避免“重检查轻处罚”、“只责令整改不处罚”和监督检查“走过场”现象，确保行业领域安全生产。

（二）进一步压实安全生产主体责任。洪江市安江镇衣聚汇服装批发城要认真汲取本次事故教训，深入学习《中华人民共和国安全生产法》《湖南省安全生产条例》等法律法规。加装货运平台与二楼、三楼楼层栅栏门的电子机械闭锁装置，完善作业现场安全警示标志；进一步完善安全生产责任制，明确各岗位人员的职责，完善管理制度，制定责任落实的考核制度，同时根据现有的设施设备情况，重新修订《安全操作规程》，必须涵盖作业全过程和人员并严格落实，明确各岗位的职责，做到安全作业；加强现场安全管理、安全监护和防护有针对性地强化管理人员的安全防护培训，落实监管责任。深入查找在作业现场管理上存在的监管不到位问题，特别是应针对现场人员的不安全行为不能被及时发现和制止的问题，查找在现场安全监管上存在的管理不到位的环节、结点。反违章、反违纪、杜绝作业中的陋习，真正体现、落实好人在安全生产中主导作用、主导地位、主导责任，严防此类事故的发生。

（三）进一步加强安全生产教育培训。各有关部门要充分发挥媒介作用，大力宣传安全生产法律法规和政策规定，普

及相关安全知识技能。同时要督促有关行业企业加强对从业人员特别是新进员工、重点岗位作业人员的安全生产教育培训，确保人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，强化对从业人员的岗前安全教育和应急处置的培训，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实“一会三卡”制度，及时预判风险，消除事故隐患。

洪江市政府事故调查组

2024 年 4 月 22 日