洪江安江湖南创建建设有限公司“3·1”一般高处坠落事故

调

查

报

告

洪江市人民政府事故调查组

2024年6月20日

目　　录

一、
事故基本情况.....5
（一）事故项目概况.....5
（二）事故相关单位基本情况.....7
（三）事故发生经过.....14
（四）事故现场情况.....15
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....22
二、事故应急处置及评估情况.....22
（一）事故信息接报及响应情况.....22
（二）事故现场应急处置情况.....23
（三）事故善后情况.....24
（四）事故应急处置评估.....24
三、事故原因分析.....24
（一）直接原因.....24
（二）间接原因.....25
四、有关单位存在的主要问题.....25
五、对事故相关责任人员和单位的处理建议.....27

（一）建议不予追责人员.....27
（二）建议予以行政处罚的单位和个人.....28
（三）建议追责问责和组织处理的人员.....30
六、事故的主要教训.....31
七、事故防范措施和整改建议.....32
（一）进一步深入开展行业领域风险隐患大排查大整治…32
（二）进一步压实安全生产主体责任.....32
（三）进一步加强安全生产教育培训.....33

洪江安江湖南创建建设有限公司“3·1”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月1日16时25分许，洪江市安江镇湖南创建建设有限公司在旧房改造楼瓦屋作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失98.4万元（不含行政处罚）。在收到事故消息后，洪江市委、市政府主要领导专门作出指示，要求各级各部门全力做好善后工作，彻底查清事故原因，依法依规严肃问责，并举一反三，警示全市，坚决避免再次发生类似事故。

为查明问题、吸取教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等法律法规规定，2024年3月5日，洪江市人民政府成立了洪江市创建建设有限公司“3•1”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由市人民政府常务副市长黄*同志任组长（时任），市人民政府副市长周*伟、市人民政府副市长高*久同志任副组长（时任），市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局、市文旅广体局、安江镇人民政府派人组成市人民政府事故调查组，邀请市纪委监委成立追责问责审

查调查组依法对该事故进行全面调查。事故调查组下设办公室（设市应急管理局），由向*明兼办公室主任，市应急管理局负责牵头实施事故调查日常工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、人员询问、视频分析、会商讨论和综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起发生在工程建设其他领域前期准备阶段因违章作业造成的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目概况

洪江市安江隆平文化旅游区产业发展建设项目于 2022 年 3 月 23 日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案,项目代码:2203-431281-04-01-802603。项目总投资 112784.37 万元，其中:项目一期总投资 31018.2 万元，项目二期总投资 81766.17 万元。

事故发生于该项目一期第一标段，该标段建设项目于 2023 年 4 月 17 日完成招投标并下发中标通知书，合同金额为 1.36 亿元，总工期 730 天。该项目为 EPC 招标项目，招标清单包括 1#-18#，21#，24#，25#，28#楼土建工程、电气工程、

给排水工程、暖通工程、水塔工程、道路工程、景观工程。

事故发生在5#楼，该楼改造后用作精品酒店。地理坐标：经度:110°9'11.20"，纬度:27°21'18.77"。5＃楼位于安江镇安塑片区，属于招标清单内1#-18#项目内工程，楼长76.41米，宽17.9米，高15.8米，占地面积1367.8平方米，建筑总层数1F，西端局部5F，这栋楼建于70年代，年久失修。有掉瓦的现象，企业为确保施工区施工人员的安全组织了排险（拆除5＃楼瓦屋面）工作。

建设地点:洪江市安江镇、岔头乡。

建设规模及主要建设内容：该项目分为两期实施，其中一期建设内容为:(1)新建项目:游客服务中心、隆平广场、生态停车场、安江农校游客服务点及配套停车场;(2)改扩建项目:隆平科技馆、禾下盛宴街、天工开物研学营、稻香野宿;(3)公共服务与基础设施项目:内外部旅游交通、沅江滨水风光带、标识系统、环卫系统、工程管网等。二期建设内容为:(1)新建项目:安江东站站前游客服务中心、高庙遗址公园(考古体验馆稻作文明体验、国际禾稻营、遗址公园景观及配套设施)、农创会展中心、接待服务中心及配套服务用房等;(2)改扩建项目:安江东站站前文化广场、隆平种子银行、禾下盛宴街二期、稻作文明主题博览园、“城市之眼”综合体、田园民宿、彩稻云田景观(含田园课堂、稻田观景塔等)、沉浸式全景夜游等;(3)公共服务与基础设施项目二期:旅游道路提升改造、绿道和景观园路建设、沅江风景画廊(沅江两岸及太阳岛景观打造、夜景灯光打造、观光索道、滨水码头等)、景区风貌提升及

建筑风貌改造服务驿站、标识导引系统、环境工程、水电工程景区智能智慧系统、其他公共配套服务设施(景观小品、灯光、座椅、垃圾桶等)、交通设施(观光小火车、接驳车、游览车、游船等)。

（二）事故相关单位基本情况

1.湖南创建建设有限公司（系事故发生单位，以下简称创建公司）

(1)基本情况：公司成立于2018年1月10日，注册地位于湖南省怀化市洪江市黔城镇株山村电子商务中心4楼，法定代表人为曾*华，统一社会信用代码：91431281MA4P****** 。经营范围包括房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、建筑装饰装修工程、机电安装工程、钢结构工程、桥梁工程、城市及道路照明工程、古建筑工程、环保工程、公路路面及路基工程、地基基础工程、园林绿化工程的施工；机械设备租赁；劳务分包；广告设计、制作、安装发布及代理；工程项目咨询、工程项目管理；建材及管材销售。

总经理黄*全面负责公司安全生产管理工作，副总经理李*雁分管公司安全生产管理工作，安全生产机构(工程部)王*华负责公司工程部管理运行工作。2023年4月，湖南创建建设有限公司作为联合体成员单位，与湖南洪江市镡城山水文化旅游有限责任公司签订了《建设工程施工合同》，针对该项目的合作事宜，联合体牵头方湖南省建筑科学研究院有限责任公司、联合体成员单位浩天建工集团有限公司和湖南创建

建设有限公司签订了《洪江市安江隆平文化旅游区产业发展建设项目施工总承包(一期)第一标段项目工程总承包联合体协议书》[1]，明确了联合体各方工作划分以及投标阶段工作分工，由丙方（湖南创建建设有限公司）负责:1#-18#，21#，24#，25#，28#楼土建工程、水塔工程等除甲乙方范围以外的所有内容。

2023 年 9 月 17 日，湖南创建建设有限公司委派相关人员组成项目经理部，履行项目管理职责。

项目负责人：刘*，执业资格证号：湘 1432019202002363 湘建安 B(2020)0002513；

项目技术负责人：易*，执业资格证号：B082030113000000014；

安全员：陈*星，执业资格证号：04320202943160129O9 湘建安 C3(2023)0008219；

安全员：易*首，执业资格证号：04323202000160054 46 湘建安 C3(2023)0008159；

质量员：张*良，执业资格证号：04320106943180067 27；

施工员：付*，执业资格证号：04320101943160142 91。

（2）履职情况

创建公司制定了年度安全生产教育和培训计划，制定并实施了本公司安全生产规章制度，制定并实施了安全生产事故应急救援预案，其他安全生产的具体措施由公司工程部督促各项目部负责落实，针对公司内部员工在每周工作例会对

[1][?] 甲方（联合体牵头方）：湖南省建筑科学研究院有限责任公司（全称）、乙方（联合体成员）：浩天建工集团有限公司（全称）、丙方（联合体成员）：湖南创建建设有限公司（全称）。

安全生产知识进行学习，由专门人员对安全进行检查。平时，总经理黄*每个月 2 次以上带队到隆平一期、教育医疗体制改造、2023 年老旧小区改造等项目进行安全生产检查，发现隆平一期项目个别工人存在不正确佩戴安全帽的情况，当场责令整改到位。具体的安全生产教育培训等由项目部组织开展，安全生产设施设备由公司购买发放给项目部。

项目经理部成立了以刘*为安全生产领导小组组长，易*和陈*为副组长，廖*和易*首为组员的安全构架。易*负责编制方案、技术交底，陈*负责现场执行和落实安全生产方案施工内容，安全员易*首负责现场巡查，包括工人现场的具体交底，现场增加施工员王*群。隆平一期 5＃楼的安全生产现场管理是王*群和易*首，易*负责编制安全生产现场施工方案，王*群负责实施，易*首负责监管。及时发放劳保用品，包括安全帽、安全绳等，对安全隐患及时排查，辨识危险源。

2024 年 3 月 1 日 7:30-8:00，项目部项目技术负责人易*、安全员易*首组织瓦工班组召开了班前会议，在班前会中对向*生等新上岗人员进行了简单的安全培训，同时进行了《安全技术交底》[2]，但未组织对 5＃楼瓦屋面旧瓦和檩条的安全风险进行辨识并采取有效措施管控，未认真进行班前检查，

[2][?]《安全技术交底》：1.高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。2.施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危险人身安全的，必须停止作业。3.高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放人工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得随意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。4.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有 6 级以上大风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业，暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

却在《安全日记》[3]中填写班前检查无异常情况。

2.湖南长顺项目管理有限公司（系事故项目监理单位，以下简称长顺公司）

（1）基本情况：公司是国内较早开展工程建设监理业务、项目管理的单位之一。自 1993 年开始以中国轻工业长沙工程有限公司监理部的名义从事工程建设监理服务，1997 年为进一步推进监理工作的发展，组建了湖南长顺工程建设监理有限公司；为适应公司经营扩展的需要，2014 年 10 月更名为湖南长顺项目管理有限公司。

长顺公司现具有住房和城乡建设部工程监理综合资质，住房和城乡建设部工程监理综合资质、公路水运工程监理甲级资质、工程勘察(岩土工程)乙级资质、水利工程施工监理乙级资质、工程设计建筑行业(建筑工程)市政行业(道路工程)专业乙级资质、环境监理甲级资信。

2023 年 6 月 1 日，长顺公司与湖南洪江市镡城山水文化旅游有限责任公司签订了《洪江市安江隆平文化旅游区产业发展建设项目(一期)第一标段全过程工程咨询合同》[4]。

---

[3][?] 2024 年 3 月 1 日，施工部位：安塑老厂、植物园区；出勤人数：35 人；当日施工安全情况：5#楼层面拆除安全交底、14#楼脚手架搭设、16#楼瓦片拆除、植物园脚手架搭设、16:30 左右 5#楼发生施工人员高处坠落，立即送往医院；安全教育情况：无；安全交底：5#楼班前安全会议；安全检查情况：一施工人员未将安全带系在安全绳上，导致坠落；安全员：易湘首。

[4][?]一、工程概况 1.工程名称：洪江市安江隆平文化旅游区产业发展建设项目（一期）第一标段全过程工程咨询；2.工程地点：洪江市安江镇、岔头乡；3.工程概况：主要建设内容新建项目：（1）安江农校游客服务点及配套停车场；（2）改扩建项目：禾下盛宴街、天工开物研学营、稻香野宿；（3）部分公共服务与基础设施项目：内外部旅游交通、沅江滨水风光带、标识系统、环卫系统、工程管网工程。本项目总投资约为 14000 万元，其中建安工程费约为 12317 万元。

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容 1.全过程工程咨询服务范围：监理服务、造价咨询服务、工程项目管理服务；2.全过程工程咨询服务内容：监理服务：包括施工准备阶段、施工阶段、工程验收交付阶段、缺陷责任期四个阶段的全过程监理服务工作；造价咨询服务：施工合同的相关造价条款的拟定（其他）；工程项目管理服务：对建设工程提供安全、进度、质量、合同、组织协调等全周期综合统筹管理。

三、全过程工程咨询服务期 全过程工程咨询服务期：从委托人通知进场开始起记，至项目工程完成竣工验

全过程工程咨询服务内容:监理服务;包括施工准备阶段、施工阶段、工程验收交付阶段、缺陷责任期四个阶段的全过程监理服务工作。

2023 年 6 月，长顺公司发布项目监理机构成员任命书【长顺管项字[2023]114-2 号】，成立项目监理机构。

总监：伍*瑞，监理证号：43007852

专监：李*航，监理证号：43012600

监理员：袁*梦，监理证号：XY21-S0351

（2）履职情况

根据长顺公司《安江隆平文化旅游建设项目（一期）第一标段监理实施细则》、《监理日志》等文件、资料显示，长顺公司项目监理部通过日常巡查的方式检查施工单位在安全管理和施工现场安全上存在的较大安全隐患和管理漏洞，对查出的问题隐患也督促施工单位进行了整改，但对拆除 5＃楼瓦屋面工程没有进行监督检查。

3. 湖南洪江市镡城山水文化旅游有限责任公司（系事故项目建设单位，以下简称镡城山水公司）

（1）基本情况：公司成立于 2021 年 06 月 30 日，注册地位于湖南省怀化市洪江市黔城镇隆平电商产业园 413 室，法定代表人为向瑞，统一社会信用代码为：91431281MA4T******。经营范围包括许可项目：旅游业务；住宿服务；房地产开发经营；建设工程施工；包装装潢印刷品

收、资料备案移交止。计划开始服务日期：2023 年 06 月 01 日。计划完成服务日期：2025 年 06 月 01 日。具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：暂定合同总价；2.签约合同价为：人民币 14533406.00 元。

五、委托人代表与咨询人项目负责人 委托人代表：周鑫 咨询人项目负责人：罗孝军

印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物零售；印刷品装订服务；住宅室内装饰装修等，镡城山水公司对外投资 7 家公司，具有 2 处分支机构。公司由总经理伍*艳，负责安全生产全盘工作；副总经理谢*明分管公司安全生产管理工作，分管工程部，负责现场施工，从 2024 年 3 月 8 日至今负责项目前期（含项目各项手续办理），隆平一期项目属于工程部安全生产督促范围。工程部部长曾*，负责安全生产督促、项目进度推进等工作；工程部职工周*负责隆平一期项目的日常管理

2023 年 4 月，镡城山水公司与承包人(联合体牵头人)湖南省建筑科学研究院有限责任公司、联合体成员单位浩天建工集团有限公司和湖南创建建设有限公司签订了《建设工程施工合同》[5]，启动洪江市安江隆平文化旅游区产业发展建设项目施工总承包(一期)第一标段的工程建设[6]。

公司明确，事故项目工程现场实际负责人为周*、项目主管人为曾*。

（2）履职情况

公司工程部制定了安全生产年度培训计划，对安全专干和工程部的工作人员进行了安全生产教育培训；开展了每月 1 次的安全生产督促检查，每月 2—4 次的监理例会工地巡查

---

[5] [?] 1.工程名称：洪江市安江隆平文化旅游区产业发展建设项目施工总承包（一期）第一标段；2.工程地点：洪江市安江镇、岔头乡；3.工程审批、核准或备案文号：备案号 20230203；4.资金来源：企业自筹；5.工程内容及规模：（1）新建项目：安江农校游客服务点及配套停车场；（2）改扩建项目：禾下盛宴街、天工开物研学营、稻香野宿；（3）部分公共服务与基础设施项目：内外部旅游交通、沅江滨水风光带、标识系统、环卫系统、工程管网工程。6.合同计划开始工作日期：2023 年 4 月 25 日，合同计划开始现场施工日期：2023 年 6 月 25 日，合同计划竣工日期：2025 年 4 月 25 日，合同工期总日历天数：730 天；7.签约合同价（含税）为：136084928.0 元。

[6] [?] 该项目监理公司是湖南长顺项目管理有限公司，监理合同《洪江市安江隆平文化旅游区产业发展建设项目（一期）第一标段全过程工程咨询合同》，委托人：湖南洪江市镡城山水文化旅游有限责任公司，咨询人：湖南长顺项目管理有限公司。

检查的问题隐患，工程部进行研讨，并下函要求监理单位通知施工单位限期整改到位。自 2023 年 12 月开始，工程部部长曾*每天都去事故项目工地开展安全生产督查，未发现隐患问题。

3.洪江市住房和城乡建设局（系事故发生单位行业主管部门）安全管理情况

（1）基本情况

根据《洪江市住房和城乡建设局（洪江市人民防空办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》[7]、《洪江市建设工程质量安全监督站工作职责》[8]规定，洪江市住房和城乡建设局负责监督和管理全市建筑活动；洪江市建设工程质量安全监督站受洪江市住房和城乡建设局的委托，组织安排实施辖区内建设工程质量安全监督工作，参与组织开展建筑企业的生产管理人员、作业人员的安全生产教育、培训、考核工作。

按照《中共洪江市住房和城乡建设局委员会关于印发洪江市住房和城乡建设局领导班子成员工作分工的通知》（洪建委〔2023〕20 号）[9]，洪江市住建局副局长刘*国分管安全生产工作和工程质量安全监督站；杨*军于 2023 年 12 月主持局建设工程质量安全监督站全面工作；局建设工程质量安全监督站副站长黄*于 2023 年 12 月承担安江农耕文化旅游区产业发展建设项目安全生产工作。

---

[7] [?] 三、（十）负责监督和管理全市建筑活动

[8] [?] 1.主要职能（1）受建设行政主管部门的委托，组织安排实施辖区内建设工程质量安全监督工作；（11）参与组织开展建筑企业的生产管理人员、作业人员的安全生产教育、培训、考核工作

[9] [?] 副局长：刘志国，分管安全生产工作，质量安全监督，建工、固投燃气、消防、应急救援、自建房质量安全监管、市政桥梁维护管理等住建领域各类安全防范，工程联合验收、住宅产业化（装配式建筑）、统计（建筑业），市委、市政府及局党委交办的其他工作。

（2）履职情况

根据洪江市住建局《怀化市第三节旅游发展大会重点项目督查问效组质量安全监督工作小组工作方案》、《洪江市农耕文化旅游区建设项目质量安全督查组整改通知单》、《关于洪江市安江农耕文化旅游区建设工作专报》等文件、图片、资料显示。从2023年12月到2024年3月，洪江市住建局每月多次对安江农耕文化旅游区产业发展建设项目认真开展安全事故隐患问题排查整治；制定了相关专项安全生产检查方案，部署工作任务；2023年1月17日至2023年3月1日，洪江市住建局对安塑片区老厂房民宿旧房改造项目（事故发生地）进行过15次检查。2024年3月1日上午，黄*带队在检查中发现5＃楼有工人在施工，但存在旧房拆除、屋面拆除瓦片架体腐烂、高坠风险，脚手架搭设连墙件未满足规范要求、偏少，管网施工、沟槽安全警示标识缺失，旧房提质屋面施工管理单位、施工单位信息不明确等问题隐患。当场下达了一份隐患问题整改通知，因施工单位、监理单位无人在场而未送达。

（三）事故发生经过

2024年3月1日7时30分许，创建公司的洪江市安江隆平文化旅游区产业发展建设项目的项目部人员易*、易*首组织作业人员向*根、杨*民、肖*和、向*生等人员开过早会后。众人便开始进行5#厂房旧瓦和檩条的拆除排险作业。

杨*民、肖*和一组，向*根、向*生一组；7时50分左右上屋顶时，按照要求佩戴安全帽并系安全绳开始作业（未设置

防坠网）。12 时下到地面吃过中饭以后，13 时上屋顶继续作业

16 时左右，杨*民、肖*和一组完成了当天的清理工作，肖*和便下到地面离开施工现场；向*根、向*生一组还有小部分区域未清理完毕，但因为作业面狭窄，屋面只留下向*根、向*生及来帮忙的杨*民三人作业。

16 时 20 分许，向*生跟向*根说他有点不舒服，向*根就要向*生先下去休息。16 时 25 分许，向*生解开了安全绳，从屋面往下走，行走时脚踏在已经腐朽的横梁上，横梁断裂，向*生从屋顶坠落到地面。

（五）事故现场情况

1.事故发生在洪江市安江镇大畲坪社区 5#楼与裙楼相连附近的西部南面屋顶；地理坐标：经度:110°9'11.20"、纬度:27°21'18.77"；

2.5#楼旧房改造用于精品酒店，事发时正在进行改造施工前的屋面排险作业。

3.5#楼为单层砖混结构、西端局部为 5F，屋顶承重构件为钢结构，屋面架设木横梁，上面铺设瓦片或轻质木板；5#楼长 76.41 米，宽 17.9 米，高 15.8 米，占地面积 1367.8 平方米。

4.5#楼四周已搭设脚手架，安全通道设在东部南侧，屋面排险工作基本完场，地面仍有部分建筑垃圾未清理；施工屋面下部已安装安全平网，询问目击人员，事发时未安装安全平网；

5.坠落点距地面约 10 米，距南面墙约 3.6 米，距西面墙约 18.5 米，距北面墙约 15.8 米；

6.踩踏的木檩条已断，断面腐朽严重；

7.屋面钢结构每块铺设 10 根木檩条，事发位置处于第四根（从下往上）；

8.死者佩戴的安全帽跌落在西端大门附近处；

9.2024 年 3 月 1 日当天天气为多云，气温 5.2-10.2℃，16 时至 16 时 30 分最大瞬时风速 7.9m/s，东北风 4 级。安江站气温 4.1-8.6℃，16 时至 16 时 30 分最大瞬时风速 4.3m/s，东北风 3 级。



事发地点示意图







项目总平面图（5#精品酒店事发楼栋）




5#厂房示意图

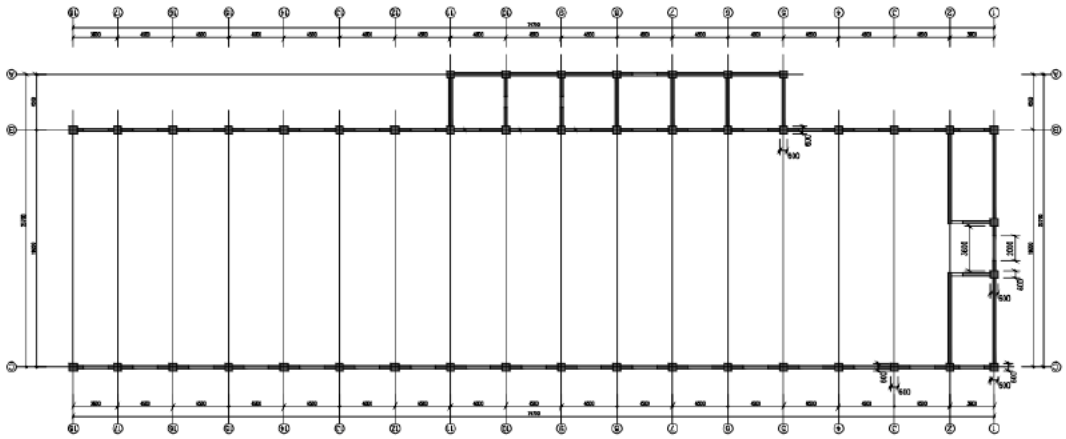

5#右 平面图

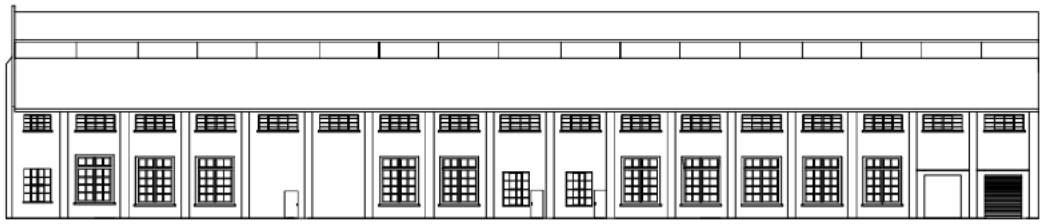

5#右 北立面图

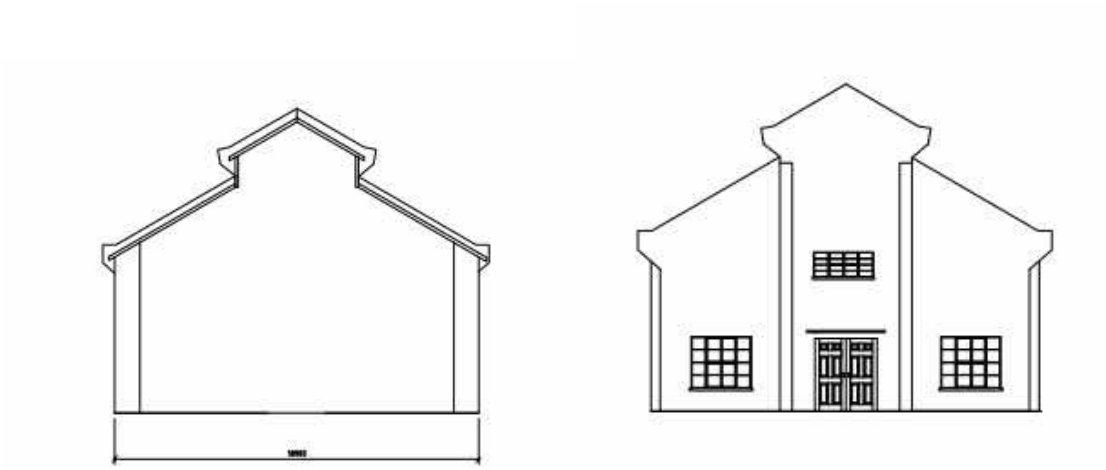


5#右 西立面图

5#右 东立面图

事故现场示意图



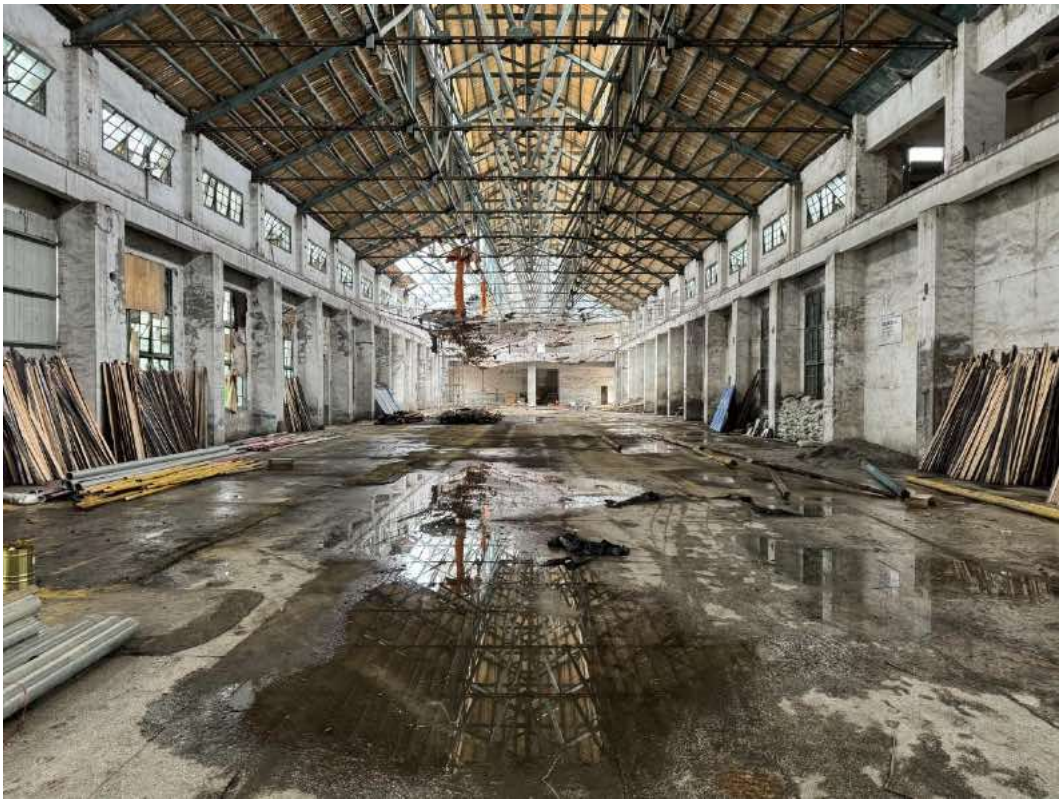



（六）人员伤亡和直接经济损失情况

向*生：男，64岁，汉族，身份证号码431281**********，居住湖南省洪江市茅渡乡**村***组***号，湖南创建建设有限公司建筑工人，2024年3月1日17时32分，经洪江市中医医院120出诊院医护人员在事发现场宣布临床死亡。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定事故直接经济损失98.4万元（不含行政处罚）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，当班作业人员（目击证人）向*根和杨*民二人从屋顶到达事故位置地面，2024年3月1日16时29分27秒，向*根拨打负责项目工地5#楼安全管理人员肖*运河电话报告事故情况。

3月1日16时30分左右，肖*河向项目部生产经理陈*打电话，告知其隆平一期5#楼有工人从屋顶摔下来了，接着陈*在电话中向创建公司分管工程的副总李*雁汇报了情况（当时李*雁和公司总经理黄*在一起）。

16时32分，作业班组长向*根拨打了120急救电话。

16时35分，陈*向总经理黄*打电话汇报了情况，黄*知到情况后当即给董事长曾*华汇报了情况。

17时30分左右，陈*向洪江市工伤保险局汇报申请工伤保险事宜。

18 时左右，黄*向住建局副局长刘*国电话报告了事故情况。刘*国分别向原局党委书记易*华、分管副市长周*伟口头报告了这起事故情况，随即副市长周*伟向市委政府主要领导报告了事故情况。

在收到事故消息后，洪江市委、市政府主要领导专门作出指示，要求各级各部门全力做好善后工作，彻底查清事故原因，依法依规严肃问责，并举一反三，警示全市，坚决避免再次发生类似事故。2024 年 3 月 5 日，洪江市人民政府批复成立了洪江市创建工程有限责任公司“3•1”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对该事故进行全面调查。

（二）事故现场应急处置情况

16 时 40 分左右，陈*赶到事发现场，组织现场救援工作，随后项目部刘*、易*、易*首等人来到事故现场协助现场救援工作。

16 时 54 分，洪江市中医医院 120 出诊院医护人员到达现场开展急救工作，初步诊断：患者呼之不应，触主颈动脉搏动消失,双侧瞳孔散大固定 5mm,对光反射消失,心电图呈一条直线，心跳、呼吸停止。立即上氧(鼻导管口面罩口),予以开放气通,持续心肺复苏术,抢救 30 分钟。

17 时 15 分左右，黄*、李*雁赶到事发现场组织救援工作。

17 时 19 分，质安站副站长黄*接到镡城山水文化旅游公司谢*明的电话，得知 5#楼发生事故事故。

17 时 20 分左右，死者家属陆续到达。

17 时 32 分，患者意识、心跳、呼吸仍未恢复，双侧瞳孔对光反射消失，心电图仍呈一条直线，医护人员宣告临床死亡。

至此现场救援结束。

（三）事故善后情况

17 时 32 分，黄*再次向曾*华汇报，并与死者家属协调善后事宜。

17 时 40 分左右，黄*与吴*民赶到事故现场，督促善后工作。

18 时左右，创建公司副总李*雁、死者村书记、工保局、安江镇司法所的工作人员以及创建公司副总经理谢*等人也在事发后陆续赶到项目部协助善后工作。

18 时 10 分，湖南创建建设有限公司就赔偿善后相关事宜与死者向*生家属进行协商。3 月 2 日凌晨 1 时 35 分，在安江镇司法所的工作人员见证下达成了赔偿协议后家属将死者向*生的遗体拖回了老家进行后事处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后 5 分钟内，企业现场管理人员向单位主要负责人报告了事故信息；7 分钟内拨打了 120 急救电话；项目部负责人 15 分钟内赶到事发现场，组织现场救援工作；企业负责人 29 分钟内向行业监管部门报告了事故情况；医务人员在半小时内到达现场积极抢救。从时空上看事故现场应急救援抢救是及时的、措施是得当的、善后处置是有力高效的。目前，家属情绪稳定，社会秩序平稳，无社会负面影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员安全意识不强，高处作业时未认真观察工作条

件，忽视个人安全防护用品的安全性，作业时去除安全绳挂扣在屋面行走，踩断腐朽的木横梁，发生坠落。

（二）间接原因

1.**在轻质型材等屋面上作业，未搭设临时走道板，支设安全平网等安全防护措施**[10]**。**

2.**高处作业人员未取得高处作业操作证。**

3.**没有制定高处作业安全规程**[11]**，明确“没有安全防护设施，禁止在屋架的上弦、支撑、条、挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业”要求。**

4.**建设施工单位未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制体系，未对旧房改造过程存在的安全风险进行辨识，制定管控措施分级管控。**

四、有关单位存在的主要问题

（一）湖南创建建设有限公司

1.对员工安全生产教育培训不到位。**未按照规定对作业人员进行上岗前的安全教育培训，作业人员意识淡薄。高处作业人员未取得高处作业相关资质，不具备相应的应急处置能力从事高处作业。**

2.安全作业制度不健全。**未制定高处作业安全规程**[12]**，**

---

[10][?] JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》

5.2.8 屋面作业时应符合下列规定:

2 在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走;安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

[11][?] 2 GB50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》

3.0.7 建筑施工企业必须建立健全符合国家现行安全生产法律法规、标准规范要求、满足安全生产需要的各类规章制度和操作规程。

[12][?] 2 GB50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》

3.0.7 建筑施工企业必须建立健全符合国家现行安全生产法律法规、标准规范要求、满足安全生产需要的各类规章制度和操作规程。

明确“没有安全防护设施，禁止在屋架的上弦、支撑、条、挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业”要求。

3.未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制体系。未对旧房改造过程存在的安全风险进行辨识，制定管控措施分级管控，在高处作业时，未认真观察现场工作条件，未发现屋面的横梁已经腐朽；在轻质型材等屋面上作业，未搭设临时走道板，支设安全平网等安全防护措施[13]。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订)第四条第一款、第二十一条(第二、三、五项)、第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第一款[14]的规定，对事故的发生负有责任。

（二）湖南长顺项目管理有限公司

安江隆平文化旅游建设项目（一期）第一标项目监理部总监理工程师伍浦瑞未全面履行长顺公司与镡城山水公司《洪江市安江隆平文化旅游区产业发展建设项目(一期)第一

---

[13] [?] JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》

5.2.8 屋面作业时应符合下列规定:

2 在轻质型材等屋面上作业,应搭设临时走道板,不得在轻质型材上行走;安装轻质型材板前,应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

[14] [?]《中华人民共和国安全生产法》(2021年修订)第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业

第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施

标段全过程工程咨询合同》中有关监理服务包括施工准备阶段的监理工作职责，未安排监理人员对隆平一期老旧厂房改造5＃楼工程的建筑施工前期准备阶段排险（拆除5＃楼瓦屋面）作业过程进行监理。使施工作业中存在的未搭设临时走道板、支设安全平网等安全防护措施；施工单位高空特种作业人员无高空作业证上岗作业；作业人员安全生产教育和培训不到位等问题未被及时发现并制止。

（三）洪江市住房和城乡建设局

安全生产监管职责履行不到位。2024年3月1日上午，局监督检查人员在检查中发现了5#楼有工人在施工，存在旧房拆除屋面瓦片时架体腐烂、高坠风险，脚手架搭设连墙件未满足规范要求，偏少，管网施工、沟槽安全警示标识缺失，旧房提质屋面施工管理单位、施工单位信息不明确等问题隐患，但未对施工单位下达安全隐患整改指令责令及时整改。

五、对事故相关责任人员和单位的处理建议

（一）建议不予追责人员

向*生，男，汉族，1959年出生，群众，湖南创建建设有限公司建筑工人，作业过程中，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》，忽视个人安全防护用品的安全性，去除安全绳挂扣在屋面行走，踩断腐朽的木横梁，发生坠落。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议行政处罚的单位和个人

1.湖南创建建设有限公司：未按照规定对作业人员进行上岗前的安全教育培训，作业人员意识淡薄；高处作业人员

未取得高处作业相关资质，不具备相应的应急处置能力从事高处作业；未制定高处作业安全规程，明确“没有安全防护设施，禁止在屋架的上弦、支撑、条、挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业”要求；未对旧房改造过程存在的安全风险进行辨识，制定管控措施分级管控，在高处作业时，未认真观察现场工作条件，未发现屋面的横梁已经腐朽；在轻质型材等屋面上作业，未搭设临时走道板，支设安全平网等安全防护措施。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第四条第一款、第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第一款的规定，对事故的发生负有责任。建议由洪江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[15]的规定对其予以行政处罚。

2.黄*：男，1982 年 8 月出生，洪江市人，政治面貌：群众，身份证号码 431281**********，湖南创建建设有限公司总经理，落实生产经营单位主要负责人安全生产职责不到位。安全员在班前会中对向*生等新上岗人员进行了简单的安全培训，作业人员意识淡薄。高处作业人员未取得高处作业相关资质，不具备相应的应急处置能力从事高处作业，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；未制定高处作业安全规程，明确“没有安全防护设施，禁止在屋架的上弦、支撑、条、挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业”要求，组织制定本单位安全生产操作规程不到位；未对旧房改造过程

[15][?]《中华人民共和国安全生产法》(2021 年修订)第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

存在的安全风险进行辨识，制定管控措施分级管控，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位。对事故的发生负有重要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（第二项）、（第三项）、（第五项），建议依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定[16]由洪江市应急管理局对其立案处罚。

3.伍*瑞：男，1985 年 10 月出生，湖南省祁阳县人，政治面貌：群众，湖南长顺项目管理有限公司委派事故项目总监理工程师。未全面履行长顺公司与镡城山水公司《洪江市安江隆平文化旅游区产业发展建设项目(一期)第一标段全过程工程咨询合同》中有关监理服务包括施工准备阶段的监理工作职责，未安排监理人员对隆平一期老旧厂房改造 5#楼工程的建筑施工前期准备阶段排险（拆除 5＃楼瓦屋面）作业过程进行监理。使施工作业中存在的未搭设临时走道板、支设安全平网等安全防护措施；施工单位高空特种作业人员无高空作业证上岗作业；作业人员安全生产教育和培训不到位等问题未被及时发现并制止。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[17]规定，对事故的发生负有直接责任。建

---

[16][?]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[17][?]《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全

议由洪江市住房和城乡建设局按照的有关规定依法予以处理

（三）建议追责问责和组织处理的人员

1.黄*：男，1967 年 1 月出生，政治面貌：群众，洪江市住房和城乡建设局建设工程质量安全监督站副站长，局派驻安江农耕文化旅游区产业发展建设项目安全监管负责人。安全生产监管职责履行不到位。对 2024 年 3 月 1 日上午，带队检查中发现 5#楼有工人在施工，存在旧房拆除屋面瓦片时架体腐烂、高坠风险，脚手架搭设连墙件未满足规范要求，偏少，管网施工、沟槽安全警示标识缺失，旧房提质屋面施工管理单位、施工单位信息不明确等问题隐患，未对施工单位下达安全隐患整改指令责令及时整改负有直接责任。建议市纪委监委予以书面检查处理。

2.杨*军：女，1971 年 9 月出生，政治面貌：群众，洪江市住房和城乡建设局建设工程质量安全监督站站长，对安江农耕文化旅游区产业发展建设项目安全监管职责履行不到位负有直接责任。建议市纪委监委予以书面检查处理。

3.刘*国：男，1974 年 10 月出生，政治面貌：群众，洪江市住房和城乡建设局副局长，局安全生产、建设工程质量安全监督站分管领导。对安江农耕文化旅游区产业发展建设项目安全监管职责履行不到位负有主要领导责任。建议市纪委监委予以提醒谈话处理。

（四）其他建议

责成洪江市住建局向洪江市人民政府做出书面检查。

生产承担监理责。

六、事故主要教训

此次事故主要暴露出：一是事故相关单位贯彻落实安全发展理念不牢，企业安全生产主体责任落实不到位。安排未取得高处作业相关资质的人员从事高处作业；作业现场安全管理不到位，在轻质型材等屋面上作业，未搭设临时走道板，支设安全平网等安全防护措施；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制体系，未对旧房改造过程存在的安全风险进行辨识，制定管控措施分级管控；没有制定高处作业安全规程，员工作业时违反安全操作规程，未认真观察现场工作条件，去除安全绳挂扣在屋面行走，直接导致事故发生；二是监理单位未能按照行业规范对事发项目未开展跟班检查和现场监督，未指定专人对作业现场进行安全管理；对施工组织设计中存在的未搭设临时走道板、支设安全平网等安全防护措施问题未及时发现并提出整改措施；未及时审查施工单位特种作业人员资格情况，忽视了特种作业人员无证上岗的缺口；对从业人员进行安全生产教育和培训不到位的问题未及时要求整改，未向业主方和有关主管部门报告。三是安全隐患排查整治工作不力，行业部门未严格按照“三管三必须” 的要求履行安全生产监管职责，在作业现场发现施工现场没有安全管理人员，安全防护措施不到位，未及时督促施工单位整改到位。

七、事故防范措施和整改建议

（一）进一步深入开展行业领域风险隐患大排查大整治。洪江市住建局要坚持以习近平新时代中国特色社会主义

思想为指导，牢固树立安全发展观念，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，以安全生产大排查大整治行动为契机，持续推进本行业领域潜在风险隐患排查整治工作，以“时时放心不下”的责任感，严格落实“三管三必须”要求，进一步加强监管执法力度，认真排查治理风险隐患和薄弱环节，特别是全市建筑活动，加强安全生产法律法规的宣传培训；做实做细安全生产行政执法计划和监督检查工作，严格按照省安委办编制的《部分行业领域安全隐患排查检查工作指南》要求开展执法检查工作，严厉打击非法违法行为，依法按程序执法，避免“重检查轻处罚”、“只责令整改不处罚”和监督检查“走过场”现象，确保行业领域安全生产。

（二）进一步压实安全生产主体责任。湖南创建建设有限公司要认真汲取本次事故教训，深入学习《中华人民共和国安全生产法》《湖南省安全生产条例》等法律法规。加大作业人员安全教育培训，提高作业人员安全意识和安全素质，增强自保互保能力；加强对作业人员的日常安全教育培训，登高作业等高危作业，必须考核合格，取得相应的资质后方可上岗作业。加强对高处作业等危险作业的管控，通过在高处作业场所搭设临时走道板，铺设安全平网等安全防护措施确保现场本质安全。严格执行各项安全生产管理制度，严格执行隐患排查制度，同时定期对作业现场进行检查、抽查，发现隐患及时消除。施工过程中构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，确保施工生产安全。

（三）进一步加强安全生产教育培训。各有关部门要充分发挥媒介作用，大力宣传安全生产法律法规和政策规定，普及相关安全知识技能。同时要督促有关行业企业加强对从业人员特别是新进员工、重点岗位作业人员的安全生产教育培训，确保人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，强化对从业人员的岗前安全教育和应急处置的培训，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实“一会三卡”制度，及时预判风险，消除事故隐患。

附件：1.洪江安江湖南创建建设有限公司“3·1”一般高处坠落事故调查组成员名单

2.直接经济损失统计表

洪江市政府事故调查组

2024年6月20日