洪江安江湖南志安新型建材有限公司“7·21”一般触电事故调查报告

发布时间：2023-11-19 16:23　　信息来源：洪江市应急管理局

2023年7月21日凌晨5时左右，位于安江镇河西湖南志安新型建材有限公司原材料集散地（原洪江市安江砂石场）发生一起安保人员不慎触电烧伤，经医院救治无效，于2023年7月30日23时许死亡，直接经济损失115.17万元。事故发生后，洪江市委、市政府主要领导专门作出指示，要求全力做好善后工作，彻底查清事故原因，依法依规严肃问责。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2023年8月25日洪江市人民政府批准成立湖南志安新型建材有限公司“7·21”触电亡人事故调查组，由市人民政府常务副市长黄涌同志任组长，市人民政府副市长邱*、市人民政府二级调研员潘*占同志任副组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市工信局、市住建局、安江镇人民政府派人组成洪江市政府事故调查组。聘请怀化市专家库成员梁*、彭林解参与本次事故调查；邀请市纪委监委成立追责问责调查组依法对该事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、询问证人、综合分析等，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施。

经调查认定，该事故是一起因员工安全意识淡薄，擅自进入特种作业区域触电造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位概况

1.事故发生单位基本情况

湖南志安新型建材有限公司（以下简称志安建材）成立于2019年3月27日；法定代表人易*先；实际控股人杨志安；统一社会信用代码：91431281MA4QBY6K2F。公司经营范围：水泥制品制造；干混砂浆、预拌商品混凝土、砂石的生产、加工、销售。洪江市人民政府在深圳市香格里拉大酒店举行的2021湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈活动中，于2021年7月29日在怀化市招商推介会暨优势产业项目签约仪式上签约为洪江市招商引资市重点项目。是一家洪江市的干混砂浆、商品混凝土、建筑骨料(机制砂、碎石)生产及销售的新型环保生产加工大型民营企业，资本金3000万元，现有员工60余人，其中工程技术人员20余人。公司占地86亩，已投资8000万元用于设备采购、项目建设等、现具备干混砂浆30万吨/年、商品混凝土30万立方/年、建筑骨料(机制砂、碎石)120万吨/年的生产能力。拥有大型设备和各类运输工具30余台套。

2.事故发生地基本情况

事故发生地为湖南志安新型建材有限公司原材料集散地。该地为原洪江市安江砂石场，是公司实际控股人杨*安原经营的洪江市安江砂石场（该地约20亩，位于洪江市安江镇金花村高砂组，于2010年8月至2014年5月通过征地取得原洪江市安江砂石场的土地使用权），后因政府规划及政策等原因，将原洪江市安江砂石场注销，并迁至安江镇两路口地段。

湖南志安新型建材有限公司筹备建设期间就租用了原洪江市安江砂石场的所有用地，双方于2019年签订了土地租用合同，租赁期限20年。由于该地靠近河边，石头及河沙运输、存放方便，而湖南志安新型建材有限公司因生产干混砂浆、混凝土等需用大量砂石，公司场地有限，所以成立至今一直将原洪江市安江砂石场的所有用地租用于存放混凝土原材料（包括石头、河沙及其他机械设备等）的场地。因洪江市安江砂石场位置偏僻曾多次发生被盗事件，为此公司聘请保安负责洪江市安江砂石场内的财产安全。

（二）事故发生单位安全管理情况

公司由法定代表人易*先负责企业全盘工作，商砼、干混砂浆事业部部长向*良负责安全生产日常监管工作，骨料加工事业部部长蒋*兵主管骨料加工现场及设备安

全工作，电工段*华负责电路及设备安全事务。公司制定有多项安全生产管理制度，有低压电工1人，机械维修工1人均取得特种作业操作证；有安全生产领导小组，全员签订安全责任状、制订有安全生产相关文件，部分特殊岗位制定了岗位安全职责；制定了安全风险辨识分级管控图和驻企安全生产监督员工作职责；每月组织了公司各部门负责人召开1到2次安全生产相关会议；2023年1月至6月共开展6次企业安全自查。但未对电气控制室采取有效安全防护措施，控制室内S11-250变压器、电容补偿屏、皮带运输机启动屏等设备周边均未设置隔离栅栏、照明设施，启动屏前未铺设绝缘垫；对新员工未进行有效的安全培训教育，对新员工仅在进行10分钟的口头培训教育，未达到一般生产经营单位48小时培训教育时间；未对集散地（原安江砂石场）进行定期安全隐患排查；控制室、值班室未设置相关的安全警示标志、未设置相关设备的操作规程及管理制度。

（三）事故发生经过

2023年7月21日清晨5时8分左右，湖南志安新型建材有限公司原材料集散地（洪江市安江砂石场）夜班安保人员向*伍进行安保巡防，发现控制室内疑似有异常响声，就开锁进入控制室内。5时10分许来到变压器附近，近距离查看变压器（因多次发生变压器被盗事件，公司要求重点防范）情况，在绕行变压器时不小心被变压器的保护接地连接线绊倒，倒向变压器，在向孙伍的衣服触碰到变压器的靠南端的高压接引线与铜螺杆的连接裸线上，因电击导致衣服瞬间烧焦、身体背部、臀部和左胸灼伤，同时引发变压器跳闸停电。

（四）事故现场情况


控制室为二层二间平房砖混结构房，占地面积为67.0m2，其中值班室面积为23.85m2, 内空高3.5m，放置有机修工具、机油桶等杂物若干，事故发生时在值班内靠南墙边放置有值班用床一张；进入控制室的铁门上锁，控制室面积为32.4m2,内空高3.5m；控制室的东面墙0.6m处有变压器一台，型号为S11-250，三根进线从墙外跌落保险处直接连接变压器高压侧，10kV靠南一向及中间一相高压铜螺杆和变压器外壳有明显电弧烧过的痕迹，地上有烧焦的一块衣服残留物；S11-250变压器主接地线短、斜悬空，离地面仅0.2m；控制室内南面离墙0.6m处有3块屏，从左往右分别为：第1块是低压电容补偿屏，第2块是控制屏（控制屏缺1扇门），第3块是皮带运输机星/三角形启动屏，墙上的控制箱完好；控制室内无照明灯，三块屏前未铺设绝缘垫；靠南面墙上有“止步有电危险”的安全警示标志（新设）；整个控制室内及值班室内未见相关运行记录、操作规程及岗位责任制。

事故位置图


事故发生点
沅江
安江商品混凝土有限公司
志安建材原材料集散地

附件1

湖南志安新型建材有限公司"7.21"触电一般事故现场示意图

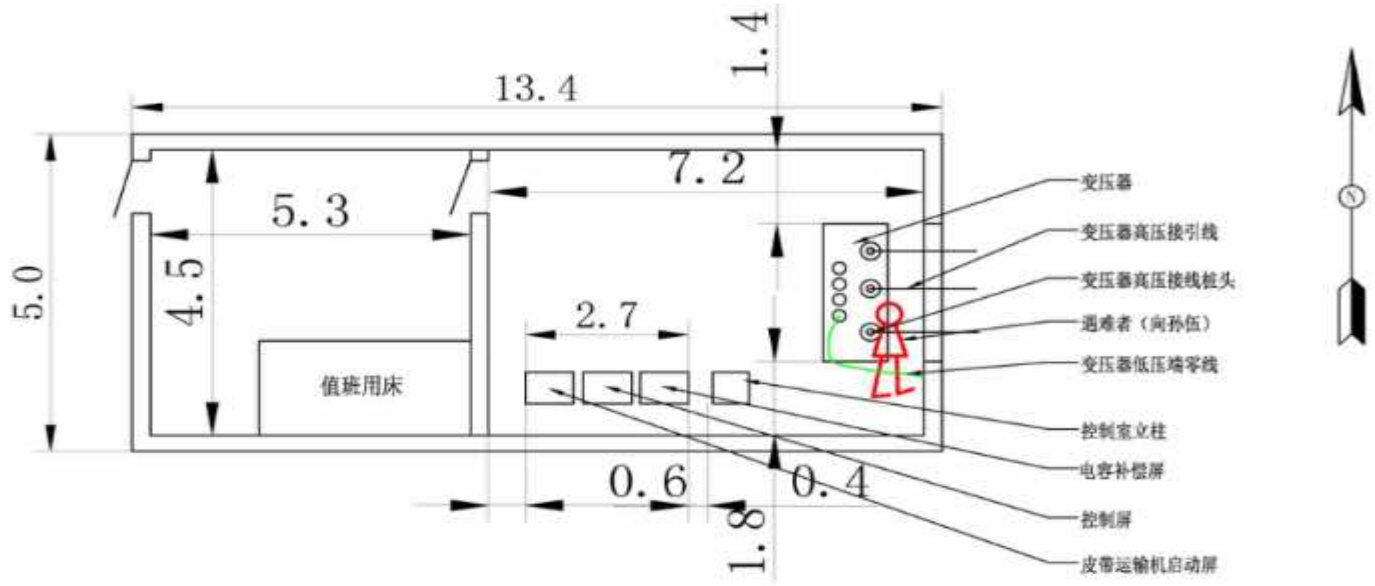

湖南志安新型建材有限公司 "7.21"触电一般事故现场示意图			
现场勘察	向宏荣 梁　霖 彭林解	勘察日期	2023.9.18
CAD制图	梁　霖	制图日期	2023.9.20

现场示意图

事故现场照片

事故发生现场的变压器



向*伍与变压器触碰点



向*伍触碰后烧焦的残留痕迹（一）



向孙伍触碰后烧焦的残留痕迹（二）



拌倒向*伍的变压器接地保护线



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

序号	姓名	性别	年龄	民族	家庭住址	工作单位	身份证号	工种	伤害程度	备注
1	向*伍	男	57	汉	洪江市安江镇白虎脑社区山脚冲组582号	湖南志安新型建材有限公司	433021***********	保安	死亡	

2.事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定事故直接经济损失115.17万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息报接及响应情况

向*伍自行走出控制室，来到值班室床上侧躺下。

2023年7月21日6时37分，白天准备接班的集散地负责人黄*接到硖洲供电所王所长打电话，询问砂石厂是否跳闸停电。

6时38分，黄*拨打向*伍电话，电话接通后，询问厂里是否跳闸停电，向*伍回答说：“我差点看不到今天的太阳了”。黄*又问向*伍：“出了什么事了？”，向*伍停顿了大约半分钟，才回答黄利：“我被电击伤了”。黄*又问向*伍：“你怎么被电击伤的？”，向*伍就没有回答了。

6时40分，黄*马上回王所长的电话，说：“老厂停电了”。

6时42分，黄*打电话向公司安全生产组长蒋*兵报告这个事情，并立即开车赶去砂石厂。来到控制室，推开值班室的门，看到向*伍面对墙侧卧在值班室的床上，几乎全身赤裸，衣服全部被电烧烂。

6时46分，黄*给公司总经理易*先打电话汇报：“向*伍被电击伤了”。

6时57分，黄*拨打了120急救电话，并在门口等待120急救车。

7时02分左右，易*先、蒋*兵先后赶到现场。

8时左右，易*先在安江镇人民政府大院内，遇到工信局派驻安江镇工作人员付*强，向他口头报告了这起事故。

(二)事故现场应急处置情况

2023年7时05分，120急救车的到达洪江市安江砂石场，向*伍自己走上救护车，易*先和蒋*兵一起随救护车前往洪江市中医医院（位于安江镇裕湘路），黄*锁好值班室的门后也前往洪江市中医医院。

7月21日7时44分，向*伍因“电火烧伤致全身多处疼痛、出血1小时，于今日由急诊因全身多处烧伤”而办理住院手续，住入洪江市中医医院。

(三)医疗救治和善后情况

2023年7月22日9时00分，洪江市中医医院诊断：中医诊断：烧伤、火热伤津；西医诊断为：1、全身大面积多处烧伤，2、低钾血症，3梅毒，4、丙肝。治疗上予以抗感染、营养支持、护肝、扩容、补液等治疗，烧伤换药等对症处理。

7月23日8时30分，患者病史清楚，诊断明确，全身大面积多处烧伤。断续当前治疗，继观患者伤口愈合情况。

7月24日8时30分，患者病情稳定，请示上级后予停病危，继续予抗感染、消肿止痛、扩容、护胃、补液等，继观。

7月25日21时50分，患者病情全身剧烈疼痛不适，伤口愈合欠佳，有全身多处感染及感染性休克风险，建议转上级医院进一步诊疗，患者家属拒绝转上级医院，要求继续住院治疗，一切后果自负，请示上级告知患者及家属风险，予签字。继续治疗。

7月26日10时20分，患者诉伤口疼痛不适，经检查后给予补充白蛋白、加强营养，补充电解质、抗凝等治疗。

7月27日8时30分，患者病情加重，伤口愈合欠佳，低蛋白血症，并出现阴囊及下肢消肿，予以加强营养、补充白蛋白及电解质、继续抗感染、消肿止痛、护胃、补液等。8时50分为建立中心静脉输液通道，行右侧颈内静脉置管术。

7月28日8时00分，患者抽血复查，感染进一步加重，低蛋白血症，继续加强抗感染、消肿、补充白蛋白治疗。

7月29日0时42分，患者因“全身多处疼痛”请ICU会诊，会诊意见为“病史已阅，患者现现诉多处疼痛难耐，建议转上级医院进一步诊疗”。患者于2023年7月29日1时39分转院。

2023年7月29日患者转至湖南医药学院总医院ICU病房，继续治疗。

7月30日，患者转至湖南医药学院总医院ICU病房后继续抗感染、补液扩容、升压、镇静镇痛、纠酸等治疗。患者病情持续加重，血压难以维持，拟完善PICCO加强血流动力学监测以及予以血液净化调节内环境及肾脏替代治疗，向孙伍家属商议后，要求出院，转到自家。出院诊断为时肩和上肢三度烧伤。

2023年7月31日3时00分，向*伍在自己家中去世。

2023年8月2日湖南志安新型建材有限公司与家属达成善后处置协议。

2023年8月4日其家属已将向*伍安葬，善后工作已基本处置到位，目前家属情绪平稳。

三、事故原因分析

经过事故技术组的现场堪察及调查分析，认为本次触电一般事故发生的原因是：

（一）直接原因

保安向*伍安全意识淡薄，擅自进入控制室接近带电设备被变压器悬空的接地保护线绊倒，触碰到变压器的高压连接裸线而被电击灼伤，因救治无效死亡。

（二）间接原因

1.未对电气控制室采取有效安全防护措施。控制室内安装多台设备有S11-250变压器，电容补偿屏、皮带运输机启动屏等，各设备周边均未设置隔离栅栏、未设置照明设施、启动屏前未铺设绝缘垫。

2.员工安全培训不到位。对新员工未进行有效的安全培训教育，对新员工仅在进行10分钟的口头培训教育，未达到一般生产经营单位48小时培训教育时间。

3.现场安全管理不到位。湖南志安新型建材有限公司未对集散地（原安江砂石场）进行安全隐患排查，控制室、值班室未设置相关的安全警示标志，未设置相关设备的操作规程及管理制度。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）湖南志安新型建材有限公司（系事故发生单位）

一是落实安全生产主体责任不到位。未制定安保值班人员岗位职责存在安全生产责任制不健全；未对新员工进行有效的安全培训教育，对新员工仅在进行10分钟的口头培训教育，未达到一般生产经营单位48小时培训教育时间；未对集散地（原安江砂石场）进行安全隐患排查，督促检查安全生产工作不到位。

二是未对作业现场的安全风险进行有效辨识，并采取相应的风险管控措施[]。控制室、值班室未设置相关的安全警示标志，未设置相关设备的操作规程及管理制度。

三是特殊场所安全防范措施不到位。控制室内各设备周边均未设置隔离栅栏、未设置照明设施、启动屏前未铺设绝缘垫。

（二）洪江市工业和信息化局（系湖南志安新型建材有限公司行业主管部门）

1.基本情况

根据洪江市安全生产委员会2023年2月14日印发的《洪江市重点行业领域派驻企业安全生产监督员实施细则》（洪安委发〔2023〕4号）、洪江市工业和信息化局2023年3月10日《洪江市工业和信息化局2023班子分工》（无文号）、2023年3月16日《关于成立洪江市工业和信息化局安全生产、消防安全工作领导小组的通知》（无文

号）、2023年6月6日洪江市工业和信息化局班子会议（扩大会议）记录及《2023年工信局驻企安全生产监督安排表》等规定，洪江市工业和信息化局办公室（安全生产监督股）主任、安全生产专干唐*负责安全生产日常工作；洪江市工业和信息化局党委委员、总经济师王*为湖南志安新型建材有限公司驻企安全生产监督员，负责监督指导企业安全生产工作；洪江市工业和信息化局党委委员、副局长粟*尚分管安全生产工作。

2.履职情况

2023年1月28日洪江市工业和信息化局印发了《洪江市工业行业安全生产领域“打非治违”行动实施方案》；2023年2月开展了工业行业领域安全生产培训会议；2023年3月16日成立了洪江市工业和信息化局安全生产、消防安全工作领导小组；2023年6月6日召开班子会议（扩大）研究确定了各企业驻企安全生产监督员；2023年3月派驻王*作为湖南志安新型建材有限公司安全生产监督员，每个月进行三次安全生产检查，截至2023年9月15日共进行安全生产检查14次，其中6月、7月、8月、9月检查次数不达标；2023年9月副局长粟*尚带队检查志安新型建材有限公司安全生产工作。

3.主要问题

（1）安全生产重点工作研究部署不力。洪江市安委会2023年2月14日印发了《洪江市重点行业领域派驻企业安全生产监督员实施细则》，洪江市工业和信息化局2023年6月6日才召开班子会议（扩大）研究确定了各企业驻企安全生产监督员。

（2）驻企安全生产监督员履职不实不细。局派驻湖南志安新型建材有限公司驻企安全生产监督员未按实施细则要求完成每月三次督导检查，在派驻湖南志安新型建材有限公司期间未到湖南志安新型建材有限公司原材料集散地检查安全生产工作，检查不实不细、流于形式。

（3）局安全生产监督股日常监督管理不到位，未能及时发现该企业存在的重大安全隐患。

（三）洪江市应急管理局（系湖南志安新型建材有限公司综合监管部门）

1.基本情况

根据洪江市应急管理局2022年9月15日印发的《关于调整和安排股室人员的通知》（洪应急〔2022〕8号）、2023年4月3日印发的《中共洪江市应急管理局委员会关于调整局领导分工的通知》（洪应急党〔2023〕1号）、2023年4月16日印发的《中共洪江市应急管理局委员会关于调整局领导分工的通知》（洪应急党〔2023〕2

号）、2023年7月12日印发的《中共洪江市应急管理局委员会关于调整局领导分工的通知》（洪应急党〔2023〕4号）等文件规定，洪江市应急管理局矿山和工贸行业安全监督管理股原副股长蒋*方负责工贸行业领域的安全生产监管工作；洪江市应急管理局党委委员、副局长易*喜分管矿山和工贸行业安全监督管理股。

2.履职情况

2022年11月24日制定了洪江市安江镇商品混凝土有限公司现场检查方案，2023年1月9日应急局执法人员蒋*方、汤*春到洪江市安江镇商品混凝土有限公司进行了现场检查，2023年2月28日印发了《2023年度安全生产监督检查计划》。

3.主要问题

行业综合监管职责落实不到位，对洪江市工业和信息化局履行行业部门安全生产监管责任、安江镇人民政府履行安全生产属地管理责任监督督促不到位。

（四）洪江市安江镇党委政府，系事故发生属地政府

1.基本情况

根据《关于调整安江镇安全生产工作领导小组的通知》（安政发〔2019〕9号）、《关于明确“六办三中心一大队”及相关机构人员岗位职能的通知》（安发〔2021〕55号）、《关于印发<调整安江镇党政领导班子成员及镇属副科级事业单位负责人分工>的通知》（安发〔2022〕14号）、《关于印发<调整安江镇党政领导班子成员及镇属副科级事业单位负责人分工>的通知》（安发〔2022〕33号）、《关于印发<调整安江镇党政领导班子成员及镇属副科级事业单位负责人分工>的通知》（安发〔2023〕5号）、《关于印发<调整安江镇党政领导班子成员及镇属副科级事业单位负责人分工>的通知》（安发〔2023〕9号）、《关于印发<调整安江镇党政领导班子成员及镇属副科级事业单位负责人分工>的通知》（安发〔2023〕19号）、《关于印发<调整安江镇党政领导班子成员及镇属副科级事业单位负责人分工>的通知》（安发〔2023〕24号）文件规定，安江镇安全生产监督管理站工作人员向*艇负责非煤矿山及厂矿企业安全生产监管；安江镇社会治安和应急管理办公室主任谢*负责安全生产综合监管；镇党委委员、副镇长人选蒋*斌分管安全生产及应急管理工作。

2.履职情况

2023年以来安江镇党政主要领导、分管领导开展了党政主要领导一个季度一次、分管领导一个月一次的领导带队检查安全生产工作；2023年1月31日安江镇人民政府印发了《安江镇生产经营单位“开工第一课讲安全”活动方案》，组织生产经营单

位开展“开工第一课讲安全”活动；2023年2月16日安江镇安全生产委员会印发了《安江镇安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》；2023年2月安江镇人民政府与湖南志安新型建材有限公司签订了《2023年度安江镇企业安全生产目标管理责任书》；2023年4月28日安江镇安全生产委员会印发了《全镇重大事故隐患专项排查整治2023年行动方案》并下发了各相关单位及企业；2023年5月10日组织各工贸企业召开了重大隐患排查整治部署会并进行了业务培训。未定期开展领导带队检查。

3.主要问题

（1）安江镇对企业的安全生产教育培训、宣传不到位，企业安保人员安全意识不够。

（2）安江镇日常监督检查不到位、未能及时发现存在的安全隐患、消除安全隐患。

（3）安江镇在全镇重大事故安全隐患排查中，工作未落到实处，未能发现该企业存在的重大安全隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

湖南志安新型建材有限公司：一是落实安全生产主体责任不到位。未制定安保值班人员岗位职责存在安全生产责任制不健全；未对新员工进行有效的安全培训教育，对新员工仅在进行10分钟的口头培训教育，未达到一般生产经营单位48小时培训教育时间；未对集散地（原安江砂石场）进行安全隐患排查，督促检查安全生产工作不到位。二是未对作业现场的安全风险进行有效辨识，并采取相应的风险管控措施。控制室、值班室未设置相关的安全警示标志，未设置相关设备的操作规程及管理制度。三是特殊场所安全防范措施不到位。控制室内各设备周边均未设置隔离栅栏、未设置照明设施、启动屏前未铺设绝缘垫。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款、第二十九条、第三十五条、第四十一条第一款和第四十四条第一款的规定，对事故的发生负有责任，建议由洪江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项对其给予行政处罚。

（二）对事故责任人的认定及处理

1、向*伍：男，汉族，1965年12月19日出生，群众，湖南志安新型建材有限公司保安，擅自进入控制室接近带电设备，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中救治无效死亡，建议不予追究其责任。

2、易*先：事故单位主要负责人，男，1982年9月20日出生，群众，湖南志安新型建材有限公司总经理，公司法定代表人，履行公司主要负责人安全生产职责不到位。组织落实单位安全生产全员责任制、教育培训不到位；对公司的安全生产规章制度和操作规程组织制定督促不力；未对公司作业现场的安全风险进行有效辨识，并采取相应的风险管控措施；未对集散地（原安江砂石场）进行安全隐患排查，督促检查安全生产工作不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）项的规定。对事故的发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五第（一）项的规定，建议由市应急管理局对其给予行政处罚。

3、**向*艇：**男，1975年9月10日出生，中共党员，2016年1月至今负责非煤矿山及厂矿企业安全生产监管，对企业安全生产教育宣传不到位，对企业的安全生产状况进行监督检查不到位负有直接责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一项、第八条第五项和第十七条第一款以及《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条第二项、第十二条和第三十九条第二项之规定，建议由洪江市纪委监委给予诫勉谈话处理。

4、**谢*：**男，1987年3月28日出生，中共党员，2021年10月至今任安江镇社会治安和应急管理办公室主任，对工贸领域安全生产工作督导不到位，负有主要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一项、第八条第五项和第十七条第一款以及《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条第二项、第十二条和第三十九条第二项之规定，建议由洪江市纪委监委给予书面检查处理。

5、**唐*：**男，1978年6月23日出生，中共党员，洪江市工业和信息化局办公室（安全生产监督股）主任、安全生产专干，2022年9月至今负责安全生产日常工作，对企业的安全生产状况进行监督检查不到位负有直接责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一项、第八条第五项和第十七条第一款以及《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条第二项、第十二条和第三十九条第二项之规定，建议由洪江市纪委监委给予诫勉谈话处理。

6、**王*：**男，1975年9月6日出生，中共党员，洪江市工业和信息化局党委委员、总经济师，2023年3月至2023年10派驻湖南志安新型建材有限公司任驻企安全生

产监督员，在派驻期间未到原材料集散地开展监督检查，未按派驻企业安全生产监督员要求每月深入企业不少于3天，6月、7月到企业均为一次，下企业检查不实不细、流于形式负有直接责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一项、第八条第五项和第十七条第一款以及《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条第二项、第十二条和第三十九条第二项之规定，建议由洪江市纪委监委给予诫勉谈话处理。

7、**粟*尚：**男，1990年6月5日出生，中共党员，2022年10月至今任洪江市工业和信息化局党委委员、副局长，分管安全生产工作，对局安全生产工作督导不力负有主要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一项、第八条第五项和第十七条第一款以及《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条第二项、第十二条和第三十九条第二项之规定，建议由洪江市纪委监委给予书面检查处理。

8、**向*平：**男，1974年1月出生，中共党员，安江镇党委副书记、镇长，2023年以来负责安全生产与应急管理、消防安全等工作，对乡镇安全生产工作督促不力，负有重要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一项、第八条第五项和第十七条第一款以及《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条第二项、第十二条和第三十九条第二项之规定，建议由洪江市纪委监委给予批评教育处理。

9、**蒋*方：**男，1976年10月出生，中共党员，2021年3月至2023年9月任洪江市应急管理局矿山和工贸行业安全监督管理股副股长，专职负责全市工贸行业安全监督管理工作，对洪江市工业和信息化局履行行业部门安全生产主体责任、安江镇人民政府履行安全生产属地管理责任监督不到位，负有综合监管责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一项、第八条第五项和第十七条第一款以及《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条第二项、第十二条和第三十九条第二项之规定，建议由洪江市纪委监委给予批评教育处理。

10、**易*喜：**男，1970年5月22日出生，中共党员，洪江市应急管理局党委委员、副局长，2021年9月至今分管矿山和工贸行业安全监管股，对分管的股室履行安全生产行业综合监管职责督导不到位负有主要领导责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一项、第八条第五项和第十七条第一款以及《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条第二项、第十二条和第三十九条第二项之规定，建议由洪江市纪委监委给予提醒谈话处理。

六、事故主要教训

该起事故充分暴露了洪江市工贸行业领域企业、属地乡镇和监管部门存在的多种问题：一是企业主体责任未压实。近年国家对《中华人民共和国安全生产法》作了重大修改，对安全生产工作提出了更高、更严要求。但我们企业对安全生产工作的重要性认识不够，没有时刻绷紧安全生产这根弦，对法律法规的相关规定执行不严，没有把法律规定企业主体责任的安全生产全员责任制、安全生产规章制度和操作规程、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实到实处，导致安全生产管理存在死角、漏洞。二是安全生产教育培训不到位。这起事故发生的主要原因是员工无证擅自进入特种作业区域违章作业，其根源在于企业未认真落实日常安全教育培训制度，导致工人对行业操作规程不熟悉，安全意识淡薄。三是行业领域潜在风险隐患大排查不严不实。由于隐患排查治理不彻底、监管不到位，是企业安全管理比较粗放，员工培训流于形式，现场管理混乱。这起事故对洪江市的社会经济环境造成了恶劣影响，各单位要深刻汲取“7·21”一般触电生产安全责任事故的教训，把以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念；坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

七、事故整改和防范措施

为了认真吸取事故的深刻教训，有效防范类似事故再次发生，全市上下要提切实高政治站位，加强思想认识，进一步深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，强化底线思维和红线意识，落实落细国务院安委会15条硬措施，加强督导问责，有力保障、促进安全生产。

（一）进一步压实企业安全生产主体责任。湖南志安新型建材有限公司要认真汲取本次事故教训，深入学习《中华人民共和国安全生产法》《湖南省安全生产条例》等法律法规。按照要求将操作规程及相关制度上墙；进一步完善安全生产责任制，明确各岗位人员的职责，完善管理制度，制定责任落实的考核制度，同时根据现有的设施设备情况，重新修订《安全操作规程》，明确各岗位的职责，做到安全作业；加强现场安全管理、安全监护和防护，有针对性地强化管理人员的安全防护培训，落实监管责任。深入查找在作业现场管理上存在的管理不到位问题，特别是应针对现场人员的不安全行为不能被及时发现和制止的问题，查找公司、车间、班组在现场安全监管上存在的管理不到位的环节、结点。反违章、反违纪、杜绝作业中的陋习，真正体现、落实好人在安全生产中主导作用、主导地位、主导责任，严防此类事故的发生。

（二）进一步加强安全生产教育培训。各有关部门要充分发挥媒介作用，大力宣传安全生产法律法规和政策规定，普及相关安全知识技能。同时要督促有关行业企业加强对从业人员特别是新进员工、重点岗位作业人员的安全生产教育培训，确保人

员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，强化对从业人员的岗前安全教育和应急处置的培训，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实“一会三卡”制度，及时预判风险，消除事故隐患。

（三）进一步深入开展行业领域潜在风险隐患大排查大整治。洪江市安江镇党委政府、洪江市工业和信息化局要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展观念，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神持续推进重点行业领域潜在风险隐患排查整治工作，以“时时放心不下”的责任感，严格落实“三管三必须”要求，进一步加强监管执法力度，认真排查治理风险隐患和薄弱环节，特别是工贸行业领域，加强安全生产法律法规的宣传培训；做实做细安全生产行政执法计划和监督检查工作，严格按照省安委办编制的《部分行业领域安全隐患排查检查工作指南》要求开展执法检查工作，确保行业领域安全生产。

洪江市政府事故调查组

2023年11月15日

打印本页 关闭窗口

网站导航

湖南省人民政府 怀化市人民政府 市政府工作部门 乡镇 其他

主办：洪江市人民政府办公室　　网站地图

承办：洪江市政务服务中心

邮箱：hjszf@163.com

ICP备案编号：湘ICP备10004460号-1　湘公网安备：43128102000103号　网站标识码：4312810037

0745-7731156
洪江市门户网站联系电话

党政机关

政府网站找错