吉安峡江县戈坪铁矿有限公司
“7·27”较大冒顶片帮瞒报事故调查报告

2022年7月27日，峡江县戈坪铁矿有限公司发生一起生产安全事故，造成4人死亡，直接经济损失约730万元。事故发生后，该公司未按照国家有关规定报告事故情况，后经群众举报，由吉安市应急管理局核查属实。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》等有关规定，江西省人民政府成立了由省应急管理厅牵头，省公安厅、国家矿山安全监察局江西局、省总工会、省自然资源厅、吉安市人民政府共同组成的吉安峡江县戈坪铁矿有限公司“7·27”较大瞒报事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行提级调查。事故调查组聘请了有关专家参与事故调查工作，并邀请省纪委省监委介入事故调查。

事故调查工作坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、查阅资料、专家论证、询问谈话等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况、直接经济损失和瞒报过程，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，吉安峡江县戈坪铁矿有限公司“7·27”较大冒顶片帮瞒报事故是一起因安全管理制度不落实，安全风险辨识管控不到位，采场顶板围岩失稳的情况下违规违章作业造成的生产安全责任事故，且事故发生后企业瞒报事故。

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况。峡江县戈坪铁矿有限公司（以下简称戈坪公司）成立于2012年12月，《营业执照》经营范围为铁矿石开采、加工、销售、铁精粉加工、销售。峡江县戈坪乡芳洲流源铁矿（以下简称流源铁矿）隶属于戈坪公司，位于江西省吉安市峡江县戈坪乡芳洲流源村。

（二）事故简要经过。2022年7月27日，郑文涛、罗玉强、刘洪兵、刘强等4人在流源铁矿2号斜坡道+45m中段8号采场从事采矿作业，龙四海等4人在8号采场拐弯处巷道进行掘进凿岩作业。18时30分左右，龙四海等4人结束凿岩作业，前往8号采场叫郑文涛等4人准备一同出井，发现8号采场装矿进路有大量冒落的石头。

（三）事故报告及处置情况。龙四海出井并于19时左右电话向张孝冬报告情况。张孝冬立即入井查看情况，发现有2人被矿石掩埋。张孝冬立即出井，并电话向张艳尾报告8号采场发生了事故。21时左右，张艳尾与简将宝到达矿山。张艳尾、张孝冬、简将宝3人下井查看事发现场情况后，出井清点人数，发现

有 4 人电话无法联系上。21 时 30 分左右，张艳尾召集刘敏、傅端红、陈龙祥、张孝冬、简将宝、姚金江、邱外平、李孙权等 8 人在办公室商量事故处置事宜。邱外平、陈龙祥提出要立即上报事故，最后张艳尾决定不上报。事故发生后，张艳尾召集相关人员商议并实施瞒报行为，未在第一时间开展相关救援行动，未按规定向当地政府和相关部门报告事故情况。

（四）事故发生地点。事故调查组在对相关涉事人员询问的基础上，通过察看现有现场综合分析判定事故地点为流源铁矿 2 号斜坡道+45m 中段 8 号采场 2 号装矿进路、3 号装矿进路与采场交叉处（见图 1、图 2、图 3）。

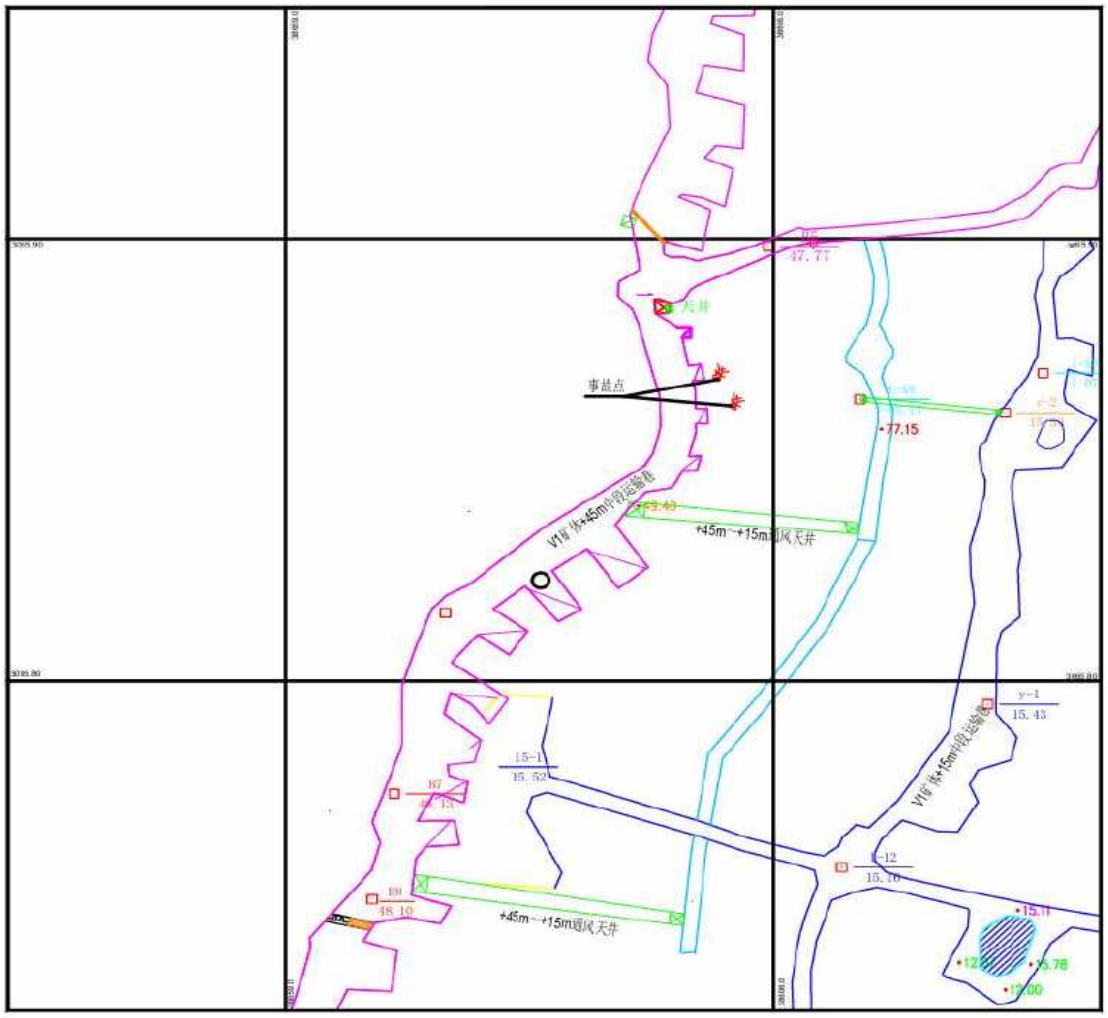


图 1　2 号斜坡道+45m 中段平面图

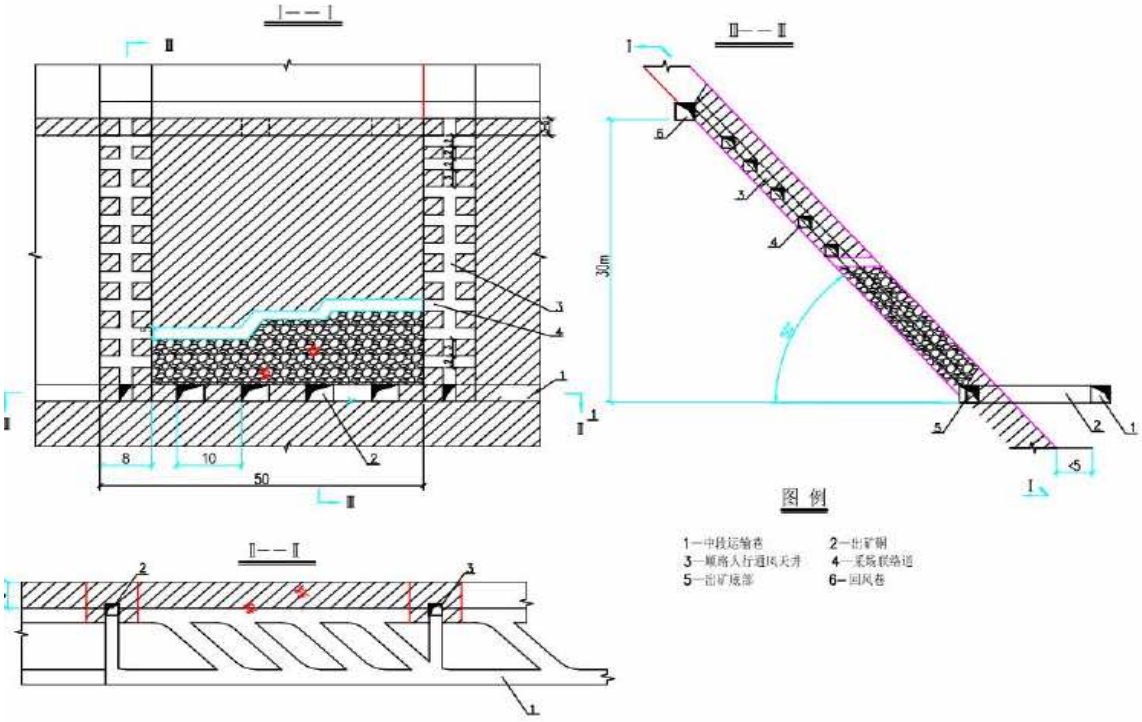


图 2　8 号采场三视图

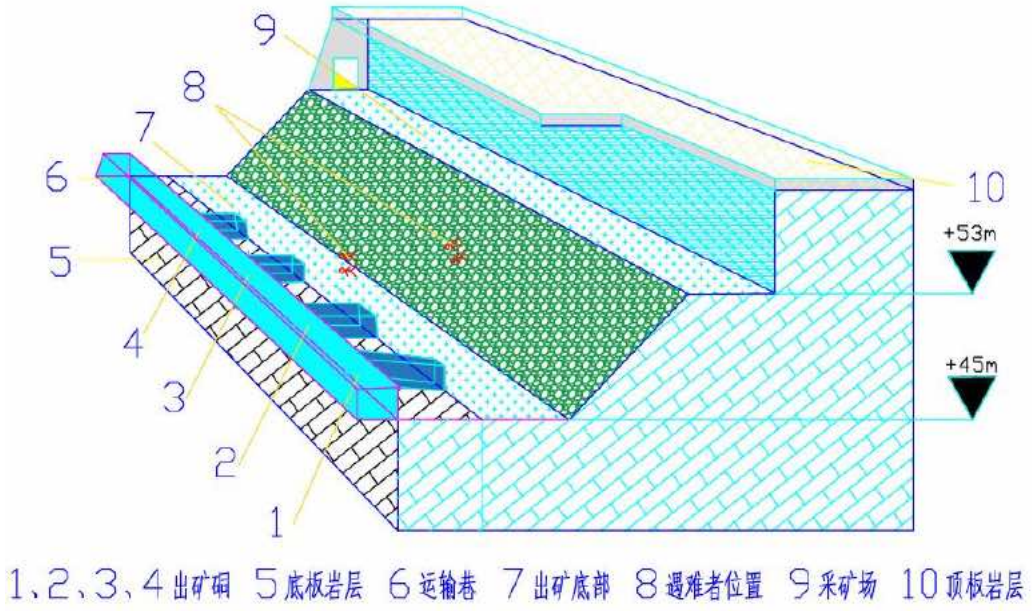


图 3　8 号采场三维示意图

二、事故原因分析

（一）现场勘察情况。2 号斜坡道+45m 中段 8 号采场长约 45m、采高约 10m、宽约 6.5m，布置有 4 条装矿进路，其中第 1 条装矿进路宽 6.3m、高约 5m，第 2 条装矿进路宽 4.8m、高约 5m，第 3 条装矿进路宽 6m、高约 5m，第 4 条装装矿进路 5.2m、高约 5m。南北各布置一条顺路天井，北部天井通往+75m 中段（兼作回风井），采用无底柱浅孔留矿法采矿，采场矿石已全部出完。南部天井可见矿层厚度约 2m，矿层倾角约 27°，采场顶板可见裂隙断层构造，未见地下水渗出，层间节理发育，层间胶结一般（见图 4）。



图 4　8 号采场勘查现状

（二）技术分析情况。通过对矿区地质构造和矿体岩性特征的分析，该矿区围岩和矿体整体稳固，但局部受构造的影响受到破坏，表现为围岩和矿体内部节理、裂隙发育，加上矿层顶底板为绿泥千枚岩、绢云千枚岩且呈层状分布、缓倾斜，爆破后受爆轰冲击波、振动影响，岩层结构易破坏，同时采幅宽 6-7m，顶

板暴露面积大，容易导致顶板大面积冒落。

（三）直接原因分析。因事故发生已 2 年之久，事故现场无法复原，调查组通过现场勘察、技术分析和相关人员口供综合分析推断认定，造成事故发生的直接原因为 2 号斜坡道+45m 中段 8 号采场与 2 号和 3 号装矿进路交叉处为构造作用所形成的地应力集中地带，顶板为片理发育的中至薄层状绿泥绢云千枚岩，层间胶结一般，爆破后受爆轰冲击波、振动影响，岩层结构易破坏，采场采幅超宽、顶板暴露面积过大，形成大面积滑落面。郑文涛等 4 名现场作业人员安全意识淡薄，违规集中在同一采场检撬，安全确认和安全防护不到位，且排险检撬作业站位错误，导致检撬作业过程中发生冒顶片帮事故。

三、事故教训和存在的主要问题

通过调查发现，流源铁矿存在主体责任严重不落实，安全管理混乱，未按规定配备工程技术人员，不按设计组织施工，擅自变更采矿方法，安全教育培训、顶板管理、出入井管理等制度形同虚设，事故发生后互相串通并组织实施瞒报等突出问题。同时，也发现戈坪乡、峡江县应急管理局监管责任不落实，存在监督检查走马观花，隐患排查整治走过场等问题。

（一）安全管理混乱，管理制度形同虚设。流源铁矿安全管理机构不健全，安全管理人员何某离职后由未取得安全管理资格证的姚金江接替专职安全员岗位。未按规定配备“五职”矿长和

采矿、机电、测量等工程技术人员，仅由地质专业的陈龙祥负责技术管理工作。未制定顶板分级管理制度，未针对风化带、构造破碎带、局部裂隙发育带作业面制定支护设计方案，未采取支护措施。出入井登记制度执行不到位，人员定位系统使用管理不到位，人员随意出入井。领导带班下井制度落实不到位，带班领导未与工人同下同上。

（二）未按设计开采，形成重大风险隐患。《安全设施设计》设计的运输巷道宽度为 4m，实际巷道均远超设计宽度，局部甚至达到 7m。设计的采矿方法为房柱法和有底柱浅孔留矿法，实际为无底柱浅孔留矿法开采，且未编制《+45m 中段 8 号采场单体设计》，+45m 中段 8 号采场采幅为 6-7m，超矿体厚度 4m，且存在采场放矿过度行为，导致巷道顶板和采场空区暴露面积过大，形成顶板大面积垮塌的风险隐患。

（三）教育培训缺失，意识淡薄违规作业。流源铁矿未按《生产经营单位安全培训规定》和《金属非金属矿山安全规程》有关规定对新上岗的从业人员和老员工进行安全教育培训，培训时间不符合规定。矿山、工区、班组三级安全教育培训缺失，仅以不定期召开的安全生产会议替代，导致从业人员不具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能，员工安全意识淡薄，违规违章作业现象较为普遍。

（四）安全监管不实，监督检查走马观花。戈坪乡安全生产监管干部每月至少到流源铁矿进行一次检查，但检查工作流于形式，仅对消防和地面交通工作进行检查，未发现流源铁矿安全管理机构不健全，未按规定配备相关工程技术人员，未执行出入井登记制度等明显问题，检查未发现并指出任何问题。峡江县应急管理局监管人员监督检查不认真，未发现流源铁矿未按设计组织施工、擅自改变采矿方法等突出问题，也未发现未按规定配备相关工程技术人员、未严格执行出入井登记制度等明显问题。

（五）法律意识淡薄，组织实施瞒报行为。事故发生后，张艳尾等人未在第一时间组织救援救治，反而组织相关人员商议，统一口径并组织实施瞒报，性质极其恶劣，社会影响极坏。吉安市应急管理局开展事故举报核查初期，相关人员仅承认该起事故造成 2 人死亡，未如实反映造成 4 人死亡的真实情况。事故调查初期，相关人员串通口供，对抗调查，均把瞒报责任推给 2024 年 4 月病逝的张艳尾，拒不承认自己参与了瞒报。

四、事故涉及有关方面的主要责任

（一）戈坪乡芳洲流源铁矿。

1.安全生产主体责任严重不落实。一是安全生产管理机构不健全，安全生产管理人员配备不足，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款规定[1]。二是未建立健全安全生产责

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款　矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

任制，“五职矿长”[2]未履行法定职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定[3]。三是未按规定制定并落实安全生产教育培训计划，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定[4]。四是未按规定制定并执行矿山企业领导带班下井制度，带班领导未与工人同下同上，违反《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条规定[5]。

2.企业安全管理混乱。一是违规组织建设，未严格按照批准的《安全设施设计》进行建设施工，未编制《+45m 中段 8 号采场单体设计》，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十四条规定[6]。二是未按规定开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作，未及时消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定[7]。三是未严格执行人员出入井登记制度，作业人员随意入井、出井，违反《金属非金属矿山安全规程》相关规

[2]《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》（矿安〔2022〕4 号）第四条第四款 金属非金属地下矿山每个独立生产系统应当配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条 矿山企业是落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有 1 名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。矿山企业的主要负责人对落实领导带班下井制度全面负责。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三十四条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

定[8]。四是未制定顶板分级管理制度，未针对风化带、构造破碎带制定支护设计方案，作业人员在未确认安全的情况下进行撬顶作业，违反《金属非金属矿山安全规程》相关规定[9]。

3.未按规定报告生产安全事故。事故发生后，流源铁矿未按照国家有关规定报告事故情况，组织串通实施瞒报行为，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定[10]。

（二）峡江县应急管理局。峡江县应急管理局系矿山安全生产监督管理部门[11]，未依法[12]依规[13]按照分级分类监督管理要求和安全生产年度监督检查计划开展监督检查，未及时发现辖区内安全生产事故瞒报行为[14]，未按规定[15]推动矿山企业法定代表人和实际控制人在岗在位履行第一责任人责任。

（三）戈坪乡党委、政府。戈坪乡党委[16]、政府对流源铁矿

---

[8]《金属非金属矿山安全规程》 4.7.8 地下矿山企业应建立健全下井人员出入矿井登记和检查制度。入井人员应随身携带符合安全要求的照明灯具和自救器。

[9]《金属非金属矿山安全规程》 6.3.1.12 应建立采场顶板分级管理制度。 回采作业前应处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方可进行回采作业。处理浮石时，同一作业面不应进行其他作业；发现冒顶征兆应停止作业进行处理；发现大面积冒顶征兆，应立即撤离人员并及时上报。

[10]《生产安全事故报告和调查处理条例》 第四条第一款 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[11]《峡江县委办公室 县政府办公室关于印发<县应急局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（峡办字〔2019〕54号）第三条第一款第一项 县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，……，主要职责是：（一）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第六十二条：应急管理部门应当按照分类分级管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查

[13]《峡江县应急管理局关于印发2022年度安全生产监督执法检查计划的通知》（峡应急字〔2022〕13号）：四、执法工作日测算：业务一股、业务二股、执法大队等直接监管行业职能的股室按每人每月监督执法检查不少于5个工作日计算；六、工作要求（二）规范执法行为：每次监督检查前，计划执行单位必须制定检查方案，明确监督检查方式、监督检查内容和监督检查人员。

[14]《峡江县安全生产委员会关于印发峡江县非煤矿山安全生产大检查工作实施方案的通知》（峡矿专委字〔2022〕4号）：二、主要任务（二）开展安全生产现场条件大检查 5.严格落实事故直报制度，严厉查处事故瞒报谎报漏报迟报行为。

[15]《峡江县安全生产委员会关于印发<峡江县2022年安全生产工作要点>和<峡江县安全生产专项整治三年行动2022年重点推进任务清单、责任清单>的通知》（峡安字〔2022〕1号） 6.压紧压实企业主体责任：推动企业法定代表人和实际控制人在岗在位履行第一责任人职责。

[16]《江西省安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定》第五条 各级党委主要负责人对本地区的安全生产工作负总责。

存在的“未按规定设置安全管理机构，未按要求配置五职矿长”等问题失管，未及时发现辖区内生产安全事故瞒报行为；戈坪乡政府制定的《2022年安全生产监督检查工作计划》（戈府发〔2022〕2号）未将非煤矿山纳入年度重点监管范围[17]；未按要求制定生产安全事故应急预案[18]。

戈坪乡应急管理办公室安全监管力量薄弱，专业能力不足，从未对流源铁矿井下作业现场开展检查，仅以安全提醒代替监督检查，安全风险研判不准、事故隐患底数不清，未全面履行安全生产监督检查职责。

（四）峡江县委县政府。未有效督促县应急管理局、戈坪乡党委政府全面履行矿山安全生产监管职责。

五、相关单位和人员责任及处理建议

（一）追究刑事责任人员。刘敏、姚金江、李孙权、陈龙祥、简将宝、张孝冬、傅端红等人涉嫌重大责任事故罪或不报、谎报安全事故罪，建议追究刑事责任。张兵生、黄正才涉嫌帮助毁灭证据罪，建议追究刑事责任。

张艳尾已于2024年4月因病死亡，刘洪兵、刘强、罗玉强、郑文涛已在事故中死亡，不再追究刑事责任。

（二）有关党员干部、公职人员和单位。对于在事故调查过

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款 乡镇人民政府和街道办事处，应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第八十条第二款 乡镇人民政府和街道办事处应当制定相应的生产安全事故应急救援预案。

程中发现的地方党委政府及有关部门的党员干部、公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪检监察机关，由纪检监察机关依纪依规处理。

（三）建议给予行政处罚的单位和人员。对峡江县戈坪铁矿有限公司及黎根芽、刘敏、邱外平、裴亮等单位和人员存在的违法违规问题，建议由吉安市人民政府、新余市人民政府组织有关部门依法依规处理。

六、事故整改和防范措施

（一）进一步树牢安全发展理念。各级党委、政府要深刻吸取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立安全发展理念，坚持“两个至上”，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，更好统筹发展和安全，切实提高风险意识和责任意识，贯彻落实“1+7”政策文件体系，推动构建“党政领导、安委会统筹、行业部门管理、业务部门监管、行业自律、生产经营单位主责、职工参与、基层末梢执行、社会监督”的安全生产工作格局，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。

（二）进一步加强安全监督管理。各地和各有关部门要扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，一体推进《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《国务院安委会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》和

我省《关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见》落地见效。严格落实属地管理责任和部门监管责任，采取有效措施提升监管能力和水平，加强对生产经营单位落实安全生产主体责任的监督检查，督促生产经营单位依法依规健全安全责任体系、落实安全管理制度、建立双重预防机制、提升安全教育培训质量、严格按照设计建设施工。要结合辖区高危行业企业布局，配齐配强专业监管人员，依法依规履行监管职责。

（三）进一步落实企业主体责任。各类生产经营单位要深刻汲取事故教训，强化警示教育，进一步健全落实以全员安全生产责任制为重点的各项安全生产规章制度，把安全责任压紧压实到具体场景、具体点位、具体人员。要根据有关规定，配齐配强工程技术人员和安全管理人员，严格执行安全教育培训相关规定，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，定期分析研判风险、制定对策措施。矿山企业要从设计源头上选用更加科学的采矿方法，严格对照批准的安全设施设计，组织开展安全设施设计符合性自查；要严格落实顶板管理相关规定，结合实际制定并落实顶板分级管理制度，强化现场安全管理。

（四）进一步强化现场安全管理。各类生产经营单位要切实强化现场安全管理，主要负责人和安全管理人员要严格履行安全生产职责，做到“五带头”，强化安全班组建设，让按规操作、按章作业成为习惯和自觉；加强重点部位、关键环节的安全检查，

全面掌握安全生产状况，严格现场安全风险辨识和安全确认，及时排查、消除事故隐患，及时发现并纠正“三违”行为，严禁违章指挥、冒险蛮干。出现事故征兆、险情等紧急情况，要第一时间组织撤人并及时报告。

（五）进一步加大瞒报行为打击力度。吉安市、峡江县要进一步健全完善安全生产举报奖励制度，进一步拓宽举报渠道，加大举报奖励力度。探索建立应急管理部门与人社、公安、民政、信访、卫健等部门的沟通协作和信息互通机制，以工伤保险、户籍管理、殡葬、举报、医疗等多渠道数据融合为手段，加强生产安全事故信息比对核查，有效防范打击瞒报事故行为。要按照《江西省安委会办公室关于建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的通知》要求，推动建立企业隐患内部报告奖励机制，全面构建“社会群众举报+企业员工报告”的安全监督体系，筑牢安全生产人民防线。