芷江水宽叶家院子贵州宇华瑞通科技有限公司“6·17”一般触电事故调查报告

芷江侗族自治县人民政府 发布时间： 2023-04-14 10:34

县长信箱

芷江侗族自治县人民政府水宽叶家院子贵州宇华瑞通科技有限公司“6·17”一般触电事故调查组

2023年4月6日

2022年12月20日，接市安委办事故核查通知：2022年6月17日16时许，中玖迅网络科技有限公司怀化项目部施工人员在水宽乡叶家院子进行光缆挂钩更换电杆时，不慎被电击掉落到田里，造成一人死亡。经调查，情况如下：

2022年6月17日16时10分许，贵州宇华瑞通科技有限公司施工人员在水宽乡水宽村叶家院子060号和无编号的两基通信杆对下垂的通信电缆线进行维护作业时，不慎触碰临近作业点的0.4kv电力线(火线)，触电坠落至稻田，造成1人死亡，直接经济损失99.9万元。

为查明问题、吸取教训，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）和《湖南省人民政府关于印发<湖南省生产安全事故调查处理办法>的通知》（湘政发〔2022〕9号）等法律法规规定，芷江侗族自治县人民政府成立了由县应急管理局牵头，会同县商务科技和工业信息化局、公安局、总工会、水宽乡人民政府组成的水宽叶家院子贵州宇华瑞通科技有限公司“6·17”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），邀请国网芷江县供电公司专业技术人员左勇参与，依法对事故进行全面调查。同时，县纪委监委成立追责问责审查调查组同步开展工作。

事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、人员询问和综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，

提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，芷江水宽叶家院子“6·17”触电事故是一起因作业人员违规登高作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.贵州宇华瑞通科技有限公司

贵州宇华瑞通科技有限公司系事故项目分包单位，成立于2015年5月22日，持贵阳市南明区市场监督管理局核发的营业执照，法定代表人：张圣华；注册资本：壹仟叁佰壹拾叁万圆整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：915201023374588853；营业期限：长期；住所：贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目C区第9（贵阳国际中心3号）栋1单元25层8号[花果园社区]；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。应用软件开发（行业类型）；软件开发；信息系统集成服务；各类工程建设活动（持证经营）；消防设施工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通机械设备安装服务；第一类增值电信业务（持证经营）；第二类增值电信业务（持证经营）；电气安装服务；终端测试设备销售；通信设备销售；建筑劳务分包（持证经营）；工程管理服务；通讯设备修理；住宅室内装饰装修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年12月23日，贵州宇华瑞通科技有限公司取得贵阳市住房和城乡建设局核发的安全生产许可证，编号：（黔）JZ安许证字〔2019〕001241[01]1;主要负责人：张圣华；许可范围：建筑施工；有效期至2022年12月23日。2021年4月30日，取得贵阳市住房和城乡建设局核发的建筑业企业资质证书，证书编号D352051670；有效期至2023年2月13日；资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包贰级、通信工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级。

2.中玖迅网络科技有限公司

系事故项目承包单位，原名湖南申顿网络科技开发有限公司，2021年2月3日公司名称变更为中玖迅网络科技有限公司，并取得长沙经济技术开发区管理委员会核发的营业执照，法定代表人：张异舟；注册资本壹亿叁仟壹佰伍拾玖万元整；统一社会信用代

局长信箱

码：91430100768025061A；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2004年11月9日；营业期限：2004年11月9日至2034年11月8日；住所：长沙经济技术开发区螺丝塘路68号星沙国际企业中心18号厂房601；经营范围：通信系统工程服务；通信设施安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信基站设施租赁；通信设备租赁（不含卫星地面接收设施和无线电发射设备）；建筑劳务分包；管道工程施工服务（不含压力管道、危险化学品及燃气输送管道）；安全技术防范系统设计、施工、维修、消防设施工程专业承包；防雷工程专业施工；电子商务平台的开发建设；建筑装修装饰工程专业承包；计算机网络系统工程服务；管道维护；机电设备的维修及保养服务（不含特种设备）；消防设施设备维修、保养；家用电器安装、调试、维修；智能化安装技术服务；信息电子技术服务；信息系统集成服务；弱电工程总承包；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；计算机和辅助设备、通讯设备修理；通信工程、电子工程设计服务；电子自动化工程、电子设备工程安装服务；通信传输设备、通信交换设备专业修理；通信设备、建材、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、计算机应用电子设备、电器机械及器材销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

2021年2月25日，取得湖南省住房和城乡建设厅核发的安全生产许可证，编号：（湘）JZ安许证字〔2016〕000341；许可范围：建筑施工；有效期至2022年9月17日。取得中华人民共和国住房和城乡建设部核发的建筑业企业资质证书，证书编号：D143124281，有效期至2023年11月5日，资质类别及等级：通信工程施工总承包壹级。

中玖迅网络科技有限公司与贵州宇华瑞通科技有限公司为施工合同关系，2021年12月27日，中玖迅网络科技有限公司与贵州宇华瑞通科技有限公司签订2022年至2023年年度框架协议，签订《安全、环保、消防责任协议》，约定了双方权利和义务，并进行了安全告知。

3.中国联合网络通信有限公司怀化市分公司

中国联合网络通信有限公司怀化市分公司（以下简称中国联通怀化市分公司），系事故项目建设单位，法人：刘琼，类型：非公司台、港、澳投资企业分支机构；营业场所：湖南省怀化市鹤城区湖天公园以北湖天大道图书馆旁，成立日期2001年4月16日，营业期限至2050年4月20日，经营范围包括固定网国内长途电话业务、固定网国际长途业务、蜂窝移动通信业务、国际数据通信业务、26GHZ无线接入业务等。统一社会信用代码：914312007279599254。

（二）项目基本情况

县长信箱

2021年12月31日，中玖迅网络科技有限公司中标中国联通湖南省分公司基础网管线施工集中采购项目标段4（怀化），与中国联通怀化市分公司签订《2022-2023年中国联通怀化市分公司基础网管线施工集中采购协议书》，合同金额为282.78万元，建设地点为会同县、麻阳苗族自治县、芷江侗族自治县、鹤城区、通道侗族自治县、洪江管理区、靖州苗族侗族自治县。同时，双方签订了业务承包安全生产协议书和《安全责任书》明确了双方安全管理责任和责任人。2022-2023年中国联通怀化市分公司基础网管线施工分2022和2023两年进行施工。2022年3月，中国联通怀化市分公司将该项目2022年中国联通湖南怀化移动基站接入新建（一期）工程委派给中玖迅网络科技有限公司。2022年3月26日，中玖迅网络科技有限公司就2022年怀化光缆布放工程（一期）与贵州宇华瑞通科技有限公司签订施工简易合同，工程范围包括2022年中国联通湖南怀化移动基站接入新建（一期）工程芷江县15km光缆敷设和光交接箱的安装以及鹤城区、麻阳县的光缆敷设等，合同金额18.2349万元。同时，双方就2022年怀化光缆布放工程（一期）项目签订了安全生产管理责任协议书，约定了双方安全管理职责。

县长信箱

2022年中国联通湖南怀化移动基站接入新建（一期）工程贵州宇华瑞通科技有限公司施工部分3月27日开工，施工内容是在原有通信杆基础上加挂光缆线，在芷江水宽施工时间约10天，期间贵州宇华瑞通科技有限公司未向芷江侗族自治县人民政府相关行业主管部门和水宽乡人民政府进行报备。5月28日，贵州宇华瑞通科技有限公司在芷江县、鹤城区、麻阳县的施工内容完成，但未竣工验收。

（三）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.贵州宇华瑞通科技有限公司

2021年4月7日，因业务发展需要，贵州宇华瑞通科技有限公司在怀成立怀化项目部，怀化项目部有项目负责人、专职安全管理人员、资料员各1人，固定施工人员5人。2022年1月10日，贵州宇华瑞通科技有限公司任命汤文超为怀化项目部负责人，汤文超取得湖南省通信管理局核发的通信工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；陈艳霞为怀化项目部安全管理人员，取得湖南省通信管理局核发的通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书；陈文欢为施工队长兼施工现场安全员，无三项岗位（主要负责人、安全管理人员、特种作业）人员安全生产知识和管理能力考核合格证书。其中，5名施工人员仅陈郁元取得特种作业操作证，作业类别为高处作业，准操项目为登高架设作业，陈郁元特种作业操作证于2022年5月过期未复审。

经调查，贵州宇华瑞通科技有限公司建立了全员安全生产责任制，并签订全员安全生产责任书；制定了电力线路下作业操作规程、通信工程高空作业操作规程、通信管井内作业操作规程等操作规程，未建立相关安全生产规章制度；2022年3月12日、4月2日、5月20日、6月9日贵州宇华瑞通科技有限公司怀化项目部组织易声稳等施工人员开

展了安全生产教育培训会议，但未建立员工安全教育培训档案，未对新员工进行岗前安全教育培训；3月27日，贵州宇华瑞通科技有限公司怀化项目部项目经理汤文超就2022年怀化光缆布放工程（一期）对安全员陈艳霞和施工队长陈文欢进行了安全技术交底，3月30日至5月28日，陈文欢组织班前会共4次；无项目经理、专职安全员现场安全检查记录；建立了安全生产隐患排查治理台账；制定了生产安全事故应急救援预案，但未组织演练。

2.中玖迅网络科技有限公司

2018年5月9日，因业务发展需要，中玖迅网络科技有限公司（原湖南申顿网络科技开发有限公司）在怀成立怀化项目部。2021年10月27日，任命裴露为项目部经理，负责怀化地区通信项目管理工作。裴露取得湖南省通信管理局核发的通信工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。任命胡春鹅为怀化项目部安全员，胡春鹅取得湖南省通信管理局核发的通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。成立了怀化项目部安全管理领导小组，组长裴露，副组长胡春鹅。

经调查，中玖迅网络科技有限公司与贵州宇华瑞通科技有限公司就事故项目签订了安全生产管理责任协议书，约定了双方安全管理职责；建立了全员安全责任制，并签订了全员安全责任承诺书；制定了安全风险分级管控制度、安全生产教育培训制度、安全生产隐患排查治理制度、安全技术交底制度、安全生产奖惩制度、安全事故上报制度等安全生产规章制度；建立了隐患排查治理台账；2022年5月27日，中玖迅网络科技有限公司怀化项目部专职安全员胡春鹅对贵州宇华瑞通科技有限公司在芷江水宽的光缆布放施工现场进行安全检查，对现场施工人员未正确佩戴安全帽的行为下达了《安全隐患整改通知书》，责令现场整改。但无项目经理裴露对贵州宇华瑞通科技有限公司2022年怀化光缆布放工程（一期）进行安全生产检查、督促安全教育培训的相关记录。

3.中国联合网络通信有限公司怀化市分公司

经调查，中国联通怀化市分公司与承包单位中玖迅网络科技有限公司签订了《业务承包安全生产协议书》和《安全责任书》，明确了双方安全管理责任和乙方责任人。制定了《中国联通怀化市分公司工程项目安全管理实施细则》、《中国联通湖南省分公司通信施工安全生产操作规程》；2022年2月25日、4月16日分别组织中玖迅网络科技有限公司等承包单位负责人和安全员召开安全生产培训会议，中玖迅网络科技有限公司怀化项目部项目经理裴露和专职安全员胡春鹅参加会议。2022年3月14日，中国联通怀化市分公司2022年中国联通湖南怀化移动基站介入新建（一期）工程项目负责人对中玖迅网络科技有限公司裴露、胡春鹅进行了开工前安全技术交底；编制了《中国联通怀化市分公司工程建设应急预案》，并于2022年5月13日组织开展了应急救援演练；项目开工至事故发生，对中玖迅网络科技有限公司开展安全检查1次。

县长信箱

（四）事故发生经过

因接群众反映，贵州宇华瑞通科技有限公司施工布放的2022年中国联通湖南怀化移动基站接入新建（一期）工程光缆多处出现断点、下垂现象，6月16日，贵州宇华瑞通科技有限公司怀化项目部项目负责人汤文超安排施工队长陈文欢带领施工人员对已布放的光缆进行巡查维护。2022年6月17日9时许，贵州宇华瑞通科技有限公司施工队长陈文欢按照项目部负责人汤文超的要求带领工友易声稳、米久慧、舒友刚三人从怀化出发驾车到达水宽乡拾担村，沿已布设的通讯光缆线路巡查。15时50分许，陈文欢驾皮卡车带领三人沿通讯光缆线巡查至水宽村叶家院子，发现许家坳变电站附近的通讯光缆线有弧垂下坠。陈文欢将车停在变电站旁，安排易声稳、米久慧、舒友刚下车，4人以变电站为起点，易声稳和舒友刚负责西面两个维护点，陈文欢和米久慧负责东面两个维护点，对发现有下垂的通讯光缆线用竹竿的挂钩将通讯光缆线固定在通讯杆的钢绞线上，4人负责的巡查维护点均不在可视范围内。

舒友刚戴上安全帽独自往西走，途径060号通讯杆后继续前行。随后，易声稳来到060号和无编号的两根130-7m通讯杆下，准备对060号通讯杆上下垂的通讯光缆线进行维护，但由于060号通讯杆向西倾斜不便爬杆，易声稳戴上安全帽、系上安全带、穿戴好脚扣，从东侧爬上距060号通讯杆北侧10cm的无编号通讯杆，准备爬上无编号通讯杆后换杆至060号杆作业。当易声稳沿无编号通讯杆爬至约5.7m，身体超过通讯光缆线高度约0.3m时，易声稳取下安全带准备换杆，当身体和左脚转移至060号通讯杆，右脚从无编号通讯杆转移换杆时，脚扣触碰距最北侧通讯光缆线水平距离0.5m，垂直距离0.7m的0.4KV电力线（火线），触电坠落至通讯杆东面的稻田里。

（五）事故现场情况

经勘查，现场情况如下：

1.水宽乡水宽村叶家院子岩落坡台区0.4KV一线D014号电力杆和D015号电力杆之间47.9m处有两基130-7m的通讯杆，其中南侧杆有杆号060无设备双重名称，北侧杆无杆号无设备双重名称，两基通讯杆中线相距0.23m,两基通讯杆的直径均为0.13m，通讯线缆垂直距地4.75m。

2.通讯杆北侧有4根电力线，与通讯杆接近的南侧电力线垂直距地5.45m，为0.4kv火线，与北侧通讯线缆水平距离0.5m，垂直距离0.7m。

局长信箱



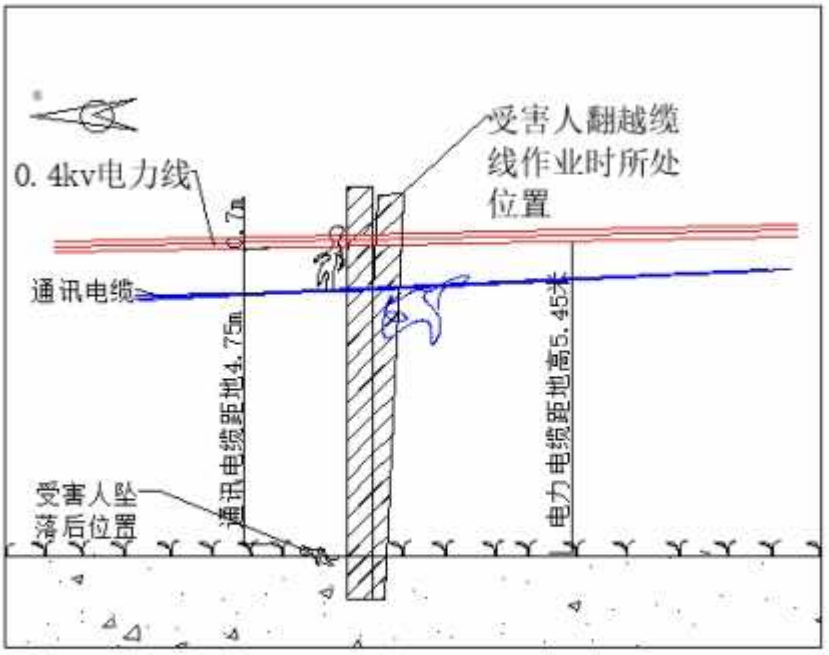


图1 现场照片


3.经询问现场工友和比对事发现场照片，死者易声稳坠落于060号通讯杆东侧稻田，头朝东北，脚朝西南，头部与060号通讯杆水平距离为1.6m，脚与060号通讯杆水平距离为0.4m。

4.现场勘查时，在060号通讯杆附近发现有废旧安全帽、安全带各1个，脚扣1对。

县长信箱



"6.17"一般触电事故现场（东西向立体剖面图）

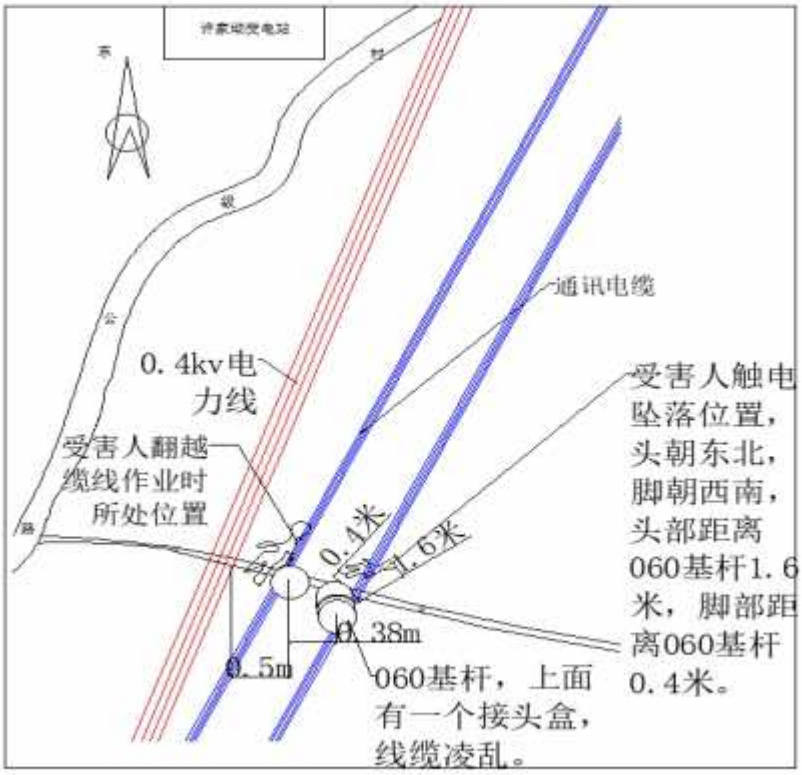

"6.17"一般触电事故现场（俯视图）

图2 事故现场勘查图

县长信箱

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）核定，事故造成直接经济损失99.9万元。

二、事故应急处置及善后情况

16时10分许，舒友刚完成巡查返回途中发现易声稳倒在060号通讯杆下的稻田里，舒友刚马上打电话告诉正在上游作业的陈文欢。陈文欢立即沿马路跑向易声稳作业点，16时20分许，陈文欢到达，与正在马路边等待的舒友刚一起跑向060号通讯杆下的稻田。陈文欢和舒友刚到达现场时，易声稳仰面躺在通讯杆东面的稻田里，头朝东北，脚朝西南，身上拴着安全带，安全帽掉落在稻田旁，脚扣掉落在通讯杆下。此时，易声稳已经没有意识，陈文欢立即电话告知项目负责人汤文超，随后拨打了120急救电话和110报警电话。几分钟后，120急救中心的护士打电话告知120救护车正在从县城出发赶往事故现场，并告知陈文欢急救方法。陈文欢和工友舒友刚、米久慧按照护士告知的方法，将易声稳抬至平整干净的马路上，对易声稳进行了3分钟左右的心肺复苏，易声稳仍然没有意识。陈文欢再次联系120急救中心，120急救中心告知陈文欢，为了节约抢救时间，请其驾车运送伤者往县城方向赶，与120救护车在路上汇合。陈文欢、米久慧、舒友刚三人将易声稳抬至皮卡车尾箱平躺放稳，出发往县城方向。17时20分许，陈文欢驾驶皮卡车在水宽乡集镇与120救护车汇合，随后公安民警赶到救治现场。经医生现场检查，宣布易声稳失去生命体征已死亡。随后，陈文欢联系芷江殡仪馆，死者尸体转移至芷江殡仪馆。

事故发生后，中玖迅网络科技有限公司、贵州宇华瑞通科技有限公司相关负责人第一时间赶到殡仪馆，积极处理善后事宜，与死者家属达成赔偿协议。6月19日，死者尸体运回洪江老家安葬。死者家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.人的不安全行为：贵州宇华瑞通科技有限公司施工人员易声稳违反操作规程，在无高处作业资质、无专人监护、未正确佩戴安全帽的情况下，私自登杆作业。

2.物的不安全状态：根据《通信线路工程设计规范》（YD5102-2010）第6.4.8条，通信杆路与地面已有杆线最小水平净距为地面杆高的4/3 。事故现场北侧无编号通讯杆上架设的通讯光缆线与0.4KV电力线（火线）水平距离仅0.5米，安全距离严重不足，导

长信箱

致高处作业的易声稳在取下安全带换杆过程中，脚扣触碰距最北侧通讯光缆线水平距离0.5m、垂直距离0.7m的0.4KV电力线（火线），触电坠落至稻田后死亡。

（二）间接原因

1.贵州宇华瑞通科技有限公司未建立健公司安全生产管理制度，对员工安全教育培训不到位，未开展作业前的安全风险告知，未开展作业前安全技术交底，高处作业无专人监管，未按规定组织开展生产安全事故应急救援演练。

2.中玖迅网络科技有限公司项目经理裴露安全生产履职不到位，未定期组织对贵州宇华瑞通科技有限公司2022年怀化光缆布放工程（一期）项目进行安全生产检查，未及时督促贵州宇华瑞通科技有限公司落实安全管理责任。

县长信箱

（三）其他可能因素排除

经调取气象部门资料，2022年6月16日20时至2022年6月17日20时，水宽乡降雨量为0.5mm，为小雨标准。根据调查询问，2022年6月17日16时/下午4时许，水宽乡叶家院子未下雨，排除天气原因造成事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

贵州宇华瑞通科技有限公司，安全生产管理方面，存在管理制度不健全；员工安全教育培训不到位，未建立员工安全教育培训档案，未按要求开展新进员工安全教育培训；高处作业无专人监管，高处作业人员未经专业培训取得高处作业资质证书；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未开展作业前安全风险告知和技术交底，安全隐患排查治理不到位；未组织开展生产安全事故应急救援演练等问题。

（二）地方党委政府

水宽乡人民政府，作为属地人民政府，2022年虽然组织开展了习近平总书记关于安全生产的重要论述和国务院安委会安全生产十五条硬措施的学习，组织开展了消防安全“敲门”、“扫雷”、“封条”三大行动，开展了自建房、废弃矿洞、地质灾害等专项排查，强化危险化学品、烟花爆竹、道路交通等重点领域安全监管，但是对辖区内安全生产巡查检查不够，未及时发现贵州宇华瑞通科技有限公司在水宽乡光缆布设等施工行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一）不予追究责任人员

易声稳，男，洪江市洗马乡人，系贵州宇华瑞通科技有限公司施工人员，其安全意识淡薄，违反操作规程，在无高处作业资质、无专人监护、未正确佩戴安全帽的情况下，私自登杆作业。鉴于其在事故中不幸死亡，建议不予追责。

(二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.贵州宇华瑞通科技有限公司，系事故项目分包单位，其安全管理混乱，安全生产管理制度不健全；员工安全教育培训不到位，未建立员工安全教育培训档案，未按要求开展新进员工安全教育培训；高处作业无专人监管，高处作业人员未经专业培训取得高处作业资质证书；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未开展作业前安全风险告知和技术交底，安全隐患排查治理不到位；未组织开展生产安全事故应急救援演练。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第四条、第二十八条、第四十一条、第四十三条、第八十一条及《通信建设工程安全生产管理规定》（工信部通信[2015]406号）第八条第（一）（二）（三）（五）（六）项之规定，建议由芷江侗族自治县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第一百一十四条第一项予以行政处罚。

2.汤文超，男，27岁，益阳南县人，作为贵州宇华瑞通科技有限公司怀化项目部项目经理（事故项目分包单位项目负责人），其未组织制定并实施本公司怀化项目部安全生产规章制度；未组织制定并实施本公司怀化项目部安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查施工项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织开展生产安全事故应急救援演练。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十一条之规定，对事故发生负有主要领导责任，建议由芷江侗族自治县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第九十五条第一项予以行政处罚。

3.陈艳霞，女，26岁，怀化辰溪人，作为贵州宇华瑞通科技有限公司怀化项目部专职安全员（事故项目分包单位专职安全员），其未组织或参与拟订本公司怀化项目部安全生产规章制度；未按要求组织落实员工安全教育培训；未组织本单位生产安全事故演练；未及时检查施工项目的安全生产状况。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十五条之规定，建议由芷江侗族自治县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第九十六条予以行政处罚。

4.裴露，男，41岁，湖南长沙人，作为中玖迅网络科技有限公司怀化项目部项目经理，负责怀化地区通信项目管理工作，其全生产履职不到位，对贵州宇华瑞通科技有限公司安全生产统一协调不够，未定期组织对贵州宇华瑞通科技有限公司2022年怀化光缆布放工程（一期）项目进行安全生产检查，未及时督促贵州宇华瑞通科技有限公司落实安全管理责任，消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021

县长信箱

年修订）第二十一条之规定，建议由芷江侗族自治县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第九十五条予以行政处罚。

（三）其他处理建议

责成水宽乡人民政府向芷江侗族自治县人民政府做出书面检查，由县人民政府对水宽乡人民政府进行警示约谈。

六、事故主要教训

此次事故主要暴露出：一是事故相关单位贯彻落实安全发展理念不牢，企业安全生产主体责任落实不到位，安全生产规章制度不健全，安全风险防控和隐患排查治理不到位，管理人员安全责任不落实，危险作业安全风险研判不足，作业管理不规范，从业人员安全意识淡薄，安全教育培训和安全技术交底不到位；二是事故发生地电力杆线与通讯杆线安全距离不足，存在事故隐患；三是承包单位对分包单位的安全生产工作统筹协调不足，安全检查不到位。

七、事故整改和防范措施

一是强化事故现场隐患治理。针对事故暴露出的现场电力杆线与通讯杆线安全距离不足问题，县商务科技和工业信息化局要协调督促电力部门和相关通讯企业制定隐患排查治理方案，落实整改责任，防范类似事故再次发生。

二是落实企业安全生产主体责任。贵州宇华瑞通科技有限公司要加强作业现场安全管理，高处作业人员必须经培训合格取得高处作业资质证书，作业前进行安全技术交底，落实专人监护；要完善安全生产管理体系，建立健全安全生产规章制度，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，根据实际进行项目安全风险研判，制定防控措施，强化施工现场事故隐患排查治理；要根据项目特点制定年度安全教育培训计划，建立从业人员安全教育培训档案，扎实开展安全教育培训，提高从业人员安全技能、风险研判和应急处置能力；要落实安全生产奖惩机制，严厉打击违章作业行为；要制定可操作性强的生产安全事故应急救援预案，并定期组织开展演练。

三是加强分包单位施工安全管理。中玖迅网络科技有限公司要在认真组织制定工程安全生产措施方案的基础上，加强对分包单位安全生产工作的统一协调，强化施工过程安全管理，督促制定施工组织设计方案，定期开展施工过程安全检查。

县长信箱
打印

县长信箱