关于辛集市锦奥再生资源利用有限公司“4·19”火灾事故的调查报告

辛集市人民政府：


2023年4月19日12时30分，辛集市消防救援大队指挥中心接到报警称位于辛集市小辛庄乡小章村的锦奥再生资源利用有限公司发生火灾。辛集市消防救援大队指挥中心立即调派盛兴路站4部消防车赶赴现场，同时调派市府街站、太行大道站力量到场增援。大队指挥部随警出动。首批力量到场后，大队指挥部向石家庄消防救援支队指挥中心请求增援，支队先后调集13座消防站31部车150余人到场增援。辛集大队值班人员开展火灾调查。此次火灾过火面积约为2200平方米。根据省消安办《关于印发<关于进一步加强火灾事故调查处理工作的指导意见>的通知》（冀消安办〔2019〕56号）要求，辛集市政府成立“4·19”火灾事故调查组，由辛集市副市长、公安局局长张海军任组长，辛集市纪委、检察院、应急管理局、市场监督管理局、公安局、城乡建设局、消防救援大队、总工会部门负责人和工作人员为成员，对此起火灾事故开展调查。现将有关情况报告如下：

一、火灾事故发生场所概况


辛集市锦奥再生资源利用有限公司成立日期为2014年6月16日、企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人李策，经营范围为废旧纺织品回收、废旧塑料加工、销售；再利

用纤维、无纺布及制品、高分子塑料再生颗粒及制品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。注册资本五十万元整。经营情况为该公司从日本进口无纺布和纤维后，裁为合适尺寸出售给客户。公司地址为辛集市小辛庄乡小章村。该公司北侧为小辛庄乡乡路，东侧为安新线，西侧为麦地，南侧为麦地。

该公司占地南北长约 150 米，东西宽约 50 米。主要建筑包括门卫室、办公室及 4 个仓库。仓库建筑结构为砖混结构，顶部为彩钢板。建筑布局为北侧由东至西为办公室、门卫室，东侧由北至南依次为公司大门、1 号仓库、3 号仓库，西侧由北至南依次为 2 号仓库、4 号仓库，南侧为卸货区。

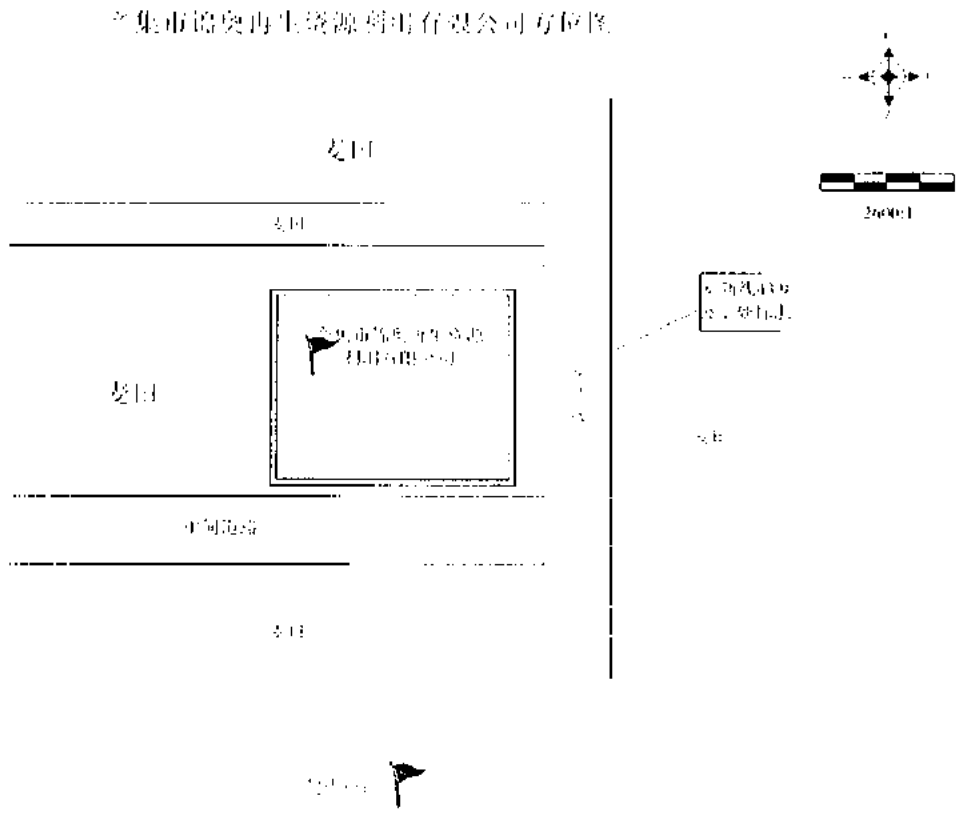

辛集市锦奥再生资源利用有限公司平面图

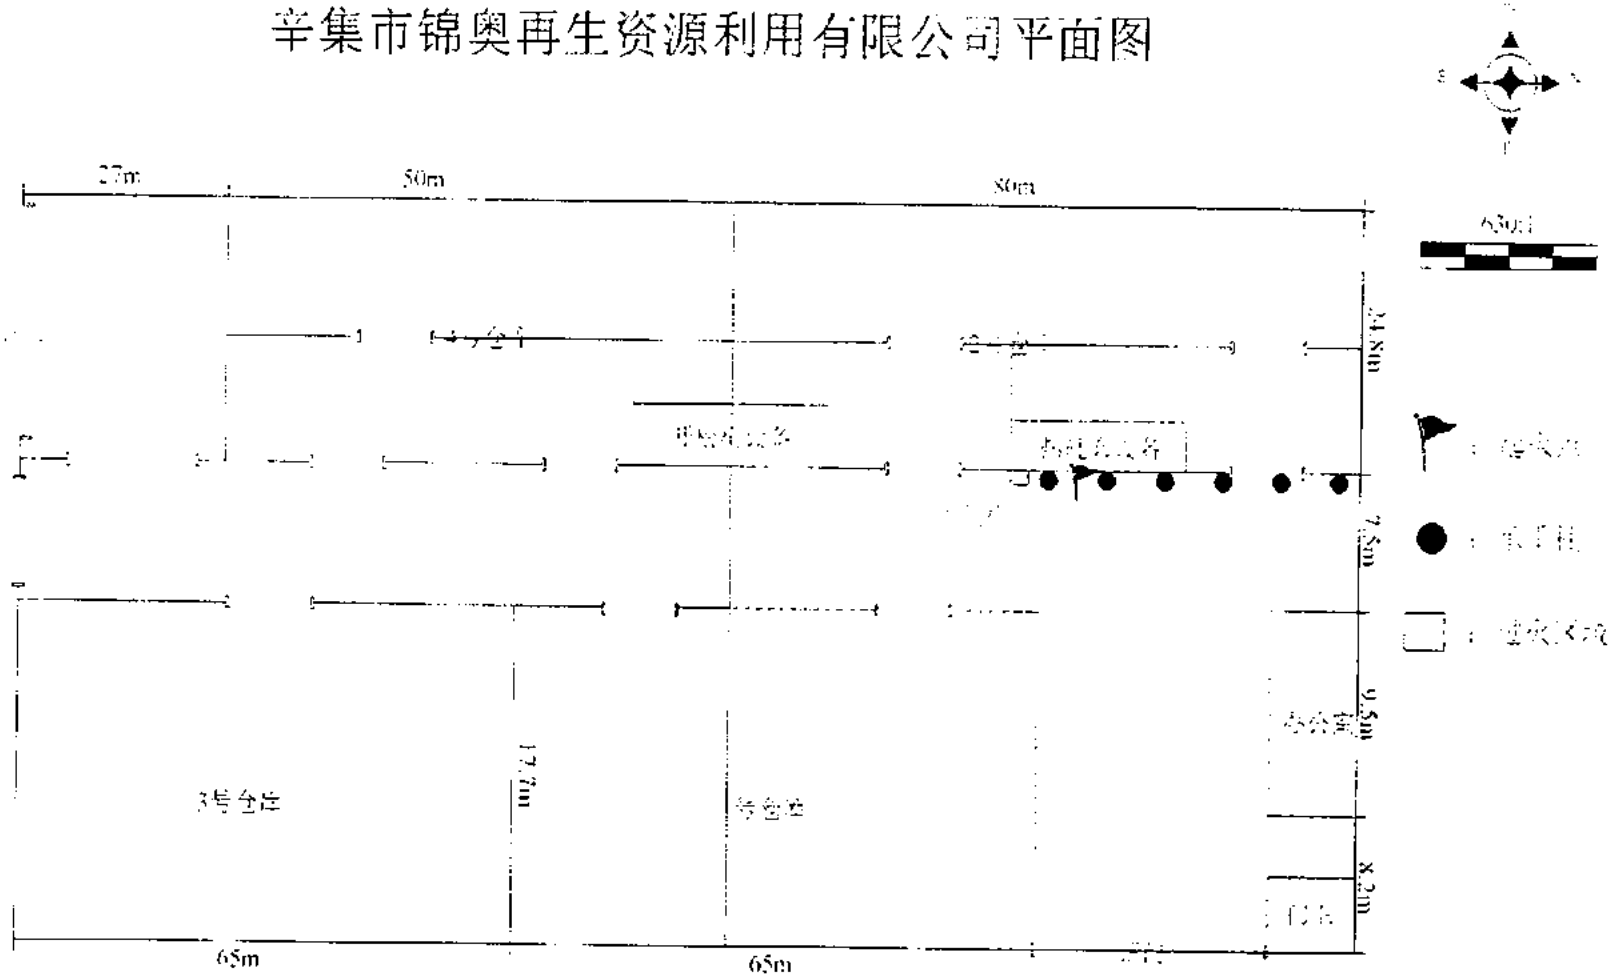

二、火灾事故发生经过和灭火救援情况

（一）火灾事故发生经过

2023年4月19日12时许，辛集市锦奥再生资源有限公司职工下班后，门卫王进昌在厨房做饭时发现办公室对面的大棚发生火灾，随后王进昌打电话通知公司法人李策。期间，有路人发现火情最先拨打了“119”火警电话。

（二）灭火救援情况

1、第一阶段：首批力量到场，堵截火势蔓延。

12时30分，辛集大队接到报警称，位于位于辛集市小辛庄乡小章村西南、安新线西侧的辛集市锦奥再生资源利用有限公司发生火灾，大队第一时间调派盛兴路站、市府街站、太行大道站迅速出动。12时48分，大队指挥部与首批力量到场。经侦查发现，着火单位厂区大部分区域已开始燃烧，东侧、西侧火势已突破屋顶，处于猛烈燃烧状态，无被困人员。立即在厂区东北侧正门、西南侧部署4支水枪堵截火势，并在东侧部署1支水枪配合挖机破拆找寻突破口。大队向支队指挥中心请求增援，并调集供水车、挖掘机等车辆到场协助灭火；同时寻找周边可用水源，保持火场供水。支队立即调派增援力量，支队全勤指挥部遂行出动。

2、第二阶段：增援力量到场，划分作战片区。

14时许，支队政委宋敏率全勤指挥部及增援力量到场。部

署东侧利用高喷车对现场火势进行全面打压；西南侧、西北侧部署4支水枪堵截火势蔓延。期间，厂区内各仓库相继发生坍塌，火势蔓延至西南侧露天堆垛及北侧办公区。根据现场车辆人员情况及火灾发展态势，指挥部将现场分为东、西、南三个灭火片区，并明确了“堵截火势发展、设立防御阵地，分段阻击、全面推进”的作战方针。

东侧阵地：在东侧由南至北分别设立4个阵地11支水枪，配合4台挖机对东侧仓库进行破拆，并扑救仓库内火势；南侧阵地：部署1个阵地3支水枪，配合2台挖机扑救南侧仓库火势；西侧阵地：分别在西南部和西北部设置2个阵地5支水枪对西侧仓库火势进行扑救。组织大吨位水罐车、市政供水车利用5个加水点采取运水供水方式，确保了火场不间断供水。

3、第三阶段：时机成熟、分段阻击、全面总攻

16时许，市政供水、挖掘机等车辆全部到位。现场指挥部命令：大型机械对现场建筑进行全面破拆清理，各阵地保持现有力量部署，相向逐步推进，对整个现场形成分割合围，对所有明火进行全面打击。20日0时30分，现场明火全部被扑灭。根据指挥部命令，增援力量陆续返回，现场由盛兴路站、市府街站继续进行监护，防止发生复燃。20日10时许，事故现场全面冷却，无复燃可能，现场消防力量全部撤离，灭后战斗行动全面结束。

三、火灾事故造成的直接财产损失和直接经济损失

（一）直接财产损失情况

该火灾造成4个仓库及仓库内存放的无纺布、纤维、机械设备、叉车受损；过火面积约为2200平方米；经统计，直接财产损失约为2600615.71元。

（二）直接经济损失

直接财产损失约为2600615.71元，火灾现场处置费用32000元，共2632615.71元。

四、火灾原因和事故性质

（一）火灾原因

1.起火时间认定

起火时间为2023年4月19日12时8分。

主要依据：辛集市消防救援大队指挥中心于2023年4月19日12时30分接到报警；经查看监控视频2023年4月19日12时8分办公室玻璃上方映出的电线上出现闪光点。

2.起火部位的认定

综合认定起火部位为2号仓库东墙外中间部位。

主要依据：经现场勘验2号仓库东侧中部地上的无纺布残骸对比其他部位的无纺布残骸过火程度最重。勘验2号仓库东墙残留部分内侧东墙砖块对比外侧东墙砖块过火程度严重。经监控视

频分析，2号仓库东墙外中间部位最先出现火光的位置为2号仓库东墙外。

3.起火点的认定

综合认定起火点位于由北向南数第5、第6根承重柱之间。

主要依据：2号仓库外侧由北至南依次排列6根承重柱，经勘验第5根、第6根承重柱过火最为严重，在该部分原堆放的无纺布边角料过火被烧成灰烬，经勘验对比该部位过火程度最深。勘验第5根、第6根承重柱发现上半部较下半部过火痕迹严重。经监控视频分析2号仓库东墙外中间部位上半部最早倒映火光。

4. 起火原因的认定

起火原因为2号仓库东墙外屋檐架设的电气线路故障引燃下方可燃物进而引发火灾。

主要依据：①经监控视频分析2023年4月19日12时08分办公室玻璃上方映出的电线上出现闪光点。12时21分09秒可以看到火势已经明显。并且可以在监控视频中看到是高位火灾。②经现场勘验第5根与第6根承重柱上半部分较下半部对比过火严重。③经当事人指认与所画的线路图表示2号仓库东墙外屋檐有厂区架设的铝线，经勘验沿东墙外屋檐由北至南第5与第6根承重柱之间区域所架设的电气线路被高温融至残缺不全，已经无法正常提取送检。

（二）事故调查过程

火灾发生后，调查人员围绕起火时间、起火部位、电气线路铺设等情况对相关人员进行了调查询问、现场勘验，并邀请河北省消防救援总队、石家庄市消防救援支队火调专家共同勘验火灾现场。认定起火原因为2号仓库东墙外屋檐架设的电气线路故障引燃下方可燃物进而引发火灾。

（三）事故性质

认定事故性质为意外事故。

五、火灾事故责任的认定建议

（一）使用管理方面

1、辛集市锦奥再生资源利用有限公司法定代表人李策作为单位的负责人及管理人对单位消防安全重视程度不足，管理不善，未落实消防安全责任制致使单位存在消防安全隐患。

2、辛集市锦奥再生资源利用有限公司门卫王进昌安全警示程度不够，工人下班后未在厂区范围内进行巡视，未巡查厂区监控，导致错过火灾扑灭的黄金时间。

3、辛集市锦奥再生资源利用有限公司各仓库放置有大量易燃物品且仓库“五距”不符合要求，致使火情迅速蔓延。

（二）工程建设方面

辛集市锦奥再生资源利用有限公司仓库为彩钢板结构，耐火

极限低，钢结构未做防火阻燃处理。

（三）中介服务方面

该场所未设置自动消防设施，无需开展建筑消防设施检测，故未聘请第三方中介服务。

（四）相关部门监管方面

该单位属于辖区政府和公安派出所监管范围。充分说明工作人员督促、指导辖区内单位开展消防安全检查和落实消防安全工作不够到位，组织开展消防安全隐患排查治理不够到位，消防安全宣传教育不够全面。

六、事故责任及处理

对该单位行政处罚 89000 元。根据相关法律法规和文件规定，是否构成犯罪应由公安、检察院、法院、消防救援机构等部门会商后作出结论。

建议对辖区乡镇、派出所相关管理人员依法依规作出处理意见。

七、整改措施

（一）大力排查整治，消除安全隐患。各乡镇政府（开发区）和有关部门要“举一反三”，认真吸取教训，开展“网格式”大排查，分片包干、责任到人，健全机构和人员配置，建立火灾隐患排查整治的长效机制。全面整治劳动密集型企业、

公众聚集场所、高层地下建筑、商业综合体，重点整治建筑消防设施损坏、停用，疏散通道堵塞、安全出口锁闭、单位消防安全“四个能力”建设等问题。消防救援机构、公安派出所对发现的火灾隐患及消防违法行为，及时督促整改，从严执法，敢于较真、碰硬，对严重消防违法行为要“零容忍”，根治违规顽疾，消除安全隐患。

（二）落实监管责任，凝聚执法合力。各乡镇政府（开发区）和有关部门要进一步明确责任，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求把责任落实到乡镇部门领导干部，各职能部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，把安全管理责任落实到村（社区）和工业区，切实消除“无人监管”的盲区和漏洞。各乡镇部门在履行好各自监管职责的同时，相互密切配合，及时互通信息，对消防安全和安全生产隐患要严抓整治，大力消除监管不到位的问题，杜绝安全事故的发生。

（三）强化网格管理，夯实基层责任。认真落实网格管理、运行、奖惩、督导等工作机制，发挥镇、村及单位三级网络管理组织作用。按照“网格化”排查要求，落实网格员“实名制”责任，定期开展检查督导，建立工作台账，确保网格化排查常态化，真正做到底数清、情况明。

（四）严抓宣传教育，提高业务技能。火灾事故发生后，反映出居民缺乏逃生技能，消防安全意识淡薄，各乡镇政府（开发区）、各职能部门要加强消防宣传教育工作，结合消防宣传“七进”活动，深入基层、企事业单位开展宣传。组织消防、安全生产知识讲座，广泛宣传火灾报警、安全防范等消防安全常识，普及防火灭火以及疏散逃生等自救知识。大力开展消防安全培训，重点对消防安全责任人、巡查员、经营单位消防安全工作岗位人员等进行培训，学习消防隐患整改标准，初起火灾扑救与处理等基本技能，提高消防安全工作人员的业务技能和业务素质。

八、调查组成员情况

组　长：张海军　副市长、市公安局局长

成　员：卢保龙　市消防救援大队教导员

杨　杨　市消防救援大队大队长

李　松　市纪委第一监督检查室主任

赵前进　市公安局治安大队教导员

孔凡权　市住房城乡建设局副局长

武学权　市市场监督管理局党组成员

耿西谦　市应急管理局副局长

赵存耀　市检察院副检察长

张登申　市总工会一级主任科员

曹冰燚　小辛庄乡党委副书记

赵　阁　市发展改革局再生资源回收执法大队大队长

“4·19”火灾事故调查组

2023年5月28日