中州建设有限公司“12·13”一般高处坠落事故调查报告

中州建设有限公司

“12·13”一般事故调查组

2026 年 1 月 16 日

一、事故基本情况

2025年12月13日8时54分左右，位于乌海市海勃湾区运煤专线摩尔沟收费站南的中州建设有限公司承包的500kV超高压凤里线路摩尔沟矿区段建设工程施工现场在拆除脚手架作业过程中，发生一起高处坠落事故。造成1人死亡，直接经济损失约150.26万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，海勃湾区人民政府成立了由区委常委、政府副区长任组长，区应急、能源、公安、人社、工会等相关部门组成的事故调查组，特邀海勃湾区纪委监委。同时聘请安全生产专家组为事故调查工作提供技术支撑。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调阅资料、人员问询、调查取证等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，中州建设有限公司“12·13”高处坠落事故是一起因作业人员安全风险防护意识不足，在拆除脚手架作业过程中作业人员使用单钩安全带、现场未设置生命绳导致高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位情况

中州建设有限公司（以下简称“中州公司”）成立于2008年12月2日；经营范围：电力工程、建筑工程，市政公用工程、水利水电工程，石油化工工程，通信工程，机电工程经营范围施工总承包；防水防腐保温工程、地基基础工程、钢结构工程，建筑机电安装工程、环保工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程，城市及道路照明工程，模板脚手架，特种工程专业承包；施工劳务；变电站、输电线路电力设施安装、维修，调试和试验，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；电力购销业务，电网、变电站、输电线路及电力设施的建设和运营，设备及管道检修、维修、维护及清洗，输配电网带电作业，输变电高压设备带电水冲洗；机器人、无人机巡检，红外、紫外检测，新能源发电，电力技术研究与开发，工程技术咨询服务，电力成套设备、电气设备、电子元器件、仪器仪表、电缆、钢材、建材、钢结构件、防水保温材料（危险化学品除外）的销售；机械设备租赁，房屋租赁，厂房租赁。

2.事故相关单位情况

（1）内蒙古德光电力工程有限公司（以下简称“德光电力公司”）成立于2018年4月20日，经营范围：许可项目：建设工程施工，输电，供电，受电电力设施的安装、维修和试验，施工专业作业，建筑智能化系统设计；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产，特种设备安装改造修理；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：普通机械设备安装服务，市政设施管理，专用设备修理，仪器仪表销售，机械电气设备销售，冶金专用设备销售，电子产品销售，仪器仪表修理，电工仪器仪表销售；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家用电器销售；建筑材料销售；高性能密封材料销售，机械设备销售，五金产品批发，电气设备销售，金属制品销售，办公设备销售；电子元器件批发；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营，五金产品零售，建筑装饰材料销售，建筑工程用机械销售，安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）内蒙古崇斌建筑安装有限公司（以下简称“崇斌建筑公司”）成立于2023年4月23日。经营范围：一般项目：家具安装和维修服务；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；住宅水电安装维护服务；室内木门窗安装服务；环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（3）呼和浩特建设监理咨询有限责任公司（以下简称“呼和浩特监理公司”）成立于2002年1月14日。经营范围：房屋建筑工程监理（甲级）、市政公用工程监理（甲级）、机电安装工程监理（甲级）、人民防空工程监理（甲级）、农林工程监理（乙级）、电力工程监理（乙级）、水利水电工程监理（乙级）、地质灾害治理工程监理（凭资质经营），可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务，招标代理、工程造价咨询、园林绿化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关人员情况

1.姚某泉，男，汉族，中州公司总经理（法定代表人）。

2.敬某忠，男，汉族，中州公司副总经理（姚某泉授权委托人）。

3.孙某涛，男，汉族，中州公司项目经理，一级注册建造师。

4.扣某涛，男，汉族，中州公司安全员，建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员。

5.孙某平，男，汉族，内蒙古德光电力工程项目负责人。

6.张某莲，女，汉族，呼和浩特建设监理咨询有限责任公司法定代表人。

7.徐 某，男，满族，呼和浩特建设监理咨询有限责任公司总监理工程师。

8.杨某刚，男，汉族，呼和浩特建设监理咨询有限责任公司电气专业监理工程师。

9.杨 某，男，汉族，呼和浩特建设监理咨询有限责任公司电气专业监理工程师。

10.高某斌，男，汉族，内蒙古崇斌建筑安装有限公司总经理（法定代表人）。

11.高 某，男，汉族，内蒙古崇斌建筑安装有限公司副总经理（高某斌授权委托人）。

12.高某华，男，汉族，内蒙古崇斌建筑安装有限公司项目负责人。

13.姜某金，男，汉族，内蒙古崇斌建筑安装有限公司安全员。

14.王某亮，男，汉族，内蒙古崇斌建筑安装有限公司脚手架施工人员。

（三）500kV超高压凤里线路摩尔沟矿区段建设工程项目基本情况

（1）500kV超高压凤里线路摩尔沟矿区段建设工程项目备案情况

500kV超高压凤里线路建设工程项目于2025年2月19日取得项目备案告知书，项目文号：海能局〔2025〕16号；投资金

额：4300万元；建设规模及内容：建设1条500kV单回线路，起于现有500kV凤里线N18号塔，止于现有500kV凤里线38号塔，线路路径总长度约9km。

（2）500kV超高压凤里线路建设工程项目安全性评价履行情况

2025年2月20日德光电力公司委托中楚工程勘察设计咨询有限公司内蒙古分公司编制完成《涉路工程安全性评价报告》。

（四）500kV超高压凤里线路建设工程项目承包情况

（1）乌海市万企景华煤业有限责任公司、乌海市恒实能源实业有限公司、乌海新星煤炭有限责任公司、鄂尔多斯市蒙西鑫源煤业有限公司、乌海市摩尔沟煤炭有限公司等五家公司于2025年1月13日委托内蒙古德光电力工程有限公司对500kV超高压凤里线路建设工程项目进行地质勘察、可行性研究报告、设计、监理各项评估、评审、用地手续、三通一平等技术服务，具体包括但不限于如下内容：1.出具《电力走廊压覆煤炭资源储量核实报告》；2.出具路径方案、地勘报告、可行性研究报告（可研初设一体化）、施工图；3.取得各行政管理部门的回函或批复（包括选址、跨高速、跨河道、跨电力线路、净空审核、环评、水保等）；4.办理临时用地、林草批复、压矿事宜；5.协商办理补偿、拆迁事宜；6.工程监理；7.协调电力部门审批停送电时间；8.移交乌海超高压供电公司。

（2）乌海市万企景华煤业有限责任公司、乌海市恒实能源实业有限公司、乌海新星煤炭有限责任公司、鄂尔多斯市蒙西鑫源煤业有限公司、乌海市摩尔沟煤炭有限公司、内蒙古德光电力工程有限公司于2025年4月15日与中州公司签订《500kV超高压凤里线路建设工程项目承包合同》，工程内容或承包范围：基础浇筑25座、铁塔组立25基、架设导线约9公里、验收送电、原线路拆除约6.5公里。

（3）中州建设有限公司于2025年6月5日与内蒙古崇斌建筑安装有限公司签订《500kV超高压凤里线路建设工程项目劳务分包合同》，工程承包范围：本期施工图设计范围内所有的工作量，包括但不限于：线路部分包括全部铁塔组立、架线工序、OPGW光纤缆线路架线及接续的施工及相关工作。

（五）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置和人员配备情况

中州公司根据本工程项目的实际情况，成立了项目组织机构，配备了1名项目经理、1名专职安全生产管理人员，项目经理孙某涛长期未到施工现场履职，对现场施工安全缺乏有效管理，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条等法律法规要求履行安全生产管理人员职责。


2.安全管理制度建立情况

中州公司未结合实际制定符合本项目的全员安全生产责任制、安全管理制度、操作规程；未逐级签订安全生产责任书，

安全管理制度中缺少风险管理制度、特殊作业管理制度；对分包单位人员资质审核不严，未对崇斌建筑公司专职安全员姜某金无安全员岗位证和安全考核证进行核查。

（六）事故发生经过

2025年12月13日8时许，中州公司组织相关作业人员在运煤专线摩尔沟收费站往南500米处拆除跨越京藏高速的施工脚手架。在拆除脚手架作业过程中作业人员使用单钩安全带、现场未设置生命绳和防坠网，施工作业人员王某亮于8时54分前独自完成9号立杆拆除工作后，王某亮在未固定安全带（行走路线上方无水平杆，现场未设置生命绳，不便于固定安全带），且11号立杆、9号立杆已拆除的条件下，沿着第一排第二层大横杆向南侧行走至11号立杆位置处身体失稳发生坠落。坠落点下方未设置安全防护措施导致王某亮直接坠地（坠落现场王某亮安全帽与本人分离，说明其在作业过程中未按规定将安全帽帽带系紧）。现场施工作业人员王某立即拨打120急救电话，9时16分120救护车赶到，送至乌海市人民医院抢救，11时医院宣布死亡。

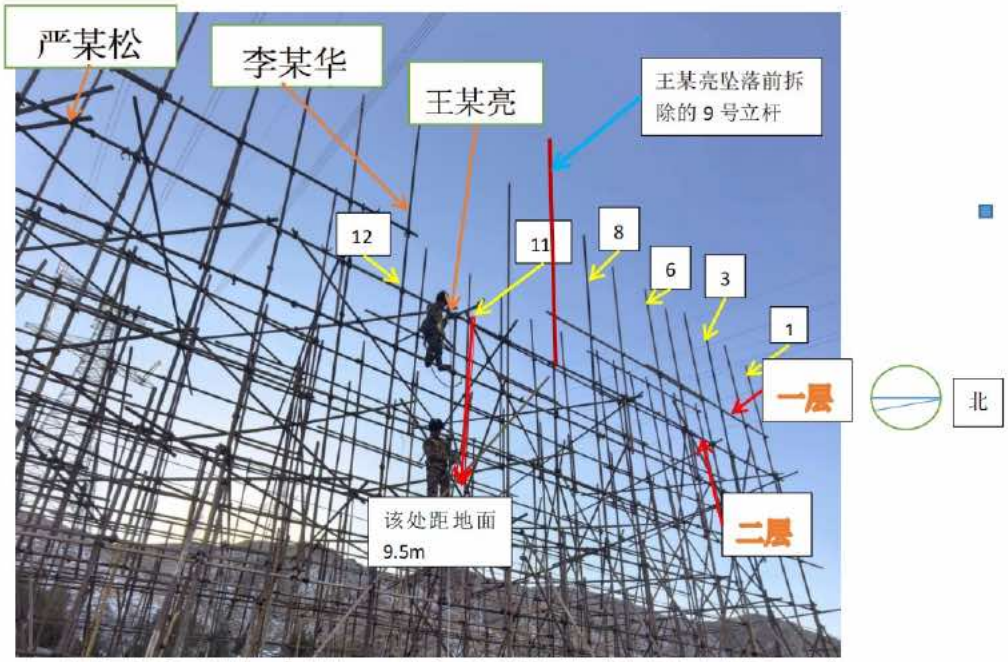

注：上述图片中严某松、李某华、王某亮示意的位置为事故发生时的位置；从北向南依次排序，第一根为1#立杆；从事故发生时最上面为第一层水平杆，依次向下排序。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成一人死亡，事故直接经济损失150.26万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月13日8时54分左右事故发生后，施工人员王某8时56分拨打120急救电话求助，现场负责人高某华立即采取心肺复苏法急救，现场监理杨桢立即上报至总监徐某。9时09分总监徐某上报孙某平，9时16分120救护车赶到，送至乌海市人民医院抢救，11时医院宣布死亡。12时23分孙某平和海勃湾区能源局负责人在通话过程中，将事故发生情况和伤者救治情况进行了汇报，本次事故现场救援处置及时，事故现场

管控有序，未引发次生事故。事故发生后，企业负责人未在1小时之内向负有安全生产监督管理职责的部门报告，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条、第九条[1]有关规定，属于迟报。

（二）事故现场应急处置情况

8时54分许王某亮坠地后面朝上鼻孔和口腔出血，人已昏迷，高某华立即让施工人员王某拨打120急救电话求助，同时严某松和工友将王某亮从第一排与第二排架子的间隙转移至现场空旷区域；之后，严某飞与高某华二人共同解开王某亮身上的安全带，为争取抢救时间，严某松与高某华交替对王某亮实施心肺复苏操作，其中高某华同步配合进行人工呼吸。

2025年12月13日9时16分左右，乌海市人民医院120急救救护车抵达现场，医护人员首先对王某亮的瞳孔、脉搏等生命体征进行检查，随后将其抬至担架；周某伦及现场数名工人协助把王某亮转运至救护车上，急救车内的医生随即解开王某亮衣物，持续开展心肺复苏抢救工作。唐某、高某华二人随车前往乌海市人民医院，全程陪同参与后续抢救。

（三）医疗救治和善后情况

---

[1][]《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号：第四条事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。

第九条事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

事故发生后，乌海市人民医院120救护车于约9时16分抵达现场。医护人员对王某亮进行瞳孔、脉搏等生命体征检查，随后将其抬上担架转运至医院救治。经全力抢救，王某亮于11时00分抢救无效宣告死亡。12月16日由乌海市公安局海勃湾分局调取了王某亮在乌海市人民医院的抢救病历，并委托宁夏一路平安司法鉴定中心进行司法鉴定，鉴定结论为王某亮死亡原因应当符合高坠致重型颅脑损伤死亡。

事故发生后，施工单位第一时间通知了死者家属，并积极与死者家属协商赔偿事宜，做好善后安抚工作，于12月16日与死者家属签订了赔偿协议和家属的谅解书。12月17日中午遗体火化后，家属将骨灰带回老家安葬。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员王某第一时间向120急救电话求援，现场负责人高某华立即采取了心肺复苏法进行急救。9时16分120救护车赶到，送至乌海市人民医院抢救，11时医院宣布死亡。本次事故现场救援处置及时，事故现场管控有序，未引发次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘验、询问当事人和提取相关物证分析，中州公司组织相关作业人员在拆除脚手架作业过程中作业人员使用单钩安全带、现场未设置生命绳，王某亮违规冒险作业（未固定安全

带、行走路线上方无水平杆，安全帽帽带未系紧、坠落点下方未设置安全防护措施且11号立杆、9号立杆已拆除的条件下，沿着第一排第二层大横杆向南侧行走）行走至11号立杆位置处身体失稳坠落致死，是导致该起事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.2025年12月16日由乌海市公安局海勃湾分局委托宁夏一路平安司法鉴定中心进行司法鉴定，鉴定意见：王某亮死亡原因应当符合高坠致重型颅脑损伤死亡。

2.2025年12月23日乌海市人民医院诊断情况（居民死亡医学证明（推断）书），王某亮死亡原因：呼吸心跳骤停。

（三）其他可能因素排除

经公安部门勘查及询问笔录分析，排除死者被他人侵害的嫌疑。

（四）间接原因分析

1.中州建设有限公司

（1）安全生产管理体系不健全。未结合实际制定符合本项目的全员安全生产责任制、安全管理制度、操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条[2]相关规定；项目安全隐患排查流于形式，对分包单位人员资质审核不严，未对崇斌建筑

[2][]《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

公司专职安全员姜某金无安全员岗位证和安全考核证进行核查。

（2）施工现场管理严重缺位。项目经理长期未到施工现场履职，未编制施工组织设计和脚手架专项施工方案，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条和《施工脚手架通用规范 GB55023-2022》2.0.3[3]有关规定；现场作业人员持高空作业证（高处安装、维护、拆除作业），不具备拆除脚手架资质；劳务分包单位安全员未持证上岗等违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十条[4]有关规定。

2.内蒙古德光电力工程有限公司

未严格履行本项目安全监督管理职责，对中州公司监督管理不到位。隐患排查治理机制不健全，未落实施工现场全过程安全管理。违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第六条第一项、第二项 [5]有关规定。

3.呼和浩特建设监理咨询有限责任公司

（1）未严格履行监理职责，对中州公司监督管理不到位。未审查施工组织设计和脚手架专项施工方案违反《电力建设工

---

[3] 《施工脚手架通用规范 GB55023-2022》2.0.3 脚手架搭设和拆除作业以前，应根据工程特点编制脚手架专项施工方案，并应经审批后实施。脚手架专项施工方案应包括下列主要内容:1 工程概况和编制依据;2 脚手架类型选择;3 所用材料、构配件类型及规格;4 结构与构造设计施工图;5 结构设计计算书;
6 搭设、拆除施工计划;7 搭设、拆除技术要求;8 质量控制措施;9 安全控制措施;10 应急预案。

[4]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十条施工单位应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育。

[5]《电力建设工程施工安全监督管理办法》 第六条 建设单位对电力建设工程施工安全负全面管理责任，具体内容包括：（一）建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责；（二）建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全生产管理;

程施工安全监督管理办法》第三十五条第（一）项[6]有关规定。

（2）在审查《施工分包申请表》时，未严格核查劳务分包单位安全员姜某金的持证上岗资质，在发现该安全员未取得有效资格证书的情况下，既未提出否决意见，仍违规同意该劳务分包单位进场施工作业。违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条第（二）项[7]有关规定。

（3）500kV超高压凤里线路建设工程项目的监理人员未严格履行监理职责，对中州公司监督管理不到位，在审查《施工分包申请表》时，未严格核查劳务分包单位安全员的持证上岗资质，对拆除脚手架作业人员只审核了高空作业证未审拆除作业的资质；对拆除脚手架作业人员使用的安全带为单钩、对拆除脚手架现场未设置生命线、防高处坠落措施监管不到位；对中州公司项目经理长期未到施工现场履职，未向主管部门上报。违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条[8]第（三）项有关规定。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

---

[6][]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条监理单位应当组织或参加各类安全检查活动，掌握现场安全生产动态，建立安全管理台帐。重点审查、监督下列工作：（一）按照工程建设强制性标准和安全生产标准及时审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。

[7][]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条监理单位应当组织或参加各类安全检查活动，掌握现场安全生产动态，建立安全管理台帐。重点审查、监督下列工作：（二）审查和验证分包单位的资质文件和拟签订的分包合同、人员资质、安全协议。

[8][]《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条监理单位应当组织或参加各类安全检查活动，掌握现场安全生产动态，建立安全管理台帐。重点审查、监督下列工作：（三）审查安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员资格证明文件和主要施工机械、工器具、安全用具的安全性能证明文件是否符合国家有关标准；检查现场作业人员及设备配置是否满足安全施工的要求。

（一）因死亡免于追究责任人员

王某亮，男，内蒙古崇斌建筑安装有限公司脚手架施工人员，违规冒险作业，在脚手架拆除作业过程中违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 3.0.5 条[9]有关规定，使用单钩安全带，且高处作业未系挂安全带，坠落点下方未设置安全防护措施；对该起事故负有主要责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对责任人的处理建议

1.姚某泉，男，中州公司主要负责人，未落实本单位全员安全生产责任制，督促检查本项目安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，事故发生后迟报事故，对该起事故负有主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项、第（七）项[10]和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第九条有关规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[11]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项[12]有关规定，处其上一年收入百分之

[9][]《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第 3.0.5 条高处作业人员必须按规定佩戴安全带，安全带应高挂低用，挂在牢固可靠处。

[10][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[11][]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚条；（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚条:

[12][] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条　事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一

七十罚款的行政处罚。

2.孙某涛，男，汉族，中州公司项目经理，长期未到施工现场履职，现场施工安全缺乏有效监管，未组织编制施工组织设计和脚手架专项施工方案，对事故发生负有重要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条有关规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[14]有关规定，暂停其与安全生产有关的资格，并处其上一年年收入百分之二十五的罚款的行政处罚。

3.扣某涛，男，汉族，中州公司安全员，未认真履行岗位职责，日常隐患排查流于形式，未能及时发现作业人员违规行为，对事故发生负有管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条有关规定，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项有关规定，暂停其与安全生产有关的资格，并处其上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80％的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100％的罚款；

[13][]《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14][] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款；

4.徐 某，男，满族，呼和浩特建设监理咨询有限责任公司500kV超高压凤里线路建设工程项目总监理工程师，未严格履行监理职责，对中州公司监督管理不到位，在审查《施工分包申请表》时，未严格核查劳务分包单位安全员的持证上岗资质，对拆除脚手架作业人员只审核了高空作业证未审拆除作业的资质；对拆除脚手架作业人员使用的安全带为单钩、对拆除脚手架现场未设置生命线、防高处坠落措施监管不到位；对事故负有责任。违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条有关规定，建议依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项有关规定，处其上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

5.高某，男，崇斌建筑公司实际控制人，未落实本单位全员安全生产责任制，未取得安全生产考核合格证书，督促检查本单位安全生产工作不力，对施工作业现场未进行风险辨识和隐患排查，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对该起事故负有主要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项，第二十七条[15]有关规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

[15][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条　生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。
危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励

五条第一项有关规定，处其上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

6.高某华，男，崇斌建筑公司现场负责人，针对脚手架拆除未编制专项拆除方案，未制定具有针对性的安全防护措施，未认真履行本岗位职责，对本单位安全生产工作检查、督促不到位，未及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条有关规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项有关规定，给予其上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

7.姜某金，男，崇斌建筑公司项目现场专职安全员，未经过主管的负有安全生产监督管理职责的部门进行安全生产知识和管理能力培训考核合格取证，安全制度落实和日常检查不到位对施工作业现场未进行风险辨识和隐患排查，未能及时发现作业人员违规行为，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条和第二十七条有关规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项有关规定，给予其上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

（三）对事故责任单位的责任认定及处理建议

其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。

1.中州公司安全生产管理体系不健全。未按照实际内容要求制定全员安全生产责任制，安全管理制度、操作规程；项目安全隐患排查流于形式，施工方案中危险有害因素分析不全面，未提出具有针对性的安全防护措施；项目经理长期不在岗，未编制施工组织设计和脚手架专项施工方案；技术员未对作业人员进行安全技术交底；未对本项目进行公司级安全培训，架子工未持架子工操作证进行脚手架搭设和拆除；事故发生后，企业负责人未在1小时之内向负有安全生产监督管理职责的部门报告，属于迟报。对事故发生负有主要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条有关规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[16]有关规定，处六十元罚款的行政处罚。

2.德光电力公司未严格履行本项目安全监督管理职责，对中州公司监督管理不到位。隐患排查治理机制不健全，未落实施工现场全过程安全管理。对事故发生负有次要责任。违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第六条第一项、第二项有关规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[17]有关规定，处五十万元罚款的行政处罚。

---

[16][]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依据下列规定处以罚条：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚条；

[17][]《生产安全事故罚款处罚规定》　第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

3.呼和浩特监理公司未严格履行监理职责，对中州公司监督管理不到位，在审查《施工分包申请表》时，未严格核查劳务分包单位安全员的持证上岗资质，未认真审核高空作业证许可范围（实际持证人员取得高处安装、维护、拆除作业指在高处从事安装、维护、拆除的作业证；未取得登高架设作业指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业证。）；对拆除脚手架作业人员使用的安全带为单钩，对拆除脚手架现场未设置生命线、防高处坠落措施监管不到位；对中州公司项目经理长期未到施工现场履职，未向主管部门上报。违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条有关规定。建议依据《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十九条[18]有关规定，处二十万元罚款的行政处罚。

（四）对事故相关监管部门的处理建议

本次高处坠落一般生产安全责任事故的发生，暴露出乌海市海勃湾区能源局在辖区建筑施工单位高处作业安全监管工作中，存在监管责任落实不到位、隐患排查不彻底等问题。建议海勃湾区能源局对涉及相关工作人员给予批评教育并做出深刻书面检查。

---

[18][] 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第四十九条 监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，提请相关部门降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依据刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任:
（一）未对重大安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；
（四）未依据法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。

五、事故防范和整改措施建议

（一）强化企业主体责任落实

中州公司要落实企业安全生产主体责任，全面排查项目生产安全风险及事故隐患，确保问题隐患整改和风险防控到位；严格落实各项安全生产规章制度和操作规程。加强施工作业的现场安全管理，合理组织、协调施工，落实各类施工作业的安全防护措施，恪守安全生产底线，切实履行法定职责，进一步提高隐患排查治理力度，及时处理各类安全隐患，严防各类生产安全事故发生。

（二）加强对施工项目安全监督管理

呼和浩特建设监理咨询有限责任公司要严格按照《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十五条有关规定履行好监理职责，要严格按照工程建设强制性标准和安全生产标准及时审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，审查和验证分包单位的资质文件和拟签订的分包合同、人员资质、安全协议等全过程加强监督管理。要加强对施工单位安全操作规程、施工方案进行审查，在进行特殊作业等高危作业时，要根据风险特征和防范要点，对作业过程进行全过程监督。

（三）举一反三排查事故隐患

乌海市海勃湾区能源局要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神和近期高处作业安全管理相关文件要求，靠前督导，主动履职，彻查本行业建设工程项目脚手架作

业、高处作业等重点环节安全隐患，持续跟踪督办整改落实情况。要将高处作业及脚手架安全管理纳入行业安全监管核心内容，切实履行监督指导责任，引导企业深刻吸取此次事故教训，广泛开展安全警示教育和岗位技能培训，进一步压实企业安全生产主体责任，加大风险隐患排查力度，举一反三，督促项目强化风险管控和措施防范，严防类似事故发生。