盘锦兴隆台盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司“9·25”一般起重伤害事故调查报告

盘锦兴隆台盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司

“9·25”一般起重伤害事故调查组

2025年12月2日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目 录

一、事故基本情况.....1
二、事故单位、事故设备及事发前现场基本情况.....2-3
（一）事故单位情况.....2
（二）事故设备情况.....2-3
（三）事发前现场基本情况.....3
三、事故发生经过和应急救援情况.....4-5
（一）事故发生经过.....4
（二）事故应急救援情况.....4-5
四、人员伤亡、经济损失情况.....5
五、事故原因和事故性质.....5-7
（一）事故原因.....5-7
1.直接原因.....5
2.间接原因.....5-7
（二）事故性质.....7
六、责任认定及处理建议.....7-9
（一）事故单位责任认定及处理建议.....7
（二）事故相关人员责任认定及处理建议.....7-9
七、事故防范和整改措施.....9-10

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

一、事故基本情况

2025年9月25日15时21分39秒，盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司生产车间，起重机司机王彦辉使用遥控器操作副钩上升、同时主钩下降过程中，由于操作不当致使副钩撞击小车架底部横梁坠落，砸中下方正在进行钢板组对焊接的作业人员徐景亮头部，经120抢救无效死亡。

事故发生后，盘锦市人民政府和兴隆台区人民政府高度重视，立即启动事故应急响应，盘锦市人民政府组织有关职能部门第一时间赶赴事故发生现场，开展应急处置工作。依据《安全生产法》《特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，经盘锦市人民政府批准，由市市场监督管理局牵头，会同公安、应急等相关单位及盘锦高新技术产业开发区成立盘锦兴隆台盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司“9·25”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），下设综合组、技术组、管理组，并邀请市纪委监委对调查进行监督，聘请2名省级安全专家参与事故技术调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、现场勘验、视频分析、证人询问、实地调查、专家评估论证等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质，提出了事故防范和整改措施。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、事故单位、事故设备及事发前现场基本情况


（一）事故单位情况

盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司是事故发生单位，成立于2018年3月14日，位于辽宁省盘锦市兴隆台区石油装备制造基地起步区三期4号厂房，投资人为杨来兵，出资额1000万元（人民币），统一社会信用代码：91211103MAOXLBMH03(副本号：1-1)，营业期限自2018年3月14日至2028年3月13日，经营产品主要范围：石油机械设备、钻采工具及配件制造与修理、金属制品制造。

（二）事故设备情况

设备品种：通用桥式起重机，型号：QD16/3.2-22.5A5，制造单位：辽河石油装备制造总公司，制造许可证编号：TS2421477-2015,制造日期：2011年12月27日，产品出厂编号：20110006，设备代码：41102147720110006，起升高度：12m，起升速度：7.9m/min；定期检验机构：盘锦市特种设备监督检验所，检验报告编号：QMD2024-0553，检验日期：2024年8月30日，下次检验日期：2026年8月，检验结论：合格，详见图-1；《特种设备使用登记证》编号：起11辽L0166（13），登记机关：盘锦市市场监督管理局，详见图-2。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

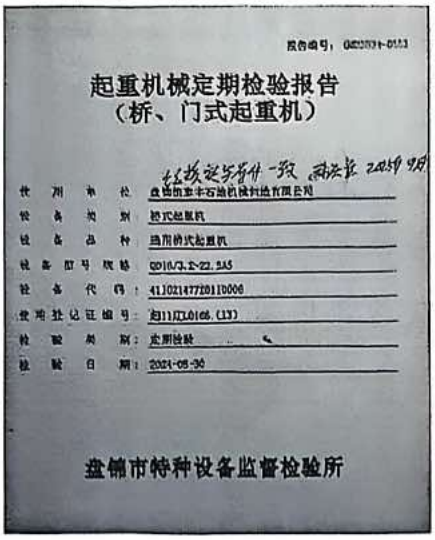

起重机械定期检验报告
（桥、门式起重机）

检 测 单 位：盘锦辽东华石油机械科技有限公司
设 备 类 别：桥式起重机
设 备 品 种：通用桥式起重机
设备型号规格：QD10/3.2-22.5A5
设 备 代 码：411021477201100O6
使用登记证编号：辽11红L0166（13）
检 验 类 别：定期检验
检 验 日 期：2024-08-30

盘锦市特种设备监督检验所

图-1



特种设备使用登记证

编号：辽11红L0166（13）

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。

使用单位名称：盘锦辽东华石油机械制造有限公司
设备使用地点：
设备种类：起重机械　　设备类别：桥式起重机
设备品种：通用桥式起重机　　单位内编号：30110006
设备代码：411021477201100O6　　产品编号：30110006

发证日期：2024年08月22日

图-2

（三）事故发生前现场基本情况

受车间主任赵宁宁指派，焊工杨威和铆工徐景亮（死者）使用起重机副钩将钢板吊运到事故发生地点之后，在起重机副钩下方对钢板进行测量划线和焊接前除锈作业，准备下一步进行钢板切割和焊接作业；同时，赵宁宁指派另一车间的起重机司机王彦辉来到现场，准备使用该起重机主钩吊装位于左侧的电缆钢槽；搬运车司机杨玉余准备将车辆倒车至起重机下方装运电缆钢槽。事故发前 5 秒时的现场监控视频回放截屏，如图-3 所示。

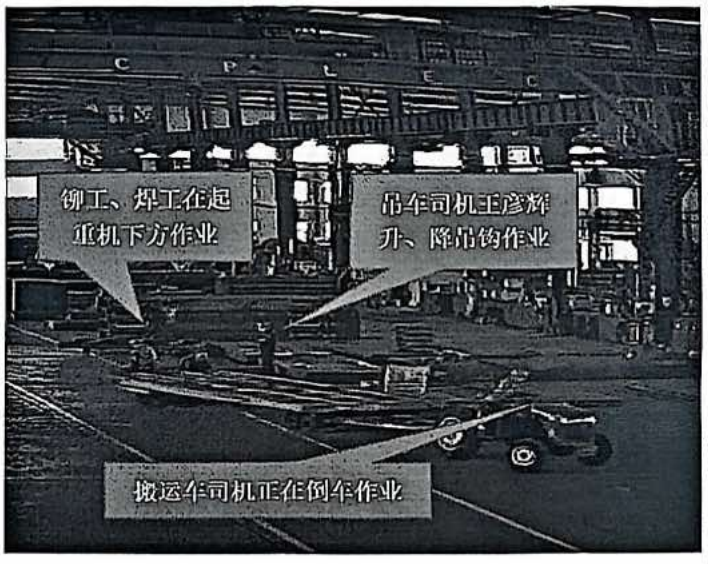


图-3

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

起重机司机王彦辉准备使用主钩吊装过道另一侧约3500kg的电缆沟槽，遥控操作主钩下降的同时使用按键快速档上升副钩，由于所站位置位于起重机下方，当时只专注主钩下降过程，没有抬头注意查看副钩上升位置，一只手始终按住副钩上升按键快速档位。15时21分39秒，听到副钩撞击小车架底部横梁声音后，这时右手才松开上升按键，这时副钩钩头坠落，砸中下方正在进行测量划线作业的徐景亮头部，致使其受伤倒在地上。事故现场俯面图，如图-4所示。

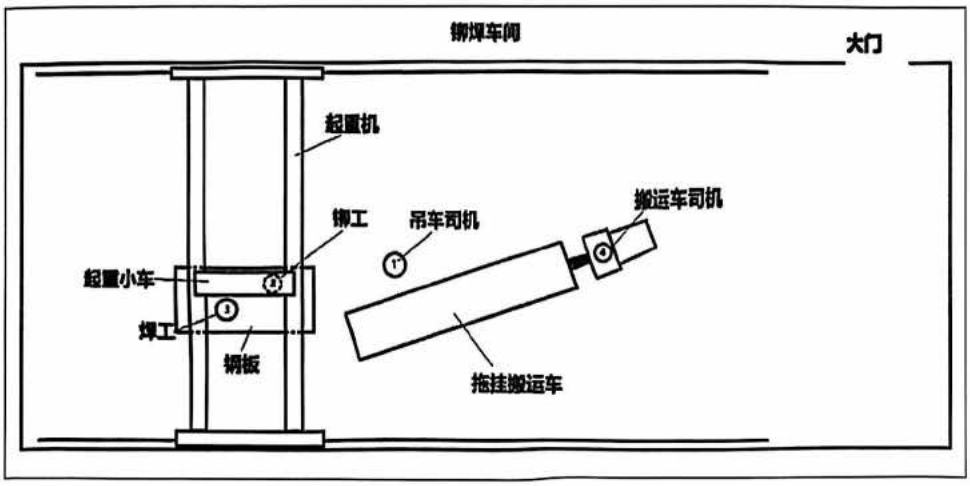


图-4

（二）事故应急救援情况

车间内其他人员听到呼叫声急忙来到现场，看到徐景亮还有呼吸，将他搀扶到旁边，车间主任赵宁宁拨打了急救电话，120急救人员到达现场后，经抢救无效，确认徐景亮已经死亡。警务110接到事故报告后，公安部门立即向属地政府进行了报告，兴隆台区人民政府、市区两级应急管理、市

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

场监管部门监察人员与专家第一时间赶赴事发现场，开展事故应急处置工作，属地政府积极做好善后工作，与亡者家属达成赔偿相关工作。

四、人员伤亡、直接经济损失

事故造成1人死亡，死者徐景亮，男，39岁，盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司铆工，盘锦市中心医院出具了《居民死亡医学证明书》，死亡原因：重型开放性颅脑损伤。直接经济损失约为150万元（人民币）。

五、事故原因及事故性质

（一）直接原因

起重机副钩空载上升过程中，由于司机操作不当致使吊钩撞击小车架底部横梁坠落，坠落的吊钩砸中铆工徐景亮头部，经抢救无效死亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.安全生产管理工作缺失。未结合企业安全管理实际制定岗位职责，企业负责人存在“重生产、轻安全”的惯性思维，履行安全管理责任不到位[1]，未建立有效的全员安全生产责任体系，未层层压实责任链条，员工对其工作职责、岗位安全风险、管理制度、操作规程认识不足[2]。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产；《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条：特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2. 作业过程安全管控措施缺失。作业过程中未严格落实双重预防工作机制和交叉作业、岗前交底、交接班、风险分析等安全管理措施[3]，为了抢生产进度，忽视或默许违章行为，现场作业过程的安全监督管理工作严重缺失[4]。

3. 设备维护保养和日常管理不到位，保障设备设施本质安全能力不高。未针对起重机械使用频率高、作业人员变更频繁等特点，落实交接班、设备试运行、作业条件确认和和设备巡检、维护保养等制度措施[5]；对设备运行中存在的安全隐患未进行有效管控和及时治理[6]。

4. 员工安全生产技能与安全责任意识较差。落实“三级安全教育”工作不扎实、不深入，未能根据风险辨识和隐患排查治理工作及安全管理制度和操作规程要求开展针对性的培训教育，员工不掌握必要的安全知识和安全防护技能，未及时纠正习惯性违章作业问题，没有将“不敢违、不能违、不想违”成为履行岗位安全职责的自觉行动[7]。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5]《中华人民共和国特种设备安全法》第四十一条第一款：特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告本单位有关负责人。

[6]《起重机械安全规程》（GB6067.1-2010）第一部分：总则 13.1 在现场负责所进行全 面管理的人员或组织以及起重机操作中的人员对起重机的安全运行都负有责任，主管人员应保证安全教育和起重作业中各项安全制度的落实。起重作业中与安全性有关的环节包括起重 机的使用、维修和更换安全装备、安全操作规程所涉及的各类人员的责任落实到位。

[7]《中华人民共和国安全生产法》(2021 年修订版)第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业;《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条：特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（三）事故性质

经调查组认定，该起事故是由于安全生产责任未落实、交叉作业安全管控措施缺失、起重机司机违规操作导致的一起起重机械相关一般安全责任事故。

六、责任认定及处理建议

（一）事故单位责任认定及处理建议

盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司未严格落实企业安全主体责任，全员安全生产责任体系未落实落地，未建立健全安全风险辨识和隐患排查治理工作机制，交叉作业等安全管理制度缺失，作业人员培训教育工作不到位，对事故发生负有主要责任。建议盘锦市市场监督管理局，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条做出行政处罚。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1.王彦辉，盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司起重机司机。未履行岗位职责，违反操作规程，随意使用遥控器操作起重机，未采取应急措施及时停止副钩上升；没有与现场铆焊作业人员沟通，落实交叉作业相互避让措施，对该起事故的发生负有主要责任。建议盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司按照公司规定予以处理，30日内并将处理结果上报盘锦市市场监督管理局。

2.赵宁宁，盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司质量技术负责人兼车间主任，负责车间全面工作。未全面落实车间主任安全管理职责，未落实车间风险辨识管控和隐患排查治理工作，交叉作业安全管理不到位，未设置安全警示标识，未能及时发现并制止起重机司机、铆焊工违反操作规程行为，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

对该起事故负有管理责任。责成盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司按照公司规定予以处理，30日内并将处理结果上报盘锦市市场监督管理局。

3.李振宇，盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司安全管理员兼库房管理。未全面履行安全生产管理人员职责[8]，未持有《安全管理人员证》上岗，不知道安全管理人员职责，未制定落实风险辨识管控制度，日常安全检查流于形式、走过场，安全培训教育工作不深入、不到位，对该起事故负有管理责任。责成盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司按照公司规定予以处理，30日内并将处理结果上报盘锦市市场监督管理局。

4.孙庆祜，盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司总经理，企业法人授权的主要负责人。未全面履行安全生产管理职责[9]，未建立全员安全生产责任制，未组织指定安全管理制度和岗位操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，只重视企业的生产经营，轻视安全管理工作，导致车间作业现场安全管理严重缺失，对事故发生负有失职、失察的领导责任，建议盘锦市市场监督管理局依据《特种设备安全法》第九十一条对其做出行政处罚。

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、事故防范和整改措施

（一）牢固树立安全发展理念，全面落实监管职责

各级人民政府及各有关职能部门要牢固树立以人为本的安全发展理念，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要论述和重要指示批示精神，始终将安全生产工作摆在经济发展和社会稳定的突出位置，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。各有关职能部门要严格落实安全生产责任制，按照“三管三必须”的工作原则，认真履行各领域各环节安全生产监管职责，严格督促企业全面落实主体责任，着力加强风险防控与隐患排查治理长效机制建设，坚决守住安全生产底线红线，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）加强制度建设，落实安全生产企业主体责任

盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司一是要对内部的安全管理制度、操作规程和体系文件进行全面梳理，切实建立起一套完整、有效的公司安全管理制度体系；二是主要负责人要落实本单位全员安全生产责任制，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位安全生产工作落实情况，及时消除安全隐患。三是要根据法律法规和相关技术规范要求，制定安全生产教育和培训计划并认真组织实施，切实把安全生产知识和事故案例纳入到培训内容中，确保作业人员具备必要的 安全生产知识，熟练掌握安全操作规程，进一步提高危险辨识能力和自我保护能力。四是要建立健全隐患排查治理机制。针对各岗位存

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

在的风险点、风险源等实际问题，建立隐患台帐，制定安全防范措施，加大安全生产资金投入，明确岗位职责，并监督员工严格执行。

（三）深刻汲取事故教训，深入开展自查自纠

盘锦恒泰丰石油机械制造有限公司要深刻汲取此次事故教训，做到举一反三，将“防风险、除隐患、保安全”理念落实到安全生产管理工作全过程。采取措施开展风险防控治理工作，以高度政治责任感和使命感，抓好企业生产各环节的安全管理工作，坚持“严、细、实、效”的安全管理手段，立即开展自查自纠，重点检查交叉作业、人员培训、技术交底、设备维护、交接班等环节，完善事故应急救援预案并适时开展演练，切实落实全员安全生产责任制，确保不再发生事故。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App