醴陵市湖南省万圣美烟花制造有限公司“6·5”一般火药爆炸事故调查报告

醴陵市人民政府事故调查组

2025 年 9 月 15 日

目　录

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

（二）安全管理人员及特种作业人员持证情况

（三）事故相关单位安全管理情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场查勘情况

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

（七）其他情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

四、政府部门安全监管、事故信息上报存在的问题

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

（二）对有关公职人员的处理建议

（三）对责任单位的行政处罚意见

（四）对责任人员的处理意见

（五）其他处理建议

六、事故整改和防范措施

醴陵市湖南省万圣美烟花制造有限公司“6·5”一般火药爆炸事故调查报告

2025年6月5日12时03分，湖南省万圣美烟花制造有限公司168#装药/封口工房发生一起爆炸事故，造成1人死亡，直接经济损失约198.4万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）、《株洲市安全生产委员会办公室关于挂牌督办查处生产安全事故的通知书》（株应安委办函〔2025〕53号）规定要求，并报请醴陵市人民政府批准，成立了由市人民政府党组成员、副市长骆仕良任组长，市花炮发展研究中心、市总工会、市公安局、市人社局、市应急管理局等部门组成的“6·5”爆炸事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请相关专家参与技术调查分析，同时邀请市纪委监委参加。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析和论证，查明了事故的经过、原因等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定，湖南省万圣美烟花制造有限公司“6·5”一般火药爆炸事故是一起因员工违规操作引发的一般生产安全责任事故，醴陵市船湾镇政府工作人员存在迟报行为。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

湖南省万圣美烟花制造有限公司，统一社会信用代码：914302**********。法定代表人：曹*银，注册地址：醴陵市船湾镇四方社区；安全生产许可证号：（湘）YH安许证字〔2023〕020593号，许可范围：组合烟花类（C）级、吐珠类（C）级，升空类（双响，C）级，有效期：2023年11月15日至2026年11月14日。现有3条生产线，从业人员307人，年产值3800万元。

（二）安全管理人员及特种作业人员持证情况

1.湖南省万圣美烟花制造有限公司法定代表人：曹*银，身份证号码：342522**********。2023年4月13日取得湖南省应急管理厅颁发的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：342522**********，有效期至2026年4月12日。

2.湖南省万圣美烟花制造有限公司安全生产厂长曹*鹏(挂名)，身份证号码：342522**********，2024年8月21日取得株洲市应急管理局颁发的安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：342522**********，有效期至2027年8月20日。

3.湖南省万圣美烟花制造有限公司安全厂长(实际安全管理)：石*兵，身份证号码：342522**********，未取得安全管理能力资格证。

4.湖南省万圣美烟花制造有限公司安全员：丁*云，身份证号码：430281**********。2024年9月21日取得株洲市应急管理局颁发的安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：430281**********，有效期2027年9月20日。

5.湖南省万圣美烟花制造有限公司安全员：周*锋，身份证号

码：430181**********。2024年8月21日取得株洲市应急管理局颁发安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：430181**********，有效期至2027年8月20日。

6.湖南省万圣美烟花制造有限公司安全员：王*春，身份证号码：430223**********。2025年3月14日取得株洲市应急管理局颁发安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证，证号：430223**********，有效期至2028年3月13日。

7.湖南省万圣美烟花制造有限公司员工：钟*平，身份证号码430223**********，2024年9月25日取得湖南省应急管理厅颁发的特种作业人员操作证，证号：T430223**********，有效期至2030年9月24日，作业类别：烟花爆竹安全作业，操作项目：烟花爆竹储存作业。无烟花爆竹产品涉药资质。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.事发工房情况。工房图纸编号为168#装药/封口工房（危险等级1.1^{-1}，限员1人），工房结构为钢筋混凝土，内设手工装药操作台。

2.企业管理情况。湖南省万圣美烟花制造有限公司（以下简称：万圣美烟花公司）依法成立了安全管理机构，公司相关文件明确曹*银为企业主要负责人以及企业安全生产第一责任人，主持公司全面工作；安全分管负责人为曹*鹏（挂名），日常安全生产管理实际由安全厂长石*兵负责，其他专职安全管理人员：周*锋、丁*云、王*春；兼职安全员：周*、黄*。

从调取资料看，该公司安全管理机构健全，责任分工明确，但安全管理制度不健全，特种作业人员管理不规范，安全管理制

度落实不到位等问题突出（企业专职安全管理人员未专职专岗：丁*云为企业专职安全管理人员兼任企业人事管理和特种作业人员岗位安排工作；企业安全厂长石*兵未取得安全生产管理相应知识和管理能力参与一线安全生产管理工作；双响线涉药工房操作规程与实际不符；该企业未制定2025年度安全培训计划，安全生产培训走过场、无针对性；特种作业人员管理把关不严：死者钟*平持有烟花爆竹储存作业特种作业操作证，实际从事烟花爆竹产品涉药作业，与准许操作作业项目不符。）

该公司有三条生产线（其中有组合烟花线、双响线、吐珠线），王*香作为双响线生产负责人，负责双响线生产工作；王*春为双响线专职安全员。事发工房为双响生产线装药区域，安全管理人员王*春对死者钟*平长期使用不符合国家标准的器具进行装药作业的违规行为未及时制止，未对涉药人员持证情况进行查验，暴露出该公司装药一线安全管理混乱问题。

（四）事故发生经过

通过调取事故发生时168#装药/封口工房操作员工钟*平现场作业视频监控显示：2025年6月5日中午12时03分许，168#装药/封口工房操作员工钟*平手提一桶烟火药到工房操作台，使用塑料铲将桶内烟火药拨入至操作台上的装药盆内，在拨入烟火药时不慎发生爆燃，导致该工房整体倒塌，造成操作员工钟*平当场死亡。

（五）事故现场勘查情况

通过询问事发当天的公司相关人员，并查看事发时事发工房的实时监控视频情况：6月5日12时03分事发工房内只有员工（钟

*平）一人在工房内正常生产作业，无任何其他人员在现场。经公安和应急部门现场勘查，168#工房已全部倒塌，与168#工房相连的风雨走廊部分倒塌，其他周边工房未受损，作业人员被埋入事发工房废墟，后经救援人员清理后，发现作业人员部分肢体残骸，经公司安全员确认，死者系168#工房操作员钟*平。

事故地点位于湖南省万圣美烟花制造有限公司168#装药/封口工房，事发位置详见下图。

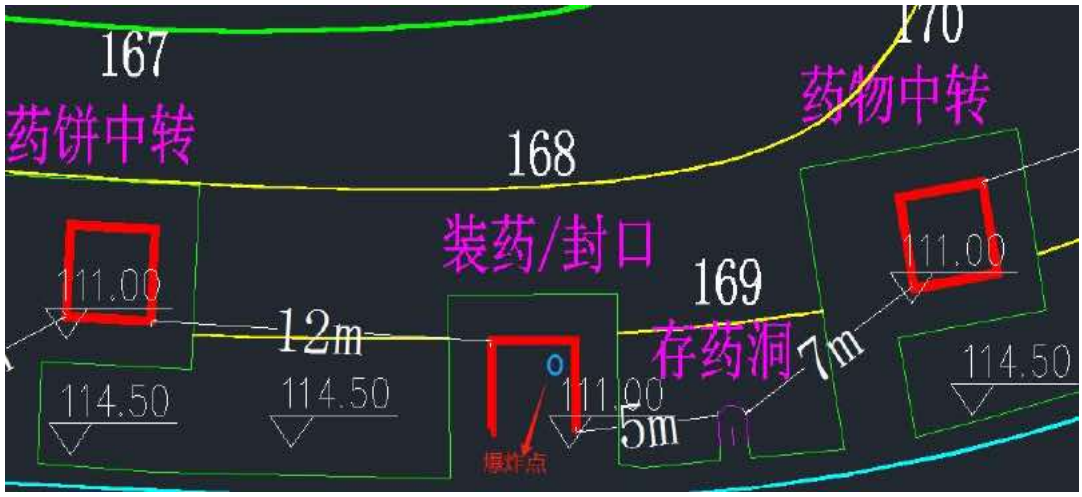


图1：事故现场平面示意图

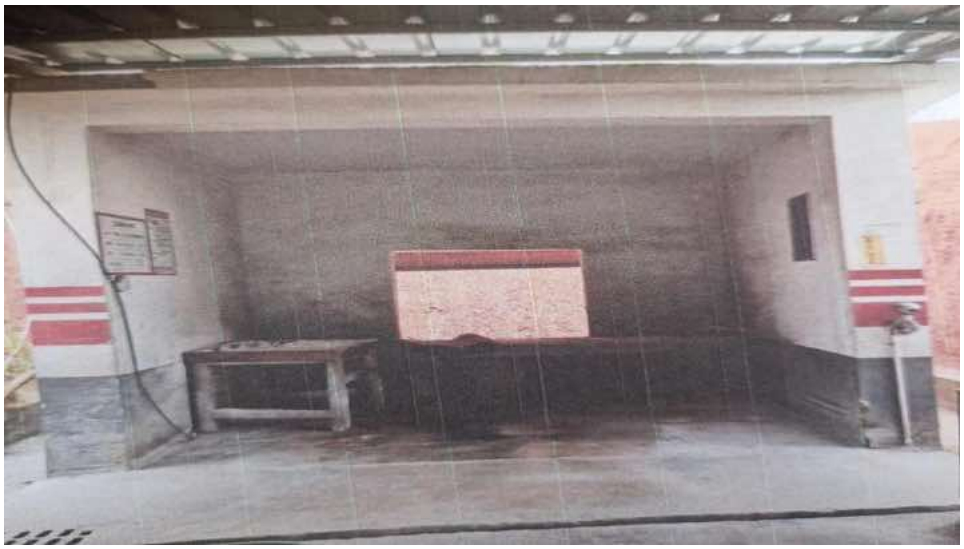


图2：168#装药/封口工房示意图

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.伤亡情况：事故造成1人死亡，死者为湖南省万圣美烟花制造有限公司员工钟*平，男，46岁，湖南省攸县黄丰桥镇兴旺村带田组带田020号人，身份证号：430223**********。

2.直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定，本次事故造成直接经济损失198.4万元。

（七）其他情况

万圣美烟花公司企业视频监控室电源关闭及数据被故意删除情况。

1.事故调查技术组于事发后到企业开展视频监控调取等工作时，发现企业监控电源关闭，且所有视频监控数据（包含事发工房视频）被格式化删除。调查人员通过长沙第三方公司技术人员恢复事故现场视频等监控数据。经查，该公司管理人员曹*富（法人代表曹*银的哥哥）担心事故现场视频外泄造成不良影响，授意丁*云关闭监控电源。

2.在6月5日当天，湖南省万圣美烟花制造有限公司安全厂长、湖南元滨科技有限公司法定代表人曹*鹏（曹*银之子）与湖南元滨科技有限公司股东王*彪在江苏省出差，13时10分曹*鹏母亲通过电话告知万圣美烟花公司发生爆炸事故。13时14分，湖南元滨科技有限公司股东、技术负责人王*彪授意企业办公室文员（监控操作员）陈*对该公司监控视频储存盘的数据进行格式化删除。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年6月5日12时03分，醴陵市船湾镇四方社区干部周*

向船湾镇人民政府综合行政执法大队队长梁*电话报告醴陵市万圣美烟花公司发生了一起爆炸事故，梁*随后向镇政府分管安全工作的汤*山进行了报告。梁*于12时09分到达万圣美烟花公司现场协助公司员工开展事故救援，13时左右镇政府分管安全工作的副镇长汤*山也到达事故现场参与了事故救援。19时醴陵市应急管理局接湖南省应急厅值班指挥中心电话，有舆情反映醴陵市船湾镇万圣美烟花公司当天中午发生了一起爆炸事故，要求醴陵市应急局尽快予以核实相关情况；醴陵市应急局值班领导立即电话询问船湾镇政府主要领导万圣美烟花公司当天是否发生了爆炸事故。20时左右船湾镇政府主要领导向应急部门报告了万圣美烟花公司当天下午12时03分许发生了一起爆炸事故，并造成了一名装药工当场死亡。接报后醴陵市应急局随后向醴陵市政府和株洲应急局报告了事故相关信息。因船湾镇工作人员在现场救援未及时向政府主要领导报告事故相关情况。导致事故信息未及时向上级部门报告，造成不良影响。

醴陵市人民政府接到应急部门报告后，市委常委、常务副市长杨*，市人大常委会副主任刘*立即赶往现场调度处置。要求应急部门及当地政府及时排除现场隐患，防止次生事故发生，并协助事故企业妥善处置死者善后事宜，安抚家属情绪，确保社会稳定。

（二）事故现场应急处置情况

2025年6月5日12时03分，企业专职安全管理人员丁*云、王*春、李*祥在厂区范围内听到爆炸声后，立即赶往双响生产线事发工房。赶到后看到168#装药/封口工房倒塌，周边风雨走廊部

分损坏，现场还有燃烧、爆炸和冒烟现象。

船湾镇人民政府梁*、汤*山赶到事发现场后开展组织救援，要求其他管理人员停止其他生产线的作业，撤离作业人员，并妥善处理有药半成品及药物。

汤*山发现事发工房还有半成品爆炸等现象，要求现场救援人员撤离至安全区域。待事发工房隐患消除后，再使用水管对事发工房进行扑灭火苗和降温作业，确保现场安全后，再对半成品、废墟进行清理。16 时 30 分左右，现场救援人员丁*云、王*春发现死者残骸，经确认系 168#工房操作工钟*平。

（三）医疗救治和善后情况

6 月 5 日 17 时左右，死者家属赶到万圣美烟花公司，醴陵市船湾镇政府汤*山、梁*组织事发企业、死者家属就钟*平善后事宜进行协商。次日上午，事发企业与死者家属达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，事发企业应急响应启动及时，第一时间向属地政府上报，及时开展应急处置，遇难者家属得到有效安抚，未出现新伤亡情况及影响社会稳定的问题。但属地船湾镇政府存在事故信息迟报问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因

员工钟*平进行烟火药装药作业时违规使用器具将桶内烟火药拨动至操作台上的装药盆时，因摩擦导致烟火药爆燃。

（二）其他可能因素排除

在排除药物自燃、人为破坏、明火、电气线路、雷击等因素

后，认定违规操作和静电电荷积聚是导致事故发生的主要因素。

（三）间接原因

1.事故单位

湖南省万圣美烟花制造有限公司存在以下问题：一是安全管理制度不健全：主要负责人未建立健全本公司全员安全生产责任制，部分安全生产规章制度和操作规程不健全，未组织制定并落实本公司安全生产教育和培训计划，从业人员教育培训流于形式；二是安全生产制度落实有差距：未认真对照公司制定的《安全生产管理制度》抓落实，现场管理混乱、违规作业现象突出；三是特种作业人员岗位安排混乱：企业安排未经专门的烟花爆竹产品涉药作业培训，并取得相应资质的人员从事烟花爆竹产品涉药作业；四是公司管理层安全责任意识淡薄：企业安全管理人员对《中华人民共和国安全生产法》明确的安全生产职责不清楚，履行职责不到位。

2.事发地醴陵市船湾镇政府

醴陵市船湾镇人民政府虽然对安全生产工作有部署，但属地监管落实还存在一定不足。一是部署烟花爆竹生产企业春节复工复产工作落实不到位（企业特种作业人员审核不严）；二是镇分管安全生产工作的副镇长汤*山督促、指导应急办、综合行政执法大队开展安全监管不力；三是镇综合行政执法大队包厂安监员梁*督促企业落实主体责任、安全教育培训和隐患排查治理工作不到位；四是事故信息报送不及时，应急处置等工作有漏洞。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

钟*平，男，湖南省万圣美烟花制造有限公司特种作业人员（操作项目：储存作业），违规违章操作，未及时消除静电，导致事故发生，对事故负主要责任。鉴于在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对责任单位的行政处罚意见

1.湖南省万圣美烟花制造有限公司。安全管理制度落实不到位，落实安全隐患排查治理制度不到位，现场安全管理不到位，指使员工删除有关事故视频等电子资料，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条、第二十五条、第二十七条第二款、第三十六条第三款之规定，依据**《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，**建议由醴陵市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）对责任人员的处理意见

1.曹*银，男，群众，湖南省万圣美烟花制造有限公司法人代表，负责全面工作。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制和安全隐患排查治理不到位，安全职责落实不到位。对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项和第二十二条第一款和第二十八条第一款和第三十条第一款和第三十六条第三款之规定，**依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定，**建议由醴陵市应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.曹*鹏，男，群众，湖南省万圣美烟花制造有限公司安全厂长（兼任湖南元滨科技有限公司法定代表人）。未履行安全管理人员职责，未落实安全生产管理人员职责（未组织开展本单位安

全生产教育培训，并如实记录培训情况；未组织开展危险源辨识和评估；未落实检查本单位安全生产状况；未制止和纠正违反操作规程行为），对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第三项、第五项、第六项和第二十条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由醴陵市应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.丁*云，男，群众，湖南省万圣美烟花制造有限公司安全管理人员、人事部长。未严格落实全员安全生产责任制，落实安全教育培训不到位，特种作业人员管理混乱（违规安排不具备相应资质的特种作业人员从事产品涉药作业），专职安全管理人员未专岗未职，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项和第二十条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由醴陵市应急管理局依法对其进行行政处罚。

4.王*春，男，群众，湖南省万圣美烟花制造有限公司安全管理人员。班组级岗位培训工作不到位，日常隐患排查不到位，特种作业人员证件核查不到位，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由醴陵市应急管理局依法对其进行行政处罚。

5.王*彪，男，群众，湖南元滨科技有限公司股东。作为湖南省万圣美烟花制造有限公司视频监控技术负责人，事发后指使其他人对湖南省万圣美烟花制造有限公司视频监控（包括事故发生工房视频）格式化删除处理，销毁有关事故视频等电子证据，阻

碍生产安全事故调查，建议移送公安机关处理。

6.陈*，男，群众，湖南省万圣美烟花制造有限公司办公室文员。作为企业监控管理员（2025年6月份调任办公室文员），事发后，受王*彪电话指令对事故发生的视频进行格式化处理，销毁有关事故视频等电子证据，阻碍生产安全事故调查，建议移送公安机关处理。

7.曹*富，男，群众，湖南省万圣美烟花制造有限公司安全厂长（未任免，系法人代表曹*银的哥哥）。事发后指使企业安全管理人员丁*云对企业视频监控室电源进行关闭，阻碍生产安全事故调查，建议移送公安机关处理。

（四）对有关公职人员的处理建议

1.梁*，男，群众，醴陵市船湾镇综合行政执法大队队长。2025年3月份起主要负责应急管理日常工作，应急消防救援、防灾减灾等工作。作为湖南省万圣美烟花制造有限公司的包厂安监员，督促落实主体责任、安全教育培训和隐患排查治理工作不到位。对事故发生负有直接监管责任，建议移交纪委监委处理。

2.汤*山，男，中共党员，醴陵市船湾镇人民政府副镇长。2025年3月5日起分管安全生产、打非治违、应急管理、消防救援、森林灭火、交通运输等工作。作为分管安全生产工作的领导，督促、指导镇综合行政执法大队开展安全监管不力，同时对未及时上报事故信息负有责任，建议移交纪委监委处理。

（五）其他处理建议

责成醴陵市船湾镇人民政府向醴陵市委、市政府作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

（一）严格企业主体责任落实

此次事故发生是企业未严格落实安全生产主体责任，企业全员安全生产责任制落实不到位，企业安全管理制度落实不严格；未严格落实安全隐患排查治理制度；企业安全生产培训流于形式，现场安全管理不到位、特种作业人员岗位安排管理混乱所导致。各烟花爆竹生产企业要深刻吸取事故教训，举一反三，深入学习新的《中华人民共和国安全生产法》，强化依法治安意识，坚守法治底线，围绕安全生产抓好各项工作。一是加强企业安全生产管理工作，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做实做细安全隐患排查治理工作，对可能存在风险隐患的重点部位、关键环节，要及时将隐患清零；二是要建立健全企业各项安全生产规章制度和安全操作规程，特别是要严格规范使用涉药工器具；三是落实企业全员安全生产责任制；四是加强企业安全生产教育和培训，将安全生产教育和培训计划落到实处，使从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉生产工艺，了解有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，在未经专门的烟花爆竹安全作业培训，并取得相应资质的情况下不得上岗作业。

（二）严格属地安全监管

乡镇属地监管应当明确负责安全生产监督管理机构的职责，加强安全生产监督力量建设工作，按照职责清单对本行政区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，依法履行安全生产监督管理职责。

（三）严格违法违规行为整治

各级属地政府和安全监管部门要保持高压严管态势，严厉查处安全生产领域的违法违规行为，要根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律和政策要求和《醴陵市应急和安全生产委员会办公室关于开展烟花爆竹生产企业复工复产“回头看”工作的通知》，加强烟花爆竹行业领域的监督检查，对存在违法违规行为的企业进行严格查处、严厉打击，彻底纠正企业的侥幸心理、无畏心态，用法律的手段来唤醒企业的麻痹思想，强化企业的安全意识，确保企业安全生产。

醴陵市“6·5”爆炸事故调查组

2025 年 9 月 15 日