齐齐哈尔市铁锋区齐齐哈尔市聚龙实业有限责任公司“7•27”一般机械致害事故调查报告

日期：2026-09-24　来源：铁锋区应急管理局

2026年7月27日17时10分许，位于黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中车齐齐哈尔车辆有限公司货车分厂中梁生产线西区厂房中梁钻孔-3工位西侧摇臂钻床，齐齐哈尔市聚龙实业有限责任公司杂品回收站在生产作业过程中发生一起机械致害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币164万元。

为准确查明事故原因、认定事故性质，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经齐齐哈尔市铁锋区人民政府授权，成立由铁锋区委常委、副区长张慧利任组长，铁锋区应急管理局、铁锋区司法局、铁锋区人力资源和社会保障局、铁锋区发改工信科技局、铁锋公安分局以及铁锋区总工会有关人员组成的事故调查组，同时邀请铁锋区人民检察院参加，并请铁锋区纪委监委介入调查，另聘请安全技术专家协助开展相关技术查验与分析工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，迅速开展各项调查工作。通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测检验、技术鉴定等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡及直接经济损失等情况，认定了事故性质与责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

企业名称：齐齐哈尔市聚龙实业有限责任公司（以下简称聚龙公司）

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91230204********04

成立日期：1995年06月19日

法定代表人：陶某建

注册资本：贰佰零壹万柒仟圆整

企业住所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端

经营范围：货车整车修理、总成修理、小修、整车维护、汽车维修救援和专项修理，装卸搬运；钢丸生产；汽车零部件、叉车、摩托车零部件、五金产品、通信器材、化工原料（危险品除外）零售；废旧物资回收、批发；机械零部件加工、铸造；房屋工程建筑施工；国内劳务派遣；房屋租赁；铁路火车配件制造；焊接加工。

聚龙公司现有职工73人，下设1个综合办公室及4家基层单位，分别为炉料厂、装卸队、杂品回收站及金旺劳务有限责任公司，近年来，因该公司业务量较少，部分岗位出现空缺，遂实行兼职。目前，公司设经理1名、兼职安全员1名，各基层单位由厂（队）长负责日常安全管理工作。

（二）相关单位基本情况

1.中车齐齐哈尔车辆有限公司概况

企业名称：中车齐齐哈尔车辆有限公司（以下简称齐车公司）

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91230200********52

成立日期：2007年07月06日

法定代表人：于某

注册资本：贰拾捌亿叁仟万圆整

企业住所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号

主要经营范围：许可项目：铁路机车车辆制造；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆维修；特种设备设计；特种设备制造；检验检测服务；对外劳务合作。一般项目：铁路机车车辆销售；窄轨机车车辆制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；金属制品研发；特种设备销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造等。

齐车公司现有职工4023人，下设办公室、生产制造部、安全环保部、资产管理部、工艺技术部等22个职能部室，以及货车分厂、铸锻分厂等5个生产分厂和1家起重机分公司。公司安全环保部配有专职安全总监1人，专职安全管理人员51人，各生产分厂及分公司均设有专职安全员，负责本单位安全管理工作。

其中，货车分厂按生产区域划分为南区、中区、北区、西区四个主要生产区域，下设5个职能组和16个班组。职能组分别为业务组、技术质量组、生产组、安全组、设备组。16个班组包括钢结构1至9组、落成1至3组、技改组、天运组、运搬组和智能产线。安全组配有注册安全工程师1人、持有安全管理资格证的安全员5人。生产线主要由中梁生产线、底架生产线、车体组装焊接流水线、油漆喷涂流水线组成，主要生产产品为X70型平车、C70E型敞车、P70型棚车等，发生该起事故的区域是货车分厂中梁生产线西区厂房。

2.齐齐哈尔金车工业有限责任公司概况

企业名称：齐齐哈尔金车工业有限责任公司（以下简称金车公司）

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91230204********4Y

成立日期：1997年11月24日

法定代表人：关某宇

注册资本：陆仟零伍拾叁万玖仟捌佰玖拾圆整

企业住所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街北端（铁锋区通东街拐角楼）

主要经营范围：许可项目：铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修；铁路运输基础设备制造；检验检测服务。一般项目：铁路运输设备销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；通用设备修理；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；农业机械制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；普通机械设备安装服务等。

金车公司现有职工713人，下设综合管理办公室、生产安全部、质量检测部、技术开发部、财务部等9个部室，以及齐齐哈尔金车铸造有限责任公司、齐齐哈尔金车标准件有限责任公司、齐齐哈尔鑫拓金属铆焊有限责任公司、齐齐哈尔市车城水电安装有限责任公司、齐齐哈尔市聚龙实业有限责任公司等10家全资子公司和制动机厂、设备修造厂2个直属工厂。其中生产安全部配有专职安全管理人员5人，包括部长1人、支部书记1人、副部长1人、安全员2人；各子公司及直属工厂均配备专职或兼职安全管理人员，负责本单位安全管理工作。

3.齐齐哈尔斯潘塞重工装备有限公司概况

企业名称：齐齐哈尔斯潘塞重工装备有限公司（以下简称斯潘塞公司）

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91230200********69

成立日期：1997年03月26日

法定代表人：付某连

注册资本：叁仟万圆整

企业住所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号

经营范围：金属表面处理设备及零部件、通用机械设备、非标设备及装备、电气机械设备设计、制造、销售、安装、维修、改造搬迁，防火门、金属门、模具制造和销售，生产、销售铁路车辆零配件、塑料制品、玻璃钢制品，金属铸、锻加工，金属表面处理设备零配件进出口贸易，仓储(危险品除外)，房屋、库房、场地出租，桥式起重机、门式起重机安装、改造、维修。

斯潘塞公司现有职工197人，下设经营管理中心（含财务部、人力部和管理部）、设备部、生产部（含安全组）、工艺部、装备技术部、办公室等6个职能部门，以及铆焊工区、型钢预处理线工区、剪冲切割工区、钢丸工区、机加与总装工区、后勤工区等6个工区。其中，生产部配有专职安全管理人员3人，各工区设兼职安全员1名，负责本单位安全管理工作。

（三）相关合同及协议签署情况

1.2026年2月10日，齐车公司与金车公司签订了《车辆下体部件焊接委外等项目承揽协议》，合同编码：S***5，承揽项目为：车辆下体部件焊接（包括中梁翻焊、中梁钻孔、底架翻焊、底架电焊等）、出口车部件分组装、调车作业、路线巡检。约定承揽方应在 2026年12月31日前完成全部标的项目并交付定作方。合同价款为按量（件）计价。合同附件一为《安全生产管理协议》，明确了双方的安全生产管理职责。

2.2026年2月11日，金车公司与聚龙公司签订了《母公司授权子公司经营外包加工业务框架协议》，约定母公司（金车公司）将承揽的齐车公司外包加工业务授权子公司（聚龙公司）经营；具体业务范围为：车辆下体部件焊接、加工等委外项目承揽内容；双方结算方式为：依据齐车公司每月出具的结算凭证，聚龙公司向金车公司开具全额增值税专用发票同金车公司结算。双方同时签订了《安全生产管理协议》，明确了双方的安全生产管理职责。

3.2026年6月20日，聚龙公司与斯潘塞公司签订了《人员借用协议》，约定斯潘塞公司根据聚龙公司用工需求，提供2名钻工人员（齐某德、杨某鹏）从事钻工工作，聚龙公司对借用人员进行现场管理，并根据岗位计件结算工资费用；由于借用人员的劳动关系及工伤保险缴纳均在斯潘塞公司，用工期间如发生生产安全事故，聚龙公司需协助斯潘塞公司开展人员救治及善后工作。双方同时签订了《安全生产管理协议》，明确了双方的安全生产管理职责。

（四）事故发生单位及相关单位安全生产管理情况

1.聚龙公司建立了全员安全生产责任制，制定了隐患排查治理管理制度、经济责任制考核实施办法以及金属切削类作业安全技术操作规程通则、钻床通用作业安全技术操作规程等安全生产管理制度和操作规程，提交了安全教育记录和班组安全工作记录，将斯潘塞公司借用人员纳入本单位从业人员统一管理，并对借用人员开展了安全教育培训和岗前安全技术交底。但该公司存在安全操作规程制定不全面、安全教育培训开展不深入、作业现场安全管理不到位等问题。

2.齐车公司开展了安全生产标准化和双重预防机制建设，建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产检查与隐患排查治理制度、应急管理制度及18类工种安全技术操作规程等一系列安全生产管理制度和安全操作规程，对承揽作业方进行了统一的安全生产协调与管理，对入场作业人员开展了三级安全培训教育和考试，并对作业现场实施了定期检查和随机抽查。

3.金车公司建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产“五同时”管理制度、安全生产检查制度及经济责任制考核标准等安全生产管理制度，每季度对下属10家子公司和2个直属工厂的安全工作落实情况进行审核、评比与打分，每月组织召开安全生产专题会议，通报各子公司及直属工厂的安全生产工作情况，同时传达部署相关安全工作，定期对各单位作业现场开展巡查检查，对发现的问题要求相关单位立即整改。

4.斯潘塞公司建立了全员安全生产责任制，制定了安全事故隐患排查治理制度、安全奖惩条例等安全生产管理制度，对借出人员在借出前开展了安全培训教育，并告知其相关要求及注意事项。

（五）相关人员基本情况

1. 杨某鹏，男，1979年08月25日出生，47岁，身份证号：23020419790825****，户籍所在地：铁锋区光荣小区*号楼*单元*室，现住址：建华区浏园安居小区*号楼*单元*室，聚龙公司杂品回收站摇臂钻床操作人员，在此次事故中死亡。

参加工作情况：2010年4月1日，杨某鹏与斯潘塞公司签订《劳动合同书》（合同编号2**），工种为车工。2020年5月，斯潘塞公司根据生产实际需要，安排杨某鹏参加一专多能（二工种）培训及考试，2022年1月1日，杨某鹏取得钻工工作证（证书编号3***5），有效期至2027年12月31日。2026年6月20日，斯潘塞公司与聚龙公司签署人员借用协议，将杨某鹏借出至聚龙公司，具体从事聚龙公司杂品回收站摇臂钻床操作工作。

2. 陶某建，男，1972年02月27日出生，54岁，身份证号：23020419720227****，现住址：铁锋区格林小镇*号楼*单元*室。聚龙公司法定代表人，2023年3月起任聚龙公司总经理，负责主持公司生产经营、行政管理全面工作。

3. 赵某巍，男，1982年10月11日出生，44岁，身份证号：23020419821011****，现住址：建华区奕人小区*号楼*单元*室。2020年起任聚龙公司安全员、设备员兼调度员，负责公司安全生产、隐患排查、应急管理、安全培训、设备检修及生产调度等工作。

4. 王某玲，女，1975年01月17日出生，51岁，身份证号：23020419750117****，现住址：铁锋区和平厂厂西小区*号楼*单元*室。2010年

起任聚龙公司杂品回收站副经理（实际负责人），负责杂品回收站各工位的日常安全管理及检查等工作。

（六）事故现场设备、设施管理情况

涉事设备为齐车公司货车分厂中梁生产线西区厂房中梁钻孔-3工位西侧摇臂钻床（见图1），设备型号：Z3080×25液压摇臂钻床，生产厂家：沈阳机床股份有限公司中捷钻镗床厂，出厂日期：2011年12月，出厂编号：ZT1101492，设备编号：025-07012（见图2），最大钻孔直径：80毫米，跨距：2500毫米，主轴箱水平移动距离：2000毫米，摇臂升降距离：1000毫米，摇臂回转角度：360度，主轴转速范围：16-1250转/分，主轴进给量范围：0.04-3.2毫米/转，主轴行程：450毫米，主电机功率：7.5千瓦，机床满载电流：20安，最大电动机额定电流：15安，总开关断流能力：6000安，机床轮廓尺寸（长x宽x高）3730x1400x3790毫米。



图1涉事设备



图2设备铭牌

该设备主要用于机械加工零件的钻孔作业，主轴箱上配有电源及急停按钮（见图3、4）。根据生产需要，该设备于2026年6月8日从牡丹江中车金缘铸业有限公司（以下简称金缘公司）借用至齐车公司货车分厂，双方签署了设备借用证明。2026年6月11日，该设备迁至齐车公司货车分厂中梁生产线西区厂房，安装调试试运行后无异常。至事故发生前，该设备每日按要求进行点检、润滑及电器线路巡检等基础管理工作，使用期间未出现异常情况。金缘公司于2026年2月3日对该设备完成上一次定保，2026年5月7日完成上一次小修，两次验收结论均符合使用要求。下一次定保计划时间为2026年8月11日，事故发生当日该设备处于维护保养周期内。事故发生后，经现场测试，该设备电源、急停及钻孔等功能均正常，排除设备质量缺陷或故障因素。

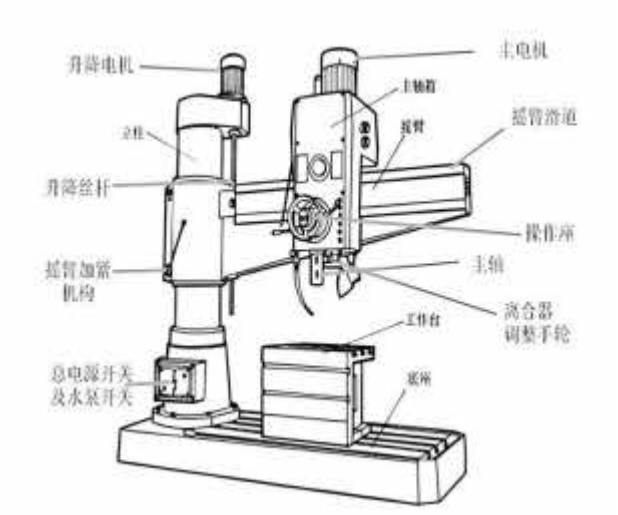


图3设备结构示意图



图4设备电源及急停按钮

（七）事故现场情况

事故现场位于黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号齐车公司货车分厂中梁生产线西区厂房中梁钻孔-3工位西侧（见图5、6）。中梁钻孔-3工位位于厂房北跨安全通道南侧，从东向西第3立柱与第5立柱之间，距离北跨安全通道约10米，距厂房东门-1距离约40米。

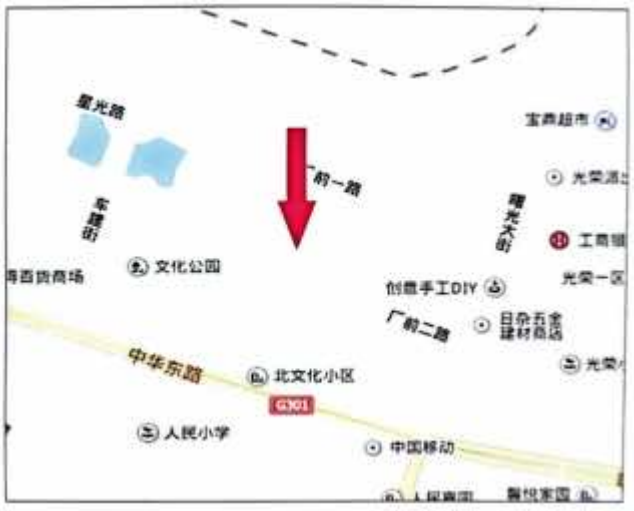


图5事故现场方位示意图

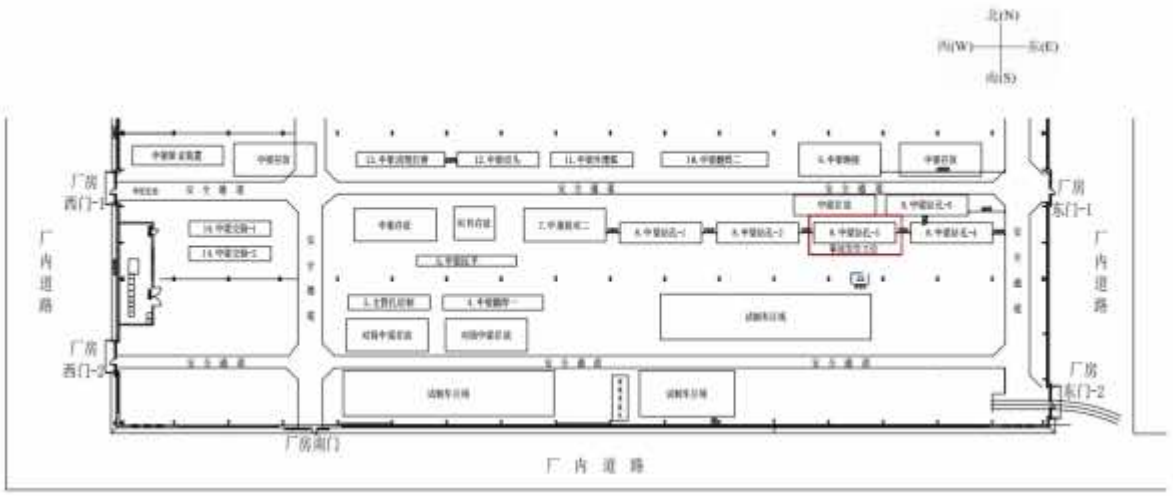


图6齐车公司货车分厂中梁生产线西区厂房平面图

中梁钻孔-3工位东西两侧各放置一台摇臂钻床，由两名操作人员分别独立操作，共同加工一根中梁。发生事故的为西侧摇臂钻床，该摇臂钻床距东侧摇臂钻床约10米，距中梁钻孔-2工位相邻钻床约4米，其操作平台为木质双层叠加平台，加工的中梁置于铁马上，中梁加工面距地面约1.1米（见图7、8）。



图7事故现场环境（1）



图8事故现场环境（2）

事故发生当日，该工位所加工的中梁型号为C70E型敞车中梁。根据该型号中梁作业指导书，其加工一次钻孔，两侧共需钻孔152个，单侧需钻孔76个，其中正面22个，两个侧面各27个。经现场勘察，该中梁单侧应加工的76个钻孔作业已全部完成，产生的钻屑尚未清理（见图9）。摇臂钻床主轴部分缠绕大量工作服上衣、内衣、安全帽内衬、帽带及人体组织等（见图10）。剥掉缠绕在主轴上的衣物，可见主轴卸刀槽内遗留完整的卸钻楔铁，楔铁表面有部分人体组织（见图11）。敲击楔铁使用的手锤位于中梁下方地面，安全帽外壳位于中梁北侧6米处，摇臂钻床主轴一体式操纵手柄处于启动位置（见图12、13、14）。杨某鹏（死者）俯卧于操作平台西侧地面，上身赤裸，身体呈头西足东姿势，身下有血泊，周围散落有部分钻屑（见图15）。



图9事故现场加工中梁



图10摇臂钻床主轴



图11摇臂钻床主轴遗留楔铁



图12手锤位置



图13安全帽位置



图14一体式操纵手柄状态



图15杨某鹏（死者）所在位置

（八）事故发生经过

2026年7月27日7时55分许，聚龙公司杂品回收站摇臂钻床操作人员杨某鹏到达齐车公司货车分厂中梁生产线西区厂房中梁钻孔-3工位，准备上岗。8时许，齐车公司货车分厂中梁生产线西区厂房中梁钻孔工位工位长王某对该工位的操作人员进行了班前安全讲话，并组织操作人员对自身操作的摇臂钻床进行设备点检，点

检无误后开始当天的作业。当天的工作任务是与聚龙公司杂品回收站摇臂钻床操作人员齐某德共同完成4根C70E型敞车中梁的钻孔加工，其中杨某鹏负责操作中梁钻孔-3工位西侧摇臂钻床，对中梁西侧进行钻孔作业；齐某德负责操作中梁钻孔-3工位东侧摇臂钻床，对中梁东侧进行钻孔作业。上午11时30分许，杨某鹏与齐某德已完成2根中梁的加工任务，随后杨某鹏返回家中午休。下午13时30分许，杨某鹏到达工位现场，开始剩余2根中梁的加工作业。下午16时40分左右，齐某德首先完成第4根中梁东侧钻孔作业，清理完现场钻屑后，他查看杨某鹏的作业完成情况，发现其仍在进行钻孔作业，于是齐某德卸下钻头，前往工位南侧的砂轮机处打磨钻头。17时10分左右，与齐某德一起在砂轮机处打磨钻头的齐车公司货车分厂中梁生产线西区厂房中梁钻孔-2工位东侧摇臂钻床操作人员仲某业（见图16），在打磨完钻头返回工位的途中，发现杨某鹏趴在其操作平台西侧地面上，现场地面有大量血迹，杨某鹏操作的摇臂钻床主轴仍在旋转。仲某业立即按下该钻床的急停按钮，并呼喊工位长王某。王某听到呼喊后立即赶到现场，多次呼喊杨某鹏，但均未得到回应。

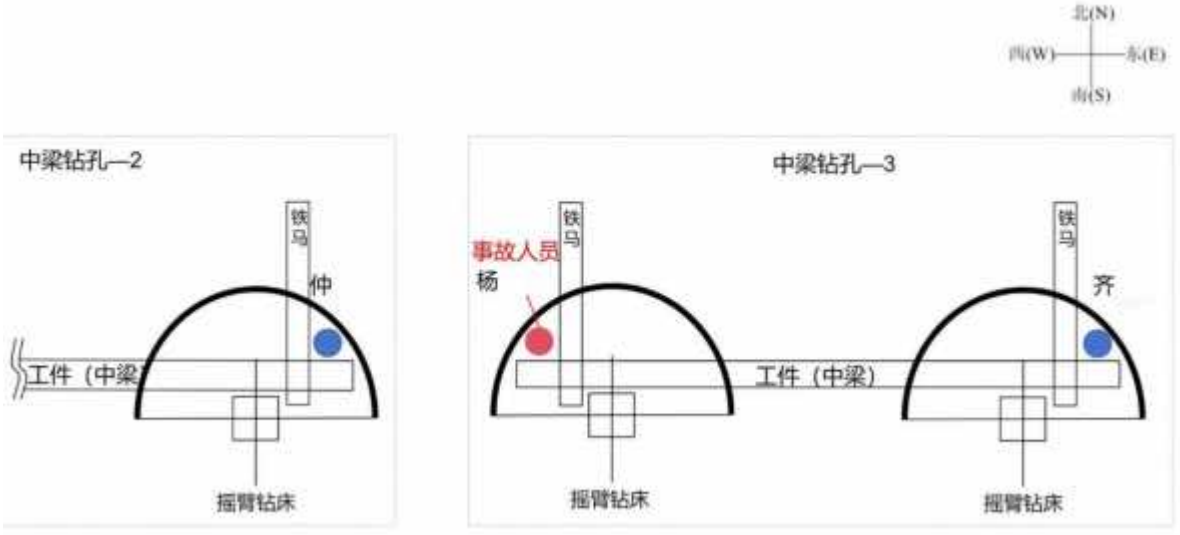


图16人员位置示意图

（九）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本起事故共造成1人死亡。死亡人员信息如下：

杨某鹏，男，47岁，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人，身份证号码：23020419790825****，2026年6月20日，由斯潘塞公司借出至聚龙公司，从事聚龙公司杂品回收站摇臂钻床操作工作。经司法鉴定，其死亡原因为：生前左颈部遭受机械旋转作用致左颈总动、静脉横断致急性大失血死亡。

2.事故直接经济损失

按照《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）计算，截至目前，本起事故共造成直接经济损失约人民币164万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，17时17分，现场人员王某拨打了120急救电话，告知相关情况。17时19分，事故工位北侧中梁铆接工位操作人员王某雨将情况上报至齐车公司货车分厂安全员黄某。17时20分，黄某将情况上报至齐车公司货车分厂安全组组长戴某宏。17时25分左右，戴某宏到达事故现场，得知王某已拨打120急救电话后，立即启动相应应急预案，组织现场其他人员撤离至厂房门外等待，并对事故现场进行保护。17时32分，戴某宏将相关情况上报至齐车公司货车分厂相关领导，齐车公司及安全环保部、人力资源部、生产制造部、货车分厂相关领导陆续到达事故现场。17时40分左右，120急救车到达现场，急救人员对杨某鹏进行检查，确认其已无生命体征。17时43分，齐车公司货车分厂副厂长崔某拨打了110报警电话，告知相关情况。17时55分左右，公安部门到达现场，对事故现场进行勘察，向相关人员了解情况，并对现场实施警戒。期间，齐车公司核实该事故工位为聚龙公司承揽作业工位，随即将相关情况通知聚龙公司。18时04分，聚龙公司总经理陶某建在得知情况后便立即前往现场，途中将相关情况上报至金车公司总经理赵某裕。

18时30分左右，聚龙公司及金车公司相关领导陆续到达事故现场，配合相关部门及单位开展事故处置及善后工作。

与上述时间同步，事故发生后，17时18分，现场人员齐某德将相关情况上报至斯潘塞公司机加与总装工区工区长车某峰，随后车某峰将情况上报至斯潘塞公司副总经理毕某海。毕某海得知情况后立即前往现场，途中将相关情况上报至斯潘塞公司党支部书记李某言。两人先后到达事故现场，了解情况后，配合公安部门联系杨某鹏家属。18时25分左右，杨某鹏家属到达现场，斯潘塞公司及聚龙公司相关人员对其家属进行安抚，并积极推进善后事宜。18时43分，斯潘塞公司将相关情况报告至齐齐哈尔市应急管理局，18时50分，斯潘塞公司将相关情况报告至铁锋区应急管理局。19时20分，市区两级应急管理部门一同到达事故现场，开展事故调查与处置工作。

（二）事故信息接报及响应情况

接到事故报告后，齐齐哈尔市应急管理局、铁锋区人民政府、铁锋区应急管理局、铁锋公安分局等相关单位有关领导及工作人员立即赶赴事故现场，开展初步核查、取证等工作，并按照程序逐级报送事故情况，同时组织相关善后处置工作。

（三）善后处置情况

事故发生后，斯潘塞公司和聚龙公司第一时间与杨某鹏家属取得联系，安排专人安抚家属情绪，积极跟进协商事宜。2026年8月17日，斯潘塞公司与杨某鹏家属进行协商并达成一致，双方签订了《协议》，除工伤保险、丧葬等相关费用外，额外给予人文关怀补助金**万元。2026年8月20日，杨某鹏遗体完成火化。

（四）事故应急处置评估情况

经事故调查组评估，事故发生后，齐齐哈尔市应急管理局、铁锋区人民政府、铁锋区应急管理局、铁锋公安分局等相关单位应急值守到位，应急响应迅速，决策科学合理，信息流转及时有效，对事故信息和舆情进行了有效管理；齐车公

司、金车公司、聚龙公司及斯潘塞公司如实报告事故情况，现场救援处置得当，善后工作稳妥有序，没有引发社会舆论，也未造成人员伤亡扩大或事故损失增加等情况。

三、事故原因分析和事故性质

（一）事故发生的直接原因

由于齐车公司货车分厂中梁生产线西区厂房没有监控覆盖中梁钻孔-3工位西侧摇臂钻床，且事故发生时现场无人目击，事故调查组通过现场勘查、调查询问、查阅资料及综合分析，认定事故发生的直接原因如下：

聚龙公司杂品回收站摇臂钻床操作人员杨某鹏当日在完成第4根中梁西侧钻孔作业后，准备进行钻屑清理及钻头拆卸作业前，未先切断钻床电源，实现能量隔离，仅通过一体式操纵手柄将钻床主轴置于空挡位置，实现钻床主轴机械离合器机械脱开、主轴停转，但钻床仍处于带电待机状态，为事故埋下先决隐患。

杨某鹏在进行钻屑清理及钻头拆卸作业过程中，手部或手锤距一体式操纵手柄较近，意外剐蹭触碰一体式操纵手柄，导致钻床主轴机械离合器啮合、主轴旋转。又因杨某鹏身体距离主轴旋转部件较近，钻头上缠绕的钻屑在旋转过程中钩住其上半身工服，工服顺着旋转部件缠绕至主轴卸刀槽内插入的卸钻楔铁端头，将杨某鹏上身卷入旋转主轴处，致其左颈部遭受机械旋转作用，导致左颈总动、静脉横断，因急性大失血死亡。

因钻屑清理及钻头拆卸作业均属于金属切削机床测量、调整、清理及维护等其他作业，但杨某鹏在钻床停车后未先切断电源，违反了聚龙公司《金属切削类作业安全技术操作规程通则》第4.2.4条第5款、第4.4.2条及《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。同时，聚龙公司《钻床通用作业安全技术操作规程》第3部分已明确辨识出钻床操作过程中存在的相关风险，并将相关内容对杨某鹏进行

了安全教育及考试。杨某鹏在明知该操作行为存在风险的情况下，仍心存侥幸、违章冒险作业，是造成本起事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

聚龙公司作为事故工位的具体承揽作业单位，未能有效落实企业安全生产主体责任。一是安全操作规程制定不全面，未结合实际根据具体钻床种类及工艺流程制定并完善相应的安全操作规程，且未能有效督促事故工位作业人员严格执行本单位现有安全操作规程；二是对事故工位作业人员安全教育培训开展不深入，培训内容缺乏针对性，缺少关于摇臂钻床钻屑清理及钻头拆卸操作相关的内容，且培训记录不完善；三是对事故工位作业现场安全管理不到位，现场安全管理人员日常巡查检查缺位，隐患排查流于形式，未能及时发现、制止和纠正杨某鹏的违章冒险作业行为，是造成本起事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组认定，齐齐哈尔市铁锋区齐齐哈尔市聚龙实业有限责任公司“7·27”一般机械致害事故是一起因作业人员违章冒险作业、安全操作规程制定不全面、安全教育培训开展不深入、作业现场安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和单位的责任认定及处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

杨某鹏，聚龙公司杂品回收站摇臂钻床操作人员，违反公司安全操作规程、违章冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究相关责任。

（二）对事故有关责任人员的责任认定及处理建议

陶某建，聚龙公司法定代表人兼总经理，作为单位安全生产主要负责人，未正确履行安全生产管理职责。一是组织制定本单位安全操作规程不全面；二是组织

开展本单位安全教育培训不深入；三是未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项的规定，建议由铁锋区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，依法予以行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的责任认定及处理建议

聚龙公司，作为事故工位的具体承揽作业单位，未能有效落实企业安全生产主体责任。一是未能有效督促事故工位作业人员严格执行本单位现有安全操作规程；二是对事故工位作业人员安全教育培训开展不深入，培训内容缺乏针对性，培训记录不完善；三是对事故工位作业现场安全管理不到位，隐患排查流于形式，未能及时采取有效管理措施，发现并消除作业过程中存在的事故隐患，对事故发生负有主体责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款、第四十一条第二款及第四十四条第一款的规定，建议由铁锋区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，依法予以行政处罚。

（四）其他处理建议

建议事故单位内部处理责任人员：

1.赵某巍，聚龙公司兼职安全员，未有效履行安全生产管理职责。一是制定本单位安全操作规程不全面，未结合实际根据具体钻床种类及工艺流程制定并完善相应的安全操作规程；二是对事故工位作业人员安全教育培训开展不深入，培训内容缺乏针对性，缺少关于摇臂钻床钻屑清理及钻头拆卸操作相关的内容，且培训记录不完善，对事故发生负有一定责任。其行为违反了《聚龙公司安全生产责任制》第八部分第二条第a项、第b项的规定，建议由聚龙公司依据公司内部相关管理规定，对其予以严肃处理，并将处理结果报事故调查组备案。

2.王某玲，聚龙公司杂品回收站副经理（实际负责人），作为事故工位作业现场安全管理人员，未认真履行安全生产管理职责。一是对事故工位安全管理不到位，未根据事故工位的生产经营特点，对其安全生产状况进行经常性检查；二是对作业现场日常巡查检查缺位，隐患排查流于形式，未能及时发现、制止和纠正杨某鹏的违章冒险作业行为，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《聚龙公司安全生产责任制》第七部分第二条第d项、第f项及第八部分第七条第c项、第d项的规定，建议由聚龙公司依据公司内部相关管理规定，对其予以严肃处理，并将处理结果报事故调查组备案。

五、事故防范和整改措施建议

齐齐哈尔市铁锋区齐齐哈尔市聚龙实业有限责任公司“7·27”一般机械致害事故，充分暴露出聚龙公司在落实企业安全生产主体责任方面存在诸多问题，教训十分深刻。为有效防范类似事故再次发生，切实落实企业安全生产主体责任和相关部门监管责任，进一步抓实安全生产工作，现提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）聚龙公司

一要深刻吸取本起事故教训，举一反三，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，强化底线思维和红线意识，把安全生产工作摆在首位，全面落实企业安全生产主体责任；二要结合企业生产实际，建立健全安全生产各项规章制度和操作规程，采取有效措施督促各岗位人员严格遵照执行，进一步提升企业本质安全水平；三要强化各岗位人员安全教育培训，增强培训的针对性，切实提升各岗位人员安全意识和专业素质，如实记录安全教育培训情况，有力夯实企业安全生产基础；四要加强作业现场安全管理，根据各岗位生产经营特点开展经常性检查，综合运用技术和管理手段，及时发现并消除作业过程中存在的各类事故隐患，严厉打击“三违”行为，持续规范引导各岗位人员安全作业行为。

（二）齐车公司、金车公司、斯潘塞公司

要全面剖析本起事故教训，组织召开事故警示会议，开展全员事故警示教育，并同步推进同类隐患排查整治。其中，齐车公司要进一步加强对承揽作业方安全生产工作的统一协调与管理，督促其落实安全生产责任；金车公司要进一步加强对各子公司的安全管理与考核，加大对其作业现场的检查力度；斯潘塞公司要进一步加强对从业人员的安全教育培训，增强安全意识，督促其严格规范作业。

（三）相关部门

一要认真总结本起事故教训，针对事故暴露出的问题，以案为鉴、举一反三，进一步压实属地管理责任和行业监管责任；二要组织同类型企业开展警示教育学习，切实强化安全意识，督促企业将事故教训传达至每一名一线员工，推动全员筑牢安全生产思想防线；三要定期对同类型企业开展专项监督检查，督促相关企业落实安全生产主体责任，做到事前预防，坚决杜绝此类事故再次发生。

齐齐哈尔市铁锋区齐齐哈尔市

聚龙实业有限责任公司“7·27”

一般机械致害事故调查组

2026年9月5日



扫一扫在手机打开当前页