# 蓟州青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程 平宝线路改桥工程项目施工“4•26” 一般跌落事故调查报告

来源：蓟州区应急局 发布时间：2026-08-07 16:54

蓟州青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程

平宝线路改桥工程项目施工“4·26”

一般跌落事故调查报告

起草日期：2026年7月21日

完成日期：2026年7月22日

目 录

一、基本情况 7

（一）事故发生单位情况 7

（二）事故发生单位安全管理情况 11

1.建筑情况 11

2.设备设施情况 12

3.工艺流程 14

4.物料情况 14

5.制度、规程、方案和安全技术措施 14

6.工作环境方面情况 14

（三）事故发生经过 14

（四）事故现场情况 15

（五）人员伤亡和直接经济损失 20

1.伤亡人员相关情况 20

2.直接经济损失情况 21

（六）行政审批及安全管理情况 22

二、事故应急处置及评估情况 25

（一）事故信息接报及响应情况 25

1.企业上报情况 25

2.应急管理部门及负有安全生产监督管理职责的部门接报、上报及信息流转情况 26

（二）事故现场应急处置情况 26

（三）医疗救治和善后情况 26

（四）事故应急处置评估 26

三、事故原因分析 27

（一）直接原因分析 27

（二）间接原因分析 27

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 29

（一）刑事责任追究 29

（二）事故相关单位和人员的行政处罚建议 29

（三）事故相关公职人员的党政纪处分及组织处理情况 31

五、事故主要教训 31

六、防范和整改措施建议 32

2026年4月26日18时许，天津市交通运输基础设施养护集团有限公司在位于蓟州区侯家营镇的“青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程平宝线路改桥工程”施工现场一名工人在收工时发生跌落，送至宝坻区人民医院救治，经抢救无效于20时15分死亡。直接经济损失共计220万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，2026年5月6日，天津市蓟州区人民政府批复同意由区应急局、公安蓟州分局、区总工会、区水务局、区交通局等单位组成事故调查组，邀请天津市和平区、南开区、滨海新区、河东区人民政府派员参加，并邀请区纪委监委全程介入调查。区应急局副局长陈超同志担任事故调查组组长，主持事故调查组的工作。事故调查组下设管理调查组和技术调查组开展调查,并聘请天津市德安圣保安全卫生评价监测有限公司的事故调查专家提供技术支持。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，蓟州青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程平宝线路改桥工程项目施工“4·26”一般跌落事故是一起生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

1.事故单位：天津贝恒建投建筑有限公司（以下简称“贝恒建投公司”）。该公司作为专业分包公司分包了 “青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程平宝线路改桥工程项目施工”的墩柱刷漆盖梁装饰项目。法定代表人孟某富。成立日期为2023年8月16日。企业类型为有限责任公司（法人独资）。注册地址为天津市滨海新区新村街道崇安里10号303-50。统一社会信用代码为91120116MACWA85G7D。所属行业为土木工程建筑业。经营范围为建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；文物保护工程施工；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；水力发电；公路工程监理；水运工程监理；住宅室内装饰装修；施工专业作业；河道疏浚施工专业作业；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；智能控制系统集成；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；通讯设备销售；智能输配电及控制设备销售；办公设备耗材制造【分支机构经营】；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；建筑装饰材料销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程管理服务；采购代理服务；企业管理咨询；市政设施管理；土地整治服务；广告设计、代理；广告制作【分支机构经营】；广告发布；特种设备销售；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；灌溉服务；劳务服务（不含劳务派遣）；招投标代理服务；政府采购代理服务；隧道施工专用机械销售；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；环境保护专用设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；建筑材料生产专用机械制造【分支机构经营】；物业管理；城市绿化管理；机械设备销售；专用设备修理；建筑工程用机械销售；城乡市容管理；电子专用设备销售；软件开发；消防技术服务；安防设备销售；再生资源加工【分支机构经营】；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）【分支机构经营】；玻璃制造【分支机构经营】；煤炭及制品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.建设单位：天津市蓟州区水务管理服务中心（以下简称“水务管理中心”），成立于2021年2月25日，法定代表人为张某会，注册地址：天津市蓟州区文昌街30号，开办资金10万元，统一社会代码：12120225MB1G58284E，经营范围：为水务事业发展提供服务。负责河道、闸站等水利设施的运行维护及监测，为防洪抢险提供技术支撑等。负责建设项目水土保持、水务工程建设、水资源调度、节水排水相关事务性工作及国家湿地公园规划管理、水库移民管理工作。

3.代建单位：天津市交通运输工程建设服务中心（以下简称“交通运输服务中心”），法定代表人张某明，注册地址：天津市南开区南开二纬路18号，注册资本2.338万元，统一社会代码：12120000401211431C，经营范围：承担交通运输基础设施固定资产投资项目总甲方

工作，以及市政道路、桥梁、公路、排水等建设工程的建设管理工作；承担世界银行贷款工程项目的建设管理、利用外资项目的各项前期工作和项目执行管理工作；承担相关在建和未移交工程项目的后续管理工作；承担主管部门交办的其他事项。

4.监理单位：天津市华盾工程监理咨询有限公司（以下简称“华盾监理公司”），法定代表人：张某琳。成立日期：1987年03月02日。企业类型：有限责任公司。注册地址：天津市和平区同安道58号。统一社会信用代码：911201011034147249。所属行业：建筑装饰、装修和其他建筑业。经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；石油天然气技术服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；土地整治服务；安全咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；工程造价咨询业务；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

5.总包单位：天津市交通运输基础设施养护集团有限公司（以下简称“交通养护公司”），法定代表人：康某。成立日期：1994年08月26日。企业类型：有限责任公司。注册地址：天津市和平区小白楼街解放北路9号。统一社会信用代码：91120101103199980Q。所属行业：公共设施管理业。经营范围：市政工程及公路工程；建筑材料、建筑机械配件；工程咨询、设计；交通安全设施；通信、监控、收费综合系统工程施工；自有房屋租赁；机电设备维修；园林绿化工程施工；建筑工程、铁路工程、港口与航道工程、通信工程、机电工程、水利水电工程、机场场道工程、钢结构工程、节能环保工程、城市道路照明工程、电子智能化工程设计、施工；道路检测；电子产品技术、智能化技术开发、转让、咨询、服务；广告业务；机电设备销售；建筑业企业施工劳务；标志牌、金属制品、五金交电批发兼零售。以下限分支经营：乳化沥青、改性沥青、沥青混凝土加工及销售；水泥混凝土制品加工及销售；机械设备租赁；桥梁检测；金属制品生产及加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故发生单位安全管理情况

1.建筑情况



涉事构筑物为南周庄桥混凝土墩柱，桥梁属于平宝线路改桥主体结构，桥墩高度3.5米，墩柱底部为硬化混凝土地面，无缓冲、防护结构；桥墩下方无固定式安全平网、防护栏杆；桥下空间狭窄，光线不足，无固定照明设施。（见图1）



图1：桥墩高度

2.设备设施情况

涉事设备为1.7米门式钢管脚手架，现场两层叠放搭设，仅使用第一层平台开展补漆作业。该脚手架为贝恒建投公司器材。（见图2、3）

构件缺陷：两层架体连接交叉支撑长期露天风吹雨淋锈蚀，管壁变薄，人体攀爬荷载下极易断裂；脚手架原厂配套专用上下梯闲置，未强制工人使用；无进场验收、除锈、定期检修台账。



图2：脚手架坍塌后状态




图3：脚手架还原后情况

3.工艺流程

墩柱补漆工艺流程：基面清理→坑洼修补→墩柱焊缝补漆。总包施工组织设计明确要求：无论作业高度是否达到2米，上下架必须使用配套专用梯，禁止踩踏横杆、层间交叉支撑攀爬；2米以下低平台作业需安排专人监护。

4.物料情况

涉事物料为桥梁防护水性油漆，无易燃易爆、强腐蚀风险；工人违规使用安全帽盛装油漆，无专用油漆桶，增大作业负重失衡风险；油漆存放于桥墩边角，无乱堆乱放隐患。

5.制度、规程、方案和安全技术措施

贝恒建投公司无项目专项安全管理制度，未组织应急演练；未独立开展工人岗前安全培训和技术交底。

6.工作环境方面情况

一是桥下无固定照明设备，傍晚18时后自然光线昏暗，视线受限；二是地面整体为硬化混凝土，无沙土、安全网等缓冲介质；三是4月26日全天晴天，无风、无降雨，温湿度正常，无恶劣天气影响作业。

（三）事故发生经过

2026年4月17日，周某平到工地上班，经安全教育培训后，于4月23日正式上岗作业。23日晚，工人们在食堂吃饭时班组长贾某兵安排周某平24日开始单独对桥梁下1-7#墩柱焊缝补漆以及对桥梁下南北两侧水泥墙面坑洼处进行修补。桥梁下自北向南依次排列1-7#共7排，每排有3个桥墩。24日，周某平先对墙面坑洼处进行修补。26日上午，工人看见周某平对2#桥墩焊缝补漆。

26日18时30分，工人收工后统一到食堂就餐，班组长贾某兵清点人数发现周某平未到场，多次拨打其电话无人接听，随即骑电动车返回施工现场寻找周某平。18时40分，贾某兵抵达现场后发现周某平头朝东、脸朝北仰面倒在3#桥墩东南侧的地面上，头部及右侧面部大量出血、意识微弱。贾某兵立即通知工人韩某生、万某赶到现场。韩某生赶到现场后，于19时拨打120急救电话；19时08分，贾某兵向总包现场管理人员张某旺上报事故；19时20分救护车抵达现场对周某平进行查看后，将周某平送往宝坻区人民医院救治，20时15分，周某平经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

1.事故点位情况

事故现场位于南周庄桥3#桥墩正下方，场地为灰色硬化混凝土地面；两组门式脚手架完全散架，杆件、踏板散落于坠落点周边；地面留存大面积血迹、死者脱落安全帽、油漆毛刷、盛装油漆的安全帽容器；墩柱上部留存新鲜补漆痕迹，可印证周某平站在脚手架上开展焊缝修补作业。（见图4）



图4：事发后现场情况

2.门市钢管脚手架情况

脚手架长180厘米、宽90厘米，立杆外径4.22厘米、壁厚0.26厘米，单层高度170厘米。现场发现脚手架下层交叉支撑完全变形断裂，判断是人为踩踏造成的破坏。（见图5、6、7、8）




图5：脚手架示意图



图6：脚手架尺寸示意图

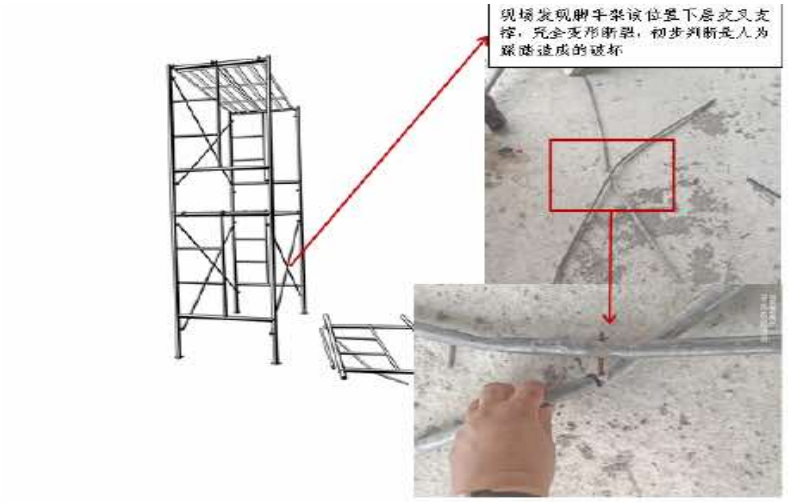



图7：交叉支撑破碎示意图




图8：交叉支撑厚度示意图

门市钢管脚手架采用两组标准门式架规范竖向叠放组装为两层操作平台；下层第一层操作平台离地基准高度1.7米，第二层平台未投入使用，仅人员站立第一层开展墩柱补漆作业。单榀门架高度1.7米，配套冲压钢踏板、竖向立杆、横向横杆、层间交叉支撑、连接螺栓。门架立杆、横杆、踏板均采用Q235热镀锌薄壁高频直缝焊接碳素钢管，为建筑门式脚手架通用标准用材；管材原厂热镀锌防腐层，长期露天堆放后大面积磨损、脱落，钢管基体裸露。本次发生断裂的层间交叉支撑同样为Q235热镀锌薄壁焊接钢管，管径小于门架主立杆，管壁厚度薄，力学设计仅满足架体横向拉结限位，设计工况不允许人员踩踏攀爬承重。交叉支撑与门架连接穿销螺栓为普通碳钢标准紧固件，无镀锌防腐处理，长期露天受潮、雨淋，螺杆、螺帽整体锈蚀。

交叉支撑镀锌防腐层完全剥落，钢管外壁大面积黄褐色锈蚀，管壁因电化学腐蚀持续减薄，有效受力截面大幅降低，杆件抗拉、抗弯折承载力严重衰减。杆件断裂端口平整，无明显塑性拉伸变形，属于锈蚀薄壁钢管受集中荷载作用发生脆性断裂；断裂位置为螺栓穿接受力节点处，该部位长期应力集中叠加锈蚀损伤，为杆件薄弱点。该交叉支撑设计功能仅为两层门架之间横向拉结、稳定架体结构，设计规范严禁人员踩踏、攀爬、站立承重；作业人员收工后违规踩踏该锈蚀交叉支撑向下移动，人体自重集中作用于锈蚀薄弱杆件，超出杆件极限承载力，直接造成支撑断裂。交叉支撑断裂后，两层叠放门式脚手架失去横向拉结约束，整体结构失稳，全部构配件散落分离、架体彻底散架，作业人员随散架平台跌落至硬质混凝土地面。

3. 现场当事人员工作情况

周某平全程仅站立在门式钢管脚手架第一层平台开展墩柱补漆，第二层未登上。补漆完工后，周某平直接双脚踩踏两层架中间锈蚀交叉支撑向下移动。支撑锈蚀承载力不足瞬间断裂，架体失去约束整体散架，周某平从平台垂直跌落至硬质地面。作业期间周某平是独立作业，现场无监护人员。

4. 个人防护措施状况

事故现场勘查过程中，安全帽散落在事故地面，倒塌脚手架、油漆刷子一同堆在坠落点地面，安全帽上未有明显的撞击痕迹，安全帽内部也未发现血迹，根据其他在场人员笔录补充佐证判断，周某平在作业过程中未正确佩戴安全帽，导致其从脚手架上跌落后，头部直接撞击地面。（见图9）




图9：安全帽示意图

5. 与事故相关的规章制度、施工方案、技术措施的落实情况

贝恒建投公司未对周某平开展安全技术交底，无相关作业培训记录，班组班前教育仅简单提醒佩戴劳保用品，无脚手架进场验收、定期除锈检修、报废处置台账，未建立低平台作业专项管控技术文件。

（五）人员伤亡和直接经济损失

1.伤亡人员相关情况

事故造成1人死亡。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-2025）》和《事故伤害损失工作日标准》（GB／T15499—2025），对事故的工作日损失情况统计如下：（见表1）

表1：伤亡人员情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 周某平 | 性别 | 男 |
| 年龄 | 61 | 职务/工种 | 粉刷工 |
| 身份证号 | 320XXXX5996 | 文化程度 | |
| 住址 | | | |
| 伤亡情况 | 死亡 | 损失工作日（D） | 6000 |

4月29日，天津市公安局蓟州分局物证鉴定所提供《法医学尸体检验鉴定书》（津公蓟技鉴字〔2026〕第00334号），检验论证和意见：排除死者因暴力工具打击及闷堵口鼻、掐勒颈部等机械性窒息方式导致死亡，不排除死者因突发心脑血管疾病导致高坠共同作用所致死亡，建议对尸体解剖检验以明确死亡原因。

根据天津医科大学附属宝坻医院急诊死亡病人抢救记录，死亡诊断为头部的损伤，重型颅脑损伤，呼吸心跳骤停，代谢酸中毒。结合以上鉴定结论，认定为重型颅脑损伤死亡。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-2025），截止7月21日，事故的直接经济损失220万元（不含事故罚款）。（见表2）

表2：直接经济损失情况

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 医疗（含护理）费用 | 丧葬及抚恤<br>费用 | 补助及救济 | 歇工工资 | 处理事故的<br>事务性费用 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现场救费用 | 清理现场<br>费用 | 赔偿费用 | 固定资产<br>损失价值 | 流动资产<br>损失价值 |
| 0 | 0 | 220万元 | 0 | 0 |
| 总计 | | 220万元 | | |

（六）行政审批及安全管理情况

1. 行政审批情况

华盾监理公司持有交通运输部颁发的《公路水运工程监理企业资质证书》，编号为交监公甲第110-2006号，资质等级为公路工程甲级，业务范围为在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务，有效期为2023年3月21日至2028年3月20日。

交通养护公司持有住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D112076160，资质类别及等级为公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级、公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级，有效期至2028年12月11日；天津市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D212030773，资质类别及等级为铁路工程施工总承包三级（有效期至2024年12月31日）、建筑工程施工总承包三级（有效期至2024年12月31日）、施工劳务（备案事项）不分等级，有效期至2029年01月01日；天津市住房和城乡建设委员会颁发的《安全生产许可证》，证书编号为（津）JZ安许证字〔2004〕000025，许可范围为建筑施工，有效期为2025年10月30日至2028年10月30日。

贝恒建投公司持有天津市住房和城乡建设委员会颁发的《安全生产许可证》，证书编号为（津）JZ安许证字〔2023〕001686，许可范围为建筑施工，有效期为2023年09月20日至2026年09月20日；天津市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为D212187438，资质类别及等级为机电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级、石油化工工程施工总承包二级、模板脚手架专业承包不分等级、电子与智能化工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、古建筑工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、起重设备安装工程专业承包二级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级、环保工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、施工劳务（备案事项）不分等级，有效期至2028年09月19日。

立项审批：2023年10月17日天津市发展和改革委员会批复项目建议书，批准文号为津发改批复（农经）〔2023〕38号；可研批复：2023年12月4日天津市发展和改革委员会批复可行性研究报告，批准文号为津发改批复（农经）〔2023〕109号；初步设计：2024年4月1日天津市水务局准予行政许可申请的初步设计文件，批准文号为津水许可〔2024〕164号；施工图审批：2024年7月29日天津市交通运输委员会准予使用施工图设计文件，批准文号：GL2024102；施工许可：2024年10月14日，经天津市交通运输委员会审查，符合法定条件、标准，准予公路建设项目施工许可【市本级】事项的申请，编号为202410140053，许可施工范围为桑梓分洪道桥梁PB1K0+230.119-PB1K0+545.119及南周庄分洪道桥梁PB2K0+227.574-PB2K0+427.574；2025年4月17日，经天津市交通运输委员会审查，符合法定条件、标准，准予公路建设项目施工许可【市本级】事项的申请，编号：202504170156，许可施工范围为桑梓分洪道桥梁PB1K0+045.031-PB1K0+230.119PB1K0+545.119-PB1K0+700.000，南周庄分洪道桥梁PB2K0-007.437-PB2K0+227.574、PB2K0+427.574-PB2K0+760.090，侯玉线HYK0+097.887- KYK0+307.857；质量备案：2024年9月25日质量监督管理受理，主管部门为天津市交通运输委员会，监督部门为天津市交通运输综合行政执法总队工程质量安全支队；安全备案：2024年11月18日安全备案，主管部门为天津市交通运输委员会，监督部门为天津市交通运输综合行政执法总队工程质量安全支队。

2.安全管理情况

贝恒建投公司现场配备一名专职安全生产管理人员进行管理，参加交通养护公司组织的岗前安全教育和培训，本公司未对工人进行安全教育和培训，未制定桥梁墩柱刷漆操作规程，未如实记录隐患排查治理情况，施工现场未设置明显的安全警示标志，未如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未及时消除生产安全事故隐患。

（七）合同签订情况

2026年2月9日，交通养护公司与贝恒建投公司签订墩柱刷漆盖梁装饰专业分包合同，施工内容为1#-7#桥墩柱补漆、焊缝修饰。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.企业上报情况

贝恒建投公司：2026年4月26日18时40分贾某兵发现周某平倒在3#桥墩底下后，通知相关工友。工人韩某生19时拨打120急救电话；19时08分，贾某兵电话上报交通养护公司现场管理员张某旺；20时，贾某兵电话上报安全员赵某亮；20时03分，赵某亮电话上报项目经理王某军；20时32分，王某军电话上报公司总经理孟某富。

涉事公司在事故发生后，企业负责人未按照要求将事故情况上报相关单位和部门，认定涉事企业存在漏报行为。

2.应急管理部门及负有安全生产监督管理职责的部门接报、上报及信息流转情况

4月26日20时52分，区应急局接区政府办电话；区应急局核实具体情况后，22时41分电话上报市应急局；22时45分，书面上报市应急局。

区应急局及相关部门不存在迟报、瞒报、漏报、谎报等情况。

（二）事故现场应急处置情况

18时40分许，贾某兵发现周某平受伤后，立即上前查看伤情，并通知工友赶到现场进行救援，鉴于周某平伤情较重未冒然采取施救措施；19时，工人韩某生拨打120急救电话；19时20分，120赶到现场将周某平送往宝坻区人民医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

19时30分许，120救护车将周某平拉往宝坻区人民医院救治，张某旺、王某陪同就医。后经宝坻区区人民医院抢救无效于20时15分死亡。事后贝恒建投公司积极开展善后及家属安抚工作，并与周某平家属签订《伤亡赔偿协议》，约定赔偿金额220万元，死者尸体已火化并安葬。目前社情舆情平稳，无敏感情况发生。

（四）事故应急处置评估

该起事故中，涉事企业在事故发生后未上报事故情况，认定存在漏报行为。应急管理、相关部门和属地政府报告时效均正常，不存在迟报、瞒报、漏报、谎报。事故救援过程中，事故单位在事故发生后采取救援措施合理，救援人员安全防护到位，未发生盲目施救，扩大事故情况。各级政府和相关部门响应迅速，响应程序合法，未发现应急救援过程中存在问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经事故调查组调查认定，本次跌落事故发生的直接原因为周某平违章作业1，弃用专用上下梯，违规踩踏仅起结构拉结作用的锈蚀交叉支撑下行，杆件不堪人体荷载发生断裂，脚手架失去横向约束整体散架，人员从平台跌落，头部撞击地面，导致其重型颅脑损伤死亡。

（二）间接原因分析

1.周某平作业过程中未正确佩戴安全帽，导致其从脚手架上跌落后，头部直接撞击地面。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定2。

2.脚手架长期露天堆放、镀锌层失效、管壁锈蚀减薄，贝恒建投公司未建立脚手架进场验收、定期除锈检修及报废淘汰制度，使锈蚀构件持续处于服役状态。违反了《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.4.4的规定3。

3.贝恒建投公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定4。

4.贝恒建投公司未在施工现场设置明显的安全警示标志。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条的规定5。

5.贝恒建投公司未如实记录事故隐患排查治理情况。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定6。

6.贝恒建投公司未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定7。

7.孟某富作为贝恒建投公司的主要负责人未组织实施本单位安全生产教育和培训计划。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项的规定8。

8.孟某富未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定9。

9.市交通运输委作为行业主管部门，虽按执法计划对该项目开展了检查工作，但未能及时掌握“青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程平宝线路改桥工程项目施工”的墩柱刷漆盖梁装饰项目施工情况，未发现工人违规使用门式钢管脚手架，监管存在盲区。

10.水务管理中心作为本项目的建设单位，未有效履行安全管理职责，未按规定组织风险评估和安全生产检查，业务指导缺失。该行为违反了《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2017年第25号）第二十八条第一款的规定10。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）刑事责任追究

周某平，男，粉刷工，违规踩踏门式钢管脚手架上仅起结构拉结作用的锈蚀交叉支撑下行，导致杆件发生断裂，周某平跌落至地面，经抢救无效死亡。周某平对该起事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，免于刑事责任追究。

（二）事故相关单位和人员的行政处罚建议

1.贝恒建投公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未在施工现场设置明显的安全警示标志；未如实记录事故隐患排查治理情况；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未督促工人正确佩戴劳动防护用品，对事故的发生负有责任，建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定11，给予其罚款人民币55万元的行政处罚。

2.孟某富作为贝恒建投公司的主要负责人，未组织实施本单位安全生产教育和培训计划；未有效落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，且事故发生后存在漏报行为，建议区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（1）项规定12，对其处上一年年收入40%的行政处罚，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项规定13，对其处上一年年收入40%的罚款，合并给予其上一年年收入80%的行政处罚。

（三）事故相关公职人员的党政纪处分及组织处理情况

1.李某鑫,男，42岁，共产党员，天津市交通运输综合行政执法总队工程质量安全支队安全监督执法组的组长，2022年开始任职该职务，负责市级公路工程、水运工程和地方铁路工程的安全监督与执法工作。作为具体负责该项目安全监管工作的负责人，未能及时掌握“青甸洼蓄滞洪区工程与安全建设工程平宝线路改桥工程项目施工”的墩柱刷漆盖梁装饰项目施工情况，未发现工人违规使用门式钢管脚手架，监管存在盲区，对事故发生负有监督管理责任，建议所在党组织给予约谈处理。

2.张某会，男，54岁，共产党员，水务管理中心主任，2022年开始任职该职务，负责防汛抗旱、水土保持管理、库区移民管理、河长制、工程建设管理等工作。作为水务管理中心的主要负责人，未有效履行职责，督促开展工作不力，对事故发生负有领导责任，建议区安委办给予约谈。

五、事故主要教训

相关单位要深刻吸取安全事故带来的教训，强化安全责任，改进安全监管，落实防范措施。有的部门认识不到位、工作不认真、责任不落实，为避免事后被追责问责，日常工作相互推诿，不主动履职尽责，监管职责弱化，工作中不认真不负责、不担当不作为。习近平总书记反复强调，“人民至上、生命至上”，“人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的”。这要求想问题抓工作，统筹好发展和安全，都要时刻关注和解决人民群众身边的安全风险和问题隐患。每一起事故调查表明，没有捋不清的问题，没有查不清的责任，任何单位都不能有侥幸心理，都必须以对党和人民高度负责的态度、极端负责的精神，主动靠前履职到位，决不能安之若素、无动于衷。

六、防范和整改措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关部门和单位提出如下整改措施建议:

(一)严格履行安全监管责任，推动工程安全稳定

坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，对于重点工程项目要明确企业主体责任、行业监管责任和属事属地责任，杜绝推诿扯皮，造成监管漏洞。要督促重点工程项目完善安全生产管理制度和操作规程，压实企业主体责任，严格监督执法，及时发现和消除事故隐患，落实各项安全措施，避免事故发生。同时项目相关单位和监管部门要加大对外包工程和外委队伍的监管力度，严厉打击以包代管、包而不管等违法违规行为。

(二)全面落实企业主体责任，提高本质安全水平

深刻汲取事故教训，持续夯实安全生产主体责任，加强安全

生产管理，健全完善安全生产管理制度和操作规程，压实主要负责人职责、明确全员安全生产岗位职责，强化岗位责任制考核，加强隐患排查治理。加大安全投入，消除“带病运行”风险。在事故调查中发现的问题隐患，要深入分析，制定整改台账，明确整改时限、责任单位和责任人，通过完善程序、健全制度、强化培训等多种措施进行整改，不断提高企业安全管理能力水平。

蓟州区人民政府“4·26”事故调查组

2026年7月22日

1《建设工程安全生产管理条例》第三十三条作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

2《中华人民共和国安全生产法》第五十七条从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

3JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》3.4.4门式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定：2构配件材质1）门架不应有严重的弯曲、锈蚀和开焊。

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第（一）款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，……。

5.《中华人民共和国安全生产法》第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

6.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，……。

7.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 第一款　……；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

8.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

9.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

10.《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十八条第一款建设单位对公路水运工程安全生产负管理责任。依法开展项目安全生产条件审核，按规定组织风险评估和安全生产检查。……

11.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

12.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

13《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；……：

（二）迟报或者漏报事故的；