沈阳纺织机械厂有限公司“3·6”一般触电 事故调查报告

日期：2026-07-01 来源：本站

2026年3月6日，沈阳纺织机械厂有限公司，发生一起一般触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约80万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》等法律法规，苏家屯区人民政府依法成立由苏家屯区应急管理局、沈阳市公安局苏家屯分局、苏家屯区总工会、八一红菱街道办事处组成的调查组，开展事故调查工作，同时邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。调查组按照“四不放过”和“实事求是、尊重科学”的原则，通过现场勘验、询问取证等方式，查清了事故的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出对有关责任人员、单位及监管部门的处理建议和事故防范整改措施。

经调查，沈阳纺织机械厂有限公司“3·6”一般触电事故是一起因工人安全意识淡薄，擅自违规登高，且未佩戴安全防护用品造成的生产安全责任事故。

一、事故企业基本情况及死者信息

（一）事故企业、人员基本情况

1．沈阳纺织机械厂有限公司：统一社会信用代码：91210106********7X，类型：有限责任公司，法定代表人：杨某，注册资本：人民币壹仟伍佰伍拾玖万肆仟肆佰元整，成立日期：1979年10月12日，住所：沈阳经济技术开发区XX街XX甲X号，（生产地：辽宁省沈阳市苏家屯区XX路XXX号）。


经营范围：纺织机械及配件、器材技术开发、研制，机械设备、电子、电气设备、通用零部件制造、加工，仪器仪表销售；技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

沈阳纺织机械厂有限公司股份分别为沈阳某大纺织机械有限责任公司（国有）占股7.6951%，自然人占股92.3049%。2025年9月30日沈某某将沈阳纺织机械厂有限公司作为目标公司签订了股权收购协议。截至事故发生时，公司仍处于收购过程中。

2．陶某某：作为沈某某授权委派的全权代理人，全程参与沈某某与沈阳纺织机械厂有限公司股权收购事宜，同时陶某某也是沈阳某诚汽配市场管理有限公司受托人。

（二）厂区、车间概况


事故现场为该厂3＃车间，该车间长63.71米，宽14.77米，高8.45米。3月9日苏家屯区应急管理局会同八一红菱街道办事处工作人员到场初期核查时，车间内有一台桥式吊车（吊车轨道高4.8米）及一台柜式配电柜。

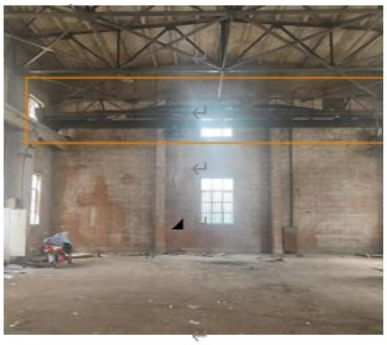

桥式吊车



柜式配电柜

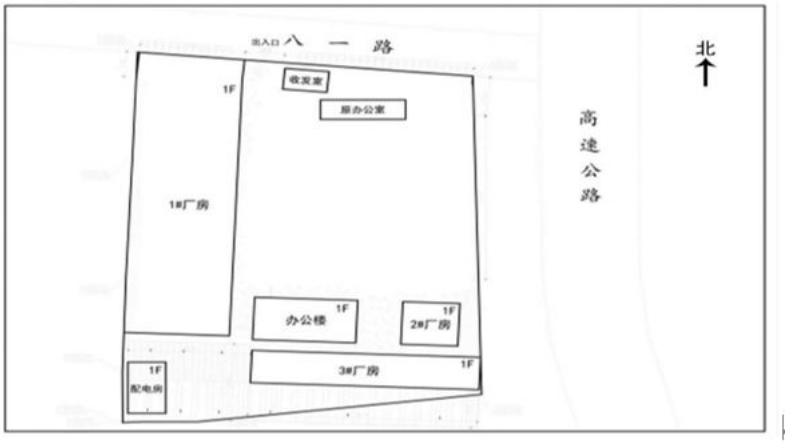

厂区图

（三）死者信息

宋某某，男，汉族，1974年X月XX日出生，户籍地：陕西省勉县XXX镇XXX村X组XXX号，身份证号612325********3777。

二、企业经营及工程概况

2025年8月，沈阳某诚汽配市场管理有限公司与沈阳纺织机械厂有限公司签订租赁合同，租赁其中1＃厂房，面积4021.48平方米，用于汽车勘验，租赁期限从2025年9月1日起至2026年8月30日止，租金80万元。陶某某做为受托人，负责日常经营管理。

2025年9月30日沈某某与沈阳纺织机械厂有限公司签订股权收购协议，同时将收购具体事宜授权给陶某某，为了推进项目进度陶某某与杨某口头约定了收购、改造同步进行。

2026年3月初陶某某找到梁某某口头约定将厂区路面改造工程承包给梁某某，随后梁某某组织工人进场施工。3月5日陶某某找到梁某某说要把该厂3＃车间大门（南北各一扇）扩宽，由梁某某负责拆除车间内桥式吊车及车间内电线、环供柜，桥式吊车、电线、环供柜卖废品的钱用于抵顶扩门费用。梁某某通过工人介绍，找到了刘某伟。3月5日刘某伟和其弟弟刘某会到场，双方约定由刘某伟负责拆卸，拆下来的桥式吊车归刘某伟，刘某伟支付梁某某8000元，同时梁某某又将给吊车供电的电线及地面六台柜式环供柜一并卖给刘某伟，价格是2000元，刘某伟的弟弟刘某会通过微信支付给梁某某10000元（事发后3月8日梁某某通过微信将钱退至刘某伟）。

三、监管部门工作情况

八一红菱街道办事处于2025年4月24日，2026年2月5日，2026年3月16日，2026年4月7日共四次对承租企业（沈阳某诚汽配市场管理有限公司）进行检查，仅将承租企业安全问题纳入监管范畴，未对出租企业（沈阳纺织机械厂有限公司）的职能进行监管。

四、事故发生经过及救援情况

（一）事故经过：3月6日9时左右刘某伟带着刘某会、刘某刚到该厂3＃车间，梁某某说车间现场有电，等电工处理后大家在干活，然后刘某会和刘某刚在3＃车间干些零活，同时刘某伟开始联系拆卸吊车的人员，开始找的人员因价格没谈妥，刘某伟又通过工人介绍，联系了李某斌，告诉李某斌有个拆吊车活，需要两个人干，李某斌就联系了宋某某。3月6日12时23分李某斌带着宋某某来到现场，李某斌到沈阳纺织机械厂有限公司大门后联系刘某伟，当时刘某伟出去买午饭，没在现场，让其弟弟刘某会到厂区门口接两人到达3＃车间，刘某会简单跟两人介绍了工作内容，期间梁某某再次到现场跟刘某会、刘某刚、李某斌、宋某某说先别干活，电工还有二十分钟到，等电工来了把电处理完再干，然后就离开现场，随后刘某会带着刘某刚去隔壁工厂借个4.8米梯子，立放在事发地，放完梯子后刘某刚和李某斌到3＃车间北门外等待，刘某会蹲在车间内玩手机，大约12时45分，正在玩手机的刘某会听见“啊”一声，抬头一看，看见宋某某双手挂在触滑线上，双腿悬空状态，就喊宋某某，你怎么了，见宋某某没反应，立刻跑出去喊人，等回到现场发现宋某某躺在地上，后脑处有血迹，12时57分拨打120，同时李某斌对宋某某拍了一张躺在地上照片，显示左手发黑有电击痕迹。



事故发生车间照片



死者事发时现场照片

（二）救援情况：事发后，刘某伟赶了回来，和刘某会、李某斌一起通过120急救车将宋某某送到医院，刘某伟支付了9000元左右治疗费，直到宋某某女儿到医院后离开。宋某某经过18天治疗无效后于2026年3月24日死亡，最终死亡原因为创伤性脑症，引发原因高处坠落致创伤性额颞部硬膜下出血。

五、案件来源及初期核查和报告情况

（一）案件来源：3月9日11时35分宋某某妻子及其女儿到苏家屯区应急管理局报案，称其丈夫在工厂干活时受伤，雇主推诿，向政府求助希望能够介入调查，核实相关单位及分包老板责任。

（二）初期核查：接到报案后，苏家屯区应急管理局及八一红菱街道于3月9日13时30分组织工作人员到达现场了解情况，并将核实后的情况上报沈阳市应急管理局，3月10日开始对陶某某、梁某某、刘某伟、刘某会、刘某刚、李某斌、杨某等相关人员做询问笔录，了解事情经过，3月16日苏家屯区应急管理局执法人员到医院了解、确认伤者病情后立即报告区委区政府，3月17日成立事故调查组并召开事故调查组首次会议，3月18日对现场进行查封，3月23日邀请电力专家勘验现场，因现场电缆线路已被拆除，专家未能出具线路勘验报告。

六、事故原因分析

（一）直接原因

宋某某安全意识淡薄，作业前未对滑触线线路安全状况进行检查确认，未检验线路是否带电，未佩戴安全帽及安全绳，未听从现场指挥，擅自登高，导致触电后失去意识从高处坠落，造成创伤性额颞部硬膜下出血导致创伤性脑症死亡，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

沈阳纺织机械厂有限公司在被收购未完成情况下，允许收购方提前改造，在改造期间未依法履行生产安全管理职责，同时收购方陶某某将改造工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的个人，以包代管，是事故发生的间接原因。

（三）事故调查、原因分析

在事故调查过程中多次询问当事人陶某某和梁某某电缆线拆除过程，两人均否认拆除过电缆线。通过刘某会提供的手机照片显示及手机通话录音，2026年3月6日发生事故前，现场有部分柜式环供柜设立在车间两侧墙壁，其中一个柜式环供柜附近有一辆电动三轮车充电（3月5日同一处位置也有一辆电动车）有照片为证。根据刘某伟笔录描述3月6日事发前梁某某曾使用吊车手持开关操作吊车，吊车能够正常启动，在现场勘验时发现顶部剩余1米左右电缆线有明显的崭新切割面，由此证明3月6日事发后至3月9日期间3＃车间的电缆线已被切除。另有苏家屯区中心医院血管外科对电击伤诊断、处置意见及术前小结均显示宋某某有电击伤，再次证明该厂3＃车间顶部电缆线在事发时处于完好并可通电，宋某某是登高后先遭到电击，然后失去意识导致高处坠落。









电缆线拆除痕迹前后对比图片

图片显示有电线、环供柜、多台电动车在此处充电、处于合闸状态

七、事故性质

经调查，事故调查组认定，沈阳纺织机械厂有限公司“3·6”一般触电事故是一起因宋某某擅自违规登高，且未佩戴安全防护用品造成的触电生产安全责任事故。

八、对事故责任人和相关单位及人员的处理建议

（一）对有关事故责任人员的处理建议

1．宋某某，安全意识淡薄，未听从现场指挥，作业前没有未对滑触线线路安全状况进行检查确认，未检验线路是否带电，未佩戴安全帽及安全绳情况下擅自登高查看，导致先触电然后高处坠落，对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议免予责任追究。

2．杨某，沈阳纺织机械厂有限公司法定代表人杨某，在收购未完成情况下允许收购方陶某某进行改造，在改造期间未依法履行生产安全管理职责，对事故的发生负有责任，建议由苏家屯区应急管理局依法依规处理。

3．陶某某，在收购未完成情况下开始改造，并违法将工程承包给不具备安全生产条件或者相应资质的个人梁某某，以包代管，梁某某又包给刘某伟。未安排人员进行安全监护，导致发生触电事故，造成作业人员宋某某触电失去意识导致高处坠落的严重后果，对事故的发生负有责任，建议移交司法机关依法处理。

4．梁某某，在安全生产设施不符合规定情况下，明知现场存在带电安全隐患，允许工人进入施工现场，未对作业人员提供有效的劳动防护用品，未对作业人员进行安全教育培训，未对现场设备存在的安全隐患设立警示标识，指出隐患点位，未安排人员进行安全监护，发生触电事故，造成作业人员宋某某触电失去意识导致高处坠落的严重后果，对事故的发生负有责任，建议移交司法机关依法处理。

5．刘某伟，在生产、作业中违反有关安全管理规定，在未确定施工方案情况下安排工人进入施工现场，未对作业人员提供有效的劳动防护用品，未对作业人员进行安全教育培训，未对现场拆除设备是否带电进行作业前的安全确认，未安排人员进行安全监护，从而导致发生触电事故，造成作业人员宋某某触电失去意识导致高处坠落的严重后果，对事故的发生负有责任，建议移交司法机关依法处理。

（二）对事故企业的处理建议

沈阳纺织机械厂有限公司安全生产主体责任落实不到位，在收购未完成情况下允许陶某某改造，对施工现场安全管理缺失，对事故发生负有责任，建议由苏家屯区应急管理局依法依规处理。

九、对监管部门及人员处理意见

（一）八一红菱街道办事处日常检查不深不细，管控不到位，隐患排查不全面，建议八一红菱街道办事处向苏家屯区政府作出书面检讨。

（二）依据《沈阳市安全生产和消防安全约谈工作机制》，由苏家屯区安全生产委员会办公室组织对八一红菱街道办事处分管领导进行约谈，提高政治站位，压实工作责任，从严跟踪问效，杜绝事故发生。

十、事故主要教训

（一）作业人员安全意识匮乏，安全操作规范执行不到位。宋某某作为现场作业人员，未树立基本的安全防范意识，作业前未落实安全检查、带电核验等前置流程，作业中未按规定佩戴安全防护用品，擅自违规登高，漠视安全规程，直接导致事故发生，是事故发生的直接诱因。

（二）沈阳纺织机械厂有限公司企业安全生产主体责任落实严重不到位，在收购期间未与收购方签订协议，在未明确各自职责情况下，允许提前改造并对违法发包管控缺位。对违法将工程发包给不具备安全生产条件和相应资质的个人，未履行安全生产管理职责，存在“以包代管”现象，对承包方的作业安全未进行有效管控，未开展安全培训、隐患排查等工作，安全管理处于失管失控状态，是事故发生的根本原因。

（三）现场安全管理体系不健全，隐患排查治理不彻底。事故现场未建立完善的现场安全管理制度，未配备专职安全管理人员对作业过程进行全程监管，对滑触线带电、作业人员违规操作等安全隐患未能及时发现和整改，未能有效防范作业过程中的安全风险，为事故发生埋下隐患。

十一、事故防范和整改措施建议

（一）强化企业安全生产主体责任落实

1．沈阳纺织机械厂有限公司应深刻反思本次事故教训，加强对收购方监管，不可以收购为由，弃而不管，严禁将工程发包给不具备安全生产条件和相应资质的单位或个人，杜绝“以包代管” “包而不管”现象。

2．加强对租赁企业日常监管，签订安全协议，明确双方各自职责，对租赁企业、 “厂中厂”做到无缝监管，加强现场安全管理，杜绝“租而不管”现象。

（二）强化监督检查力度

街道办事处监管部门需加强对辖区内企业安全生产工作的监督检查，加大对违法发包、违规作业、安全隐患排查不到位等违法违规行为的查处力度，对发现的问题责令限期整改，对拒不整改或整改不到位的企业及时上报相关执法部门，倒逼企业落实安全生产主体责任。

沈阳纺织机械厂有限公司“3·6”一般触电事故调查组

2026年6月26日

站点地图

主办单位：苏家屯区人民政府　　承办单位：苏家屯区人民政府办公室　　网站维护电话：024-81730699

地址：沈阳市苏家屯区翠柏路14号　邮编：110101　互联网违法和不良信息举报电话：024-89813758

政府网站标识码：2101110009　辽公网安备 21011102000149　辽ICP备 1500824号-1

技术支持单位：沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）

政府网站找错　涉企举报

中央网信办(国家网信办)违法和不良信息举报中心　辽宁省互联网和不良信息