

通知公告

乌拉特后旗永清矿业开发有限公司“3·25”一般冒顶片帮生产安全事故调查报告

发布日期：2026-06-23 10:24
浏览次数：1993

乌拉特后旗永清矿业开发有限公司“3·25”一般冒顶片帮生产安全事故调查报告

乌拉特后旗人民政府事故调查组

2026年6月12日

目 录

一、事故基本情况2
（一）事故发生单位及相关单位概况
1.内蒙古乌拉特后旗永清矿业开发有限公司（下称永清矿业）
2.涞源县宏山地质勘查服务有限公司（下称涞源宏山）
3.勘查项目基本情况
4.永清矿业安全设施“三同时”情况
（二）事故发生单位安全管理情况
1.永清矿业安全管理情况
2.涞源宏山安全管理情况
（三）行业监管部门安全监管情况
（四）事故发生经过
（五）事故现场情况
（六）人员伤亡和直接经济损失情况
1.人员伤亡情况
2.直接经济损失
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报情况
（二）事故现场响应处置情况
三、事故原因分析
（一）直接原因
（二）事故相关鉴定情况

（一）事故单位

1.永清矿业

2.涞源宏山

（二）行业监管部门

1.旗自然资源局

2.旗应急管理局

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员处理建议

1.免于追究责任人员

2.已被公安机关采取刑事强制措施人员

3.建议给予行政处罚的人员

（二）有关责任单位处理建议

六、事故整改和防范措施

（一）落实主体责任，强化现场管控

（二）紧盯监管职责，深化联合防控

（三）压实属地责任，强化统筹治理

乌拉特后旗永清矿业开发有限公司“3·25”一般冒顶片帮生产安全事故调查报告

2026年3月25日13时许，内蒙古乌拉特后旗永清矿业开发有限公司在井下探矿过程中发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡。

事故发生后，自治区领导作出重要指示批示，自治区安全生产大检查大督查第十组、国家矿山安全监察局内蒙古局、矿山安全监管局、市应急管理局相关领导赶赴事故现场进行指导。3月25日，巴彦淖尔市安委会对本起事故进行挂牌督办。

乌拉特后旗人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，组织成立由旗应急管理局、自然资源局、

全事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请了旗人民检察院派员参加，调查组聘请地质、专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和过”原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、问询谈话、检测鉴定论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针发生原因及相关单位存在的问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定，**本起事故是一起因企业安全生产主体责任不落实、外包管理失控、现场安全管理缺失、作业人员违章造生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 内蒙古乌拉特后旗永清矿业开发有限公司（下称永清矿业）

永清矿业成立于2004年3月11日，统一社会信用代码：9115082576786法定代表人：黄国兴，企业经营范围：铅、锌矿采矿、选矿及其产品的有色矿产品贸易；矿产品（危险品除外）销售（依法须经批准的项目，部门批准后方可向登记机关开展经营活动）。采矿许可证XC1500002011043220110936；开采深度：1810米至1700米；有效期限：12月21日至2027年12月20日。

企业共有5人，1名总经理，3名值班值守人员，1名地质工程师。

2. 涞源县宏山地质勘查服务有限公司（下称涞源宏山）

涞源宏山成立于2021年9月13日，统一社会信用代码：91130630MA7B1法定代表人：王红相，经营范围：地质勘查技术服务，能源矿产地质勘程测量服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

涞源宏山在永清矿业勘查项目共有4名作业人员，均为临时聘用人员。

3. 勘查项目基本情况

向乌拉特后旗自然资源局提交报告，申请协议出让采矿权深部探矿权[]。因该矿权审批属于市自然资
批权限，2024年11月6日，市自然资源局与永清矿业签订了《探矿权出让
[]，市自然资源局将永清矿业那仁宝力格铅锌矿上部及深部普查探矿权以
让的方式出让给永清矿业，有效期自2024年11月6日至2029年11月5日。

2024年11月，永清矿业向旗自然资源局提交了勘查项目开工报告，报告中实施项目勘查的单位为包头市聚丰地质勘查有
2026年2月27日，永清矿业与涞源宏山签订了《坑内钻钻探合同》，双方均未向属地自然资源、应急管理部门告知合
涞源宏山于3月3日搬运设备入井，3月7日开始探矿钻孔作业。

]包头市聚丰地质勘查有限公司，统一社会信用代码：91150203695916
法定代表人：董占林。经营范围：地质勘查咨询服务；土地整理项目施
质灾害治理施工。

[]《内蒙古乌拉特后旗永清矿业开发有限公司那仁宝力格铅锌矿勘探
案》，探矿权人：永清矿业，编写单位：内蒙古聚丰地质勘查有限公司，
间：2022年6月。

[]《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自
〔2023〕4号）3.采矿权人在矿区范围深部、上部开展勘查工作，无须
矿权新立登记。

[]《探矿权出让合同》（合同编号：T150002024005），勘查项目名称：
乌拉特后旗永清矿业开发有限公司那仁宝力格铅锌矿上部及深部普查，
种：铅矿、锌矿，勘查程度：普查，面积：0.2771平方公里，出让方式
出让，出让年限：5年，有效期2024年11月6日至2029年11月5日。

4.永清矿业安全设施“三同时”情况

2022年9月6日，《内蒙古乌拉特后旗永清矿业开发有限公司那仁宝力格铅锌矿3万t/a地采采矿工程安全设施设计
本）》通过巴彦淖尔市应急管理局审查备案，整改期自2022年9月6日至2023年9月5日[]，由于市场因素及企业
换等原因，永清矿业在批复整改期内多次停建，后经企业申请，市、旗

合产业政策"，永清矿业申请长期停止建设，并向旗应急管理局报送停建
案。2025年6月4日，旗应急管理局下发停建通知。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 永清矿业安全管理情况

永清矿业于2024年11月、2025年1月在勘查项目开始时向旗自然资源局
工报告。项目勘查期间未填报年度开采范围核查报告。

永清矿业申请停止建设时，制定了停止建设期间工作方案，停建期间保留通风、排水，设立了值班值守组，负责矿山护、地面巡逻、设备设施保养维护、井下排水，制定了应急处置措施，包括巷道冒顶片帮事故处置方案。

2. 涞源宏山安全管理情况

[]内蒙古永清矿业开发有限公司那仁宝力格铅锌矿3万吨/年地采矿工程施设计（补充完善版本）审查意见表》，隐患整改期12个月。

[]《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区矿产资源总体规划（2021—2
的通知》第二节 逐步完善矿产资源开发利用结构1.提高最低开采规模
气、富铁、金、地热、矿泉水外原则上不再新建小型及以下矿山。

涞源宏山未取得安全生产许可证，未建立健全各项安全管理制度和岗
操作规程。涉事勘查项目未编制施工方案，项目共有4名作业人员，企业
业人员进行安全教育培训，作业现场未配备安全管理人员。

（三）行业监管部门监管情况

1. 旗自然资源局。2026年2月2日，自然资源局工作人员前往永清矿业实地查看，企业处于停产状态。2026年2月26日，市人民政府办公室关于《加强非煤矿山行业管理工作有关事宜的通知》要求，旗自然资源局工作人员再次到该矿山实地《非煤矿山行业管理摸排任务分解表（自然资源部门）》，检查事项包括企业年度开采范围核查报告、开采设计批复及等，检查表中填写企业资料完整、可追溯，检查未发现企业存在问题。

2. 旗应急管理局。2025年4月、9月按照工作计划分别开展两次社会化服务，均由内蒙古永安安全科技有限公司专家参检查问题全部完成整改。


2025年9月29日，旗应急管理局按照《内蒙古自治区矿山安全监管局关于进一步加强长期停产停建非煤矿山安全监管工派工作人员前往永清矿业进行停产停建矿山巡查，该企业处于停建状态。2025年12月30日，按照《内蒙古自治区矿山安全展停产停建矿山非法违法违规生产作业专项整治的通知》，工作人员再次前往永清矿业开展停产停建矿山巡查，该企
态。

2026年3月3日，涞源宏山在1753米中段后场勘查作业，作业现场有4名作业人员。由采矿工程师刘伟确定勘查置以及计划深度，涞源宏山负责人王红相通过电话安排具体的钻孔作业的实施。现场作业的4名工作人员安装钻机等设备业，作业现场未设置负责人与安全管理人员。作业期间，4名作业人员在第一个工作面完成两个钻孔，深度分别为127.5米和

2026年3月25日上午7时左右，刘伟到现场检查前两个钻孔的状况，检查完毕后确定了下一个工作面及钻孔方位，刘伟告知现场存在的隐患。4名作业人员李建文、胡庭刚、李向东、杨中林在1753米中段东翼沿脉平巷拆卸、搬运钻机，准备将一个钻孔位置的工作面进行作业。中午用餐期间，李建文、胡庭刚、李向东前往盲斜井转弯处休息就餐，杨中林未同行，个工作面的钻机处休息。约13时，就餐的3人返回作业现场，发现杨中林倒在钻机液压泵站一侧，有大小不同的片帮石头压及周边。

（五）事故现场情况

事故发生地探矿平巷宽2.6m，高2m，平巷内一侧安装了钻机，另一侧机液压泵站，在钻机液压泵站一侧有冒顶片帮落下的大小不一的岩石，察有长800mm×宽600mm×厚200mm和长700mm×宽500mm×厚450mm等数块石，巷道片帮处可见平整光滑的岩层片理面，钻探巷道为无支护裸巷，理裂隙发育，钻机前方存放了电缆。杨中林被救时，其身体位于场地狭机液压泵站一侧，事故现场无血迹。

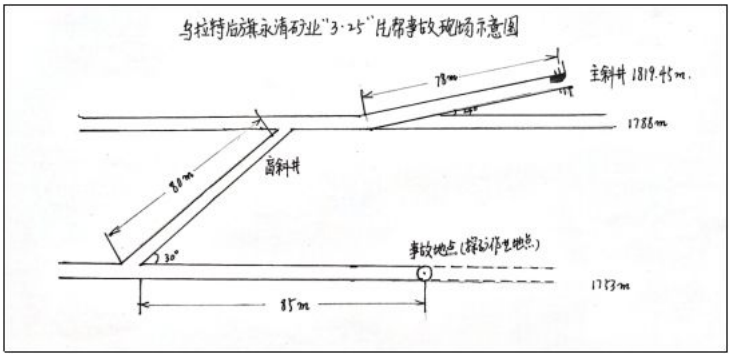

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者姓名：杨中林，汉族，男，1973年2月27日出生，53岁，户籍地：北票市西官营镇韩杖子村集体营组4-389号，身份证号：211319********

2.直接经济损失

事故造成的直接经济损失约130万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置情况

2026年3月23日15时30分左右，永清矿业总经理黄国兴接到探源宏山负责人王红相的电话，被告知井下有人受伤。15时黄国兴接到永清矿业司机王明录电话，被告知受伤人员已死亡。21时40分，永清矿业总经理黄国兴向旗应急局值班室报告起事故，导致1人死亡。企业存在事故迟报情节。

21时58分，旗应急管理局通过应急值班系统将事故信息上报至市应急管理局，同时上报旗委、旗政府。旗公安局、旗旗自然资源局等相关部门立即赶赴事故现场，旗人民政府迅速成立事故调查组，开展事故调查和善后处理工作。

（二）事故现场响应处置情况

发现杨中林被落石砸压后，李建文、胡庭刚、李向东三人迅速移除了中林身上的石头，三人合力将受伤的杨中林抬至铲斗内，由胡庭刚驾驶杨中林运送至矿斗处，接着启动绞车将载有受伤人员的矿斗运送至地面30分左右，胡庭刚拨打微信电话通知涞源宏山负责人王红相，报告井下伤情况，同时，王红相给永清矿业总经理黄国兴打电话，告知井下有伤。黄国兴接到电话后立刻安排司机王明录到井口接应受伤人员，并要打120急救电话。因路途遥较远，王明录和120急救车约定在获青线出口员，15时许，王明录驾车行至获青线出口处（约85公里山路）与120急遇，120急救车随车医生对受伤人员进行抢救。15时20分左右，随车医生伤人员死亡。21时40分，黄国兴将事故情况上报至旗应急管理局，事故上报时间超过规定时间，属于迟报事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因是：井下钻探平巷岩石不稳、节理裂隙发育且应力集中，作业单位在危险位置安装钻机，作业人员作帮失稳的岩石，杨中林擅自进入危险区域休息，被片帮矿岩砸压受伤，抢救无效死亡。

（二）事故相关鉴定情况

2026年3月28日，乌拉特后旗公安局治安管理大队委托巴彦淖尔市金桥司法鉴定所对杨中林死亡原因及病理组织学检2026年4月17日，金桥司法鉴定所出具鉴定意见，结论为：死者系重物冲压所致胸腹闭合性损伤，胸肋骨折、脾破裂大出血

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1. 永清矿业

查项目开始作业时未向相关部门报告[]。作业前仅向涞源宏山提供了勘查实施方案，

[]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产
目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单
个人。

[]《矿产资源勘查区块登记管理办法》（国务院令第240号，2014 修正）
条：探矿权人应当自领取勘查许可证之日起6个月内开始施工；在开始勘
时，应当向勘查项目所在地的县级人民政府负责地质矿产管理工作的
告，并向登记管理机关报告开工情况。

[]
未进行技术交底，未提供相关的施工设计等资料。未编制年度开采范围核查报告[]。

（2）未落实安全生产主体责任。未与涞源宏山签订《安全管理协议》明确各自安全管理职责[
宏山承包的勘查项目纳入本单位统一安全管理，未督促勘查单位开展隐患排查等工作，未对外包工程作业现场实施全
[]
。

（3）停建期间安全措施落实不到位。停建期间安全管理措施落实不到
严格执行值班值守制度，作为保留通风排水的长期停产矿山，现场没有
少1名“五职”矿长及必要安全管理人员[]。

2. 涞源宏山

[]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原安监总局第62号令）第十
发包单位应当向承包单位进行外包工程的技术交底，按照合同约定向承
提供与外包工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应
等资料，并保证资料的真实性、完整性和有效性。

须填报是否编制矿山储量年度报告、开采范围合规性等信息，是年度核定填报义务。第九条：矿业权人应于每年3 月 31 日前填报上一年度勘查息，确立年度核查的时间节点。第十八条：自然资源主管部门对矿业权进行核查，包括开采范围是否越界、储量数据是否真实，明确核查职责。

[]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原安监总局第62号令）第十金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查。

[]《内蒙古自治区停产停建矿山安全管理办法（试行）》第八条：临时停和保留井下通风、排水的长期停产停建地下矿山，须落实以下安全管理措施：（四）现场必须配备至少1名“五职”矿长及必要的安全管理人员，风、安全检查、电工、水泵工、瓦斯检查工等作业人员，定期开展隐患理工作。

（1）违法从事钻探工程施工。未取得安全生产许可证就违法进行钻探工程施工[]。未建立健度和规程[]，没有安全生产投入[]，单位主要负责人未经安全生产考核合格[]。

（2）作业现场管理混乱。勘查项目未设置安全管理人员[]，作业人员未经培训上岗[]。未制定业前没有对现场进行安全检查，未落实敲帮问顶、清除浮石等安全措施[]。施工作业没有现场负责人和安全管理人员，进行安全管理。

（二）行业监管部门

[]《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》（原安
第35号令）第七条：从事钻探工程、坑探工程施工的地质勘探单位应当
全生产许可证。

[]《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》（原安
第35号令）第九条：地质勘探单位应当建立健全下列安全生产制度和
（一）主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员和职能部门、岗位
生产责任制度；（二）岗位作业安全规程和工种操作规程；（三）现场安
检查制度；（四）安全生产教育培训制度；（五）重大危险源检测监控
（六）安全投入保障制度；（七）事故隐患排查治理制度；（八）事故
告、应急预案管理和演练制度；（九）劳动防护用品、野外救生用品和野
生活用品配备使用制度；（十）安全生产考核和奖惩制度；（十一）其他
立的安全生产制度。

[]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条：生产经营单位应当具备
生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人
人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导
果承担责任。

[]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责
全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生
和管理能力。

[]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原安监总局第62号令）第
条：承包单位及其项目部应当根据承揽工程的规模和特点，依法健全安
责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备
全生产管理人员和有关工程技术人员。

行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教训合格的从业人员，不得上岗作业。

[] AQ 2004-2005《地质勘探安全规程》10.10.2 a：坑道钻探施工应编设计，施工前应进行场地安全检查和钻室支护（含敲帮问顶、清除浮石）

位、勘查项目以包代管的问题。对永清矿业的检查中，未发现其擅自更换勘查单位的行为，对永清矿业勘查项目的监管

2. 旗应急管理局

作为非煤矿山的安全监管部门，未有效掌握永清矿业停建期间的动态，未及时发现永清矿业将勘查项目发包给不具备山的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员处理建议

1. 免于追究责任人员

杨中林，男，涞源宏山钻工，擅自进入危险区域休息，是事故的直接责任人，鉴于其在事故中死亡，免于追究其责任。

2. 已被公安机关采取刑事强制措施人员

（1）王红相，男，涞源宏山主要负责人，企业不具备资质违规开展业，作业现场未安排安全管理人员，未经安全生产主要负责人考核合格故负主要责任，公安机关已对其采取取保候审的刑事强制措施。

（2）黄国兴，男，永清矿业总经理、法定代表人，将勘查项目承包给资质的单位，勘查项目开工前未向相关部门报告，勘查项目以包代管，停建矿山安全生产主体责任，超过规定时间上报事故，未有效履行主要安全职责，对事故负主要责任，公安机关已对其采取取保候审的刑事施。

3. 建议给予行政处罚的人员

刘伟，男，永清矿业地质工程师，未确认施工位置的安全状态，未确认架设钻机位置的安全性，未及时发现边帮岩石

[] []

反《内蒙古自治区安全生产条例》第十三条 的有关规定，建议依据《内蒙古自治区安全生产条例》第六十三条 的有

[]

1. **永清矿业。**作为涉事勘查项目的主体责任单位 ，违规将勘查项目发包给无安全生产许可证的涞源宏山，未落实

[]

等工作，未签订安全管理协议，未落实主体责任，勘查项目以包代管。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条 有

[]

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 给予行政处罚。

2. **涞源宏山。**作为涉事勘查项目施工现场安全的责任单位，违规承包项目，未取得安全生产许可证擅自从事勘探作业。安

作业现场未配备负责人及安全管理人员，未制定施工作业方案及相关安全防范措施，未确认施工位置安全状态。未对

[]《内蒙古自治区安全生产条例》第十三条：生产经营单位负责人及相关

员应当履行有关法律、法规规定的安全生产职责，不得有下列行为：（三

操作规程、生产工艺、技术标准、专项安全方案或者安全管理规定组织作

[]《内蒙古自治区安全生产条例》第六十三条：生产经营单位负责人及相

人员违反本条例第十三条规定的，责令限期改正，处2万元以上5万元以

款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，责令生产经营单位

业整顿。

[]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原安监总局第62号令）第三

煤矿山外包工程的安全生产，由发包单位负主体责任，承包单位对其施

的安全生产负责。

[]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和

关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产

和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入

度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全

级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安

水平，确保安全生产。

责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管

罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

作业人员开展安全生产教育培训。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条有关规定，建议依据《中华人民共和国第一百一十四条给予行政处罚。

（三）其他处理建议

建议旗自然资源局、旗矿山安全监管局分别向旗人民政府作出书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）落实主体责任，加强现场管控

永清矿业须严格履行安全生产主体责任，全面规范勘查项目及外包工程安全管理，切实筑牢安全生产源头防线。企业包准入关，严禁将勘查、建设等项目发包给不具备相应资质、不满足安全生产条件的单位，坚决杜绝非法发包、转包、为。杜绝以包代管、包而不管的问题，依法与承包单位签订专项安全生产管理协议，明确双方安全管理职责、作业标准、急处置等事项，将所有外包施工队伍纳入企业统一安全管理体系。强化外包作业全流程监管，严格开展承包单位资质审查全教育培训、安全技术交底及现场隐患排查治理，对关键环节、危险作业实施全程监督，切实提升外包施工安全管理水平范外包施工生产安全事故发生。

（二）紧盯监管职责，强化协同监管

自然资源、应急管理等部门要严格落实“三管三必须”要求，强化管，全面堵塞安全监管漏洞。自然资源部门要严格履行行业主管部门职头建立非煤矿山行业管理协调机制，完善会商研判、联合执法、信息度，强化地质勘查与矿山开发全过程监管，严把勘探、开采准入关口，击无证勘查开采、越界开采、持勘证采矿等违法行为。健全地质勘查安全生产管理查单位从业人员安全培训，督促企业落实勘查作业安全保障措施，推动行业监管与安全监管衔接，从源头防范同类事故再管理部门要切实履行矿山安全监管职责，严格执行停产停建矿山安全管理规定，督促企业落实停产停建方案、隐患排查等包代管、违规作业等行为。各部门密切协同、信息共享、联合督查，形成安全监管、应急处置一体化工作格局，坚决防范安全风险。

（三）压实属地责任，强化统筹治理

旗政府要严格履行安全生产“党政同责、一岗双责”，全面强化矿山产统筹领导与系统治理。健全矿山安全专题部署、联合督查、隐患整改问效闭环管理机制，针对事故暴露出的协同监管缺位、源头管控不严等化协同监管。统筹自然资源、应急管理、公安、电力等部门联动，对停矿山落实限电、停供民爆物品、联合巡查盯守等措施，严防昼停夜开、

健全事故应急处置、救援联动、善后保障机制，全面提升全链条安全风险防控能力，坚决守住安全生产底线。

来源：乌拉特