安阳滑县王庄镇环保节能建材厂“6·25”一般坍塌事故调查报告

安阳市人民政府事故调查组

2025 年 10 月

目　录

一、基本情况 1
（一）涉事单位基本情况 2
（二）生产经营情况 2
（三）生产工艺情况 2
（四）事发区域有关作业情况 4
二、事故经过及现场有关情况 5
（一）事故发生经过 5
（二）现场有关情况 6
三、应急救援处置情况 6
（一）事故应急救援情况 6
（二）事故报告情况 7
（三）事故善后处置情况 8
（四）事故应急处置评估 8
四、事故直接原因 8
五、事故涉及有关方面存在的主要问题 9
（一）滑县王庄镇环保节能建材厂 9
（二）有关部门 10
（三）地方党委政府 10
六、有关责任单位及责任人员的处理建议 11
（一）事故相关责任人员处理建议 11
（二）有关公职人员处理建议 12
（三）事故责任单位处理建议 12
（四）地方党委政府及有关部门处理建议 12
七、事故主要教训 13
（一）企业主体责任落实打折扣 13
（二）安全生产监督管理有缺位 13
（三）基层安全生产管理能力有短板 14
八、整改和防范措施建议 14
（一）落实企业主体责任，全面开展风险隐患排查 14
（二）压实部门属地责任，切实加强监管履职能力 15
（三）完善基层应急基础，着力提升本质安全水平 15

2025年6月25日18时29分左右，滑县王庄镇环保节能建材厂原材料库发生一起物料坍塌事故，造成2人死亡，直接经济损失370万元。

事故发生后，省、市、县领导高度重视，批示要求深刻汲取教训，举一反三排查消除安全隐患，守牢安全底线。省安委会对事故调查进行督办，依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）等相关法律法规要求，安阳市人民政府成立了由相关部门和属地人民政府组成的事故调查组，对滑县王庄镇环保节能建材厂“6·25”一般坍塌事故进行调查处理，纪委监委成立追责问责审查调查组，同步开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问人员、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故整改和防范的措施建议。

经调查认定，**滑县王庄镇环保节能建材厂“6·25”一般坍塌事故是一起因企业未根据实际情况制定安全生产规章制度、未有效开展安全风险辨识和隐患排查治理、未严格遵守操作规程，地方党委政府及有关部门履职缺位导致的生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）涉事单位基本情况

滑县王庄镇环保节能建材厂，统一社会信用代码：92410526MA419TDR78，注册日期2007年9月27日，法定代表人：邢彦涛，类型：个体工商户，组成形式：个人经营，经营场所：滑县王庄镇邢行村，经营范围：一般项目：砖瓦制造；砖瓦销售；固体废物治理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。滑县王庄镇环保节能建材厂位于滑县王庄镇邢行村，现有员工112人，根据《统计上大中小微企业划分办法（2017）》《国民经济行业分类》，该企业属于小型企业。

（二）生产经营情况

滑县王庄镇环保节能建材厂根据重污染天气应急管控要求，一直断续生产。2025年4月2日1时06分点火投产至2025年6月25日事故发生。

（三）生产工艺情况

滑县王庄镇环保节能建材厂原料经破碎、混匀搅拌后陈化处理，再经成型、干燥、烧结后检验入库。

滑县王庄镇环保节能建材厂
生产工艺流程图

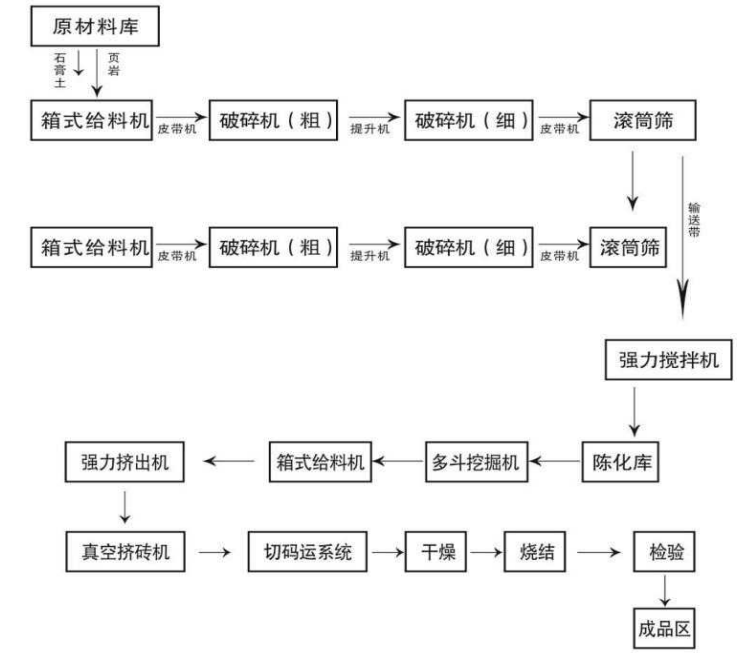


图 1 滑县王庄镇环保节能建材厂生产工艺流程图

1. 主要生产设备如下:

序号	设备名称	规格型号	单机产量	数量(个)
一	原料处理			
1	斗式铲车	Z140	2.2m³(斗容)	6
2	箱式给料机	Kb1000	15-55m³/h	6
3	锤式破碎机(粗)	1100*1000	50t/h	1
4	锤式破碎机(细)	800*1200	15t/h	1
5	振动筛	MVS2435	10-150	6
6	双轴搅拌机	SJ3000	30-40t/h	2

7	可逆配仓胶带输送机	B800	/	20
8	带式定量给料机	PC650	0-30	10
9	液压多斗挖土机	DWY	40t/h	4
10	电子秤	300*1.8	/	2
11	箱式喂料机	KBB800	12-65m^3/h	16
12	煤矸石清选机	SZ-T-5	/	1
二	联合车间			
1	双轴搅拌机挤出机	SJJ3000	20-30m^3/h	4
2	双极真空挤出机	JZK90B	1.5-2.5万块/h	4
3	自动切条机	/	/	4
4	自动切坯机	/	/	4
5	自动上下架系统	/	/	4

2.原材料库生产工艺：原材料库主要存储石膏土、煤矸石、黄土等物料；物料采取“平铺直取”工艺，物料进场后，采用推土机分层推平堆高，取料采用装载机铲车直取混匀后送至箱式给料机经皮带运输至下道工序。

（四）事发区域有关作业情况

事发区域位于滑县王庄镇环保节能建材厂西北角原材料库。为降低用电成本，原材料库每日 0 时至 8 时开展取料作业，通过装载机铲车将物料送至箱式给料机，经皮带运输至下一工序。事发当天 0 时至 8 时，原材料库铲车司机常某 1 人在现场进行取料作业。8 时取料作业结束，常某下班离开原材料库，铲车司机孙

某新接班，驾驶铲车到煤矸石料场值班，配合来料车辆卸车，18时20分左右返回原材料库给铲车充电。



图2 滑县王庄镇环保节能建材厂厂区鸟瞰图

二、事故经过及现场有关情况

（一）事故发生经过

2025年5月10日，滑县王庄镇环保节能建材厂厂长李某杰与王庄镇车店村村民王某青、寿某彩达成口头协议，双方约定不固定工作时间，根据需求临时通知两人到厂打扫卫生，薪资为每人每天180元。6月24日，李某杰安排保洁员寿某九通知王某青、寿某彩6月25日到厂区打扫卫生。6月25日15时左右，

李某杰遇见正在打扫卫生的王某青、寿某彩，安排两人次日上午到原材料库清理物料底部污泥。6月25日18时下班后，王某青、寿某彩在返家途中，沿厂区外道路行至原材料库查看了解次日工作内容，18时29分左右，现场堆放的煤矸石、石膏土、黄土混合物料突然坍塌，将两人掩埋。

18时50分左右，厂长李某杰赶到事发地参与施救并拨打120，19时左右，几人将王某青、寿某彩相继挖出，19时20分左右，120救护车赶到现场开展救治，两人经抢救无效死亡。

（二）现场有关情况

事发原材料库位于厂区西北部，北侧紧邻乡道，东侧为陈化车间，整体为长方形，门口朝北，南侧有2个箱式给料机，原材料库内存放数座高7米左右物料堆，作业时将物料用铲车推进箱式给料机，由下方传送带将物料运至陈化车间。事故发生地点位于原材料库东部一物料堆南侧，仓库门口至该物料堆南侧有一弧形通道。作业时铲车从物料堆南侧向北直线挖掘取料，然后向南推送至箱式给料机。由于长时间直线取料，形成一个宽约3.5米的铲车通道，通道尽头为圆弧状陡坡，高约7米、坡度约80度。现场坍塌物料量约30立方米，死者王某青和寿某彩位于陡坡西北角坍塌处。

三、应急救援处置情况

（一）事故应急救援情况

2025年6月25日18时29分左右，王某青、寿某彩被物料

掩埋，孙某新、阚某军、李某杰先后赶来参与救援，18 时 50 分左右，李某杰拨打 120 急救电话，19 时左右，将王某青、寿某彩从掩埋物料中救出，19 时 20 分左右，120 救护车赶到现场开展救治，经抢救无效两人死亡。22 时 45 分左右，滑县王庄镇环保节能建材厂向王庄镇政府电话上报事故情况。接报事故后，滑县县委常委、常务副县长陈海青立即赶赴现场，组织县应急管理局、王庄镇人民政府负责人进行善后处置。滑县人民政府成立事故善后专班，对事故中遇难人员家属一对一进行安抚和善后处置。同时安排应急管理局和公安局开展调查处理工作。

（二）事故报告情况

6 月 25 日 22 时 45 分左右，滑县王庄镇环保节能建材厂副经理邢某风向王庄镇政府电话汇报滑县王庄镇环保节能建材厂发生物料坍塌，造成人员伤亡。22 时 50 分，王庄镇政府立即组织人员到现场核查相关情况。23 时 05 分，王庄镇政府分别向滑县政府办值班室、县委办值班室进行电话报告；23 时 37 分，滑县县委办向安阳市市委办电话报告事故有关情况。

6 月 25 日 23 时 17 分，王庄镇政府向滑县应急管理局值班室电话报告滑县王庄镇环保节能建材厂发生坍塌事故，并说明已向滑县政府办值班室、县委办值班室进行电话报告；23 时 39 分，滑县应急管理局值班室通过突发事件应急指挥综合业务系统向安阳市应急管理局报送事故基本情况；6 月 26 日 0 时 28 分，安阳市应急管理局向省应急管理厅报送事故基本情况。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，安阳市委常委、滑县县委书记李明东，县长王军华及时安排部署，县委常委、常务副县长陈海青组织应急管理局、公安局相关人员赶赴现场，核查相关情况，安抚死者家属。6月26日晚，善后事宜已处理完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，政府和有关部门响应及时，应急处置工作得当，无其他次生、衍生事故；企业在事故报告方面存在迟报情况；滑县人民政府成立专项处置专班，积极做好死者家属安抚工作，对死者家属进行心理疏导，死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

四、事故直接原因

综合调查询问、现场勘验、技术分析等情况，认定事故直接原因是：**滑县王庄镇环保节能建材厂员工王某青、寿某彩靠近原材料库物料堆陡坡查看污泥情况时，陡坡处物料坍塌将两人掩埋造成其死亡。**具体情况如下：

1. 坍塌风险隐患排查不到位。滑县王庄镇环保节能建材厂安全风险分级管控和风险隐患排查治理过程中，将原材料库风险等级判定为一般风险，未识别出物料坍塌风险，未制定物料堆放现场管理制度和操作规范，对原材料坍塌隐患排查不到位，现场物料随意堆放。

2. 员工教育管理混乱。对王某青、寿某彩两人安排工作前，

未进行风险告知和安全交底，未向王某青、寿某彩配备安全帽等劳动防护用品。原材料库无人值守且未上锁，现场无安全警示标志。

五、事故涉及有关方面存在的主要问题

（一）滑县王庄镇环保节能建材厂

一是未根据实际情况制定安全生产规章制度。企业未制定坍塌事故专项应急预案、原材料库设备安全操作规程、原材料装卸作业安全操作规程。未根据实际情况制定《滑县王庄镇环保节能建材厂安全生产管理制度汇编》，该汇编文件中的人员职责分工与该厂实际机构设置情况不相符。

二是未有效开展安全风险辨识和隐患排查治理。《滑县王庄镇环保节能建材厂安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制指导手册》中，原材料库风险因素不涵盖物料坍塌风险。隐患排查流于形式，全厂《班组、岗位隐患排查清单（日）》未针对各班组、岗位明确排查内容及标准[1]。

三是未严格落实安全生产规章制度。未有效开展企业全员安全生产责任制，未对临时用工进行岗前安全生产教育和岗位风险告知[2]。未对临时用工配备劳动防护用品。事故发生后，未按照

---

[1] 《河南省安全生产条例》第二十四条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，针对本单位生产工艺、设备、物品、场所、岗位及人员等可能存在安全风险的因素，定期开展风险辨识、评估和分级，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确本单位负责人和各岗位从业人员的排查治理责任，编制本单位事故隐患排查治理标准清单，及时发现并消除事故隐患。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

有关要求及时上报，存在迟报情况[3]。

（二）有关部门

1. 滑县工信局

作为工业行业管理部门，落实安全生产“三管三必须”有差距，未有效履行行业安全生产管理职责[4]，2024 年以来，未对滑县王庄镇环保节能建材厂开展安全生产监督、管理和指导[5]。

2. 滑县应急管理局

落实安全生产监管职责有差距[6]，2024 年 8 月至 10 月开展砖瓦窑企业安全生产专项整治行动过程中，问题整治不全面，未将砖瓦窑企业物料堆放情况纳入检查整治范围。

（三）地方党委政府

1. 王庄镇

落实安全生产属地管理责任不力，未有效督促辖区相关企业落实安全生产责任、开展隐患排查治理和从业人员教育培训。未深入企业各点位开展安全生产隐患排查，未对相关人员填写《王

---

[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[4] 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》：(五)明确部门监管责任。按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责的原则，厘清安全生产综合监管与行业监管的关系，明确各有关部门安全生产和职业健康工作职责，并落实到部门工作职责规定中。安全生产监督管理部门负责安全生产法规标准和政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管执法职责。负有安全生产监督管理职责的有关部门依法依规履行相关行业领域安全生产和职业健康监管职责，强化监管执法，严厉查处违法违规行为。其他行业领域主管部门负有安全生产管理责任，要将安全生产工作作为行业领域管理的重要内容，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全管理。

[5]《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发〈河南省安全生产职责清单〉的通知》(豫办[2021]32 号)第三条：负有安全生产行业管理职责的部门，要将安全生产作为行业管理的重中之重，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产监督、管理和指导，防范各类生产安全事故发生。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第十条第一款：国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

庄镇人民政府安全生产监督检查记录》情况及时抽查，造成滑县王庄镇环保节能建材厂安全生产规章制度、临时用工教育培训缺失等问题长期存在。

2. 滑县

推动落实安全生产“三管三必须”存在差距，督促行业主管部门落实安全生产部门监管责任、属地党委政府落实安全生产领导责任不到位；对相关部门落实《滑县安全生产职责清单》不力、未开展实地安全生产检查问题失管失察。

六、有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）事故相关责任人员处理建议

1. 王某青，男，61 岁，群众，滑县王庄镇车店村人，滑县王庄镇环保节能建材厂员工，在未通知相关人员、未采取任何安全防护措施的情况下，进入原材料库作业场所查看次日工作量，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

2. 寿某彩，男，60 岁，群众，滑县王庄镇车店村人，滑县王庄镇环保节能建材厂员工，在未通知相关人员、未采取任何安全防护措施的情况下，进入原材料库作业场所查看次日工作量，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

3. 李某杰，男，36 岁，群众，滑县王庄镇环保节能建材厂厂长，负责建材厂全面工作和日常管理。履行安全管理职责不到位，未健全本厂的全员安全生产责任制，未组织对临时用工进行安全生产教育和培训，风险辨识不全面，未组织制定物料坍塌专

项生产安全事故应急预案，隐患排查不彻底，对事故发生负有责任，事故发生后，迟报有关情况。建议由滑县应急管理局依法给予行政处罚。

4. 李某昌，男，40 岁，中共党员，滑县王庄镇环保节能建材厂安全管理员。履行安全管理职责不到位，未制定物料坍塌专项生产安全事故应急预案，未对从业人员进行有效的安全教育和培训，对原材料库现场安全监管不到位，未及时排查安全隐患，对事故发生负有责任。建议由滑县应急管理局依法给予行政处罚。

5. 孙某新，男，35 岁，群众，滑县王庄镇环保节能建材厂装载机班（组）长、铲车司机，负责在原材料库装载输送物料，安全生产岗位责任落实不到位，对原材料库风险认识不到位、风险隐患消除不及时，未采取措施防止物料坍塌，对事故发生负有责任。建议由滑县王庄镇环保节能建材厂给予内部处理。

（二）有关公职人员处理建议

对在事故调查过程中发现的有关部门公职人员履职方面存在的问题等线索及相关材料，移交纪检监察部门。

（三）事故责任单位处理建议

建议由滑县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规对滑县王庄镇环保节能建材厂给予行政处罚。

（四）地方党委政府及有关部门处理建议

1. 建议王庄镇人民政府向滑县人民政府作出深刻检查。

2. 建议滑县工信局向滑县人民政府作出深刻检查。

3. 建议滑县应急管理局向滑县人民政府作出深刻检查。

4. 建议滑县人民政府向安阳市人民政府作出深刻检查。

七、事故主要教训

（一）企业主体责任落实打折扣

滑县王庄镇环保节能建材厂编写的《安全生产管理制度汇编》及《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制指导手册》，内容缺失、岗位设置与实际不符，未制定坍塌事故专项应急预案、原材料库设备安全操作规程，企业管理人员和安全员未发现错误，且未组织相关人员进行学习，安全教育培训长期缺位；安全风险辨识不到位，隐患排查治流于形式，全厂《班组、岗位隐患排查清单（日）》未针对各班组、岗位明确排查内容及标准[7]；未对临时用工进行岗前安全生产教育和岗位风险告知[8]，未对临时用工配备劳动防护用品；事故发生后，未按照有关要求及时上报，存在迟报情况[9]。

（二）安全生产监督管理有缺位

---

[7] 《河南省安全生产条例》第二十四条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，针对本单位生产工艺、设备、物品、场所、岗位及人员等可能存在安全风险的因素，定期开展风险辨识、评估和分级，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确本单位负责人和各岗位从业人员的排查治理责任，编制本单位事故隐患排查治理标准清单，及时发现并消除事故隐患。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[9] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

滑县相关行业主管部门安全生产主动作为不够，长期依托工作群转发安全提示函等形式开展安全生产监督、管理和指导，实地检查少；安全生产综合监管部门监督检查不全面，对一些长期存在的风险隐患排查消除不及时；属地乡镇政府对企业进行安全检查流于形式，包片、包村干部填写检查表格内容与实际不相符现象时有发生。

（三）基层安全生产管理能力有短板

滑县乡镇应急办、平安建设办等部门人员调整频繁，安全生产专业知识技能教育培训不经常，相关人员发现问题、解决问题的能力不足以支撑其安全生产管理职责，造成部分企业安全生产隐患长期存在、带病生产运行。

八、整改和防范措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故的再次发生，提出以下防范及整改措施：

（一）落实企业主体责任，全面开展风险隐患排查

滑县王庄镇环保节能建材厂要深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，进一步建立健全安全生产规章制度，完善专项应急预案和岗位安全操作规程，加强临时雇佣人员安全管理；开展一次全面的安全现状评估和安全设施设计审查，对生产各工艺环节进行全面摸排，结合实际开展安全风险辨识，落实分级分类管控措施，持续推进隐患排查整治；切实加强全员安全教育培训，严格三级安全教育培训和员工岗前教育培训，定期开展

应急演练，提升员工安全素养和应急处置救援能力，加强“三全管理”机制建设，落实全员安全生产责任，全面提升企业安全管理水平。（二）压实部门属地责任，切实加强监管履职能力

滑县政府要全面厘清安全生产管理职责，严格贯彻落实安全生产“三管三必须”和《滑县安全生产职责清单》，开展领导干部安全生产教育培训，加强对辖区生产经营单位安全监督检查和指导服务，切实消除监管盲区和漏洞；行业部门和属地政府深入开展安全生产“治本攻坚”三年行动，紧盯重大事故隐患排查整治，运用通报约谈、挂牌督办等有效手段，督促问题隐患闭环整改，防范化解重大安全风险；要加大执法监管力度，严厉打击安全生产非法违法行为，对安全生产主体责任不落实、法律法规不执行、事故隐患不消除的生产经营单位一律依法依规严肃查处，倒逼企业安全生产主体责任落实，坚决防范遏制事故发生。

（三）完善基层应急基础，着力提升本质安全水平

各地各部门要组织开展事故警示教育，举一反三，对辖区内生产经营单位开展全链条、系统性排查，督促指导企业深入开展双重预防体系建设，督促企业落实主体责任，切实消除各类安全隐患；建立基层应急管理专职队伍，定期组织人员开展安全生产专题培训学习，提升发现问题、解决问题的素质能力，真正有效实施安全生产监督管理；强化多渠道多部门信息报告，健全部门间信息互通共享机制，完善协同机制，确保突发事件能快速反应、有效处置。