索 引 号：75438310-8/2025-44978
主题分类：
发文机关：文昌市应急管理局
成文日期：2025-02-20 09:29
标 题：文昌东路海南第十一建设工程有限公司“11·11”一般高处坠落事故调查报告
文 号：
发布日期：2025-02-20 09:29
时 效 性：有效

文昌东路海南第十一建设工程有限公司“11·11”一般高处坠落事故调查报告

2024年11月11日18时许，文昌市东路镇海南第十一建设工程有限公司工地发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡。直接经济损失约为105万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《海南经济特区安全生产条例》等有关法律法规规定，文昌市人民政府成立由市应急局、市公安局、市住建局、市总工会、市综合行政执法局、东路镇政府等单位组成的文昌东路海南第十一建设工程有限公司“11·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组邀请市人民检察院、市监察委参加了事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定事故性质，提出了事故防范措施。

经调查认定，文昌东路海南第十一建设工程有限公司“11·11”一般高处坠落事故是一起因自建房工地未加装防坠网，工人刘勇施工作业时未系安全带，失足从五楼坠落至室外地面，导致人员死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）自建房基本情况

1.建设单位（个人）：符传红。

2.建设项目名称：符传红住宅楼。

3.建设位置：文昌市东路镇海文高速约亭至大致坡出口地段。

4.取证情况：取得东路镇人民政府于2021年9月22日颁发的《建设工程规划许可证》（建字第〔2021〕0015号）；取得文昌市行政审批服务局于2021年11月5日颁发的《建筑工程施工许可证》（编号469005202111050301）。

5.建设规模：3695.84平方米（地上五层，地下一层）。

6.勘察单位：中佳勘察设计有限公司。

7.设计单位：深圳壹创国际设计股份有限公司。

8.施工单位：海南第十一建设工程有限公司。

（二）事故相关单位情况

海南第十一建设工程有限公司（以下简称海南十一建）。成立于：2020年04月08日，统一社会信用代码91460100MA5THJUN6R。安全生产许可证号：（琼）JZ安许证字[2020]000880，公司注册地址：海南省海口市秀英区秀英街道南海大道143号湖南师大附中海口中学教师公寓楼4号楼1H房，法定代表人陈俊良，注册资本10000万元。经营范围包括：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程；各类工

程建设活动；园林绿化工程施工；施工专业作业；水泥制品销售；建筑劳务分包；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；电线、电缆经营；住宅室内装饰装修；金属结构制造；机械设备租赁；市政设施管理；电气设备销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

（三）相关合同签订情况


2021年11月4日，符传红通过海南十一建文昌区域负责人苏文裘与海南十一建签订《施工合同》。符传红转给海南十一建22175元“符传红住宅楼项目建设服务费”。

2023年6月23日，符传红与邢福全（包工头）签订合同，合同约定邢福全包工不包料，总价约1132430元。根据实际施工情况符传红再补差价。

（四）事故发生经过

2024年11月11日上午7时许，切割工黎志和切割工刘勇从海口到符传红自建房工地干活。上午11时30分下班后黎志和刘勇吃饭休息。13时30分黎志和刘勇继续在符传红自建房工地干活，17时30分许黎志从五楼到六楼收拾工具，刘勇继续在五楼钢管架上干活。17时46分黎志结束工作从六楼往下走，黎志到五楼时喊了一声刘勇但并未得到回应，黎志边下楼边给刘勇打电话。17时46分黎志的朋友王家昌到达符传红自建房接黎志，听到楼外右侧有电话铃声，寻声看过去发现一个工人躺在钢管架和地面之间，此时黎志从一楼楼梯口下来正在打电话，王家昌就告诉黎志楼外右侧有电话铃声，还有个人躺在那里。黎志和王家昌马上跑过去，黎志发现是刘勇以正面朝上躺在钢管架和地面之间一动不动身上也未系安全带，王家昌马上打120和110报警。约20分钟后，120急救人员和东路派出所到达现场，120急救人员马上进行现场抢救，后经抢救无效现场宣布刘勇死亡。

2024年11月26日，邢福全与死者刘勇家属达成赔偿协议并向死者刘勇家属支付赔偿金105万元人民币，事故善后赔偿工作已妥善处理。

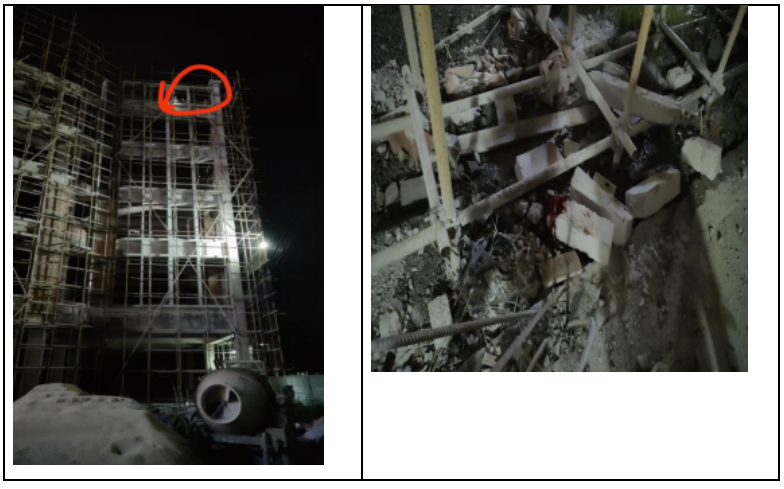

事故现场照片

（五）人员伤亡情况

本次事故共造成1人死亡。

死者情况：刘勇，男，汉族，1971年10月6日出生，身份证号码：513027197110O6****，户家庭住址：四川省巴中市巴州区平梁镇双龙村，生前系文昌市符传红自建房工人。

二、事故应急处置情况

事故接报后，文昌市人民政府立即组织应急、公安、住建、卫健等部门及东路镇政府开展应急处置工作。各部门和属地镇政府通力协作、密切配合、应急响应及时、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

三、事故直接原因

（一）直接原因：

事故直接原因是：工地未加装防坠网，工人刘勇施工作业时未系安全带，失足从五楼坠落至一楼地面，导致人员死亡。

（二）原因分析:

1.海南十一建作为施工方，施工现场混乱，施工工地未按要求加装防护网和防坠网。

2.工地配备了安全带，工人刘勇在钢管架干活时未系安全带。

3.作业工人刘勇安全生产教育和培训不到位，安全意识淡薄。

四、相关单位存在的主要问题

（一）相关单位:

海南十一建。不依法履行施工项目的法定安全生产义务，施工现场安全设施不到位，对事故负有责任。

（二）相关人员:

苏文裘、邢福全。对施工现场安全管理不到位，导致工人安全意识淡薄。

（三）相关部门:

文昌市住建局。履行行业安全监管职责不力。

（四）地方政府:

东路镇政府。对辖区自建房安全管理不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

刘勇，高处作业时未系安全带，对事故发生负有责任，鉴于刘勇在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.海南十一建，自建房施工方，不依法履行施工项目的法定安全生产义务，导致现场施工人员不具备必要的安全生产知识，员工安全意识淡薄，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款之规定，导致事故发生，对本起事故负有主要责任。建议文昌市综合行政执法局按照《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项之规定给予其行政处罚。

2.苏文裘，男，群众，41岁，海南十一建文昌市区域负责人。履行主要负责人职责不到位，对施工现场工人安全生产教育培训不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项之规定，对事故发生负有领导责任。建议文昌市综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定给予其行政处罚。

3.邢福全，男，群众，67岁，施工现场负责人。履行主要负责人职责不到位，对施工现场工人安全生产教育培训不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项之规定，对事故发生负有领导责任。建议文昌市综合行政执法局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定给予其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）各镇政府,各农(林)场，各有关部门，特别是东路镇政府、文昌市住建局要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示和重要论述精神，始终坚持安全第一、预防为主，牢固树立安全发展理念。

（二）东路镇政府、文昌市住建局要深刻吸取事故教训，要加强巡查、严格督促各施工单位落实安全生产主体责任，深入开展隐患排查治理，配齐安全设施和设备，加强从业人员安全生产教育和培训，防止类似事故再次发生。

（三）海南十一建要切实履行施工项目的安全生产主体责任。加强施工现场管理，深入开展隐患排查治理。加强从业人员安全教育培训，提升安全意识，杜绝再次发生事故。

文昌东路海南第十一建设工程有限公司“11·11”

一般高处坠落事故调查组

2025年2月7日

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】

链　接　中国政府网　海南省政府网　市人大

国家部委　省直部门　市县政府　市政府机构　各镇政府　其他

关于我们 | 网站地图 | 联系我们 | 网站支持IPV6

版权所有@文昌市人民政府办公室　中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

主办：文昌市人民政府办公室　运行维护：文昌市政府网站管理中心

琼ICP备2025063607号　政府网站标识码：4690050001　琼公网安备 46900502000106号

网站违法和不良信息举报电话：0898-63292628、0898-12345

党政机关　政府网站找错