| | | | |
|---|---|---|---|
| 索 引 号： | /202302-00034 | 信息分类： | 事故通报 |
| 内容分类： | 综合政务 | 发文日期： | 2023-02-06 |
| 发布机构： | 金安区应急局 | 生成日期： | 2023-02-06 |
| 来源单位： | 金安区应急局 | | |
| 生效时间： | | 废止时间： | |
| 名　　称： | 关于金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021.1.17”其他伤害一般生产安全事故调查报告的请示 | | |
| 文　　号： | | 关 键 词： | |

**关于金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021.1.17”其他伤害一般生产安全事故调查报告的请示**

发布时间：2023-02-06 17:55 信息来源：金安区应急局 阅读次数：3次 我要纠错 打印 【字体：大 中 小】

# 关于金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他伤害一般生产安全事故调查报告的请示

六安市金安区人民政府：

2021年1月17日下午14时30分左右，金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地发生一起生产安全事故，致一人死亡。经区政府批准，成立了双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”事故调查组。调查组通过勘察事故现场，询问相关当事人等，认定了事故性质和责任，提出了对责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及突出问题，提出了事故防范措施建议，形成了金安区双河镇农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他伤害一般生产安全事故调查报告，已经市政府安委会办公室形式审查并按照（六市安办函〔2021〕53号）文件要求对事故调查报告进行了修改，现将修改后的事故调查报告呈上，请予批复。

附件：1.金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他伤害一般生产安全事故调查报告。

2.双河镇九十铺农民自建房“2021.1.17”事故现场勘察情况说明。

3.金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他伤害一般生产安全事故技术调查报告。

4.金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他伤害一般生产安全事故管理报告。

5.金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他伤害一般生产安全事故应急处置管理报告。

6.关于金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他伤害一般生产安全事故调查处理意见的复函（六市安办函〔2021〕53号）。

六安市金安区应急管理局

2021年4月14日

附件1:

# 金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他伤害一般生产安全事故调查报告

2021年1月17日下午14时30分左右，金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地发生一起生产安全事故，致一人死亡，直接经济损失约72万元。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府232号令）规定，经区政府授权，由区应急局牵头，依法组织区住建局、区公安分局、区总工会、区人社局劳动监察大队等相关人员，并邀请区纪委监委全程参与，联合成立了双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”事故调查组。

调查组分为技术组、管理组和综合组，通过调查取证、勘察现场、查阅资料、询问相关当事人等，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施和整改建议，现将调查结果报告如下：

一、工程概况和相关单位情况

**（一）工程概况**

金安区双河镇九十铺农民集中建房项目位于九十铺小集镇街道六舒路与X-002椿大路交口处，总建筑面积1.4万平方米，总投资2031万元。该项目为1#-7#单体住宅楼，共7栋，均为框架结构，建设内容包括各楼栋的主体结构、内外装饰、室内给排水、室外铺装道路、室外照明灯工程。2019年10月份招投标成功，2020年4月份开工建设，未取得施工许可证，事故发生时1#-7#楼主体已完工，正在进行附属工程施工，计划2021年1月底交付使用。

**（二）相关单位情况**

**1.建设单位概况**

六安市金安区双河镇人民政府（以下简称双河镇政府），地址六安市金安区双河镇街道，统一社会信用代码11341402003228932U，负责人：郑**，联系电话：0564-254**98。

2020年4月，双河镇政府分工由党委委员、副镇长彭*分管安全生产、集镇建设等工作，主要负责该项目日常安全监管，镇建设所参与日常的安全生产检查工作，同时，还聘用1名非政府人员负责现场的安全生产管理工作。

**2.施工单位概况**

浙江乔兴建设集团有限公司（以下简称浙江乔兴公司），该公司成立于1996年9月6日，住所地为浙江省湖州市杨柳路，法定代表人徐**，统一社会信用代码：91330500146982764L，经营范围：建筑工程施工总承包特级、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级等。建筑业企业资质证书编号：D133032563，有效期：2021年12月31日。

2020年4月10日，浙江乔兴公司中标并与双河镇政府签订《建设工程施工合同》。4月19日，浙江乔兴公司任命李**为项目经理，实际现场项目负责人为鲍**，负责处理双河镇九十铺农民集中建房（1#-7#）项目的一切事宜，施工安全负责人张**，负责现场施工的安全生产工作，鲍**和张**均为公司挂靠人员。

**3.监理单位概况**

安徽**监理咨询有限公司（以下简称鼎立监理公司），该公司成立于2012年6月25日，住所地为安徽省合肥市肥西县派镇金寨南路，法定代表人解**，统一社会信用代码：91340123598680433S，经营范围：工程项目管理咨询，招标代理规划，工程造价，工程监理等，资质证书：E234021963-4/4，有效期：2021年3月24日。

2020年3月28日，双河镇政府与**监理公司签订了《金安区双河镇九十铺农民集中建房（1#-7#）建设工程委托监理同》。4月10日，鼎立监理公司下发了工程开工令，4月20日，任命**为该项目总监理工程师，任命许**为现场监理员，责工程质量、安全、进度、投资的控制管理等（事故发生时许佑章因个人原因已离职）。

**4.行业监管单位**

双河镇规划建设管理办公室（以下简称镇建管办），双河镇政府下设二级机构。因该项目的建设手续不完善无法监，区建管办未将其纳入行业监管范围，根据《金安区农村村民住宅建设用地管理暂行办法》的第十七条第（一）项第条规定，该项目由镇建管办负责行业监管。

二、事故死亡人员基本情况


张**，男，67岁，身份证号码：342421********7018，户籍地为安徽省六安市金安区施桥镇。2021年1月中旬经人绍到双河镇九十铺农民集中建房项目工地做临时工，未签订劳务合同，与浙江乔兴公司存在劳务关系。

三、事故发生经过和应急救援情况

***（一）事故发生经过***

2021年1月17日下午2时30分左右，双河镇九十铺农民集中建房项目工地正在进行附属工程施工，张**和2名工人正2#楼西侧的化粪池基坑内进行砌堰井作业，由于基坑内未规范设置作业人员上下的安全通道，地面坑洼不平，张永满在基坑内送水泥砂浆时，突然他脚下一绊不慎摔倒，头和脸狠狠撞到刚砌好的堰井口上，满脸是血，当场受伤。

事故现场图片

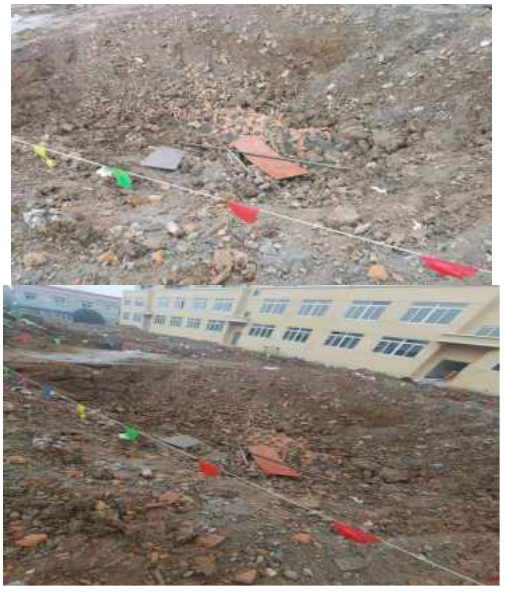

***（二）应急救援及善后处理情况***

现场人员立即组织人员进行施救.他们先是用挖掘机将堰井推到并铲出一条通道，然后用木板将伤者从基坑内抬来。随后拨打“120”并送往六安市人民医院进行救治。15时53分许，张**经抢救无效死亡。2021年1月18日，鲍**与死家属签订了《赔偿协议》，一次性赔偿72万元，善后工作已落实。

四、事故上报情况

1月17日下午15时22分，金安区双河镇人民政府向金安区应急管理局上报事故，金安区应急管理局接到报告后立即织到事故现场进行初步核实后，立即向市应急管理局上报。

五、现场勘查情况

1月22日下午，区应急局又组织区住建局、双河镇人民政府以及建设、施工、监理单位等相关工作人员对事故现场进行勘察，从技术角度分析事故发生原因，得出勘察结论。

六、事故发生原因及性质

**（一）直接原因**

基坑内未规范设置作业人员上下的安全通道，地面坑洼不平，张**在往基坑内送水泥砂浆时，由于自身安全意识不强导致不慎摔倒是该起事故发生的直接原因。

**（二）间接原因**

**1.浙江**建设集团有限公司**：一是未严格执行安全生产规章制度，施工中安全事故隐患检查不到位；二是施工中安全防范措施不到位，2#楼事故基坑未规范设置作业人员上下的安全通道；三是项目经理长期不在岗履职，以挂靠公司人员代为管理，现场管理混乱；四是是未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，劳务人员年龄偏大且未经岗前培训即上岗。

**2.安徽**监理咨询有限公司：**一是对施工单位项目经理长期不在岗履职，以挂靠公司人员代为管理的违规行为，未向建设单位和行业监管部门上报；二是对施工单位在基坑开挖作业时未规范设置作业人员上下的安全通道情况失察；三是未督促施工单位及时检查安全事故隐患；四是督促施工单位落实安全生产教育培训不到位。

**3.六安市金安区双河镇人民政府：**一是未取得施工许可证就进行项目建设，工程建设手续不完善；二是对承包单位安全生产管理不到位；三是对在建工程重视不到位，未配备专职人员进行现场监督管理。

**4.双河镇规划建设管理办公室：**一是对施工单位的安全生产违法行为未能及时制止，未及时上报区住建部门；二是对在建工程履行行业安全监管职责不力。

**（三）事故性质**

经调查组认定，双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

**（一）对有关责任人的处理建议**

1、徐**，浙江乔兴建设集团有限公司法定代表人，安全生产第一责任人。未建立、健全公司安全生产责任制，未组织制定公司安全生产管理制度，未组织制定并实施安全教育培训计划，未督促检查施工工地的安全生产工作，及时消除生产安全隐患，对此次事故的发生负有领导责任。其行为违反了《安全生产法》第五条、第十八条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项之规定，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其上一年年收入30%的罚款的行政处罚。

2、李**，浙江**建设集团有限公司项目经理，负责该项目的安全生产工作。本人长期不在岗履职，对2#楼事故基坑未规范设置作业人员上下的安全通道情况失察，未及时检查施工现场的安全生产状况，及时消除生产安全隐患，未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，对此次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.9万元的行政处罚。

3、鲍**，浙江**建设集团有限公司金安区双河镇项目负责人，负责处理双河镇九十铺农民集中建房（1#-7#）项目的一切事宜。对施工现场的安全管理不到位，对2#楼事故基坑未规范设置作业人员上下的安全通道情况失察，未及时检查施工现场的安全生产状况，及时消除生产安全隐患，未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，对此次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.9万元的行政处罚。

4、张**，浙江**建设集团有限公司金安区双河镇项目的施工安全负责人，负责现场施工的安全生产工作。对施工现场的安全管理不到位，对2#楼事故基坑未规范设置作业人员上下的安全通道情况失察，未及时检查施工现场的安全生产状况，及时消除生产安全隐患，未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，对此次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.5万元的行政处罚。

5、解**，安徽**监理咨询有限公司法定代表人。对安全生产工作重视不够，督促监理人员履职不力，未督促施工单位对劳务人员开展安全生产教育和培训，未督促检查施工单位的安全生产状况，及时消除生产安全事故隐患，对此次事故的发生负有领导责任。其行为违反了《安全生产法》第五条、第十八条第（五）项之规定，对该起事故的发生负有领导责任。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其上一年年收入30%的罚款的行政处罚。

6、陈*，安徽**监理咨询有限公司金安区双河镇项目总监理工程师。对项目现场安全施工监理不力，未督促施工单位对劳务人员开展安全生产教育和岗前培训，未检查安全生产状况，及时消除生产安全事故隐患，未督促施工单位安全生产隐患整改，对此次事故的发生负有监理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（七）项之规定，对该起事故的发生负有监理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.9万元的罚款。

7、彭*，金安区双河镇党委委员、副镇长，分管安全生产、集镇建设等工作，主要负责该项目日常安全监管。对承包单位安全生产工作管理不到位。建议其向金安区双河镇人民政府作出书面检查。

（二）**对有关责任单位的处理建议**

**1.浙江**建设集团有限公司：**一是未严格执行安全生产规章制度，施工中安全事故隐患检查不到位；二是施工中安全防范措施不到位，2#楼事故基坑未规范设置作业人员上下的安全通道；三是项目经理长期不在岗履职，以挂靠公司人员代为管理，现场管理混乱；四是是未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，劳务人员年龄偏大且未经岗前培训即上岗，对该起事故的发生负有主要责任。其行为违反了《安全生产法》第四条、第二十五条第一款，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其22万元罚款的行政处罚。

**2.安徽**监理咨询有限公司：**一是对施工单位项目经理长期不在岗履职，以挂靠公司人员代为管理的违规行为，未向建设单位和行业监管部门上报；二是对施工单位在基坑开挖作业时未规范设置作业人员上下的安全通道情况失察；三是未督促施工单位及时检查安全事故隐患；四是督促施工单位落实安全生产教育培训不到位，对该起事故的发生负有监理责任。其行为违反了《安全生产法》第四条，《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款以及《安徽省建设工程安全生产管理办法》第二十三条第（一）项、第（四）项、第（七）项之规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予22万元罚款的行政处罚。

**3.六安市金安区双河镇人民政府：**一是未取得施工许可证就进行项目建设，工程建设手续不完善；二是对承包单位安全生产管理不到位；三是对在建工程重视不到位，未配备专职人员进行现场监督管理，对事故发生负有管理责任。建议责成其向区委、区政府作出深刻书面检查。

**4.双河镇规划建设管理办公室：**一是对施工单位的安全生产违法行为未能及时制止，未及时上报区住建部门；二是对在建工程履行行业安全监管职责不力，建议责成其向金安区双河镇人民政府作出深刻书面检查。

八、事故防范和整改措施

（一）金安区双河镇人民政府，要加强对承包单位安全生产监督管理，督促各单位要严格履行安全生产职责。同时，建设单位要完善工程建设手续。

（二）浙江**建设集团有限公司，要深刻吸取事故教训，认真落实安全生产企业主体责任，要加强安全管理人员配备，落实隐患排查治理责任，制定并落实施工安全防范措施，加强员工的安全生产教育培训，提高安全作业意识。同时，要严格落实自身安全生产职责，对于发现存在的安全事故隐患，要立即整改，确保施工安全。

（三）安徽**监理咨询有限公司，要认真履行监理职责，对施工现场加强监督管理，及时开展安全生产检查、督查，对于发现存在的安全事故隐患，要督促施工单位立即整改；情况严重的，要责令施工单位停工整改。

（四）双河镇规划建设管理办公室，对在建工程加强行业监管力度，积极开展打非治违专项行动，及时查处制止违法建设行为。

附件2：

双河镇九十铺农民自建房“2021.1.17”
事故现场勘察情况说明

根据六安市金安区人民政府办公室《关于成立双河镇九十铺农民集体建房项目“2021.1.17”坍塌事故调查组》的通知的要求，于2021年1月21日下午，由区应急局组织区住建局、双河镇人民政府以及农民自建房的建设、施工、监理单位等相关工作人员对事故现场，2#楼西侧配套施工的化粪池基坑进行实地勘察。经现场勘察该基坑平面上口南北方向尺寸约8米×5米，下口尺寸深度约4米×2米，深度约1.7米，放坡系数能满足《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）规范要求；基坑坡顶位置处未见堆载物，基坑壁四周未见塌方现象；基坑深度虽未达到2m，需要施工人员在基坑内施工作业，应按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）规范设置作业人员上下的安全通道。

附：现场图片二张

勘察人：张琪 [illegible]

2021 年01月22日

附件3：

# 金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他伤害事故技术调查报告

金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他事故调查组依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府232号令）规定成立，设置了技术组，负责事故现场勘察，搜集事故现场相关证据，指导相关技术鉴定和检验检测工作，对事故发生机理进行分析、论证、验证和认定，查明事故直接原因和技术方面的间接原因，认定事故直接经济损失，提出对事故性质认定的初步意见和事故预防的技术性针对性措施。

一、基本情况

**（一）项目概况**

金安区双河镇九十铺农民集中建房项目位于九十铺小集镇街道六舒路与X-002椿大路交口处，总建筑面积1.4万平方米，总投资2031万元。该项目为1#-7#单体住宅楼，共7栋，均为框架结构，建设内容包括各楼栋的主体结构、内外装饰、室内给排水、室外铺装道路、室外照明灯工程。2019年10月份招投标成功，2020年4月份开工建设，未取得施工许可证，事故发生时1#-7#楼主体已完工，正在进行附属工程施工，计划2021年1月底交付使用。

**（二）事故相关单位情况**

**1.建设单位概况：**六安市金安区双河镇人民政府，地址六安市金安区双河镇街道，统一社会信用代码11341402003228932U，负责人：郑**，联系电话：0564-254**98。

**2.施工单位概况：**浙江**建设集团有限公司，该公司成立于1996年9月6日，住所地为浙江省湖州市**路，法定代表人徐**，统一社会信用代码：91330500146982764L，经营范围：建筑工程施工总承包特级、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级等。建筑业企业资质证书编号：D133032563，有效期：2021年12月31日。

**3.监理单位概况：**安徽**监理咨询有限公司。该公司成立于2012年6月25日，住所地为安徽省合肥市肥西县上派镇塞南路环球世，法定代表人解**，统一社会信用代：913401235986804335，经营范围：工程项目管理咨询，招标代理、规划，工程造价，工程监理等，资质证书：E234021963-4/4，有效期：2021年3月24日。

**4.行业监管单位：**双河镇规划建设管理办公室，双河镇政府下设二级机构，因该项目的建设手续不完善无法报监，住建管办未将其纳入行业监管范围，根据《金安区农村村民住宅建设用地管理暂行办法》的第十七条第（一）项第6条规定，该项目由镇建管办负责行业监管。

**（三）天气情况**

事故当天天气正常，多云，无降雨，无大风、温度10度左右。

**（四）事故地点情况。**

事故地点位于金安区双河镇九十铺农民集中建房项目位于九十铺小集镇街道六舒路与X-002椿大路交口处。

二、事故发生经过、报告和应急救援情况

**（一）事故发生经过**

2021年1月17日下午14时30分左右，双河镇九十铺农民集中建房项目工地正在进行附属工程施工，张**和2名工人正在2#楼西侧的化粪池基坑内进行砌堰井作业，由于基坑内未规范设置作业人员上下的安全通道，地面坑洼不平，张**在往基坑内送水泥砂浆时，突然他脚下一绊不慎摔倒，头和脸狠狠撞到刚砌好的堰井口上，满脸是血，当场受伤。

**（二）现场勘查及检验鉴定情况**

**1.现场勘查情况。**

事故地点位于2#楼西侧配套施工的化粪池基坑，经现场勘察该基坑平面上口南北方向尺寸约8米×5米，下口尺寸深度约4米×2米，深度约1.7米，放坡系数能满足《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）规范要求；基坑坡顶位置处未见堆载物，基坑壁四周未见塌方现象；基坑深度虽未达到2m，需要施工人员在基坑内施工作业，应按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）规范设置作业人员上下的安全通道。（附事故现场勘查照片）。

**（三）事故伤亡情况**

事故死亡1人，无其他伤亡。

**（四）事故报告**

1月17日下午15时22分，金安区双河镇人民政府向金安区应急管理局上报事故，金安区应急管理局接到报告后立即组织到事故现场进行初步核实后，立即向市应急管理局上报。

**（五）应急救援情况**

事故发生后，现场人员立即组织人员进行施救，他们先是用挖掘机将堰井推到并铲出一条通道，然后用木板将伤者基坑内抬上来。随后连忙拨打“120”并送往六安市人民医院进行救治。15时53分许，张**经抢救无效死亡。

**（六）善后处理情况**

2021年1月18日，鲍**与死者家属签订了《赔偿协议》，一次性赔偿72万元，善后工作已落实。

**（七）事故直接经济损失**

事故直接经济损失约72万元。

三、事故发生的原因和性质

**（一）事故的直接原因**

基坑内未规范设置作业人员上下的安全通道，地面坑洼不平，张**在往基坑内送水泥砂浆时，由于自身安全意识不导致不慎摔倒是该起事故发生的直接原因。

**（二）事故的间接原因**

**1.浙江**建设集团有限公司**：一是未严格执行安全生产规章制度，施工中安全事故隐患检查不到位；二是施工中安防范措施不到位，2#楼事故基坑未规范设置作业人员上下的安全通道；三是项目经理长期不在岗履职，以挂靠公司人员为管理，现场管理混乱；四是是未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，劳务人员年龄偏大且未经岗前培训即岗。

**2.安徽**监理咨询有限公司：**一是对施工单位项目经理长期不在岗履职，以挂靠公司人员代为管理的违规行为，未建设单位和行业监管部门上报；二是对施工单位在基坑开挖作业时未规范设置作业人员上下的安全通道情况失察；三是督促施工单位及时检查安全事故隐患；四是督促施工单位落实安全生产教育培训不到位。

**3.六安市金安区双河镇人民政府：**一是未取得施工许可证就进行项目建设，工程建设手续不完善；二是对承包单位全生产管理不到位；三是对在建工程重视不到位，未配备专职人员进行现场监督管理。

**4.双河镇规划建设管理办公室：**一是对施工单位的安全生产违法行为未能及时制止，未及时上报区住建部门；二是在建工程履行行业安全监管职责不力。

**（三）事故性质**

从技术的角度分析认定，双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他伤害事故是一起一般生产安全任事故。

四、事故防范措施和建议

（一）金安区双河镇人民政府，要加强对承包单位安全生产监督管理，督促各单位要严格履行安全生产职责。同时，建设单位要完善工程建设手续。

（二）浙江**建设集团有限公司，要深刻吸取事故教训，认真落实安全生产企业主体责任，要加强安全管理人员配备，落实隐患排查治理责任，制定并落实施工安全防范措施，加强员工的安全生产教育培训，提高安全作业意识。同时，要严格落实自身安全生产职责，对于发现存在的安全事故隐患，要立即整改，确保施工安全。

（三）安徽**监理咨询有限公司，要认真履行监理职责，对施工现场加强监督管理，及时开展安全生产检查、督查，对于发现存在的安全事故隐患，要督促施工单位立即整改；情况严重的，要责令施工单位停工整改。

（四）双河镇规划建设管理办公室，对在建工程加强行业监管力度，积极开展打非治违专项行动，及时查处制止违建设行为。

## 金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地
## “2021·1·17”其他伤害事故调查技术组成员签名表

时间:　　地点:

| 调查组职务 | 姓　名 | 单位及职称 | 签　名 |
|---|---|---|---|
| 技术组成员 | 王俊 | 区应急局政策法规股副股长 | 王俊 |
| | 张谟 | 区住建局质安站站长 | 张谟 |
| | | | |

附件

**建房项目工地**
**故管理报告**

金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他事故调查组依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府232号令）规定成立，设置了管理组，负责查明事故发生企业及相关单位的基本情况、相关管理部门职责及其工作人员、岗位人员履行职责情况；查明事故涉及的地方政府安全责任落实情况和监管部门监管执法职责落实情况；查明相关单位和人员负有事故责任的事实；针对事故暴露出的管理方面的问题，提出整改建议和防范措施。

一、事故基本情况

**（一）事故单位基本情况**

**1.建设单位概况：**六安市金安区双河镇人民政府，地址六安市金安区双河镇街道，统一社会信用代码113414020003228932U，负责人：郑**，联系电话：0564-254**98。

**2.施工单位概况：**浙江**建设集团有限公司，该公司成立于1996年9月6日，住所地为浙江省湖州市杨树路，法定代表人徐钱*，统一社会信用代码：91330500146982764L，经营范围：建筑工程施工总承包特级、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级等。建筑业企业资质证书编号：D133032563，有效期：2021年12月31日。

**3.监理单位概况：**安徽**监理咨询有限公司。该公司成立于2012年6月25日，住所地为安徽省合肥市肥西县上派镇寨南路环球世，法定代表人解**，统一社会信用代：913401235986804335，经营范围：工程项目管理咨询，招标代理、规划，工程造价，工程监理等，资质证书：E234021963-4/4，有效期：2021年3月24日。

**4.行业监管单位：**双河镇规划建设管理办公室，双河镇政府下设二级机构，因该项目的建设手续不完善无法报监，住建管办未将其纳入行业监管范围，根据《金安区农村村民住宅建设用地管理暂行办法》的第十七条第（一）项第6条规定，该项目由镇建管办负责行业监管。

**（二）事故发生经过**

2021年1月17日下午14时30分左右，双河镇九十铺农民集中建房项目工地正在进行附属工程施工，张**和2名工人正在2#楼西侧的化粪池基坑内进行砌堰井作业，由于基坑内未规范设置作业人员上下的安全通道，地面坑洼不平，张**在往基坑内送水泥砂浆时，突然他脚下一绊不慎摔倒，头和脸狠狠撞到刚砌好的堰井口上，满脸是血，当场受伤。

二、安全生产管理方面存在的问题

**1.浙江**建设集团有限公司**：一是未严格执行安全生产规章制度，施工中安全事故隐患检查不到位；二是施工中安全防范措施不到位，2#楼事故基坑未规范设置作业人员上下的安全通道；三是项目经理长期不在岗履职，以挂靠公司人员代为管理，现场管理混乱；四是是未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，劳务人员年龄偏大且未经岗前培训即上岗。

**2.安徽**监理咨询有限公司：**一是对施工单位项目经理长期不在岗履职，以挂靠公司人员代为管理的违规行为，未建设单位和行业监管部门上报；二是对施工单位在基坑开挖作业时未规范设置作业人员上下的安全通道情况失察；三是督促施工单位及时检查安全事故隐患；四是督促施工单位落实安全生产教育培训不到位。

**3.六安市金安区双河镇人民政府：**一是未取得施工许可证就进行项目建设，工程建设手续不完善；二是对承包单位全生产管理不到位；三是对在建工程重视不到位，未配备专职人员进行现场监督管理。

**4.双河镇规划建设管理办公室：**一是对施工单位的安全生产违法行为未能及时制止，未及时上报区住建部门；二是在建工程履行行业安全监管职责不力。

三、事故间接原因和性质

**（一）事故间接原因**

一是安全管理制度不健全，二是安全隐患排查、整治不到位，三是安全管理人员缺位履职不到位，四是安全教育培训不到位。

**（二）事故性质**

经调查认定，双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021•1•17”其他伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

**（一）对有关责任人的处理建议（7个）**

1、徐**，浙江乔兴建设集团有限公司法定代表人，安全生产第一责任人。未建立、健全公司安全生产责任制，未组织制定公司安全生产管理制度，未组织制定并实施安全教育培训计划，未督促检查施工工地的安全生产工作，及时消除生产安全隐患，对此次事故的发生负有领导责任。其行为违反了《安全生产法》第五条、第十八条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项之规定，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其上一年年收入30%的罚款的行政处罚。

2、李**，浙江乔兴建设集团有限公司项目经理，负责该项目的安全生产工作。本人长期不在岗履职，对2#楼事故基坑未规范设置作业人员上下的安全通道情况失察，未及时检查施工现场的安全生产状况，及时消除生产安全隐患，未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，对此次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.9万元的行政处罚。

3、鲍**，浙江乔兴建设集团有限公司金安区双河镇项目负责人，负责处理双河镇九十铺农民集中建房（1#-7#）项目的一切事宜。对施工现场的安全管理不到位，对2#楼事故基坑未规范设置作业人员上下的安全通道情况失察，未及时检查施工现场的安全生产状况，及时消除生产安全隐患，未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，对此次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.9万元的行政处罚。

4、张**，浙江乔兴建设集团有限公司金安区双河镇项目的施工安全负责人，负责现场施工的安全生产工作。对施工现场的安全管理不到位，对2#楼事故基坑未规范设置作业人员上下的安全通道情况失察，未及时检查施工现场的安全生产状况，及时消除生产安全隐患，未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，对此次事故的发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（六）项之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.5万元的行政处罚。

5、解**，安徽鼎立监理咨询有限公司法定代表人。对安全生产工作重视不够，督促监理人员履职不力，未督促施工单位对劳务人员开展安全生产教育和培训，未督促检查施工单位的安全生产状况，及时消除生产安全事故隐患，对此次事故的发生负有领导责任。其行为违反了《安全生产法》第五条、第十八条第（五）项之规定，对该起事故的发生负有领导责任。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其上一年年收入30%的罚款的行政处罚。

6、陈*，安徽鼎立监理咨询有限公司金安区双河镇项目总监理工程师。对项目现场安全施工监理不力，未督促施工单位对劳务人员开展安全生产教育和岗前培训，未检查安全生产状况，及时消除生产安全事故隐患，未督促施工单位安全生产隐患整改，对此次事故的发生负有监理责任。其行为违反了《安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项、第（七）项之规定，对该起事故的发生负有监理责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其警告并处0.9万元的罚款。

7、彭*，金安区双河镇党委委员、副镇长，分管安全生产、集镇建设等工作，主要负责该项目日常安全监管。对承包单位安全生产工作管理不到位。建议其向金安区双河镇人民政府作出书面检查。

（三）对有关责任单位的处理建议

**1.浙江**建设集团有限公司：**一是未严格执行安全生产规章制度，施工中安全事故隐患检查不到位；二是施工中安全防范措施不到位，2#楼事故基坑未规范设置作业人员上下的安全通道；三是项目经理长期不在岗履职，以挂靠公司人员代为管理，现场管理混乱；四是是未组织对劳务人员的安全生产教育和岗前培训，劳务人员年龄偏大且未经岗前培训即上岗，对该起事故的发生负有主要责任。其行为违反了《安全生产法》第四条、第二十五条第一款，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其22万元罚款的行政处罚。

**2.安徽**监理咨询有限公司：**一是对施工单位项目经理长期不在岗履职，以挂靠公司人员代为管理的违规行为，未向建设单位和行业监管部门上报；二是对施工单位在基坑开挖作业时未规范设置作业人员上下的安全通道情况失察；三是未督促施工单位及时检查安全事故隐患；四是督促施工单位落实安全生产教育培训不到位，对该起事故的发生负有监理责任。其行为违反了《安全生产法》第四条，《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款以及《安徽省建设工程安全生产管理办法》第二十三条第（一）项、第（四）项、第（七）项之规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予22万元罚款的行政处罚。

**3.六安市金安区双河镇人民政府：**一是未取得施工许可证就进行项目建设，工程建设手续不完善；二是对承包单位安全生产管理不到位；三是对在建工程重视不到位，未配备专职人员进行现场监督管理，对事故发生负有管理责任。建议责成其向区委、区政府作出深刻书面检查。

**4.双河镇规划建设管理办公室：**一是对施工单位的安全生产违法行为未能及时制止，未及时上报区住建部门；二是对在建工程履行行业安全监管职责不力，建议责成其向金安区双河镇人民政府作出深刻书面检查。

五、事故防范措施和建议

（一）金安区双河镇人民政府，要加强对承包单位安全生产监督管理，督促各单位要严格履行安全生产职责。同时，建设单位要完善工程建设手续。

（二）浙江**建设集团有限公司，要深刻吸取事故教训，认真落实安全生产企业主体责任，要加强安全管理人员配备，落实隐患排查治理责任，制定并落实施工安全防范措施，加强员工的安全生产教育培训，提高安全作业意识。同时，要严格落实自身安全生产职责，对于发现存在的安全事故隐患，要立即整改，确保施工安全。

（三）安徽**监理咨询有限公司，要认真履行监理职责，对施工现场加强监督管理，及时开展安全生产检查、督查，对于发现存在的安全事故隐患，要督促施工单位立即整改；情况严重的，要责令施工单位停工整改。

（四）双河镇规划建设管理办公室，对在建工程加强行业监管力度，积极开展打非治违专项行动，及时查处制止违法建设行为。

# 金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地
# “2021·1·17”其他伤害事故调查管理组成员签名表

时间:　　地点:

| 调查组职务 | 姓　名 | 单位及职务 | 签　名 |
|---|---|---|---|
| 管理组成员 | 王亲 | 区应急局调查评估和统计股股长 | 王亲 |
| | 王孙申 | 区应急局调查评估和统计股工作人员 | 王孙申 |
| | 熊辉 | 区人社局劳动监察大队副大队长 | 熊辉 |
| | 方飞 | 区人社局劳动监察大队工作人员 | 方飞 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

附件5:

# 金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地
# “2021·1·17”其他伤害事故应急
# 处置评估报告

金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他伤害事故调查组根据《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》（安委〔2013〕8号）和《国家安全监管总局办公厅关于印发<生产安全事故应急处置评估暂行办法>的通知》（安监总厅应急〔2014〕95号）规定，设置了应急评估组，负责对事发地政府、事故单位应急处置情况进行评估。应急评估组通过现场勘查、查阅文档、问询人员等，完成了事故应急救援评估工作，形成了应急处置评估报告。

## 一、事故基本情况

2021年1月17日下午14时30分左右，双河镇九十铺农民集中建房项目工地正在进行附属工程施工，张**和2名工人正在2#楼西侧的化粪池基坑内进行砌堰井作业，由于基坑内未规范设置作业人员上下的安全通道，地面坑洼不平，张永满在往基坑内送水泥砂浆时，突然他脚下一绊不慎摔倒，头和脸狠狠撞到刚砌好的堰井口上，满脸是血，当场受伤。

## 二、事故应急响应情况

现场人员立即组织人员进行施救.他们先是用挖掘机将堰井推到并铲出一条通道，然后用木板将伤者从基坑内抬上来。随后拨打“120”并送往六安市人民医院进行救治。

1月17日下午15时22分，金安区应急管理局接到双河镇电话报告后，立即组织事故调查相关人员第一时间赶赴事故现场，组织现场勘查、善后处置、事故调查等工作。

## 三、现场管理和信息发布情况

**（一）现场管理情况。**事故发生后，双河镇派出所公安、金安区应急局应急及时赶到现场，对事故现场进行保护，设置警戒线，禁止人员入内，维护现场秩序，为后续事故调查提供原始现场。

**（二）信息发布情况。**事故发生后，根据初步调查的最新情况，金安区政府和金安区应急局在市微信公众号等媒体发布事故情况通报，舆情平稳。

四、事故善后处置情况

2021年1月18日，鲍**与死者家属签订了《赔偿协议》，一次性赔偿72万元，善后工作已落实。

五、相关工作建议

**（一）规范事故信息报告工作。**相关单位和人员要进一步规范事故信息报告工作，在接到事故信息后，除第一时间组织救援外，要立即向主管单位、属地应急部门和地方政府报告，以便地方政府和相关部门调配更多力量投入救援工作，尽大程度减少事故损失。

**（二）加强建筑施工企业安全管理。**要深刻吸取事故教训，认真落实安全生产企业主体责任，要加强安全管理人员配备，落实隐患排查治理责任，制定并落实施工安全防范措施；加强员工的安全生产教育培训，提高安全作业意识。

**（三）完善应急预案并加强演练。**要健全完善应急预案，组织开展联动应急演练，提高处置突发事件的实战能力。

**金安区双河镇九十铺农民集中建房项目工地“2021·1·17”其他伤害事故应急处置评估组成员签名表**

时间:　　地点:

| 调查组职务 | 姓　名 | 单位及职务 | 签　名 |
|---|---|---|---|
| 应急估组成员 | 张显准 | 区应急局副局长 | 张显准 |
| | 朱文斌 | 区纪委监委派驻监察组组长 | 朱文斌 |
| | 蒲文俊 | 区总工会副主席 | 蒲文俊 |

主办：六安市金安区人民政府办公室 承办：金安区电子政务管理中心
地址：金安区政府行政中心B36室
邮编：237000 运维电话：0564-3268803 传真：0564-3261636
网站标识码：3415020051 皖ICP备08006429号-1 皖公网安备 34150102000026号 本站已支持IPV6访问
适老化
无障碍服务