[索 引 号]	11500232MB1510037U/2024-00054	[发文字号]	
[主题分类]	安全生产监管	[体裁分类]	行政监管
[成文日期]	2024-12-09	[发布日期]	2024-12-09
[发布机构]	武隆区应急局	[有 效 性]	有效

G69银白高速公路重庆武隆段“1•18”一般道路交通事故调查

日期：2024-12-09　来源：武隆区应急局　　字体：【 默

2024年1月18日2时23分许，G69银百高速公路（重庆段）武隆区境内上行方向1329KM+663M发生一起道路交通事故，造成1人

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》等有关法
应急管理局牵头，区政府办公室、区总工会、市公安局交巡警总队、市交通执法总队、渝中区应急管理局、长寿区应急管理局等部门（单
重庆武隆段“1·18”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，同时邀请区纪委监委机关、区检察院派员参与

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了
亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

事故调查组经调查认定，G69银白高速公路重庆武隆段“1·18”一般道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.渝D5***9，车辆品牌为解放牌；车辆型号50000018775764；车辆类型重型仓栅式货车；核定载质量9900KG；发动机
LFN******06；车辆所有人重庆伟伦运输有限公司；车辆实际所有人重庆市沃铭市政管道设施有限公司；登记住址重庆市渝中区华福巷47
10-26；保险公司天安财产保险股份有限公司；交强险凭证号6515030088120230002286；检验有效期至2024年10月31日。车无被盗抢
法律法规规定。

2.渝DC***1，车辆品牌为东风牌DFH42509；车辆型号50000023568162；车辆类型重型半挂牵引车；准牵引总质量40000KG；发
LGA******54；车辆所有人重庆佰家汇物流有限公司；车辆实际所有人王某；登记住址重庆市长寿区渡舟街道泰山大道99号附5号3-61；
公司中华联合财产保险股份有限公司；交强险凭证号0123502701120332000369；检验有效期至2024年09月30日。该车无被盗抢记录
法规规定。

3.渝D***9挂，车辆品牌为华岳兴牌FNZ9400TJZ；车辆型号50000023585074；车辆类型重型集装箱半挂车；核定载质量34000K
LA9******54；车辆所有人重庆佰家汇物流有限公司；登记住址重庆市长寿区渡舟街道泰山大道99号附5号3-61；初次登记日期2023-09-
无；检验有效期至2024年09月30日。该车无被盗抢记录，注册登记、审验符合有关法律法规规定。

（二）事故车辆驾驶人情况

1.吴某某，男，37岁，汉族，身份证号500******16，户籍登记地址重庆市江津区人；渝D5***9号重型仓栅式货车驾驶人。准驾车型
月07日至长期；持有中华人民共和国道路交通从业人员从业资格证；类别J-货运。

2.杨某某，男，42岁，汉族，身份证号　　；渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车驾
准驾车型由D变动为A2D；驾驶证有效期止　　人民共和国道路交通从业人员从业资格证；类别J-
W押运J巡游出租（主城区）。

（三）事故相关单位情况

1.重庆伟伦运输有限公司（以下简称　　式货车车属单位。注册日期2011年7月29日；注册
二层；企业类型有限责任公司（自然人独资　　整；经营范围普通货运（按许可证核定期限及范围
座及以下）等；具有货运资质。

2.重庆佰家汇物流有限公司（以下简称“佰家汇物流公司”），系渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车车属单位。注册日期20
长寿区渡舟街道泰山大道99号附5号3-61；企业类型有限责任公司（自然人独资）；法定代表人余陵波；注册资本伍拾万元整；经营范围
等；具有货运资质。

（四）车辆挂靠合同概况

1.渝D5***9号重型仓栅式货车挂靠合同。2018年11月2日，重庆市沃铭市政管道设施有限公司（以下简称“沃铭市政公司”）与重庆
务合同》，约定沃铭市政公司将所属车辆渝D5***9号重型仓栅式货车挂靠重庆伟伦运输公司，挂靠期限为车辆转户或报废为止，车辆产权
所有权和经营权，重庆伟伦运输公司负责车辆保险、审车、审证及驾驶员的教育培训等工作。

2.渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车挂靠合同。2023年9月14日，自然人王某与重庆佰家汇物流公司签订《车辆服务合同》
D***9挂）号重型半挂牵引车挂靠重庆佰家汇物流公司，挂靠期限为车辆转户或报废为止，车辆产权属于王某，独立享有该车的控制权、
佰家汇物流公司对车辆的审验、营运证审验、路检、路查、代购车辆保险、车险索赔、安全知识培训工作服务。

（五）涉事现场道路及环境情况

事故现场位于东经107°23′37″，北纬29°30′23″全封闭的G69银百高速公路上行方向1329KM+663M处路段，事发时为夜间，天气
好。事发路段为缓上坡路段，无灯光照明，道路线型直道，沥青砼路面，两条行车道，行车道宽度均为3.75米，一条应急停车道，宽度
米。该路段小客车除外最高限速80km/h，最低限速为60km/h。该路段不属于事故黑点和多发路段，道路交通安全管理职责由重庆市公安
三支队武隆大队（以下简称“武隆大队”）履行。

（六）事故发生经过

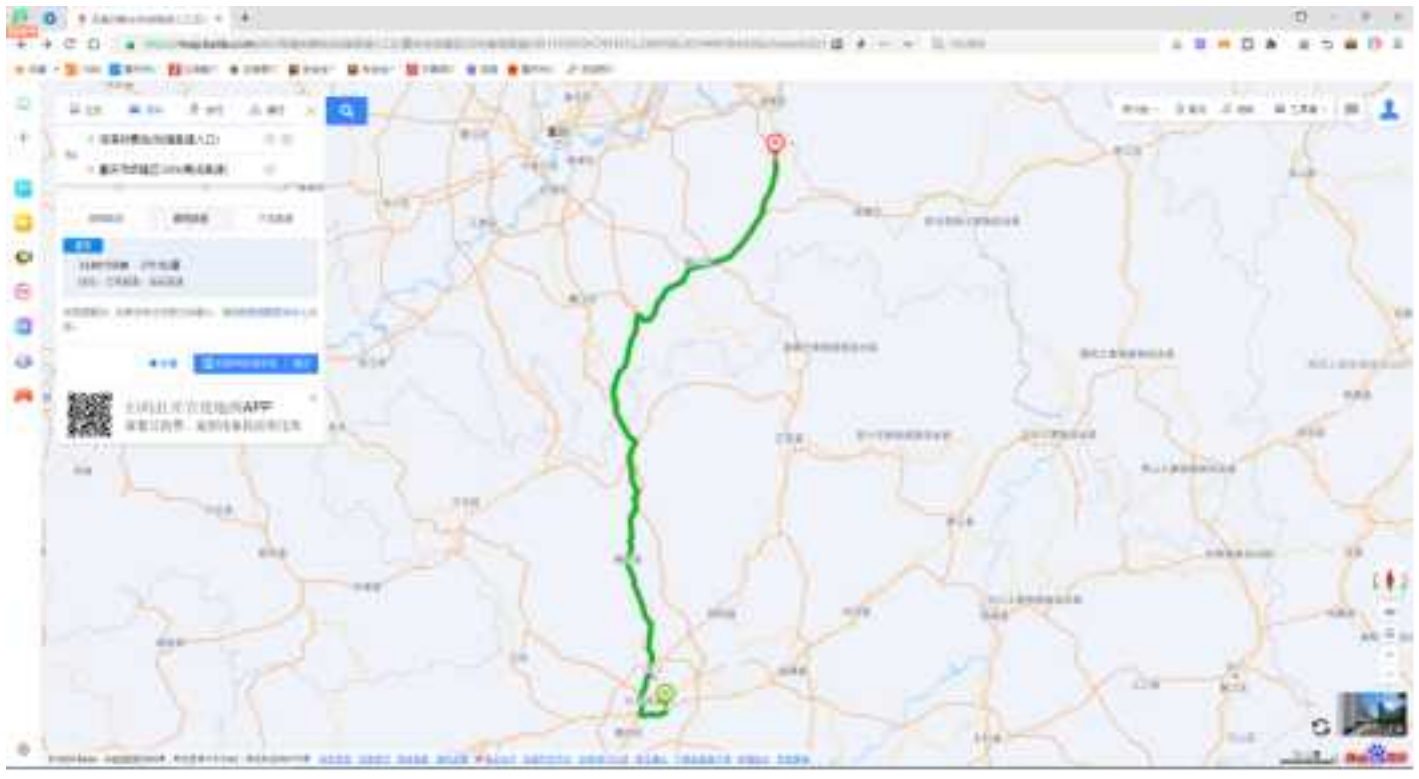

2024年1月17日19时51分许，杨某某驾驶渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车装载矿石从贵州省深溪收费站上道前往重庆涪陵下
重型半挂牵引车出行轨迹见图1）。

图1

1月17日23时59分，吴某某驾驶渝D5***9号重型仓栅式货车，在彭水县重百超市（彭水店）下完货后出发返回重庆，经彭水西收费站
河口立交转G69银百高速公路往涪陵方向行驶（渝D5***9号重型仓栅式货车出行轨迹见图2）。

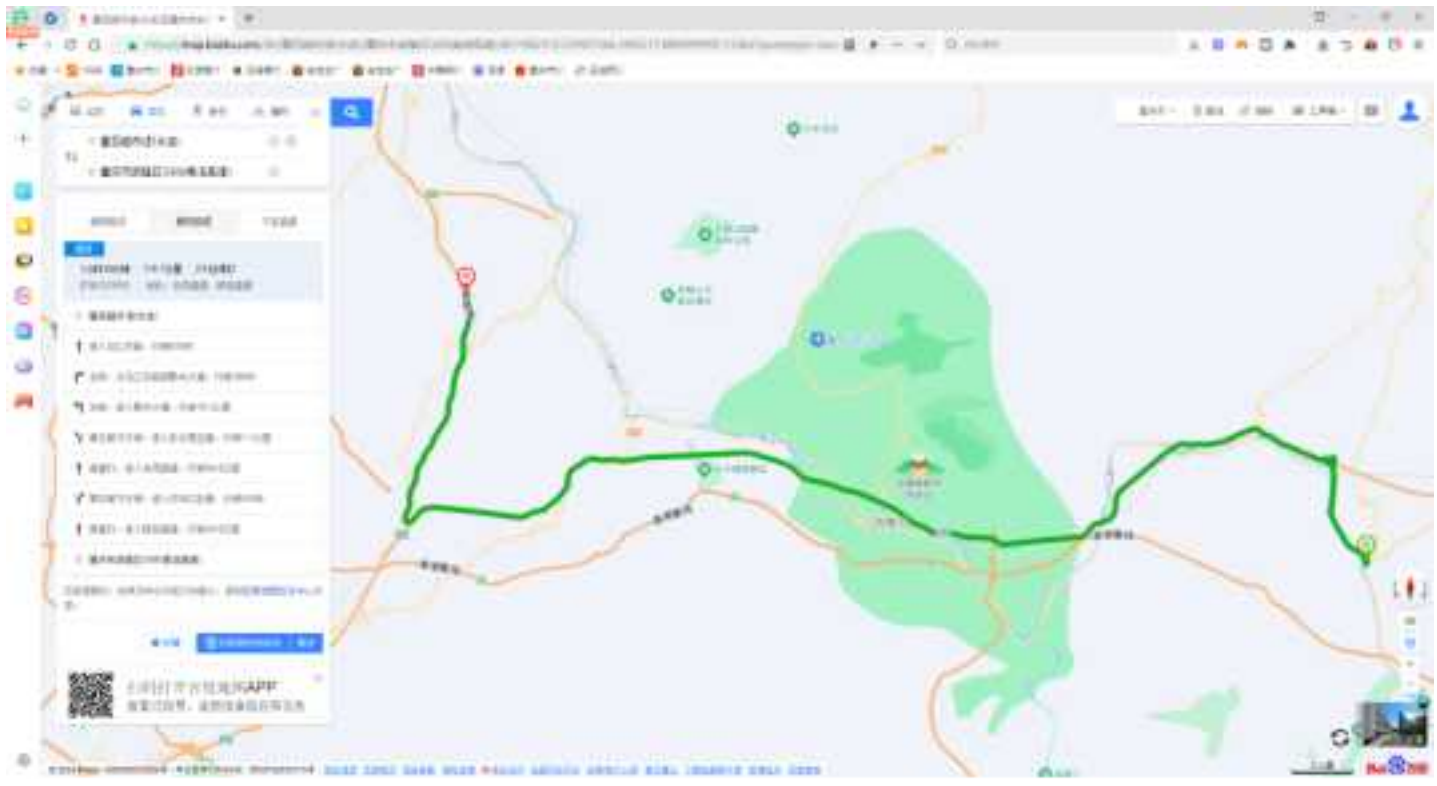

图2

1月18日2时许，杨某某驾驶渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车进入G69南涪高速公路双河口立交路段行驶。

1月18日2时23分许，吴某某驾驶渝D5***9号重型仓栅式货车行驶至武隆区G69银百高速公路上行方向1329KM+663M处右侧行车道
D***9挂）号重型半挂牵引车发生同车道追尾碰撞，造成吴某某受伤，经120抢救无效死亡。

（七）检验鉴定情况

1．医学检验鉴定

（1）重庆市正港司法鉴定中心渝正港【2024】法（病理）鉴字第15号的鉴定书意见：吴某某的死亡原因系颅脑损伤死亡。

（2）重庆市正港司法鉴定中心【2024】毒鉴字第108号、重庆市正港司法鉴定中心【2024】乙醇鉴字第109号司法鉴定意见书意见
酰吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮、乙醇。

2．车辆技术检验鉴定

打开微信扫描二维码分享
×

（1）重庆市安心司法鉴定中心出具的 心鉴【2024】车速鉴字第52号司法鉴定意见书意见
在事故发生前该车刮水器装置及行驶、传 中右侧远光灯未能满足GB7258-2017《机动车运行
求，事发时渝D5***9号重型仓栅式货车的

（2）重庆市安心司法鉴定中心出具的 心鉴【2024】车速鉴字第51号司法鉴定意见书意见
反光标识、后下部防护装置和刮水器装置 发时渝DC***1号重型半挂牵引车牵引渝D***9挂号
为28Km/h。

3．事故责任认定

重庆市公安局交通巡逻警察总队高速公路第三支队武隆大队道路交通事故认定书（第509300120240000005号）认定：渝D5***9号
担本次道路交通事故主要责任；渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车驾驶人杨某某承担本次道路交通事故次要责任。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成渝D5***9号重型仓栅式货车驾驶人吴某某死亡，渝D5***9号重型仓栅式货车及渝DC***1（渝D***9挂）号重型半
126.765万元。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年1月18日2时37分许，武隆大队路面巡逻人员接支队指挥室调度称G69银百高速公路武隆往涪陵方向1329KM附近发生交
AE760警立即从白云救援站前往事发路段查看，于2时53分许在G69银百高速公路上行方向1329KM+663M处路段发现事故车辆并立即对
卫生、消防等相关单位部门开展应急救援处置工作，并及时收集上报事故情况，同时对事故现场进行勘查调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，重庆市公安局交通巡逻警察总队高速公路第三支队领导带队赶赴现场积极开展现场救援，勘查、调查取证，交通管控
分，武隆大队接警后立即出警；2时53分，武隆大队到达事故现场，对现场进行管控并立即对受伤人员开展救援，同时启动事故现场勘查
施救；3时20分，武隆大队值班领导到达现场；3时45分，消防到达现场救援；4时10分，武隆大队带班领导到达现场；4时16分，现场勘
运输综合行政执法总队高速公路第四支队三大队（以下简称“三大队”）相关执法人员到达现场开展勘验处置工作；4时42分，武隆区殡
体送往武隆区殡仪馆；5时50分，现场清扫完毕，事故现场通行恢复正常。

（三）医疗救治及善后情况

2024年1月23日，重庆市正港司法鉴定中心司法鉴定意见书出具尸体检验报告，鉴定意见为“吴某某的死亡原因系交通事故致颅脑损
渝D5***9号重型仓栅式货车实际所有人王晓兵先期垫付损害赔偿费用7万元，渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车实际所有人王某
日，武隆大队向吴某某家属送达尸体处理通知书。目前，善后赔偿已完成，死者遗体已安葬。

（四）事故应急及评估处置

事故发生后，重庆市公安局交通巡逻警察总队高速公路第三支队、重庆市交通运输综合行政执法总队高速公路第四支队、卫生、消防
有序开展应急处置工作，事故得到有效控制，无次生事故和重大舆情发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因

结合重庆市公安局交通巡逻警察总队高速公路第三支队武隆大队道路交通事故认定书（第509300120240000005号），经调查组综
栅式货车驾驶人吴某某未按规定与前车保持必要的安全距离[[1]]且操作不当是造成本次道路交通事故的直接原因。

（二）间接原因

1．吴某某驾驶机件不符合技术标准[[2]]（右侧远光灯失效）的机动车是导致本次事故间接原因之一。

2．渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车驾驶人杨某某驾驶机动车在高速公路上低速行驶是导致本次事故的间接原因之一。

四、调查发现其他问题

1．重庆伟伦运输公司，渝D5***9号重型仓栅式货车车属单位，事故调查组结合该公司的日常经营管理情况，对所属车辆日常检查，
辆GPS定位系统管理，运输证审核等方面进行调查，未发现其与事故有因果关系的违法违规行为。但调查中发现重庆伟伦运输公司督促驾
查不到位，致使驾驶员未能及时发现并消除渝D5***9号重型仓栅式货车右侧远光灯失效的违法行为。

2．重庆佰家汇物流公司，渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车车属单位，事故调查组结合该公司的日常经营管理情况，对所
日常教育培训，车辆GPS定位系统管理，运输证审核等方面进行调查，但调查中发现重庆佰家汇物流公司未及时发现挂靠在本公司渝DC**
引车严重超限运输的违法行为和王某偷逃通行费等违法犯罪行为。

3．王某，渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车实际所有人，多次利用其他车辆ETC的OBU设备偷逃通行费并逃避安全监管，
公路后交由他人驾驶。

五、有关监管单位履职情况

（一）重庆市公安局交通巡逻警察总队高速公路第三支队

武隆大队负责本辖区内交通警情派发、警令下达、警情处置、警情反馈，先期处置非交通类重大警情等工作。2023年11月至2024年
车精准查缉统一行动”“2023年冬季整治第二波次集中统一行动”“2024年第一波次集中统一行动”“全市公安机关治安巡查宣防集中
岁末年初交通事故预防“八条硬措施”实施细则》《关于做好2024年元旦节期间道路道路交通安全管理工作的通知》《2024年春运交
神；印发冬季道路交通安全整治行动研判专刊4期；开展“一路三方”安全隐患排查现场办公会10次；在开展各类行动期间，共计查处
起。

综上，事故调查组在调查中未发现重庆市公安局交通巡逻警察总队高速公路第三支队及相关人员存在失职渎职行为，建议在本次生产

（二）重庆市交通运输综合行政执法总队高速公路第四支队

三大队承担高速公路路政、运政的执法工作。2023年11月至2024年1月期间，召开节前“一路三方”安全研判及工作部署会议2次，
企业安全工作会1次；共召开周例会、勤务工作会等各项工作会议29次，对超限运输“两客一危”“两非一租”、网约车、非法营运等专
大队出动执法人员405人次，分管勤务副大 一危”、网约车非法营运、超限治理、道路安全隐
次，累计检查登记车辆共614台；办理行 ，核查率100%；向相关职能部门移送各类案件5
金额111011.04元；开展现场施工检查43 患排查 3次，路域环境提升工作日常检查92次，
处；开展社区走访执法服务3处，高速公路 开展养护救援监督检查3次；开展服务区收费站

综上，事故调查组在调查中未发现重庆 支队及相关人员存在失职渎职行为，建议在本次生

（三）重庆市渝中区交通运输委员会

负责辖区道路旅客运输经营、道路货 修经营和机动车驾驶员培训等道路运输相关业务的
辖区城市公共交通经营的行政审批和日常 工作，对重庆伟伦运输公司履行行业监管职责。2

区道路运输行业2023年安全督导计划》，全年督导企业157户次，其中客运企业24户次，累计发现隐患501个，2023年6月28日安全督导
患2个，均整改完成；2023年组织企业安全管理人员年度安全复训2批次，培训455人，重庆伟伦运输公司温义斌参加了培训并通过考核
警示约谈会7次，重庆伟伦运输公司温义斌按要求参会2次；按照《重庆市道路运输车辆动态监督管理考核办法》和《关于开展行业安全运
累计督促指导企业完成异常离线车辆整改951台次，其中重庆伟伦运输有限公司涉及车辆2台，均按要求整改完毕。

综上，事故调查组在调查中未发现重庆市渝中区交通运输委员会及相关人员存在失职渎职行为，建议在本次生产安全责任事故中不予追

（四）重庆市长寿区交通运输委员会

负责道路运输违章经营监督处罚维护道路运输市场秩序、道路运输企业开展执法检查等工作，对重庆佰家汇物流公司履行行业监管职责
全生产监督检查工作计划》，交通运输委主要领导落实每月带队检查1次，分管安全领导每月带队检查2次，业务分管领导每月带队检查1次
24日警示约谈亡人交通事故企业8家；2023年查处重庆佰家汇物流公司涉嫌未按规定维护道路运输车辆，对其处以罚款1000元；于2023
97家次企业，发现问题 329个，已督促企业整改；2023年10月-2024年1月组织召开两客一危和普货运输企业月度安全例会共计10次场次
组织辖区普货企业、两客一危、公交、出租及客运站召开安全生产重大事故隐患判定标准宣贯会2次。

综上，事故调查组在调查中未发现重庆市长寿区交通运输委员会及相关人员存在失职渎职行为，建议在本次生产安全责任事故中不予追

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究刑事责任人员

吴某某，渝D5***9号重型仓栅式货车驾驶人，未规定与前车保持必要的安全距离且操作不当，未排查发现并驾驶机件不符合技术标准
造成车辆追尾，对事故发生负有主要责任，其行为涉嫌犯罪，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

王某，渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车实际所有人，多次利用其他车辆ETC的OBU设备偷逃通行费并逃避安全监管，违法
因涉嫌诈骗罪，已由公安机关立案调查。

（三）已被相关部门处理的单位及人员

1．重庆佰家汇物流公司，渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车车属单位，其公司挂靠车辆存在严重超限运输行为。2024年3月
政执法总队高速公路第四支队三大队已对重庆佰家汇物流公司作出罚款30000元（大写：叁万元整）的行政处罚。

2．杨某某，渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车驾驶员，驾驶机动车在高速公路上低速行驶。2024年2月23日，重庆市公安
三支队武隆大队已对杨某某作出罚款200元（大写：贰佰元整）的行政处罚。

（四）其他处理建议

1．重庆伟伦运输公司，渝D5***9号重型仓栅式货车车属单位，督促驾驶员开展车辆日常检查、隐患排查不到位，致使驾驶员未能及时
栅式货车右侧远光灯失效的违法行为，建议由渝中区交通运输委员会对其违法行为进行调查处理。

2．重庆佰家汇物流公司，渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车车属单位，对挂靠公司的渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂
位，未及时发现挂靠在本公司渝DC***1（渝D***9挂）号重型半挂牵引车严重超限运输的违法行为和王某偷逃通行费等违法犯罪行为，建
违法行为进行调查处理。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施及建议：

（一）重庆伟伦运输公司，要深刻吸取本次事故教训，严格履行企业安全生产主体责任；进一步强化对所属驾驶员的安全管理和教育
术能力，严防驾驶员疲劳驾驶，严禁夜间不安全驾驶行为；加强在管车辆的隐患排查工作，针对驾驶员、车辆长期在外开展运输作业的生
驶员落实好车辆日检工作，严禁车辆带病上路，杜绝类似事故再次发生。

（二）重庆佰家汇物流公司，要深刻吸取本次事故教训，严格履行企业安全生产主体责任；切实做好所属车辆的驾驶员管理，密切跟
情况，及时发现并加强变动驾驶员的安全教育培训；强化挂靠车辆违法行为的监管，探索建立有效机制开展在外有运输任务的车辆的日常
及时给予制止，杜绝类似事故再次发生。

（三）交通运输相关管理部门，要进一步强化行业安全监管责任，加强道路交通运输企业的源头管理工作；要结合全年的执法检查计
不定期的方式，开展对行业主管的运输企业的常态化检查抽查工作，严防道路交通运输企业在挂靠中存在“挂而不管”；要加强对道路交
力的执法态度和手段，严查“三超一疲劳”“非法营运”等违法违规行为，倒逼企业认真落实好企业安全生产的主体责任，避免类似事故再

[[1]]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十条：机动车在高速公路上行驶，车速超过每小时100公里时，应当与同车道
速低于每小时100公里时，与同车道前车距离可以适当缩短，但最小距离不得少于50米。

[[2]] GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第8.1.1条：机动车的灯具应安装牢靠、完好有效，不应由于机动车振动而松脱、损
所有灯光的开关应安全牢固、开关自如，不应由于机动车振动而自行开关。开关的位置应便于驾驶人操纵。

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】

版权所有：重庆市武隆区人民政府　主办单位：重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码：5002320015　ICP备案：渝ICP备11006838号-1　渝公网安备 50023202000180号