兰溪市经济开发区金华市江南化肥厂“3·26”一般车辆伤害事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2025.5

2025年3月26日17时30分许，位于兰溪市经济开发区的金华市江南化肥厂熟化车间内发生一起车辆伤害事故，致1人受伤，后经抢救无效后死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、兰溪经济开发区管委会组成的兰溪市经济开发区金华市江南化肥厂“3·26”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请市纪委监委、市检察院及浙江丹溪律师事务所派员参加，全面开展事故调查处理工作。按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

金华市江南化肥厂，统一社会信用代码（9133078179****274R），投资人：金某来，类型：个人独资企业，成立日期：1999年4月28日，注册地址：浙江省兰溪市女埠工业园A区，经营范围：普通过磷酸钙、复合肥（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）制造、销售；道路货物运输

（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司共计人员为20人，其中装载机驾驶人员2人。

（二）涉事车辆（设备）基本情况

涉事车辆（设备）的厂牌型号：柳工牌CLG***H；国家合格证编号：YE49100****3660；发证日期：2021-01-22，车辆制造日期：2021-01-22；整机长度（mm)：8675；整机宽度（mm)：2970；整机高度（mm)：3500；发动机型号：QSL9.3，发动机号：901***54；总质量：18500Kg；车辆（设备）类型：轮式装载机；所有人：金华市江南化肥厂。

（三）涉事车辆（设备）驾驶人基本情况

驾驶人信息：杜某平，男，30周岁，湖南省永顺县砂坝镇桃子溪村，身份证号：433127********3612，于2023年2月1日至2023年5月4日通过金华市万隆工程机械技能培训部的专业知识和实操能力学习，取得装载机操作证（公式编码：10223****9601，分类号：ZZJ-5***05）。

（四）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，姓名：汪某平，性别：男，身份证号码：330721********7412，民族：汉族，出生日期：1966年3月28日，住址：浙江省金华市婺城区秋滨街道。系金华市江南化肥厂生产车间设备操作工。

（五）现场勘验情况

事故现场位于金华市江南化肥厂熟化车间，车间高度约8米，现场有多处物料堆放，车间仅见支柱上有提醒车辆撞柱的“小心碰撞”警示标志。事发现场有柳工牌轮式装载机（铭牌损坏）1台，装载机铲斗已放至地面，斗内无物料，装载机驾驶室两侧未发现后视镜。装载机左前方有部分物料，装载机正前方约5米处有劳保手套1双及布制帽子1顶，现场遗留有部分使用过的急救用品。因事发现场存在盲区且周边监控画质模糊，故无法从监控视频中看到事发全过程。（事故现场照片见附件1）

（六）事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对事故受害者汪某平死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2025〕病鉴字第1*0号）鉴定意见认为，被鉴定人汪某平的死亡原因符合胸、腹部联合损伤死亡。

二、事故发生经过及事故救援情况

（一）事故发生经过

2025年3月26日17时30分许，当事人汪某平从生产车间出来后，正穿过熟化车间前往室外矿石堆放区进行防雨布覆盖作业。此时装载机司机杜某平正在熟化车间驾驶装载机对磷肥半成品进行翻料作业（将熟料车间左侧磷肥半成品铲运至车间内侧）。其作业路径为：①在熟料车间进门左侧铲装物料→②倒车→③右转前进至车间内侧场地卸料→④驾驶空车右后倒车→⑤前进返

回车间左侧装载点。（见附件2）当事人汪某平在经过杜某平驾驶的装载机作业区域时与正处于④驾驶空车右后倒车阶段的装载机发生碰撞，由于涉事车间路面不平加上车辆运行声音较大，碰撞时驾驶员杜某平未曾察觉。与此同时，与当事人汪某平同一车间的工友王建平在前往露天矿石区时发现当事人汪某平在装载机铲斗下方，便立即向驾驶员杜某平挥手示警，杜某平发现警示后立即停车，并下车查看情况，发现当事人汪某平躺在装载机铲斗前面约1米处。

（二）事故救援情况

事发后，装载机驾驶员杜某平在车间门口呼喊“出事了”，在附近的盛某泉（车间主任兼安全员）及邵某清（负责人金某的母亲）听到后，赶到涉事车间，同时邵某清立即拨打了120急救电话，盛某泉也通过电话将事故情况向负责人金某进行了报告。金某到达事故现场后，在救护车医护人员的电话指导下对当事人汪某平开展了相关急救措施。等待救护车期间，金某向黄店派出所报告了事故情况。17时50分许，120救护车到场，医护人员在对汪某平进行现场急救后，转运至救护车送往兰溪市人民医院抢救。

三、事故应急处置及善后情况

（一）事故信息接报及响应情况

兰溪市应急管理局接到110指挥中心指令，立即组织执法队员前往事发地点核实事故情况，确认在位于兰溪市经济开发区的

金华市江南化肥厂熟化车间内发生一起车辆伤害事故。执法人员要求企业立即停止相关生产作业活动，并做好事故现场警戒保护及次生灾害防范工作。

（二）事故应急处置及善后处理情况

事故发生后，金华市江南化肥厂组织救援力量开展现场施救，并拨打“120”急救电话，将事故受伤人员送往兰溪市人民医院进行全力抢救。接报后，市应急管理局、市公安局、兰溪经济开发区管委会等相关部门和单位立即赶赴事故现场开展事故应急处置，并指导企业全力做好事故善后相关赔偿事宜，善后处置工作平稳有序。企业第一时间成立了事故善后处理小组，全力做好遇难家属的安抚。2025年3月27日金华市江南化肥厂与死者家属达成赔偿协议并签订《人民调解协议书》，社会舆情平稳。

四、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

1.涉事装载机驾驶员杜某平对装载机在作业过程中可能存在的视觉盲区疏于观察，倒车过程中无法准确判断周边环境，未有效确认作业区域内的障碍物及无关人员，从而将经过的汪某平撞倒，引发事故；

2.当事人汪某平安全意识淡薄，自我保护意识差，对装载机作业现场存在的安全风险认识不足，在装载机作业过程中进入车辆作业区域，导致被正在倒车的装载机撞倒。

（二）事故间接原因

1.金华市江南化肥厂安全生产费用管理制度缺失。未建立企业的安全生产费用管理制度，年度企业安全生产费用提取和使用计划未纳入企业财务预算，劳保用品等安全生产投入由负责人个人直接采购支付；

2.金华市江南化肥厂安全生产费用投入不足。提供的安全现状评价报告（高鑫[安评]第202**65号）已于2024年12月过期，未进行重新评价，未根据现状进行进一步的风险辨识；由设计单位于2023年12月出具的《金华市江南化肥厂100kt/a普通过磷酸钙迁建项目安全设施设计诊断报告》中整改项目因整改费用等问题整改进度缓慢；

3.金华市江南化肥厂设备设施本质安全及隐患排查治理不到位；设备设施本质安全费用投入不足，涉事装载机未安装声光报警、倒车蜂鸣器等安全装置，致使驾驶员无法准确有效感知外界情况、无法对异物（包括人员车辆等）进入危险作业区进行提醒警告；对于现场装载机驾驶室两侧无后视镜，驾驶室内后视镜模糊等问题隐患未及时发现和消除；

4.金华市江南化肥厂安全生产现场管理制度不完善。未制定涉事车间人车分流的管理制度，未设置装载机作业范围及人员禁入区域；未有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；

5.熟化车间现场安全警示标志标识不明显，仅在车间支柱上张贴“小心碰撞”警示标志用来提醒车辆撞柱，无提醒行人注意

车辆的标志标识，未对行人发挥应有警示提醒作用。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，兰溪市经济开发区金华市江南化肥厂“3·26”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位及人员存在问题

（一）事故发生相关单位及人员存在的问题

1.金华市江南化肥厂主要负责人金某（该企业作为个人独资企业，根据《中华人民共和国个人独资企业法》等法律规定，企业与主要负责人金某视为统一整体）

履行安全生产主体责任落实不到位。一是安全生产费用管理制度缺失，未建立安全生产费用管理制度，年度安全生产费用提取与使用计划未纳入财务预算；二是安全生产费用投入不足，安全现状评价报告过期后未重新评价及风险辨识，安全设施设计诊断报告整改项目因整改费用等问题进度缓慢；三是设备设施本质安全不达标，本质安全费用投入欠缺，涉事装载机缺乏必要安全装置，对现场装载机后视镜缺失等隐患未及时排查消除；四是现场管理制度不完善，涉事车间未制定人车分流管理制度，未设置装载机作业禁入区，未有效督促员工执行安全规章制度。违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

2.金华市江南化肥厂车间主管兼安全员盛某泉

作为金华市江南化肥厂车间主管兼安全员，未实际履行安全

员相关职责。未有效督促在有较大危险因素的生产经营场所（如涉事熟化车间等）规范设置安全警示标志标语，作业现场安全隐患排查不到位，现场装载机驾驶室两侧无后视镜，驾驶室内后视镜模糊等问题隐患未及时发现和消除，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。

3.金华市江南化肥厂装载机驾驶员杜某平（肇事驾驶员）

涉事装载机驾驶员杜某平对装载机在作业过程中可能存在的视觉盲区疏于观察，倒车过程中无法准确判断周边环境，未有效确认作业区域内的障碍物及无关人员，从而将经过的汪某平撞倒引发事故，对本次事故负有直接责任。

4.金华市江南化肥厂生产工汪某平

当事人汪某平安全意识淡薄，自我保护意识差，对装载机作业现场存在的安全风险认识不足，在装载机作业过程中进入车辆作业区域，导致被正在倒车的装载机撞倒造成车辆伤害，后经抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在本起事故中死亡，故免予追究责任。

（二）属地部门及相关人员存在的问题

1.兰溪经济开发区管委会

对辖区内企业安全管理还存在盲点，对于涉及危险化学品使用企业的风险关注点以危险化学品安全风险管理为主，对于企业其他风险点关注较少，未充分掌握企业安全生产各个环节的隐患风险点位，对辖区内生产经营单位事故隐患排查治理工作指导不

足。未能全面、系统地掌握企业安全生产各环节的隐患风险点。

2.兰溪经济开发区管委会工作人员董某

作为涉事企业的联系人员，对企业进行安全生产的日常服务和监督力度不够，未严格督促企业落实安全生产主体责任；对所联系企业的风险辨识不充分，未能督促企业全面落实各项安全风险管控措施。

（三）监管部门及相关人员存在的问题

1.兰溪市应急管理局

对危险化学品使用企业的安全管理工作还存在薄弱环节。2025年对事发企业开展2次指导检查发现的17处隐患以规章制度制定的规范性、管理方式的合规性为主，在对企业生产经营场所存在的现场问题及其他潜在风险点的关注度不足。

2.兰溪市应急管理局副科长王某（主持工作）

作为监管科室的负责人，在日常企业监管过程中的监管方式上存在欠缺。日常检查以文件台账及合规性审查为主，在现场问题隐患的分析不够，检查指导力度不足。

六、事故相关单位及人员的处理建议

（一）事故发生相关单位及人员处理建议

1.建议由司法机关对金华市江南化肥厂涉事装载机驾驶员杜某平涉嫌重大责任事故罪问题进行调查处理；

2.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》对企业主要负责人金某（金华市江南化肥厂）进行行政处罚；

3.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》对金华市江南化肥厂车间主管兼安全员盛某泉进行行政处罚。

（二）属地部门及相关人员的处理建议

1.建议由兰溪经济开发区管委会向市委市政府作出书面检查，相关书面材料在事故报告批复后1个月内报事故调查组;

2.建议对兰溪市经济开发区管委会工作人员董某履职不力情况进行问责处理，相关书面材料在事故报告批复后1个月内报事故调查组。

（三）监管部门及相关人员的处理建议

1.建议由兰溪市应急管理局向市委市政府作出书面检查，相关书面材料在事故报告批复后1个月内报事故调查组;

2.建议对兰溪市应急管理局危化科副科长王某（主持工作）履职不力情况进行问责处理，相关书面材料在事故报告批复后1个月内报事故调查组。

七、事故防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念

各有关部门及属地政府和企业要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，始终把安全生产放在首要位置。针对事故暴露出的问题和薄弱环节，要健全完善安全监管体制，压实压紧属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任和现场工作人员责任，把安全生产工作落实到各个领域各个环

节，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

（二）切实履行企业安全生产主体责任

1.完善安全生产费用管理体系

企业要参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，制定安全生产费用提取和使用管理制度，明确安全生产费用的提取比例、使用范围及审批流程。将年度安全生产费用提取和使用计划纳入企业财务预算体系，确保资金有稳定来源，建立企业安全生产投入长效机制。

2.加大安全生产投入力度

在财政预算中单列安全生产专项经费，优化资金分配，优先保障高风险环节。如危化品使用企业要根据企业现状委托具有资质的机构开展安全现状评价，并定期开展风险辨识，制定针对性防控措施和配备相应安全设施。针对改扩建项目安全设施设计诊断报告中的整改项目，要根据报告要求，制定详细整改计划，加大整改的安全投入，确保按时完成整改。

3.建立健全安全生产管理制度，持续提升本质安全水平

企业要根据现状和各风险点位制定完善安全生产管理制度，涉及到车辆的作业现场，在配备必要的车辆报警等安全设施的同时，要根据实际制定相应的人车分流管理制度，明确划分车辆作业范围及人员禁入区域，并设置明显标识。推行车载监控设备及Ai防撞主动预警解决方案，通过实时监控、Ai识别等方式，实现人、车、障碍物等多类型目标实时识别与主动安全预警，降低碰

撞事故发生率，切实提升本质安全水平。

（三）全方位压实属地和部门监管责任

各有关部门及属地政府要举一反三，加强领导，提高认识，进一步落实落细属地及部门的安全生产监管责任。加强辖区内生产经营单位安全生产风险研判及隐患排查治理力度，消除安全监管中的盲点赌点。属地政府要充分运用网格化管理机制，日常巡查过程中对企业的风险点、隐患点要紧盯不放，全面强化各领域的安全监管。将企业安全生产费用的提取、使用、管理等纳入日常巡查检查、指导服务等工作的重要内容，督促指导企业建立健全安全生产费用提取和使用机制。监管部门要摒弃“常规检查+文件台账”的传统监管模式，对于企业特别是危险化学品企业，在关注危险化学品固有风险的同时，要针对作业现场的设备车辆、工艺流程、人员操作、电气安全等各个方面的潜在风险点进行充分分析研判，从内部安全管理和现场安全管理两方面双管齐下，突出抓好风险隐患排查整治，推动全面加强和改进企业安全生产工作。

附件 1：



图 1 涉事装载机正面情况



图 2 涉事装载机侧面情况



图 3 涉事装载机背面情况

附件 2：

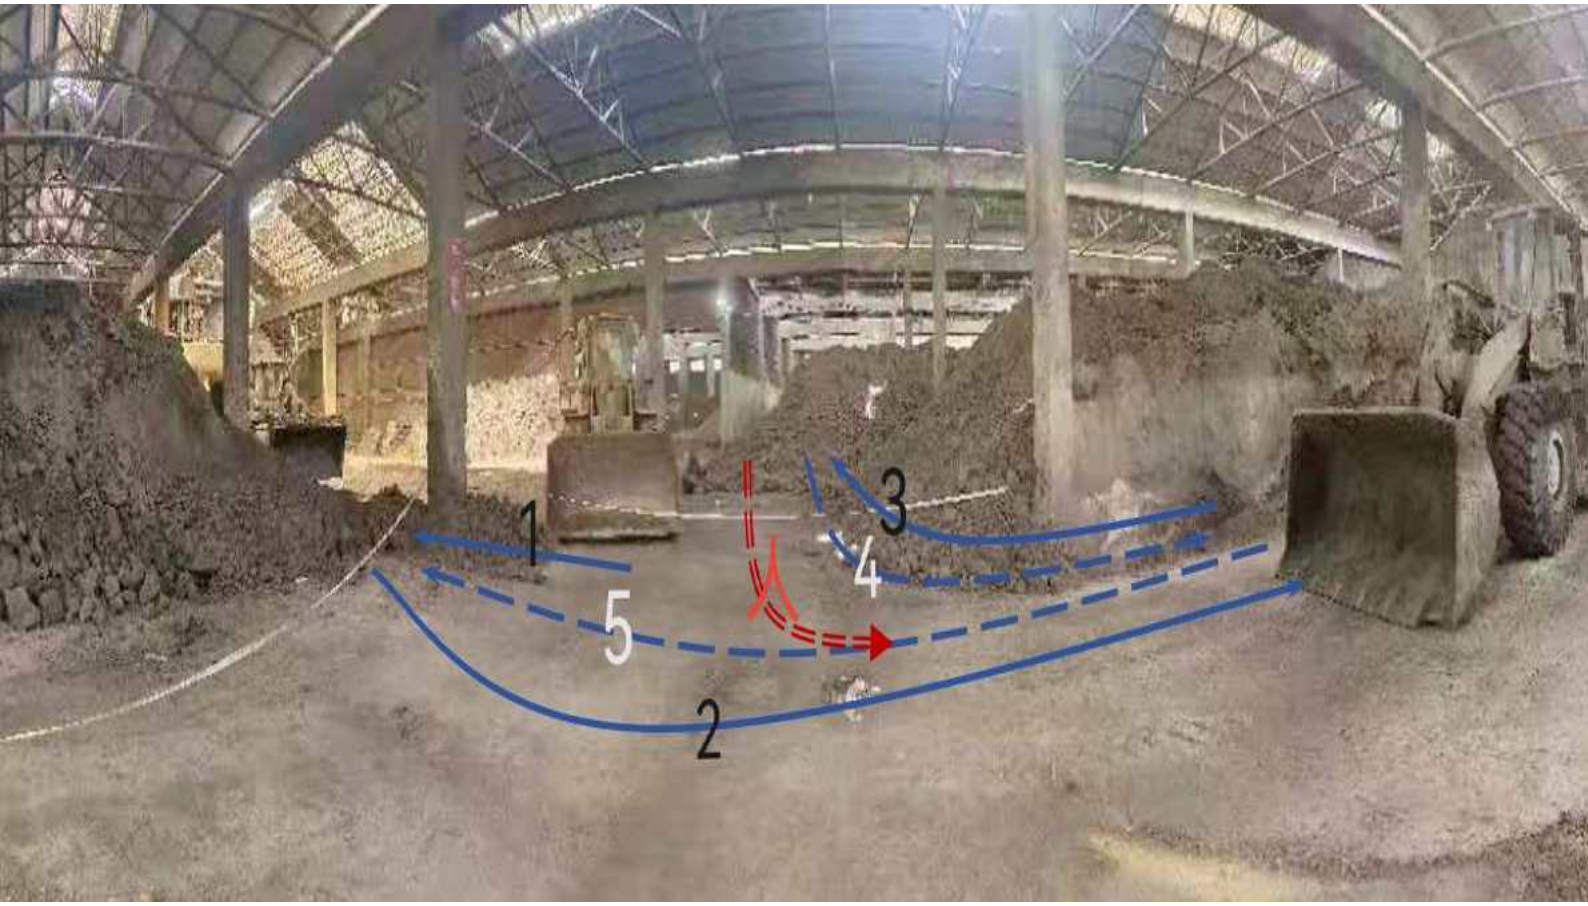


图 4 涉事装载机作业路径