洛阳久世商贸有限公司“8·9”一般触电事故调查报告

（网上公示稿）

2025年8月9日，洛阳久世商贸有限公司在洛阳新强联回转支承股份有限公司D区厂房车间内进行监控设备安装与维修过程中，发生一起亡人事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元左右。

2026年3月16日死者家属通过微信小程序向应急管理部12350安全生产举报平台举报：2025年8月9日刘*阳在新强联回转支承股份有限公司安装监控时意外死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号），新安县人民政府成立事故调查组开展事故调查工作。事故调查组由县委常委、副县长任组长，新安经开区、县总工会、县公安局、县应急管理局、县工信和商务局和洛龙区应急管理局等单位有关同志为成员，同时邀请县纪委监委派员跟进监督。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、询问谈话等方式，查清了事故经过、事故原因、人员伤亡和有关单位情况，

查明了经开区及有关部门和单位履职情况、存在问题和责任，分析了该起事故的教训，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议，针对事故暴露的突出问题，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，洛阳久世商贸有限公司“8·9”一般触电事故是因施工人员违章作业造成的一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1．洛阳久世商贸有限公司，（以下简称：久世公司）成立于2024年4月29日，法人代表朱*卫，注册资金100万元，统一社会信用代码914103********CP8F，住所：洛阳市洛龙区关胜街与红棉南街交叉口医药城*栋*号。经营范围包括：一般项目：电子产品销售；办公设备销售；办公用品销售，文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售，化妆品零售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；玩具销售；监带机及器材销售；日用品销售，服装服饰零售，建筑材料销售，矿山机械销售；办公设备耗材销售；家具销售，通讯设备销售，照明器具销售；消防器材销售，音响设备销售；五金产品零售；劳动保护用品销售，仪器仪表销售，机械设备销售；机械零件、零部件销售，电子元器件零售；绘图，计算及测量仪器销售；金属材料销售；金属结构销售，特种设备销售；建筑装饰材料销售，电线、电缆经营，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售；家具安

装和维修服务，软件开发，广告设计、代理；广告制作，塑料制品销售；产业用纺织制成品销售，针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。现有职工5人。

2．洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称：新强联公司）。成立于2005年8月3日，法人代表肖*强，统一社会信用代码914103********68XM，住所：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区京津路*号,注册资本叁亿伍仟捌佰柒拾肆万壹仟柒佰壹拾壹圆整。经营范围：大型回转支承的设计、制造，精密轴承的设计、制造；盾构机零部件的设计、制造；中高频淬火，轴承滚子来料加工；锻件、铸件、法兰的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需原辅材料、技术、设备的进口业务（国家限定公司经营的除外）。现有职工1200人。

（二）项目承包情况

2025年7月27日久世公司与新强联公司签订《采购合同》（合同编号：SRM-PO20250727011），采购项目：洛阳新强联（一厂、四厂监控系统），主要包括：监控系统设备、工程布线、设备安装及运输、设备调试、培训使用等。项目涉及新强联公司四厂D区的工作有遮挡摄像头移位、不出图像维修、更

换3台摄像机、安装交换机、清理监控、安装及调试服务等。

（三）D区基本情况

四厂D区为单层钢结构厂房，建筑面积约5万平方米，南北向各8个应急疏散通道，东西向各5个应急疏散通道，车间现有员工485人，设车间主任1人，车间副主任3人，兼职安全员2人，车间以机械加工为主，有立车、热处理、制齿、立磨、钻床、装配、喷涂、终检等8个工段，喷涂作业不在该车间。事故发生在该区车间内5号门和6号门之间。

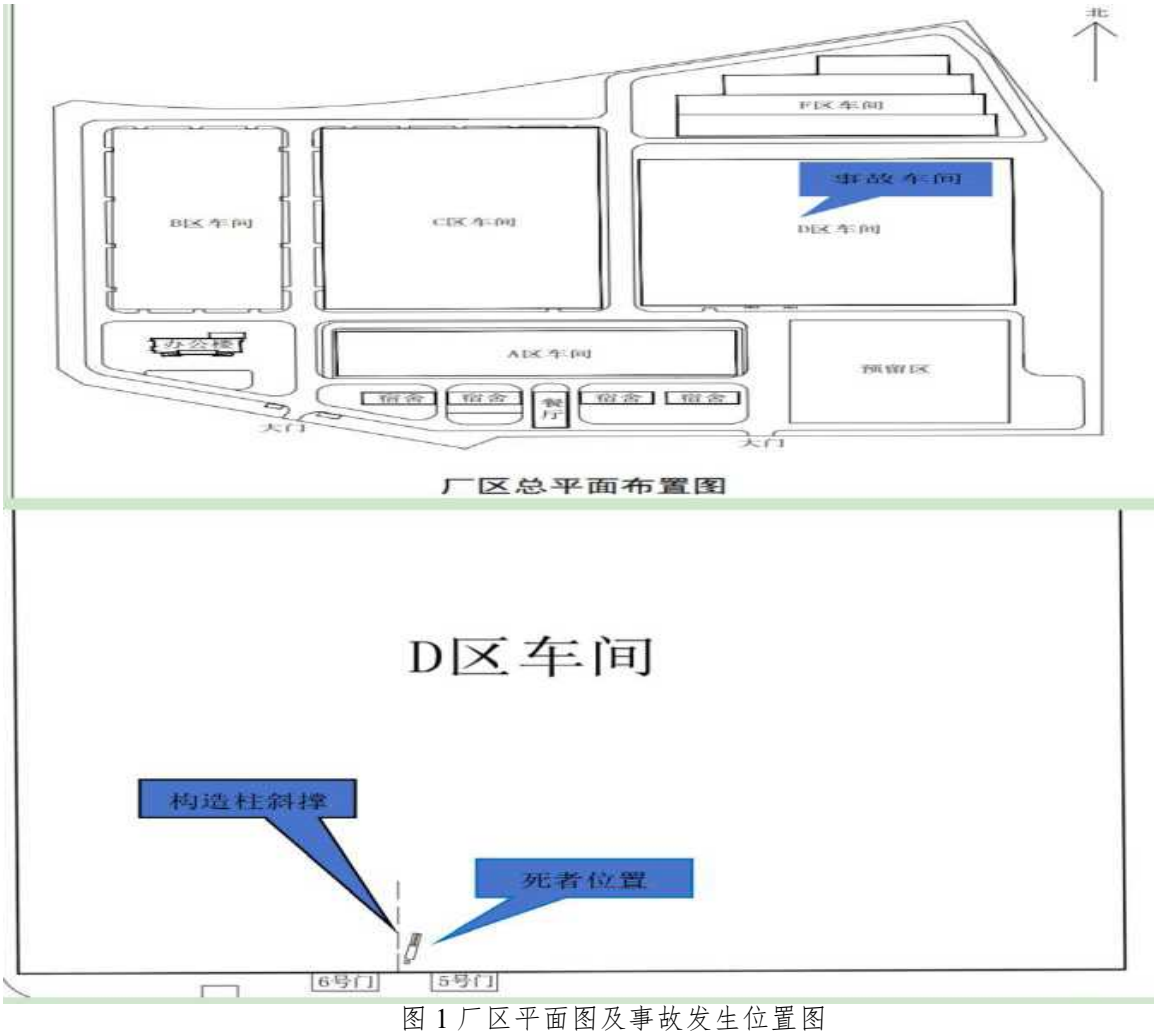


图1 厂区平面图及事故发生位置图

（四）事故单位安全生产管理情况

经调查，久世公司主要负责人为朱*卫（法定代表人）。未组织制定本单位全员安全生产责任制，未建立安全生产规章制度和操作规程，主要负责人不具备所从事生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，雇用未取得特种作业操作资格证人员从事低压电工和高处作业。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过

2025 年 8 月 9 日 12 时许，久世公司雇用人员刘*阳、杨*2 人到新强联公司四厂 D 区进行监控设备安装和线路检修，杨*到车间监控室查看监控情况，刘*阳到四厂 D 区内 5 号门和 6 号门之间进行线路维修，查找监控不出图像原因。因监控线路水平敷设在距离地面高 7.0m 左右的墙上，刘*阳就沿着车间内钢构斜撑攀爬到线路附近查找原因，发现一根监控电源线断开，就用随身携带的虎头钳和绝缘胶带进行剥线、接线和包绝缘胶带，在剥线过程中右手触电。15 时 05 分许，附近车床操作工党*博听见“砰”一声响后，就到现场查看，发现刘*阳躺在车间地面上，就打电话报告给车间主任党*旗，党*旗立即到达现场，并于 15 时 11 分拨打 120 和 110 电话。洛阳东方医院医护人员在 15 时 23 分到达现场后确认刘*阳已经死亡。

（二）事故信息上报情况

事故发生后，新强联公司现场人员及时拨打了 120 和 110

电话，县公安局也派人到现场排除了刑事案件。久世公司负责人到现场时公安、医疗部门已经到达现场，所以本人没有再向应急管理部门上报事故，不存在主观故意隐瞒事故现象。综合以上因素调查组不认定该单位存在瞒报事故的行为。

（三）现场勘察情况

事故发生在新强联公司D区车间5号门和6号门之间，5号门和6号门之间有厂房钢柱，钢柱之间用四根槽钢呈十字形固定，两根槽钢之间由角钢每隔50cm焊接固定，死者从此处攀爬到高处，维修的监控电源线在消防水管上方，电源线距离地面高度7m，现场电源线黑色零线已包绝缘胶布，红色相线两个线头裸露，未包绝缘胶布，地面工具袋中有电线、网线、绝缘胶布等，有掉落的虎头钳、螺丝刀。

死者摔倒在墙边的钢柱东侧，头朝北脚朝西，面部向下，头颅未见明显畸形，头部地面可见大量血迹，部分血液已凝固，双耳可见出血痕迹和血痂，右上肢屈曲，左手呈握拳状，指缝间夹黑色绝缘胶带,右手有较为明显的电击留下的灼烧伤痕迹，双手未佩戴绝缘手套，未佩戴安全带、安全帽，脚穿普通胶底布鞋。见图2

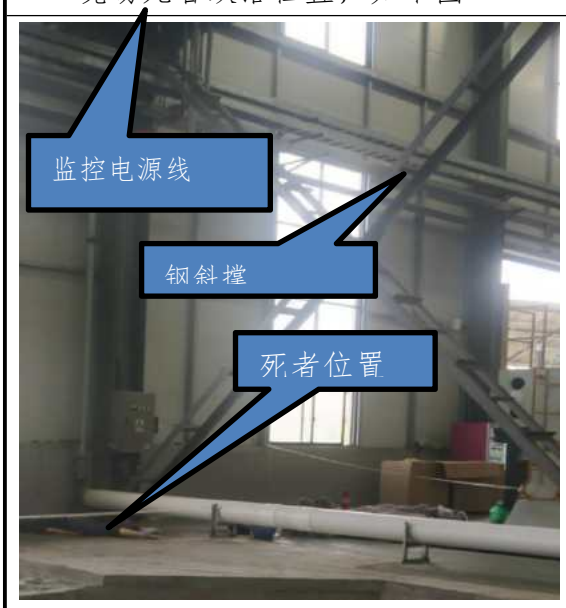
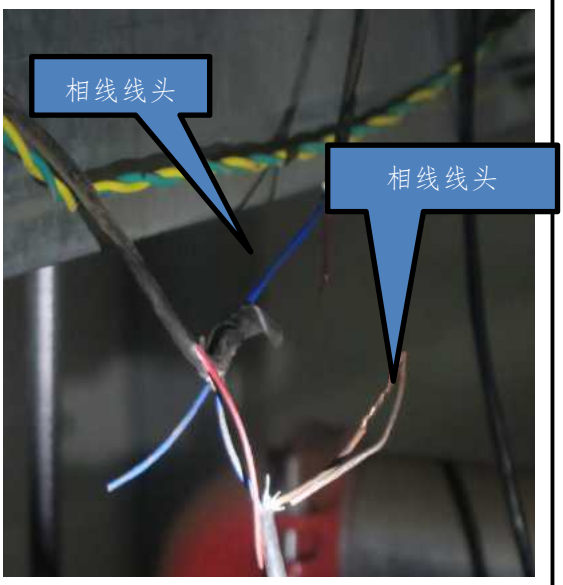
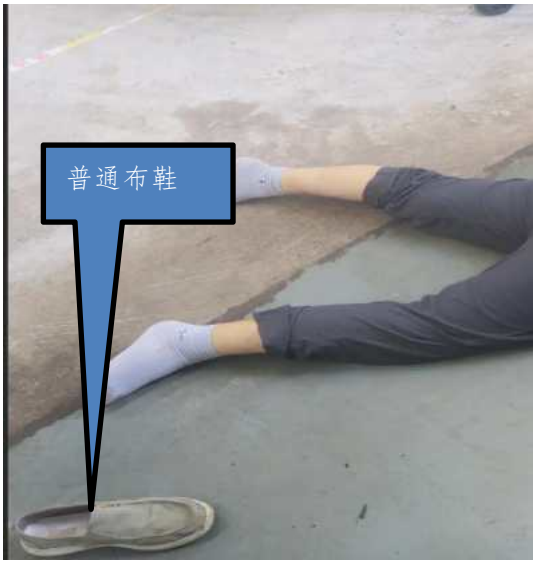
<table>
<tr><td>现场死者跌落位置，如下图</td><td>现场未接好的线头，如下图</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>死者右手电击伤，如下图</td><td>死者现场着装情况，如下图</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
</table>

图 2　事故现场勘察图（公安局现场勘察图片）

（四）事故伤亡情况和经济损失情况

1．人员伤亡情况

事故中造成久世公司 1 名临时雇用人员死亡。死者姓名：

刘*阳，男，37岁，身份证号：410329********5614，家庭住址：洛阳市伊川县******。

2．经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）的规定，该事故直接经济损失140万元左右。

（五）事故善后及处置情况

事故发生后，因赔偿问题没达成协议，死者家属将久世公司和新强联公司起诉至洛龙区人民法院，洛龙区人民法院于2025年12月30日做出一审判决。判决后死者家属对判决不服，2026年5月14日经洛阳市中级人民法院庭前调解，有关赔偿已经到位,死者家属也与久世公司和新强联公司达成和解协议。

（六）应急处置评估

该起事故应急救援行动及时，有关单位积极妥善开展应急处置工作，没有因应急处置不力造成事故扩大。

三、事故发生原因及分析

（一）直接原因

刘*阳违规从事电工作业和高空作业是本次事故发生的直接原因。经查：刘*阳作为临时雇用人员，本人在未取得特种作业操作资格证的情况下，未切断电源，违规从事高空电工作业，且作业过程中，本人未穿绝缘鞋、戴绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品，右手接触裸露的带电电线

造成触电，触电后身体失稳从上方坠落至地面死亡。

（二）间接原因

1．企业安全生产主体责任缺失。洛阳久世商贸有限公司作为商贸公司，其经营范围为电子产品销售、办公设备销售、办公用品销售、通讯设备销售等，并不包括监控设备的安装，其超出经营范围承揽需专业资质的安装工程；刘*阳并不具有电工证或高空作业证等相关资质，洛阳久世商贸有限公司在忽视上述条件下安排不具备任何资质的刘*阳从事危险作业；久世公司在刘*阳施工过程中，未安排任何人员在作业现场进行监督与看护。经查，洛阳久世商贸有限公司安全生产主体责任缺失，公司规章制度不健全，没有制定安全操作规程；风险辨识不到位，没有防范措施；安全教育培训针对性不强，职工缺乏安全操作技术知识。

2．对承包方管理严重缺位。洛阳新强联回转支承股份有限公司作为厂房的所有者和管理者，以及本次安装工程的发包方，将涉案工程发包给无相应安装资质的洛阳久世商贸有限公司，未按照规定与承包方签订《安全管理协议》，在刘*阳进入车间施工期间未派人到现场履行最低限度的监督与协调职责。同时，刘*阳未佩戴安全帽和工作服的情况下，从2025年8月5日—8月9日长达5天时间内在新强联回转支承股份有限公司D区车间内从事监控安装维护工作，该车间没人制止，也没有对其进行安全提醒。

3．安全监管责任落实不到位。

******

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）洛阳久世商贸有限公司。安全生产主体责任落实不到位，企业主要负责人不具备所从事生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力[1]；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程[2]；未及时督促检查作业现场安全生产工作，及时消除隐患[3]，从事电工作业、高处作业未安排专职人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实[4]；临时聘用的作业人员刘*阳未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应的资格[5]，从事电工作业和高处作业。

（二）洛阳新强联回转支承股份有限公司。作为厂房的所有者和管理者，以及本次安装工程的发包方，违规将涉案工程发包给无资质的久世公司[6]，未按照规定与承包方签订《安全管理协议》，在刘*阳进入车间施工期间未派人到现

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事得生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列责任：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列责任：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条第一款 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人。

场履行最低限度的监督与协调职责[7]。同时，刘*阳未佩戴安全帽和工作服的情况下，从2025年8月5日—8月9日长达5天时间内在新强联公司D区车间内从事监控安装维护工作，该车间没人制止，也没有对其进行安全提醒。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）有关责任单位

1.洛阳久世商贸有限公司,安全生产主体责任落实不到位，企业主要负责人不具备所从事生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未及时督促检查作业现场安全生产工作，及时消除隐患，从事临时用电、高处作业未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；临时聘用的作业人员刘*阳未按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应的资格,从事电工作业和高处作业。以上行为已违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十七条、第三十条第一款之规定。对事故的发生负主要管理责任。建议由新安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[8]之规定给予其相应行政处罚。

2. 洛阳新强联回转支承股份有限公司，作为厂房的所有

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议；或者在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

者和管理者，以及本次安装工程的发包方，违规将涉案工程发包给无资质的洛阳久世商贸有限公司，未按照规定与承包方签订《安全管理协议》，在刘*阳进入车间施工期间未派人到现场履行最低限度的监督与协调职责。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条[9]，第四十九条之规定，对事故的发生负次要管理责任建议由新安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条[10]和第一百零四条之规定给予其相应行政处罚。

（二）企业有关责任人员（7人）

1．刘*阳，男，38岁，洛阳久世商贸有限公司临时聘用人员。本人安全意识淡薄，在未取得特种作业操作资格证的情况下，违规从事电工作业和高空作业，且作业过程中，未穿绝缘鞋、戴绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品，未切断电源的情况下作业，右手接触裸露的带电电线造成触电，触电后身体失稳从上方坠落至地面。导致其本人死亡，鉴于其本人已在事故中死亡，免予追究其责任。

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目，场所，设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位，承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同，租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位，承租单位的安全生产统一协调，管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

2．朱*卫，男，35 岁，洛阳久世商贸有限公司法人代表，主要负责人。未履行企业负责人的安全管理职责。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对事故的发生负主要责任。涉嫌重大安全生产责任事故罪，建议由新安县公安局对其立案调查。

3．党*奇，男，31 岁，洛阳新强联回转支承股份有限公司四厂（D 区）车间主任。未认真落实安全生产管理职责，对洛阳久世商贸有限公司临时聘用人员刘*阳等人在本车间从事施工作业漏管失察，对该起事故的发生负重要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定，建议新安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[11]，给予其行政处罚。

4．周*映，女，46 岁，中共党员，洛阳新强联回转支承股份有限公司采购部主管，在项目合同签订过程中对洛阳久世商贸有限公司有关资质审核把关不严，违规将该项目发包给不具备资质和安全条件的单位，未按规定与洛阳久世商贸有限公司签订《安全管理协议》，对事故发生负重要管理责任。建议洛阳新强联回转支承股份有限公司依据公司有关制度给予其处理。

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

5．白*圆，女，32 岁，洛阳新强联回转支承股份有限公司采购部内勤，负责该项目对接工作，对洛阳久世商贸有限公司有关资质审核把关不严，违规将该项目发包给不具备资质和安全条件的单位，未按规定与洛阳久世商贸有限公司签订《安全管理协议》，对洛阳久世商贸有限公司安全提醒不到位，对事故发生负重要管理责任，建议洛阳新强联回转支承股份有限公司依据公司有关制度给予其处理。

6．吕*阳，男，35 岁，洛阳新强联回转支承股份有限公司四厂（D 区）安全员。安全检查不到位，未及时发现并纠正刘*阳在本车间违章作业行为，对事故的发生负有重要管理责任，建议洛阳新强联回转支承股份有限公司依据公司有关制度给予其处理。

7．谢*元，男，41 岁，洛阳新强联回转支承股份有限公司四厂（D 区）安全员。安全检查不到位，未及时发现并纠正刘*阳在本车间违章作业行为，对事故的发生负有重要管理责任，建议洛阳新强联回转支承股份有限公司依据公司有关制度给予其处理。

（三）有关公职人员

******

六、事故教训

（一）对外来施工单位管理失控为事故发生埋下隐患。新

强联公司作为厂房的所有者和管理者，以及本次安装工程的发包方,违规将涉案工程发包给无资质的洛阳久世商贸有限公司，未按照规定与承包方签订专门的《安全管理协议》，在刘*阳进入车间施工期间未派人到场履行最低限度的监督与协调职责。这些都为本起事故的发生埋下了隐患。

（二）安全生产主体责任缺失增加了事故的发生概率。久世公司安全生产主体责任落实不到位，企业主要负责人不具备所从事生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未及时督促检查作业现场安全生产工作，及时消除隐患，从事临时用电、高处作业未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实;临时聘用的作业人员刘*阳未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应的资格，从事电工作业和高处作业。这些都是增加事故发生概率的主要因素。

（三）涉事人员安全意识淡薄最终酿成了事故。刘*阳本人安全意识淡薄，在未取得特种作业操作资格证的情况下，违规从事电工作业和高空作业，且作业过程中，未穿绝缘鞋、戴绝缘手套、安全帽、安全带，未切断电源的情况下作业，右手接触裸露的带电电线造成触电，触电后身体失稳从上方坠落至地面。最终酿成了事故。

七、事故防范和整改措施建议

（一）吸取事故教训，举一反三做好有关问题整改工作。

久世公司、新强联公司要按照“四不放过”的原则，召开事故专题会议，通报事故情况，深刻吸取事故教训，举一反三，认真分析事故原因，针对事故中暴露出的问题，切实采取整改措施，防范事故再次发生。

（二）建立完善制度，全面落实企业主体责任。久世公司要切实加强安全生产管理,建立完善安全生产制度和操作规程，加强临时雇用劳务人员安全培训，提升安全意识，要强化施工现场管理，落实各项安全防范措施，确保施工安全。新强联公司要针对这起事故暴露出的问题，修订完善有关第三方安全管理制度，切实加强外来施工单位安全管理，在合同中或另外签订安全生产协议中，约定、明确各方和各类人员的安全生产责任。对进入本企业的所有人员统一进行管理，要摸清每个进场作业人员的身份和资质情况；统一协调督促各单位落实相应安全管理制度和安全防范措施，真正做到总承包方负总责。

（三）全面开展第三方管理大排查，压实监管责任。新安经开区、县工信和商务局要深刻吸取本次事故教训，要在本辖区、本行业领域全面开展第三方安全管理大排查大整治，全面查找生产经营单位对第三方施工管理的安全薄弱环节。要督促企业强化现场作业管理：一查施工现场是否有专人管理、指挥或监护；二查施工现场的安全条件是否符合规范要求、安全措施是否落实到位；三查从业人员是否穿戴了有效的安全防护用品，是否存在违规操作、违章指挥和冒险作业行为。切实通过

加强安全管理，提升企业安全生产基础工作。