海珠龙凤广州市南风环境设施管理有限公司“7·14”一般淹溺事故调查报告

海珠区政府事故调查组

2025 年 10 月 31 日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）污水处理站基本情况 2

1.合同情况 2

2.污水处理流程 2

3.污水处理站结构 3

（二）事故相关单位及人员概况 3

1.业主单位 3

2.运营管理单位 4

（三）事故发生经过 4

（四）事故现场情况 7

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 9

1.人员伤亡情况 9

2.直接经济损失情况 9

（六）其他情况 9

1.当天气象情况 9

2.污水处理设施运维情况 9

3.水质监测情况 10

二、事故应急处置及评估情况 10

（二）政府应急处置情况 10

（一）企业应急处置情况 10

（三）事故应急处置评估 11

三、事故原因分析 11

1.王*接水带管原因分析 11

2.直接原因 12

四、事故有关单位调查情况和存在的问题 12

（一）广州市南风环境设施管理有限公司 12

1.基本情况 12
2.存在问题 13
（二）广州白云山明兴制药有限公司 15
1.基本情况 15
2.存在问题 15
五、监管部门履职情况 15
（一）市生态环境局海珠分局 16
（二）龙凤街道办事处 16
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 17
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 17
（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议 17
（三）其他处理建议 17
七、事故整改和防范措施 18
（一）落实企业安全生产主体责任 19
（二）落实部门监管责任 20

海珠龙凤广州市南风环境设施管理有限公司“7·14”一般淹溺事故调查报告

2025年7月14日2时29分许，广州市海珠区龙凤街广州白云山明兴制药有限公司（工业大道北48号，以下简称：明兴公司）污水处理站发生一起淹溺事故，事故造成1人死亡，直接经济损失178.6406万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关规定，经区政府同意，由区应急管理局、区市场监管局、市生态环境局海珠分局、区公安分局、区人社局、区总工会、区纪委监委以及龙凤街道办事处各派2人组成，并邀请区检察院、广州市白云区人民政府派人参加的海珠区人民政府“7·14”一般淹溺事故调查组（以下简称：“事故调查组”）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证和专家鉴定，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，分析了有关单位存在的问题，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范措施建议。

经事故调查组认定，海珠龙凤广州市南风环境设施管理有限公司“7·14”一般淹溺事故是一起因工人违反安全管理规定作

业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）污水处理站基本情况

1.合同情况

事发地点为位于广州市海珠区龙凤街工业大道北48号的明兴公司污水处理站，业主单位为明兴公司，运营管理单位为广州市南风环境设施管理有限公司（以下简称：南风公司）。

2024年9月1日，明兴公司与南风公司签订了《广州白云山明兴制药有限公司污水站运营服务合同》[1]，约定由南风公司负责明兴公司海珠本部污水处理站（含芬顿处理系统）的运营管理工作，合同期限为1年，从2024年9月1日起至2025年8月31日止。

2.污水处理流程

明兴公司污水处理系统采用高、低浓度废水分流处理，高浓度废水处理环节采用“芬顿混凝沉淀反应池+厌氧池”工艺，低浓度废水处理环节采用“水解酸化池+接触氧化池+二沉池”工艺。

事故涉及工艺为低浓度废水处理环节，处理流程为生产废水→格栅/集水池→调节池（调节pH至中性）→水解酸化池（分解高分子有机物）→接触氧化池（活性污泥去除有机物）→二沉池（泥水分离）→出水堰排放至市政管网（图1、图2）。

[1] 《广州白云山明兴制药有限公司污水站运营服务合同》，甲方：明兴公司，乙方：南风公司。

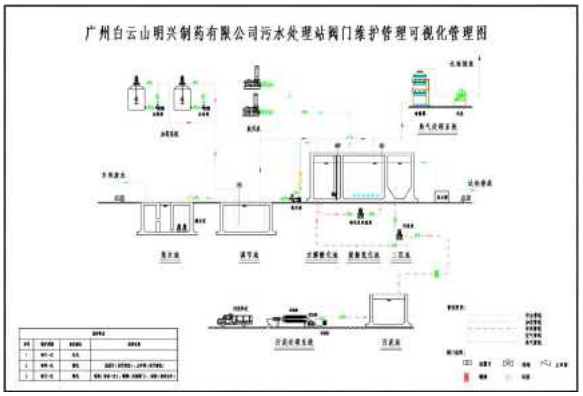


图 1 明兴公司污水处理站可视化管理图

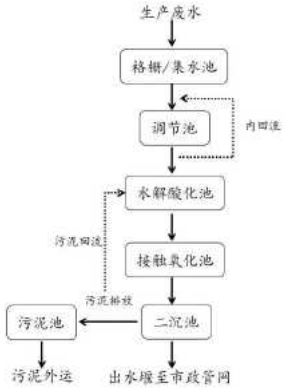


图 2 明兴公司污水处理站流程图

3.污水处理站结构

事发位置为接触氧化池上方，结构形式为半地上钢砼，长 15.8m、宽 3.5m、深度 4.5m。明兴公司污水处理站低浓度污水处理环节主要构筑物包括集水池、调节池、水解酸化池、接触氧化池、二沉池、污泥池（表 1）。

表 1 构筑物尺寸表

序号	构筑物名称	构筑物尺寸	单位	数量	有效容积	停留时间	结构形式
1	集水池	1.7m×17m×2.4m	座	1	49.13m³	2.5h	全地埋钢砼
2	调节池	1.7m×21.5m×1.5m	座	1	32.94m³	1.65h	全地埋钢砼
3	水解酸化池	6.2m×3.5m×4.5m	座	1	86.8m³	4.3h	半地上钢砼
4	接触氧化池	15.8m×3.5m×4.5m	座	1	196m³	9.8h	半地上钢砼
5	二沉池	4.8m×3.5m×4.5m	座	1	67.2m³	3.36h	半地上钢砼

（二）事故相关单位及人员概况

1.业主单位

明兴公司[2]，已取得广东省药品监督管理局核发的《药品生产许可证》[3]，已取得广州市生态环境局核发的《排污许可证》[4]。

2.运营管理单位

南风公司[5]，已取得《中国环境服务认证证书》[6]《职业健康安全管理体系认证证书》[7]《质量管理体系认证证书》[8]和《环境管理体系认证证书》[9]。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 7 日，南风公司安排朱*豪[10]转岗进入明兴公司污水处理站项目工作，负责现场作业人员的工作排班、与明兴公司的业务沟通、参与日常设备的维护和污水检测等工作。

---

[2] 明兴公司成立于 1962 年 12 月 27 日，法定代表人为陈*南，类型为有限责任公司（法人独资），注册地址位于广州市海珠区工业大道北 48 号，经营范围为医药制造业。

[3] 《药品生产许可证》，许可证编号：粤 20160012；许可企业名称：明兴公司；注册地址：广州市海珠区工业大道北 48 号；法定代表人：陈*南；企业负责人：王*江；生产地址和生产范围：广州市海珠区工业大道北 48 号，片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、乳剂、小容量注射剂（含激素类）、中药前处理及提取车间；许可有效期至 2025 年 11 月 22 日。

[4] 《排污许可证》，证书编号为 91440101190460 20XE001U，单位名称为明兴公司，统一社会信用代码为 91440101190460 20XE，法定代表人为陈*南，注册地址位于广州市海珠区工业大道北 48 号，行业类别为化学药品制剂制造、中成药生产、锅炉，有效限期为 2024 年 7 月 25 日至 2029 年 7 月 24 日。

[5] 南风公司成立于 1994 年 11 月 10 日，统一社会信用代码为 914401041905508704，注册资本为 1100 万元，法定代表人为彭*军，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址位于广州市白云区人和镇东华振华路 1 号 A 栋 602-603 房（空港白云），经营范围为公共设施管理业。

[6] 证书编号：CCAEPI-ES-SS-2023-227，发证日期为 2023 年 11 月 7 日，有效期至 2026 年 11 月 6 日，服务项目为城镇集中式污水处理设施运营服务，服务等级为三级。

[7] 注册号：02824S12557R0S，有效期从 2024 年 11 月 29 日至 2027 年 11 月 28 日，认证机构：北京中安质环认证中心有限公司（在国家认证认可监督管理委员会官网认证机构）。认证范围包括资质范围内的环保工程施工，污水治理营运服务涉及的职业健康安全管理活动。

[8] 注册号：02824Q14069R0S，有效期从 2024 年 11 月 29 日至 2027 年 11 月 28 日，认证机构：北京中安质环认证中心有限公司。认证范围包括资质范围内的环保工程施工，污水治理营运服务。

[9] 注册号：02824E12724R0S，有效期从 2024 年 11 月 29 日至 2027 年 11 月 28 日，认证机构：北京中安质环认证中心有限公司。认证范围包括资质范围内的环保工程施工，污水治理营运服务涉及的环境管理活动。

[10] 朱*豪，男，31 岁，广东清远人。取得《广东省水处理设备运营工程师》证书，有效期至 2026 年 10 月 27 日。朱*豪于 2024 年 10 月 17 日与南风公司签订了《劳动合同》，合同期限为 2024 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日，事发时任项目主管一职。

2025 年 5 月 23 日，南风公司安排叶*煜[11]到明兴公司污水处理站项目工作；6 月 19 日，安排王*[12]转岗进入明兴公司污水处理站项目工作。

根据朱*豪安排，叶*煜的工作时间为 8 时至当日 20 时，王*的工作时间为 20 时至次日 8 时，两人相互轮班。

2025 年 7 月 13 日 20 时许，王*到明兴公司污水处理站上岗。

21 时 44 分 47 秒，王*打开接触氧化池东北侧的一处盖板[13]，并将掀开的盖板放置在洞口南侧、盖板约三分之一的面积仍覆盖在洞口（图 3）。

21 时 44 分 56 秒，王*打开排泥管阀门，启动污泥泵，将二沉池的污泥抽至接触氧化池进行污泥回流[14]（图 4）。



图 3 王*打开盖板（自东向西）



图 4 打开盖板后的情况（自东向西）

7 月 14 日 2 时 18 分 41 秒，王*站立在洞口正南侧完整的盖板上使用手机等待（图 5）。

---

[11] 叶*煜，男，21 岁，广东清远人。叶*煜与南风公司于 2025 年 3 月 24 日签订了《实习生劳动协议书》，实习周期为 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 7 月 31 日，负责水质检测、调整工艺、操作设备等工作。

[12] 王*，男，23 岁，河南光山县人。取得《污废水处理工证》。王*于 2024 年 9 月 18 日与南风公司深圳分公司（有限责任公司分公司，负责人为彭*军）签订了《劳动合同》，合同期限至 2027 年 9 月 30 日，事发时任运营操作员，负责水质检测、调整工艺、操作设备等工作。

[13] 掀开盖板后形成的洞口尺寸：长约 80cm、宽约 60cm。

[14] 污泥回流：将二沉池的活性污泥通过排泥管抽回至水解酸化池或接触氧化池，增加水解酸化池或接触氧化池的污泥浓度，提高污水处理能力和效率。

2 时 21 分 05 秒，王*蹲在洞口东南侧的水泥平台观察污泥回流状态（图 6）。



图 5 王*使用手机等待（自东向西）



图 6 王*观察污泥回流状态（自东向西）

2 时 26 分 24 秒，王*拿起洞口东侧放置的取样筒拍照。

2 时 26 分 57 秒，王*将取样照片发至微信工作群（图 7）。

2 时 28 分 21 秒，王*取来一卷带有直角弯头的水带管（图 8）。

2 时 28 分 43 秒，王*把水带管展开，一端放置在二沉池。



图 7 王*拿起取样筒拍照发工作群



图 8 王*取来水带管并展开

2 时 29 分 45 秒，王*拿着水带管带有直角弯头的一端，左脚踩踏在洞口西侧的盖板上，右脚踩踏在掀开的盖板北侧（未覆盖在盖板上）（图 9）。

2 时 29 分 46 秒，王*随盖板一起坠入接触氧化池（图 10）。



图 9 王*蹲立位置（自东向西）



图 10 王*随盖板一起坠入接触氧化池

8 时 20 分许，明兴公司安环部部长陈*名[15]前往公司污水处理站查看南风公司交接班情况，朱*豪[16]向陈*名反馈夜班员工王*失踪，无法取得联系。陈*名立刻通知明兴公司管理人员查看监控录像。

8 时 30 分许，明兴公司发现王*于 2 时 29 分许接水管时不慎随盖板坠入接触氧化池。陈*名立即通知明兴公司设备工程部和南风公司总经理彭*军[17]组织救援，并向明兴公司副总经理黄*丹[18]反映事故情况。

2025 年 7 月 14 日 9 时 30 分许，龙凤街道、公安、应急部门到达现场开展打捞救援工作；16 时 41 分许，王*被打捞至安全区域，经法医确认其溺死[19]。

（四）事故现场情况

事故发生区域位于明兴公司污水处理站接触氧化池上方，接

[15] 陈*名，男，54 岁，广东广州人。事发时任明兴公司安环部部长，负责安全生产、消防安全、环保、职业卫生等工作。

[16] 因叶*煜请假，2025 年 7 月 14 日上午 8 时至 20 时由朱*豪接班上岗作业。

[17] 彭*军，男，46 岁，广东广州人。事发时任南风公司法定代表人、总经理。负责南风公司安全生产全面工作。

[18] 黄*丹，女，53 岁，广东广州人。事发时任明兴公司副总经理、安全生产直接负责人，负责明兴公司安全生产全面工作。

[19] 《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：S442022010748）显示，直接死亡原因：溺死。

触氧化池池口用玻璃钢格栅盖板（绿色部分）铺设（现场未见破损），形成一个作业通道，现场设有风险区域告知牌、工艺流程图等（图 11、图 12）。




图 11 接触氧化池池体



图 12 事发区域情况（自西向东）

接触氧化池被隔断为三个池，上方玻璃钢格栅盖板分别设有三个取样口，取样口 1 的大小约 25cm×25cm、取样口 2 的大小约 40cm×10cm、取样口 3 约 30cm×30cm，用于接触氧化池水质检测的取样。事故发生点位于取样口 1 正东侧约 1 米处（图 13）。

事故发生时，王*打开的接触氧化池盖板上方设有 1 个蓝色接管部位，接管部位与排泥管[20]连通；洞口北侧有 4 支取样筒，用于水质检测的取样（图 14）。

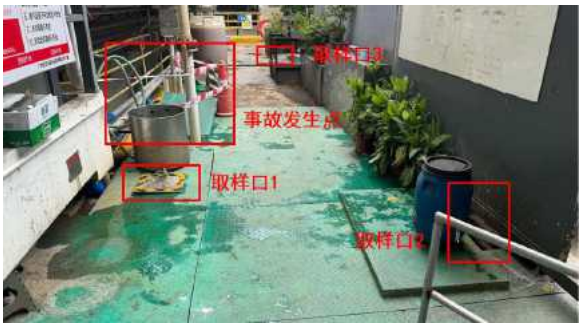



[20] 接管部位与排泥管连通，用于抽取二沉池的活性污泥实现污泥回流。

图 13 事发区域情况（自西向东）　　图 14 事故发生后取证照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成王*死亡。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经事故发生企业统计、事故调查组核定，事故直接经济损失为 178.6406 万元[21]。

（六）其他情况

1.当天气象情况

经查阅广州市海珠区气象资料，2025 年 7 月 14 日，天气：气温 27～34℃、相对湿度介于 60%～80%之间，多云转晴，吹轻微北风、风力为 2～3 级，能见度高。

2.污水处理设施运维情况

南风公司按照《排污许可管理条例》《广州白云山明兴制药有限公司污水处理站运行记录表》[22]建立污水处理设施运营台账，

[21] 根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）第 2 部分：直接经济损失的统计范围：2.1 人身伤亡后所支出的费用（南风公司提供了支付殡葬费票据，合计：11206 元）；2.2 善后处理费用（南风公司提供了以下善后处理费用票据：支付家属住宿费 13050 元、伙食费 6500 元、交通费 16000 元、赔偿协议费 1700000 元；聘请了救援打捞队打捞费用 37300 元、交通费 1650 元、伙食费 700 元）；2.3 财产损失价值（本起事故不涉及固定资产损失价值、流动资产损失价值）。综上，事故直接经济损失合计为 178.6406 万元。

[22] 《广州白云山明兴制药有限公司污水处理站运行记录表》：包含《污水处理设备巡检记录》《污水处理设备运行记录》《污水处理站现场数据记录》《高浓度废水处理系统废气处理设备运行记录》《低浓度废水处理系统废气处理设备运行记录》《污泥压滤机运行记录》《芬顿加药系统使用记录》《低浓度废水处理药剂使用记录》《每日手动检测数据》《水污染源在线监控系统巡检记录表》等记录情况。

运维台账记录显示：污水处理设施运行正常。

3.水质监测情况

明兴公司污水处理站配备了水质在线监测系统[23]，经查询广东省污染源全过程物联网自动监控平台，2025 年 7 月 13 日，明兴公司水污染物在线监测 pH 值为 7.211、氨氮浓度为 0.546mg/L、化学需氧量(COD)浓度为 49.404mg/L。2025 年 7 月 14 日，明兴公司水污染物在线监测 pH 为 7.378、氨氮浓度为 0.145mg/L、化学需氧量(COD)浓度为 74.056mg/L。综上，2025 年 7 月 13 日至 7 月 14 日明兴公司水污染物在线监测数据未出现日均值超标预警情况[24]，水质在线监测系统运行正常。

二、事故应急处置及评估情况

（一）企业应急处置情况

2025 年 7 月 14 日 8 时 30 分许，陈*名发现事故情况后，第一时间通知设备工程部进行抽水、开展救援。8 时 37 分许，陈*名联系彭*军，督促南风公司立即启动应急预案。8 时 46 分许，陈*名向黄*丹报告事故发生情况，黄*丹立即向明兴公司总经理王*江[25]报告事故发生情况，王*江第一时间到现场组织围蔽和救援。8 时 56 分许，明兴公司向龙凤街道办事处和区应急管理局报告了事故发生情况。

7 月 14 日 8 时 30 分许，朱*豪向南风公司运营部经理李*胜

[23] 水质在线监测系统：主要监测指标包括瞬时流量、化学需氧量（COD）、氨氮、pH 值。经调查，在线监控设施的日常巡检记录、维护记录、试剂更换记录等资料齐全，在线监控设施运行正常。

[24] 经查询明兴公司排污许可证的许可排放限值，pH 值的标准限值为 6～9，氨氮浓度的标准限值为 45mg/L、化学需氧量(COD)浓度的标准限值为 500mg/L。

[25] 王*江，男，52 岁，广东广州人。事发时任明兴公司总经理，负责明兴公司全面工作。

[26]和彭*军报告事故情况，彭*军立即聘请第三方救援机构到现场开展救援工作，并派李*胜前往现场配合开展现场救援和应急处置工作。

（二）政府应急处置情况

区公安分局、区应急管理局和龙凤街道办事处接报后迅速到达事发现场，依职责开展现场救援和应急处置工作。龙凤街道办事处牵头组织涉事企业做好善后处置和家属安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，各职能部门和属地街道应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

1.王*接水带管原因分析

经查询，当天天气正常，排除气象因素对本次事故的影响；污水处理设施运行正常，排除因污水处理设施设备运行故障打开盖板检修可能；水质在线监测正常，排除因水质不合格打开盖板检查水质可能。

事故调查组经现场勘查、调查询问、查阅资料、核查视频，推断事发经过：王*在接触氧化池上方用水带管一端连接排泥管的管口，另一端放置在二沉池的排放溢流口（法定排污口前），

[26] 李*胜，男，31岁，广东广州人。事发时任南风公司运营部经理，负责南风公司安全生产、教育培训等工作。

将低于二沉池溢流口的上清液抽出时，不慎坠入接触氧化池。

2.直接原因

事故调查组结合调查询问、影像资料、现场勘查和综合分析，认定事故的直接原因是:

工人违反安全管理规定作业。王*未经南风公司或明兴公司许可擅自打开接触氧化池盖板，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[27]和《污水处理站安全管理制度》第 4.8 条[28]的规定；王*在打开接触氧化池盖板后，未按要求设置防护栏杆、正确佩戴安全带等劳动防护用品作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[29]、《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》（GB 39800.1-2020）第 5.1.3 条[30]、《坠落防护 安全带》（GB 6095-2021）第 3.1 条[31]和《临边高处作业相关规定》第二章第 2 节[32]的规定。

四、事故有关单位调查情况和存在的问题

（一）南风公司

1.基本情况

---

[27] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[28] 《污水处理站安全管理制度》第 4.8 条：需检查封闭污水井或池体时，不得擅自打开，确需打开检查，需要报告现场主管，确认同意后，现场必须有两名工作人员，不单独进行作业，并且需要做好安全防范措施。

[29] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[30] 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》（GB 39800.1-2020）第 5.1.3 条：在作业过程中发现存在其他危害因素,现有个体防护装备不能满足作业安全要求,需要另外配备时,应立即停止相关作业,按照本部分的要求配备相应的个体防护装备后,方可继续作业。

[31] 《坠落防护 安全带》（GB 6095-2021）第 3.1 条：安全带：在高处作业、攀登及悬吊作业中固定作业人员位置、防止作业人员发生坠落或发生落后将作业人员安全悬挂的个体坠落防护装备的系统。

[32] 南风公司制定了《临边高处作业相关规定》，其中第二章第 2 节：二、防护设施要求……洞口作业：边长≥500mm 的竖向洞口需设防护栏杆……

已制定并落实本单位全员安全生产责任制[33]; 已制定安全管理制度[34]; 已组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案[35]。

2.存在问题

（1）未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。南风公司取得污水处理站监控查阅权限后，未采取技术、管理措施及时发现王*在2025年6月19日至事故发生期间多次未经许可擅自打开接触氧化池盖板的行为[36]，未及时消除王*未按要求设置防护栏杆、未按要求佩戴安全带等劳动防护用品的安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[37]、《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）第5.1.3条、《坠落防护 安全带》（GB 6095-2021）第3.1条和《临边高处作业相关规定》第二章第2节的规定。

（2）未按规定开展安全教育培训。2025年6月19日至事故发生时，王*调岗至明兴公司污水处理站项目后，南风公司未组织其开展专门的安全生产教育和培训，导致王*对工作岗位存在的危险、有害因素认识不足，未掌握本岗位的安全操作技能，

---

[33] 南风公司制定了《污水站安全生产责任制》，明确了各级岗位的安全管理职责。

[34] 南风公司提交了安全管理制度，包括《安全生产责任制》《隐患排查治理制度》《污水处理站安全管理制度》《安全生产教育培训制度》《安全投入保障制度》等安全管理制度。

[35] 南风公司已制定了应急救援预案，并于2025年5月28日组织了应急演练，提交了相关演练记录。

[36] 根据调查监控录像，王*自2025年6月19日进入明兴公司污水处理站项目工作到事发期间，在2025年6月24日、6月27日、6月28日、6月29日、6月30日、7月1日、7月9日、7月10日、7月11日、7月13日、7月14日均存在违规打开接触氧化池盖板的行为。

[37] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职 责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[38]、《广东省安全生产条例》第二十二条第四款[39]、《安全生产教育培训制度》第5条[40]和第8条[41]的规定。

（3）未制定并实施低浓度污水处理环节操作规程。主要负责人未针对低浓度污水处理环节制定操作规程，未明确二沉池排放上清液、污泥回流、污泥排放的操作要求、注意事项，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[42]和《广东省安全生产条例》第十六条第一项[43]的规定。

（4）未建立、落实安全风险分级管控制度。未对污水处理站的工艺、设备、场所、岗位开展安全风险识别、分析、评价，未编制包括风险类别、名称、特征、位置、责任主体、控制措施等情况的安全风险分级管控清单，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[44]和《广东省安全生产条例》第三十

---

[38] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[39] 《广东省安全生产条例》第二十二条第四款：生产经营单位应当对离岗六个月以上或者换岗的从业人员，进行专门的安全生产教育和培训。

[40] 南风公司制定了《安全生产教育培训制度》，第5条规定：新入公司员工的教育，调换新工种，采用新技术、新工艺、新设备、新材料的员工的安全教育和特种行业人员的安全培训、考核和发证。对新进场员工必须进行安全基本知识、安全纪律和操作规程的三级安全教育。

[41] 《安全生产教育培训制度》第8条：从业人员在本生产经营企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当接受车间和班组级的安全培训。

[42] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……

[43] 《广东省安全生产条例》第十六条第一项：生产经营单位的主要负责人应当履行下列安全生产工作职责：（一）组织制定并实施本条例第十四条规定的安全生产规章制度和安全生产操作规程，加强安全生产标准化建设；……

[44] 《中华人民共和国安全生产法》四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

一条第一款[45]、第二款[46]的规定。

（二）明兴公司

1.基本情况

已与南风公司签订安全管理协议[47]，已对南风公司作业人员开展安全教育培训和技术交底[48]，已建立健全并落实本单位全员安全生产责任制[49]；已组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程[50]；已组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划[51]；已保证本单位安全生产投入的有效实施[52]；已组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制[53]；已组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案[54]。

2.存在问题

安全生产管理人员未履行安全生产管理职责。安全环保部对污水处理站进行了安全风险识别、分析、评价，排查发现污水池（接触氧化池）内存在淹溺风险，明确要求南风公司现场人员严

[45] 《广东省安全生产条例》第三十一条第一款：生产经营单位应当落实安全风险分级管控制度，开展安全风险识别、分析、评价，并按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[46] 《广东省安全生产条例》第三十一条第二款：生产经营单位应当编制包括风险类别、名称、特征、位置、责任主体、控制措施等情况的安全风险分级管控清单，并及时进行动态更新。

[47] 明兴公司于 2024 年 9 月 1 日与南风公司签订了《合作项目安全管理协议》，明确了双方职责。

[48] 明兴公司已对南风公司朱*豪、叶*煜、王*开展入职前安全教育和和技术交底，并开展了培训考核。

[49] 明兴公司制定了《全员安全生产责任制》，并与各部门签订了责任书，明确了安全管理机构和公司架构的安全责任。

[50] 明兴公司制定了《安全管理制度》，包含消防安全管理、有限空间作业安全管理制度、生产安全事故报告和调查处理制度、生产安全事故隐患排查治理制度、发包工程安全管理制度等；提交了本单位的《安全生产操作规程》，包含设备管理、环保管理、计量仪器、检验设备的操作、通用设备操作、污水处理站等安全操作规程。

[51] 明兴公司提交了 2023 年、2024 年和 2025 年度安全教育培训计划，并提交了安全教育培训记录，已按安全教培训计划实施。

[52] 明兴公司提交了 2023 年、2024 年和 2025 年安全生产投入台账、安全生产年度计划、总结台账资料，已保证了本单位安全生产投入的有效实施。

[53] 明兴公司提交了风险分级管控和隐患排查治理制度，并提交了 2024 年、2025 年隐患排查治理台账和记录，已督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[54] 明兴公司提交了 2023 年、2024 年和 2025 年应急预案和演练记录，2023 年组织应急演练 3 次，2024 年组织各类应急演练 5 次，2025 年组织各类应急演练 6 次，已组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

禁擅自移动、打开池体盖板、井盖，但未安排人员、未采取技术措施（如查看监控视频）对南风公司夜间作业情况进行检查，未及时发现并制止王*多次违规打开接触氧化池盖板的事故隐患。

五、监管部门履职情况

（一）市生态环境局海珠分局

一是加强监督检查。2025 年以来，市生态环境局海珠分局认真落实规范涉企执法检查，对明兴公司共开展现场检查 3 次，重点要求企业严格落实环境安全隐患排查治理制度，加强相关人员安全培训，提高环境风险防范能力和突发环境事件应急处置能力；委托广东省环境科学研究院对该公司污水处理在线监控设施运行情况开展了 1 次现场帮扶指导；积极运用非现场监管手段，通过微信帮扶群等途径，在日常生产期间、节假日前、特殊天气（台风、高温、强降雨）等关键时段，发送风险提示信息共 9 次。二是加强排污监测。市生态环境局海珠分局每年委托第三方检测机构对辖内重点排污单位开展年度监测，近三年以来，未发现明兴公司水污染物超标排放情况（根据 2025 年度监测计划，明兴公司本年度的监测工作安排在 11 月份进行）。

（二）龙凤街道办事处

一是强化组织领导。定期召开党工委会议研究安全生产工作，今年以来召开 4 次安全生产分析会、2 次重点企业负责人会、4 次街道执法队工作会，针对性部署重要节点安全工作。二是压实主体责任。每季度召开全街安全会，组织重点单位负责人参会；

制定《龙凤街道安全工作十六条硬措施》，签订100余份安全责任书，明确主体责任。三是强化巡查检查。今年以来，龙凤街道办事处实施安全生产普通程序行政处罚6次、简易程序行政处罚14次，消防安全普通程序行政处罚18次，简易程序行政处罚408次，燃气安全行政处罚6次；2024年到明兴公司巡查检查4次，2025年到明兴公司开展“同堂听课”、巡查检查共5次。四是积极组织善后。事故发生后，第一时间到事故现场开展应急救援和处置工作，成立事故善后处理工作领导小组，指导明兴公司做好死者家属安抚、赔偿等工作，关注舆情并引导，保障善后平稳推进。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

王*，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.南风公司，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，未按规定开展安全教育培训，未组织制定并实施低浓度污水处理环节操作规程，未建立、落实安全风险分级管控制度，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法[55]查处。

2.彭*军，作为南风公司安全生产第一责任人，未组织制定并实施低浓度污水处理环节操作规程，未组织建立、落实安全风

[55] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……

险分级管控制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[56]和第五项[57]的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法[58]查处。

（三）其他处理建议

1.明兴公司，建议由区安委办对明兴公司开展事故约谈，并由明兴公司向区安委办作出深刻书面检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强安全生产等工作。

2.陈*名[59]、严*辉[60]、陈*[61]，作为明兴公司污水处理站安全生产管理人员，未落实《广东省安全生产条例》第十九条第三项[62]规定的安全生产管理职责，建议由明兴公司对调查过程中发现的安全生产工作履职不到位行为依照有关规章制度处理，并将处理结果书面报送海珠区安委办备案。

七、事故整改和防范措施

为认真吸取该起事故的教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门应严格按照“管行业必

---

[56] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程……

[57] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……

[58] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……

[59] 陈*名，男，54 岁，广东广州人。事发时任明兴公司安环部部长，负责安全生产、消防安全、环保、职业卫生全面工作。

[60] 严*辉，男，53 岁，广东广州人，事发时任明兴公司安全环保部安全主任，负责安全生产、消防安全、职业卫生全面工作。

[61] 陈*，男，27 岁，广东广州人，事发时任明兴公司安全环保部安全管理人员，负责污水处理站运营管理工作。

[62] 《广东省安全生产条例》第十九条第三项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员，应当履行下列职责：……（三）组织开展安全风险和危险源辨识、评估，督促落实本单位安全风险分级管控和重大危险源安全管理措施……

须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管，进一步落实安全生产“一线三排”工作机制和企业安全生产主体责任。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见:

（一）落实企业安全生产主体责任

南风公司：**一是**采取 AI 预警技术、安全管理等措施及时发现并消除事故隐患，严禁从业人员违规打开接触氧化池盖板，严禁违规作业。**二是**按规定开展安全教育培训，强化对转岗人员的安全教育，保证作业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，召开事故警示大会，开展全员事故警示教育。**三是**完善污水处理站安全操作规程，制定并实施低浓度污水处理环节操作规程，明确二沉池排放上清液、污泥回流、污泥排放的操作要求、注意事项。**四是**建立并落实安全风险分级管控制度，对污水处理站的工艺、设备、场所、岗位开展安全风险识别、分析、评价，建立安全风险分级管控清单，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

明兴公司：**一是**加强对承包单位的安全生产工作统一、协调管理工作，签订安全生产管理协议，明确安全责任划分条款，严禁“以包代管”，定期开展对外包作业的全面安全检查，评估承包单位安全管理水平。**二是**加强新员工、转岗员工的安全教育培训工作，新入职人员需接受三级安全教育，重点包括设备操作规范、危险源辨识及应急处置。转岗人员要进行岗前安全培训后方

可上岗，未经安全培训并考核合格的人员不得上岗作业。**三是**强化隐患排查，采取 AI 预警技术，实时监测作业过程，实现危险事件实时预警，及时发现并消除事故隐患。

（二）落实部门监管责任

市生态环境局海珠分局：**一是**强化监管，结合行业特点，严格检查污水处理站污染物排放、环境安全管理情况。**二是**加强事故警示教育，结合环境领域安全生产工作要求，组织辖内涉及污水处理的重点企业召开警示教育会，举一反三，防范同类事故发生。

龙凤街道办事处：**一是**定期开展隐患排查，加强对辖区内涉及污水池、危险化学品等易发生安全事故的企业开展定期排查，重点检查操作规程执行、安全防护设施配备等情况，对发现的问题跟踪督促整改。**二是**加强安全宣传与培训，定期开展对辖内重点企业的安全教育与培训，指导企业开展应急演练，提升员工安全意识和应对突发事故的能力。**三是**强化最小应急圈建设，强化区域内各应急单元、政企之间的信息互通、资源共享，确保收到突发事件第一时间响应。