湖北赑琛广告传媒有限公司
“8·15”一般高处坠落事故调查报告

2025 年 8 月 15 日，我市湖北赑琛广告传媒有限公司在赤马港街道北站社区铜锣湾国际大酒店安装广告牌时发生一起高处坠落事故，1 名作业工人高坠受伤后经抢救无效死亡。

为迅速查明事故原因，防止类似事故再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）以及《市人民政府办公室关于组建湖北赑琛广告传媒有限公司“8·15”高处坠落事故调查组的批复》（赤政办函〔2025〕8 号）的有关规定，赤壁市人民政府成立了由市应急管理局局长吴纯武任事故调查组组长，市应急管理局、市住房和城乡建设局、市公安局、市总工会有关人员组成的事故调查组，同时邀请市人民检察院、市纪委监委派人参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概况

1、事故时间：2025 年 8 月 15 日 18 时 48 分许

2、事故地点：赤壁市赤马港街道北站社区铜锣湾酒店北侧

3、事故类别：高处坠落

4、事故伤亡及直接经济损失情况：

此次事故造成一名现场作业人员摔伤，后经赤壁市人民医院抢救无效死亡。事故直接经济损失约 126 万元，主要为事故善后处理及赔偿。

二、相关单位及人员基本情况

1、**赤壁市铜锣湾酒店（个体工商户）**，系本起事故广告制作安装项目发包单位。统一社会信用代码：92422302MADN1AKA3L。类型：个体工商户。经营场所：赤壁市赤马港办事处高铁北站对面铜锣湾广场 8 栋二层。经营范围：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售。一般项目：会议及展览服务。注册日期：2024 年 05 月 28 日。经营者：刘某。

2、湖北赑琛广告传媒有限公司（以下简称赑琛广告公司）系本起事故项目承包单位。统一社会信用代码：91421281MA4F2Exxxx。公司类型：有限责任公司（自然人独资）。注册地址为赤壁市赤马港办事处赤壁大道与富康路交叉口，现经营地址是赤马港街道丰业盛世门店 15 号楼 105 号。经营范围为广告设计、代理；广告发布；图文设计制

作；广告制作；平面设计；专业设计服务；交通及公共管理用金属标牌制造等。赑琛广告公司共有3名雇员，法定代表人为实际经营者陈某之子漆某。

3、**余某**，系事故死者，男，现年51岁，赤壁市中伙铺杨家岭村人，长期在广告行业从事安装工作，未取得高空作业资格证。

三、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月22日，赤壁市铜锣湾酒店（个体工商户）经营者刘某与湖北赑琛广告传媒有限公司实际控制人陈某签订《发光字制作安装及发布合同》，委托赑琛广告公司为铜锣湾酒店制作、安装并发布铜锣湾酒店的招牌广告。赑琛广告公司完成铜锣湾酒店的招牌广告制作后委托长期在广告行业承揽广告招牌安装工程的余某进行施工。双方口头达成协议，赑琛广告公司负责安装材料购买，余某负责安装施工，安装费用为1800元。

8月13日，广告招牌安装工作在赤壁市铜锣湾酒店楼顶平台正式开工。期间，余某陆续邀约了三名帮工（包括余某的父亲余某某）参与安装。

8月15日15时23分，余某独自到达赤壁市铜锣湾酒店楼顶平台完成广告招牌最后的安装调试工作。15时30分左

右余某的父亲也应约到达安装现场协助余某安装。18 时许，广告牌出外墙安装工作全部完成，余某回到内墙平台，解除身上穿戴的安全绳等个人劳动防护用品并安排其父亲收拾安装工具准备收工。18 时 30 分左右，余某接通已完工的铜锣湾酒店发光字广告招牌电源后发现有两个字不亮灯。随后，余某在没有穿戴安全绳的情况下独自爬上楼顶围墙排查广告招牌故障。18 时 48 分许，余某不慎从铜锣湾酒店楼顶平台围墙上跌落至一楼地面。

（二）应急救援情况

事故发生时，事发地点旁的“乡村土特产店”经营者孙某正好在离余某坠落点不远处。发现有人坠楼受伤后，孙某第一时间跑回自己店内拿手机拨打“110”报告事故。报警后，孙某跑回离坠落地不远处观察坠楼者不远处观察受伤情况。此时，坠楼者余某面部朝下，头部附近有少量血迹，已失去意识。没过多久，派出所民警及 120 急救中心救护人员就赶到了事发现场。随即，伤者余某就被医护人员随救护车送到市急救中心进行抢救。经市人民医院急救中心全力抢救，最终伤者因伤势过重抢救无效死亡。

（三）善后处置情况

接到事故报告后，市委政法委迅速组织市城管局、市应急局、市公安局等多部门成立协调小组对事故应急救援及善后事宜处置。经多部门联合协调，赤壁市铜锣湾酒店、赑琛广告


公司与死者家属签订了初步赔偿协议。截止到目前，事故善后事宜已平稳处理。民事责任划分及死亡赔偿金额问题死者家属与相关责任公司正在通过司法途径合法合规解决。因多部门联合处置措施得力，事故未引发社会不稳定因素，舆情总体稳定。

四、事故现场勘验情况

经事故调查组聘请专家现场勘验，死者坠落前站立点位于铜锣湾酒店楼顶北面围墙上，离地高度 16.1 米。围墙高度 1.7 米，宽度 0.5 米。围墙外悬挂的铜锣湾酒店发光字广告牌长度 16.5 米，宽度 2 米。死者坠地点距墙面 4.5 米。



（事发地点现场照片）

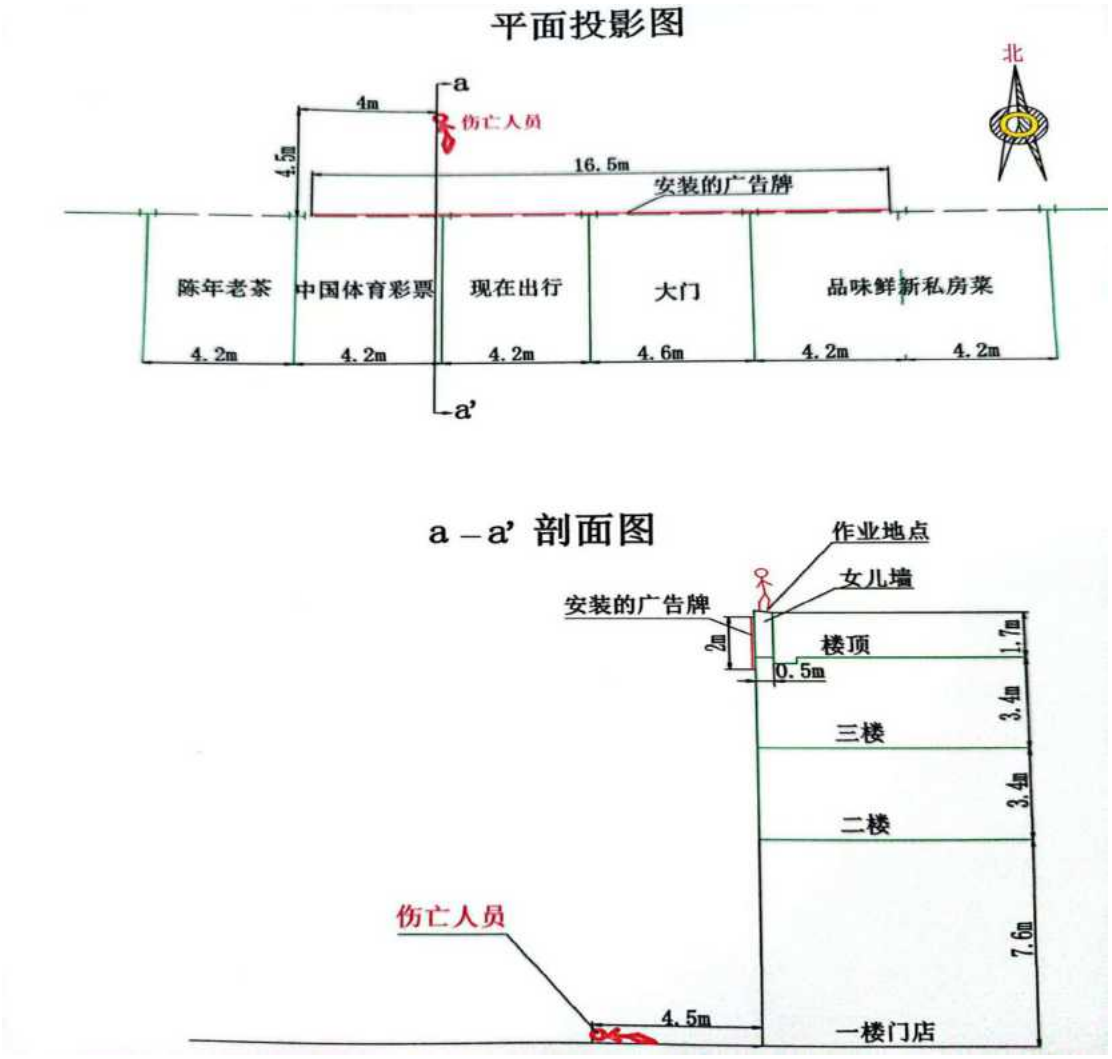

（事发地点勘验图）

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

广告牌安装人员余某安全意识淡薄，在不具备高处作业资格且未佩戴任何劳动防护用品下登高作业，不慎失足从离地高度 16.1 米处坠落，是本起事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

赤壁市铜锣湾酒店、湖北赑琛广告传媒有限公司作为广告牌制作安装的发包单位和承包单位在广告牌安装过程中未审查作业人员从业资格情况，未安排相关工作人员对施工现场进行安全监护，未对安装人员的安全生产进行统一协调管理，现场安全管理缺失，安全防护措施不到位，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，湖北赑琛广告传媒有限公司“8·15”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、责任认定和处理建议

1、余某，作为铜锣湾酒店广告牌安装的劳务承包人，安全意识淡薄，在未取得相关高处作业资格证情况下进行高处作业，未穿戴个人安全劳动防护用品，对本次事故负主要责任。鉴于余某在本次事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

2、陈某，作为湖北赑琛广告传媒有限公司实际控制人，也是《发光字制作安装及发布合同》的承包单位签订者，违规将广告牌安装工程分包给不具有高处作业资格的余某施工。广告牌安装期间未到现场也未安排公司人员对现场安全生产进行统一协调、管理，对事故发生负有管理责任。建议由应急管理部门依据相关法律法规，给予行政处罚。

3、湖北赑琛广告传媒有限公司，作为广告牌设计制作安装项目承包单位，违规将广告牌高空安装工程分包给不具有高处作业资格的余某进行施工。未对广告牌安装的安全生产进行统一协调、管理，对事故负有管理责任。建议由应急管理部门对其违法行为进行立案查处。

4、赤壁市铜锣湾酒店（个体工商户），经营者刘某，作为户外广告牌的设置者，未在广告牌设置前向有关主管部门报备，接受主管部门监督。违规将工程项目发包给不具有高空安装资质的湖北赑琛广告传媒有限公司，未对广告牌安装的安全生产进行统一协调、管理，对事故负有管理责任。建议由应急管理部门对其违法行为进行立案查处。

七、事故防范和整改措施建议

（一）压实行业部门“三管三必须”的安全责任。户外广告安装主管部门要督促事故单位深刻吸取事故教训，立即开展户外广告设施安装专项检查，重点聚焦违章指挥、违章作业等突出问题，要加强施工现场安全管理，完善、细化和落实施工现场安全管理规章制度;住建、城管等部门要加强对小散工程及零星作业领域安全管理，要针对监管行业领域开展警示教育活动，对作业过程中“三违”行为的辨识和预防，牢固树立按章作业的意识，保障员工生命安全，确保施工安全。

（二）督促企业坚决落实安全主体责任。事故责任单位要对深刻吸取事故教训，举一反三。加强外包作业安全管理，规范签订安全生产协议，强化资质核查，做好施工前安全技术交底，在作业过程中督促施工人员做好安全防护，按章作业，坚决杜绝违章及不规范作业行为;事故单位主要负责人必须切实肩负起安全生产主体责任，在与第三方承租、承包单位合作中签订相关协议，明确各自安全生产责任，并对安全工作进行统一协调管理。

（三）进一步压实属地监管责任。属地街道办事处要以此事故为警示，全面落实习近平总书记关于安全生产的“三个必须”的工作要求，切实负起属地安全生产管理责任。要严格贯彻执行国家有关法律、法规和省、市各项政策、措施，全面加强安全监管工作，督促和指导辖区生产经营单位全面落实安全生产主体责任。要不断增强安全生产教育培训工作的实效性，切实提高各类生产经营场所全员安全生产责任意识。