四川三汇安防科技有限公司
“6·10”一般高处坠落事故调查报告

2026年6月10日11时02分许，四川三汇安防科技有限公司（物业分公司）（以下简称：三汇公司）在对市公安局机关食堂水管漏水问题进行排检维修时，发生一起工人高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，经市中区人民政府同意，成立了由区应急管理局、区纪委监委、区公安分局、区总工会、通江街道办事处，共同组成四川三汇安防科技有限公司“6·10”高处坠落事故调查组，并邀请区检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、查阅资料、对相关人员的调查取证等，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年6月10日7时50分左右，四川三汇安防科技有限公司派驻乐山市公安局的水电工王XX到达市公安局一楼工作室上正班，杨XX上副班。11时02分，物业项目督导员杨X通过微信语音通知杨XX：“市局食堂水管爆了，去查看情况，关闭总水阀”，同期在工作

室的王XX也听到了通知。二人随即一起来到市局食堂，经了解市局食堂供水与百福路165号宿舍楼共用同一套供水主管网，需关闭宿舍楼7幢2单元楼顶的总阀方可止水，进行下步检修。

在百福路165号当班保安的带领下，杨XX、王XX前往宿舍楼7幢2单元楼顶关闭总阀。上楼顺序为保安在前、杨XX居中、王XX在最后。当保安和杨XX到达楼顶并接近水管漏水点时，突然听到“砰”的一声异响，回头发现王XX已不见踪影。二人随即下楼寻找，在二楼平台发现王XX躺在地上。

（二）应急处置、医疗救治和善后处理情况

事故发生后，杨XX随即与保安员下到二楼平台后发现王XX，立即拨打120急救电话，并第一时间向项目物业督导员杨梅报告。120急救人员抵达现场后，立即将王XX送往乐山市中医医院抢救。王XX因抢救无效于事发当日死亡。区应急管理局、区公安分局、通江街道办事处等相关部门到场处置。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

四川三汇安防科技有限公司，营业执照统一社会信用代码：91511100206952285 6，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：黄XX，单位住所：四川省乐山高新区高港大道489号乐山高新科技孵化器A园1号楼9层911室，成立日期：1988年8月31日，经营范围：许可项目：通用航空服务；测绘服务；计算机信息系统安全专用产品销售；劳务派遣服务；职业中介活动；餐饮服务；保安服务；建筑智能化系统设计；网络文化经营；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批

准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字视频监控系统销售；计算机系统服务；电子产品销售；互联网数据服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；物联网技术服务；照相器材及望远镜零售；机械设备租赁；机械设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；劳动保护用品销售；服装服饰零售；交通及公共管理用标牌销售；园艺产品销售；智能无人飞行器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物业管理；家政服务；养老服务；承接档案服务外包；会议及展览服务；停车场服务；安全技术防范系统设计施工服务；商用密码产品销售；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；消防技术服务；酒店管理；虚拟现实设备制造；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务。

（二）事故相关情况

1.人员安全教育培训情况。王XX持有电工作业证。公司未对王XX、杨XX等水电维修工开展针对巡检查漏、上楼顶作业等任务场景的专项安全生产教育和培训，未向其如实告知前往楼顶作业点途中的危险因素、作业路线和防范措施，未建立安全生产教育和培训档案，无培训签到及考核记录。

2.现场安全管理情况。本次因排查食堂漏水需上楼顶关闭水阀，公司未事先对7楼楼顶及周边通道的安全状况进行勘查，未

安排专门人员进行现场安全管理，未向作业人员进行安全技术交底，未配备并在作业前督促从业人员正确佩戴和使用安全帽、安全带等劳动防护用品，杨XX、王XX当日均未携带、佩戴防护装备。

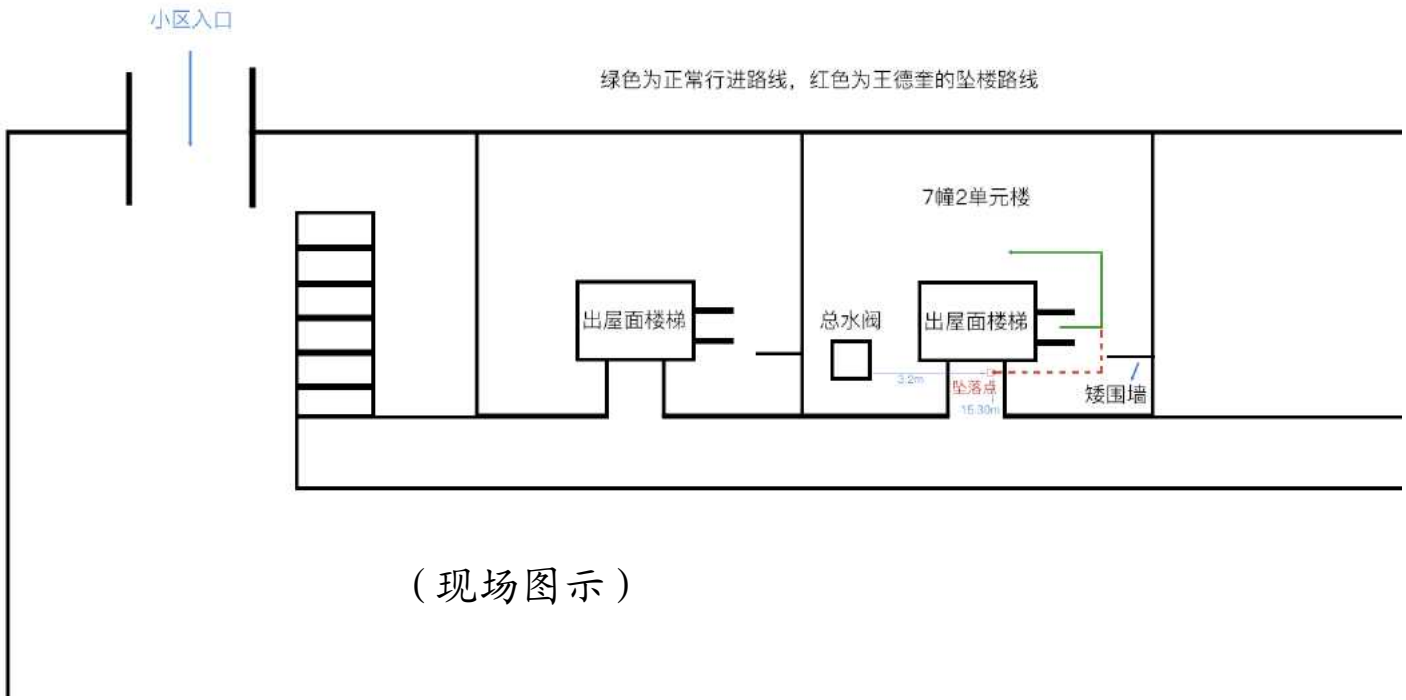
3.作业场所安全条件情况。 百福路165号宿舍楼顶边缘无围挡、无防护设施，楼梯通道及楼顶入口无防护栏杆及警示标识。经核实，该宿舍楼不在四川三汇安防科技有限公司与乐山市公安局签订的物业服务合同约定服务范围以内，公司对该楼顶区域不负有合同约定的日常巡查、隐患排查及安全防护义务；但公司因指派从业人员前往该区域执行关闭水阀任务，未对从业人员进入该非日常作业区域后可能面临的临边、洞口、非通行路线等高坠落风险进行辨识，未采取相应的安全防范与警示措施。

现场勘验情况：事故现场位于乐山市公安局宿舍（百福路165号），东面为乐山市市中区消防救援大队，南面为中国农业银行，西面为乐山市公安局，北面为百福路路面。

中心现场位于乐山市公安局宿舍7幢，该楼为砖混结构楼房，共7层。7幢2单元楼顶南侧地面有一处为牛毛毡，牛毛毡东北角破损。7幢2单元2楼至6楼，楼梯间南侧雨棚呈不同程度破损。

王XX坠落处位于7幢2单元楼顶中间位置的雨棚，总阀距坠落处3.2米，坠落处离坠落点15.39米。

经乐山市公安局市中区分局物证鉴定室现场勘验，彭山路派出所接（报）处警登记表处警情况“初步排除刑事案件”，处警人员意见：“救助服务”。


小区入口
绿色为正常行进路线，红色为王德奎的坠楼路线
7幢2单元楼
出屋面楼梯
总水阀
出屋面楼梯
3.2m
坠落点
15.30m
矮围墙

（现场图示）


踏空坠落处

楼顶概貌

（现场照片）



（现场照片）



（现场照片）

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

王XX，男，身份证号：5XXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地：四川省乐山市市中区XXXXXX。

2.直接经济损失情况

根据《生产安全事故罚款处罚规定》及类似事故赔偿标准，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约130万元（含死亡赔偿金、丧葬费、医疗费及善后处理费等）。

（四）其他需要表述的情况

百福路165号系市公安局家属院。事故发生后，市公安局物管科及三汇安防科技有限公司均称该小区已社会化管理，不负责生活小区管理。经调查组调查核实，该小区目前尚未完成社会化管理移交，通江街道牛咀桥社区从未收到市公安局关于该小区的任何移交申请或相关手续。三汇公司受市公安局物管科委托收取该小区水电费，进一步表明移交手续尚未完成，市公安局对该小区仍存在实际管理行为。

三、事故发生原因及事故性质

（一）直接原因

经调查后证实，王XX在受指派前往7幢楼顶关闭水阀总开关的途中，因对作业路线辨识错误，误入非通行区域并靠近楼顶边缘，且未按规定佩戴和使用安全帽、安全带等劳动防护装备，不慎踏空坠落，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.三汇公司安全生产教育和培训不到位。四川三汇安防科技有限公司未对王XX、杨XX等水电维修工开展针对巡检查漏、上楼顶作业等任务场景的专项安全生产教育和培训，未向其如实告知前往楼顶作业点途中的危险因素、作业路线和防范措施，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，致使从业人员不熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，不了解作业场所和工作岗位存在的危险因素，不具备辨识和防范高处坠落风险的安全操作技能。杨XX、王XX当日均未携带、佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

2.作业现场安全风险辨识与管控缺失。公司对水电维修岗位可能涉及的临边、洞口、非通行区域等高坠落风险辨识不到位，未建立健全并落实作业现场安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。本次因排查食堂漏水需前往楼顶关闭水阀总开关，公司未事先对7幢2单元楼顶及周边通道的安全状况进行勘查，未安排专门人员进行现场安全管理，未向作业人员进行安全技术交底，未及时制止从业人员违章冒险进入非通行路线、靠近楼顶边缘等违规作业行为。

3.事故隐患排查治理不到位。百福路165号宿舍楼顶边缘无围挡、无防护设施，楼梯通道及楼顶入口无防护栏杆及警示标识。经核实，该宿舍楼不在四川三汇安防科技有限公司与乐山市公安局签订的《物业服务合同》约定服务范围以内，公司对该楼顶区域不负有合同约定的日常巡查、隐患排查及安全防护义务；但公司因指派从业人员前往该区域执行关闭水阀任务，未对从业人员

进入该非日常作业区域后可能面临的临边、洞口、非通行路线等高坠落风险进行辨识，未采取相应的安全防范与警示措施，未及时发现并消除作业过程中的事故隐患。

4.三汇公司安全生产主体责任落实不到位。公司物业分公司未配备专职持证安全管理人员，指定的兼职安全员无安全管理资质，未有效履行安全管理职责；未有效组织制定和实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促落实作业现场安全管理制度，对公司安全生产监管不力，隐患排查不及时，未能及时发现并阻止工人违规作业行为。

（三）事故性质

经事故调查组认定，四川三汇安防科技有限公司“6·10”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

定性依据:

1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号） 第二条 生产安全事故是指在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。

2.根据原国家安监总局《关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）第二条，《条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动。

3.根据最高法判例：工伤认定中“工作时间、工作场所、工作原因”的理解适用，“.....3.关于是否属于‘工作场所’的问题。‘工作场所’的界定需要结合工作原因、用人单位制度、职

工到达或离开工作岗位的路径等进行综合判断，应当考虑是否属于与职工工作职责相关的区域以及因履行工作职责所需的合理区域，包括但不限于用人单位能够对从事日常生产经营活动进行有效管理的区域、职工为完成某项特定工作所涉及的单位以外的区域及职工因工作来往于多个与其工作职责相关的工作场所之间的合理区域。换言之，职工因工作原因而非个人原因，为完成其本职工作或特定工作所涉及的必要相关区域及自然延伸的合理区域，含职工与工作职责相关的预备工作、中间停顿和收尾工作所涉及的合理区域，应视为‘工作场所’。”

4.本案中，王XX系在工作时间内，受公司办公室人员杨梅明确指派“前往查看食堂水管爆管情况、关闭总水阀”，为完成关阀任务前往7幢2单元楼顶，属于“为完成工作所涉及的必要相关区域及自然延伸的合理区域”，前往7楼关阀的行为构成“与工作有关的预备性活动”，完全符合生产经营活动的法定要件。

5.参照同类事故定性：重庆大足区西贵堂“7·14”事故（物业组织楼顶补漏坠落）、云南开远某物业“11·7”事故（物业人员查看漏水坠落）、山东德州诚建物业“4·7”事故（物业维修工排查渗水坠落）、新疆峻达公司“5·7”事故（餐厅水管漏水排查上屋顶坠落）等，均被官方调查组认定为一般生产安全责任事故。

四、部门属地履职情况

（一）有关部门

乐山市公安局作为百福路165号宿舍楼的产权单位及实际管理单位，未完成该家属院的社会化管理移交，系该区域安全管理工

作的法定责任主体。该宿舍楼顶边缘无围挡、无防护设施，安全隐患未及时排查治理。事发后，市公安局已在事发区域加装防护栏，消除隐患。

（二）属地街道

百福路165号宿舍楼属内保单位管理小区，尚未完成社会化管理移交，通江街道办事处及所属社区未接管该小区管理职能。街道及社区在现有条件下主动履行属地服务职责：2025年5月30日、2026年5月18日两次进入该小区开展安全巡查及宣传教育工作；2025年11月及2026年2月通过线上安全工作部署要求各物业加强小区安全巡查。2026年6月13日通过应急办调查知晓事故后，积极协助开展调查询问工作。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故相关责任企业及责任人员的处理建议

1.四川三汇安防科技有限公司落实安全生产主体责任不力，安全生产规章制度执行不到位，未对从业人员开展有效的安全生产教育和培训，未向从业人员如实告知前往楼顶作业点途中的危险因素、作业路线和防范措施；未对派往7楼楼顶执行关阀任务这一具有高处坠落风险的作业环节进行充分的安全风险辨识，未安排专门人员进行现场安全管理，未向作业人员进行安全技术交底；未提供并监督从业人员正确佩戴和使用安全帽、安全带等劳动防护用品，对现场作业人员监督管理不到位，对员工劳动防护用品使用监管不到位，对本次事故负有主要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第一款[1]、第四

[1] **《中华人民共和国安全生产法》第四十一条** 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

十四条 第一款[2]、第四十五条[3]的规定。建议由区应急管理局依据相关法律、法规规定给予行政处罚。

2.王XX安全意识淡薄，在受指派前往7楼楼顶关闭水阀总开关的途中，对作业路线辨识错误，违章冒险进入非通行路线、靠近楼顶边缘，且未佩戴和使用个人劳动防护用品，造成事故发生，对本次事故负直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]的规定。因其已在事故中死亡，建议免予追究。

3.赖嘉君（三汇公司物业分公司安全管理负责人）履行安全生产管理人员职责不到位，对本次事故负有直接管理责任。

经调查，赖嘉君作为物业分公司指定的安全员（虽无安全管理资质），实际承担物业分公司安全生产管理工作，对水电维修等作业的安全管理负有直接职责。其履行安全生产管理职责不到位，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[2] **《中华人民共和国安全生产法》第四十四条** 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[3] **《中华人民共和国安全生产法》第四十五条** 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[4] **《中华人民共和国安全生产法》第五十七条** 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

建议；未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，未到现场开展风险辨识、安排现场安全监护，未及时制止从业人员违章冒险进入非通行路线、靠近楼顶边缘等违规作业行为，对该起事故负有直接管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 第二项、第三项、第五项、第六项[5]的规定。建议由区应急管理局依据相关法律、法规规定给予行政处罚。

（二）党纪政务处理建议

事故调查中，事故调查组未发现相关党员干部或监察对象违法违纪线索，无相关线索移交纪委监委。

六、防范措施及建议

（一）四川三汇安防科技有限公司要认真落实企业安全生产主体责任，加强对派驻各服务单位水电工等高风险岗位人员的安全教育培训，严格特种作业人员持证上岗管理。对确需在服务范围外进行延伸作业的，必须严格履行高处作业审批手续，安排专兼职安全员现场监护，督促作业人员正确佩戴和使用安全带、安全帽等劳动防护用品。安排专兼职安全员对作业现场开展安全措施落实情况的巡查和督促，切实将安全生产工作落到实处。

（二）乐山市公安局要切实履行百福路165号宿舍楼安全管理法定责任，立即对宿舍楼楼顶、外墙等高处区域开展全面隐患

---

[5] **《中华人民共和国安全生产法》第二十五条** 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

排查，加装防护栏、警示标识等安全设施；加快推进该家属院社会化管理移交工作，在未完成移交前，不得放松安全管理要求。

（三）通江街道办事处要继续会同社区进一步加强对该小区公共区域的日常巡查和安全宣传，积极协调配合相关部门推动该小区社会化管理移交工作，争取早日纳入属地社区管理服务范围。