万秀富民梧州学院北校区综合教学楼报告厅装修项目“12·11”一般触电事故调查报告

万秀区政府事故调查组

2026 年 4 月 16 日

目 录

一、基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）涉事报告厅天花板吊顶情况 5
（三）事故相关人员情况 6
（四）死亡人员情况 6
（五）死亡人员工作流程 7
（六）涉事报告厅装修、LED 屏项目情况 7
（七）报告厅项目管理群相关情况 9
（八）事故发生单位安全管理情况 10
（九）事故现场情况 10
（十）事故发生经过 14
（十一）人员伤亡和直接经济损失情况 16
（十二）其他情况 16
二、事故应急处置及评估情况 17
（一）事故信息接报及响应情况 17
（二）事故现场应急处置情况 17
（三）医疗救治和善后情况 18
（四）事故应急处置评估 19
三、事故直接原因分析 19
（一）事故相关检验检测和鉴定情况 19
（二）其他证据分析 20
（三）其他可能因素排除 21
（四）结论 21
四、存在的主要问题 21
五、有关单位责任 21
（一）事故发生单位及相关单位责任 21
（二）监管部门责任 24
六、责任处理意见 24
（一）行政处罚建议 24
（二）其他处理建议 27
七、事故主要教训 28
（一）企业安全生产主体责任严重缺位 28
（二）危险作业安全管理极度缺失 28
（三）项目全流程安全管理不到位 29
（四）从业人员应急处置能力极低 29
（五）项目各单位协同管理不到位 29
八、事故整改和防范措施建议 29
（一）强化企业安全生产主体责任落实 29
（二）提升企业应急处置能力和防护用品配备水平 30
（三）压实业主单位安全管理责任 30
（四）加强项目各单位协同管理 30
（五）压实施工承包单位责任 31

2025年12月11日19时15分许，广西宇佳信息技术有限公司在梧州市富民三路82号梧州学院北校区综合教学楼一楼报告厅装修工程项目工地，于天花板吊顶内布设LED屏网线时发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约170万元。

事故发生后，梧州市万秀区人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规,于2025年12月15日成立了梧州市富民三路82号装修项目工地“12·11”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区政府办、区应急局、区建管局、区教育局、富民街道办、富民派出所、区总工会相关人员组成的，并聘请相关专家参与，全面开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过调阅资料、现场勘查、检测鉴定、询问谈话、调查取证、综合分析和专家论证等方式，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，梧州市富民三路82号梧州学院北校区综合教学楼报告厅装修项目工地“12·11”一般触电事故是一起因广西宇佳信息技术有限公司作业人员在未佩戴任何防护用品的情况下，在天花板吊顶内布设网线，手部接触带电钢管导致触电身亡的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

广西宇佳信息技术有限公司（以下简称“宇佳公司”）：成立于2023年12月1日，法定代表人卢某珍，公司负责人汪某旺，社会统一信用代码为91450105MAD72J253H，注册地址为广西壮族自治区南宁市江南区同乐大道50号电子信息标准厂房15号厂房十一层1101号-E号房，注册资本500万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。

经营范围包括一般项目：信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;安全技术防范系统设计施工服务;专业设计服务;办公服务;交通及公共管理用标牌销售;电子测量仪器销售;音响设备销售;安全系统监控服务;数字视频监控系统销售;计算机及办公设备维修;安防设备销售;制冷、空调设备销售;电子产品销售;办公用品销售;办公设备销售;电子元器件零售;显示器件销售;电子元器件制造;半导体照明器件销售;电子专用材料研发;电子元器件批发;电子专用材料销售;网络与信息安全软件开发;环境监测专用仪器仪表销售;砼结构构件制造;金属结构制造;半导体器件专用设备销售;数字文化创意软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;电子专用材料制造;文具用品批发;文具用品零售;云计算设备销售。

该公司系梧州学院北校区综合教学楼报告厅 LED 屏的供应商及安装单位。

2.相关单位概况

（1）梧州学院：创办于 1985 年，系广西壮族自治区人民政府举办的多科性公办普通本科院校，现任校长麻某纯，社会统一信用代码为 12450400794300741E，注册地址梧州市富民三路 82 号，注册资本 9116 万元。系本次涉事报告厅装饰装修工程项目、LED 屏采购项目的业主单位。

（2）广西锦恒建设工程有限公司（以下简称“锦恒公司”）：成立于 2020 年 4 月 1 日，法定代表人张某，社会统一信用代码为 91450900MA5PCPBP7X，注册地址为梧州市长洲舜帝大道西段 1 号 A6 第 28 幢 8 号，注册资本 1000 万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。

经营范围包括一般项目：工程管理服务；建筑物清洁服务；建筑用木料及木材组件加工；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；建筑工程用机械销售；轻质建筑材料销售；建筑用石加工；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰材料销售；渔港渔船泊位建设；门窗制造加工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；矿山机械销售；文物文化遗址保护服务；装卸搬运；大气污染治理；租赁服务（不含出版物出租）；金属结构销售；机械设备销售；固体废物治理；非物质文化遗产保护；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施

工；土壤环境污染防治服务；土地整治服务。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；城市建筑垃圾处置（清运）；消防设施工程施工；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修。

系梧州学院北校区综合教学楼报告厅装修项目的施工承包单位。资质情况：持有广西住房和城乡建设厅2025年5月12日核发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D245346844，有效期至2026年5月12日），资质类别及等级：市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、环保工程专业承包二级；持有广西住房和城乡建设厅2020年8月14日核发的《安全生产许可证》（许可范围：建筑施工，有效期2023年6月28日至2026年6月28日）。

（3）广西天柱建设管理有限公司（以下简称“天柱公司”）。成立于1995年03月25日，法定代表人滕某梅，社会统一信用代码为91450100711431413R，注册地址为南宁市兴宁区三塘镇松柏路31号兴宁创业园二号厂房第五层，注册资本1080万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。

经营范围包括许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理。一般项目：工程造价咨询业务；政府采购代理服务；工程管理服务；招投标代理服务。

该公司系梧州学院北校区综合教学楼报告厅装修项目的监理单位。资质情况：持有中华人民共和国住房和城乡建设部 2025 年 5 月 17 日核发的《工程监理资质证书》（证书编号：E145001374，有效期至 2029 年 4 月 25 日），资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

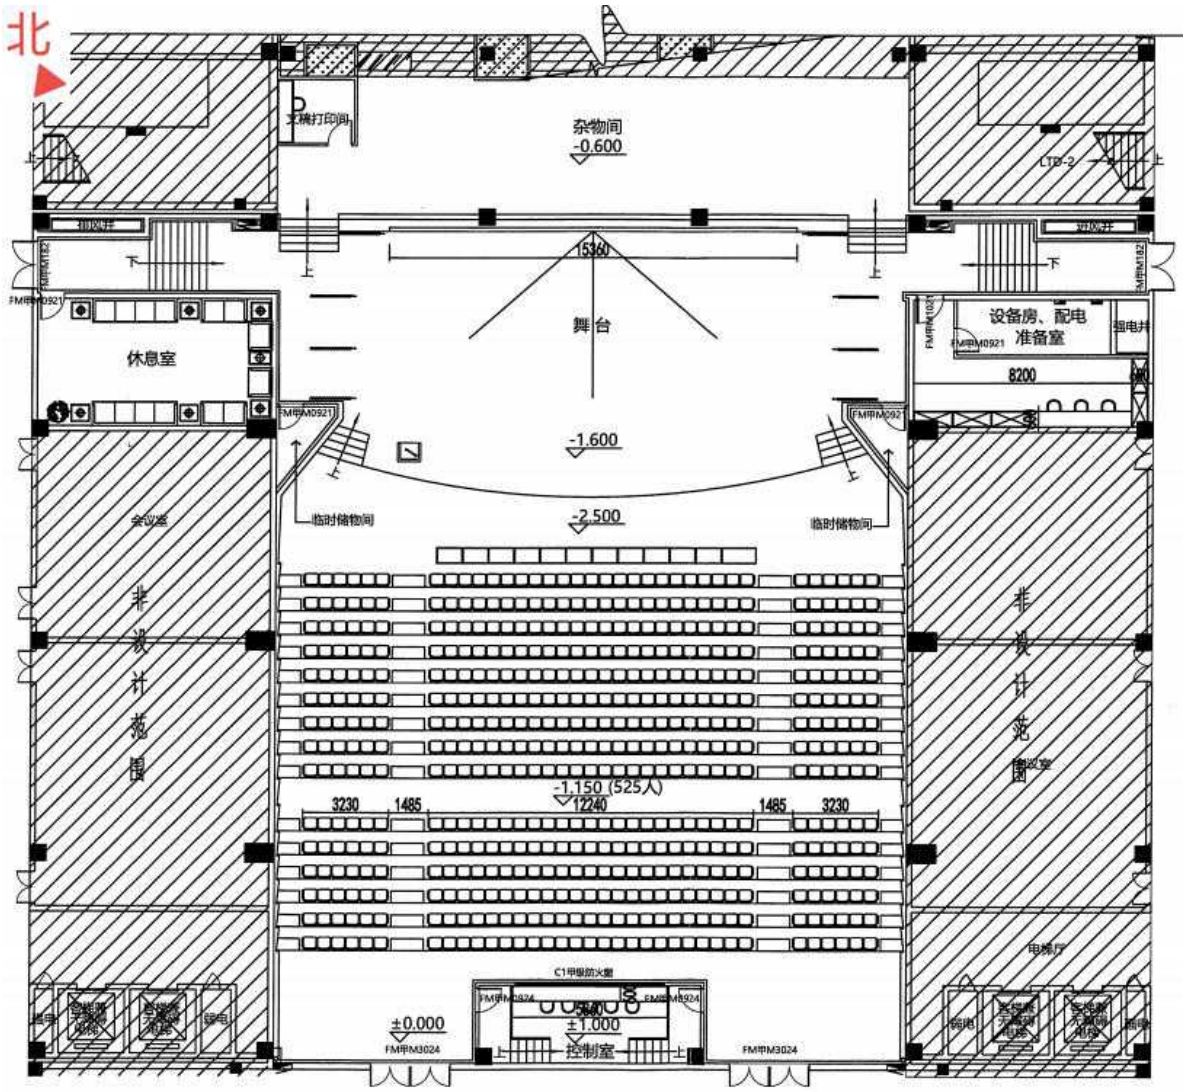


图 1 报告厅平面布置图

（二）涉事报告厅天花板吊顶情况

报告厅天花板吊顶于2025年10月中下旬安装完成，为吊杆+龙骨+石膏板结构，吊顶内部无固定安全绳、安全带的可靠点位，环境狭窄黑暗，且承重能力有限。

吊顶开设有唯一开口，位于报告厅西南侧左大门口内上方，为一处长约34.0cm、宽约34.0cm的新风机检修口，该检修口距地面高度约3.45m。

吊顶内有多处大横梁，大横梁与吊顶板之间有木板封堵，仅保留风管通过空间，人员无法在吊顶内从检修口通行至舞台上方区域。

（三）事故相关人员情况

1.汪某旺：宇佳公司负责人、梧州学院北校区报告厅LED屏项目负责人，系本次布设网线作业的组织安排者。

2.吴某闯：广西南宁晟彩科技有限公司员工，该公司法定代表人为汪某旺，汪某旺安排其负责梧州学院北校区综合教学楼报告厅LED屏安装及测试工作。

3.吴某呢：未与任何单位签订劳动合同，跟随吴某闯参与LED屏安装，工资由汪某旺支付。

4.黎某霖：锦恒公司员工，为梧州学院北校区综合教学楼报告厅装修项目的现场监督人员。

（四）死亡人员情况

李某江，男，44岁，由汪某旺于事发当日通过“鱼泡直聘”APP雇佣，负责本次LED屏网线布设作业，身高约154cm，体

重约 50 公斤。经“全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户”“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”核查，李某江未取得高处作业[1]等任何特种作业操作证。

（五）死亡人员工作流程

李某江作业流程为：从报告厅西南侧左大门口内上方的新风机检修口进入吊顶内，由地面人员将网线递入吊顶内，再由李某江将网线布设至舞台上方，并将网线下放至大门口旁的报告厅控制室。

（六）涉事报告厅装修、LED 屏项目情况

2023 年 7 月 6 日，梧州学院与北京中北华建实验室装饰工程有限公司签订《北校区综合教学楼报告厅施工图设计服务合同》。图纸内容包含：室内吊顶、化妆室、休息室、墙面和地面装饰装修，消防设计、水电和空调系统，声学设计，视线分析，以及舞台灯光、音响、舞台机械、屏幕以及报告厅座椅所需要的配套设计等。报告厅室内面积约 1000 ㎡。

2025 年 9 月 11 日，梧州学院与天柱公司签订《行政楼及图书馆卫生间改造工程等项目监理服务(GXUWZ-250820 号)合同》，总监理工程师为吕某坚。工程规模:梧州学院教学基础设

[1]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三条：本规定所称特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。
附件：特种作业目录
3 高处作业
指专门或经常在坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

施改造提升工程项目-线路改造部分、北校区综合教学楼报告厅项目-装修及行政楼及图书馆卫生间改造工程等 3 个项目详见工程量清单及施工图纸。不含 LED 屏安装工程。合同约定梧州学院需向天柱公司提供项目施工许可证，但截止事故发生当日，装修工程已接近完成，梧州学院仍未办理该项目施工许可证，天柱公司未对此进行督促整改。

2025 年 9 月 22 日，梧州学院与锦恒公司签订《施工承包合同协议书》，项目名称为梧州学院北校区综合教学楼报告厅项目-装修(重)，暂定合同价*元，承包人项目经理为刘某文。工程内容:本项目主要施工包括楼地面铺贴瓷砖和复合木地板，墙面主要陶铝防火吸音板(局部刮腻子刷乳胶漆)，天棚主要石膏板吊顶(局部刮腻子刷乳胶漆)，安装钢制防火门、配电箱、灯具、开关、插座、空调、风管、自动报警设备、舞台灯光、扩声系统、舞台机械系统等(具体按施工图纸、工程量清单、采购文件及相关补充通知的全部内容。)。该合同未包含 LED 屏幕安装工程。合同约定发包人（梧州学院）承诺按照法律规定履行项目审批手续，但梧州学院未办理该项目施工许可证。

2025 年 9 月 22 日，梧州学院在广西政府采购云平台发布报告厅 LED 屏项目的竞价公告，9 月 26 日与宇佳公司成交；10 月 27 日，双方签订《政府采购反向竞价合同》，梧州学院向宇佳公司采购一套 LED 屏及安装服务。用于梧州学院北校区综合教学楼一楼报告厅（舞台 1 个大屏、两侧各 1 个副屏）。

2025 年 10 月 11 日，宇佳公司作业人员进场作业，在锦恒公司封闭天花板吊顶前，于天花板上布设了 1 条两芯光纤。2025 年 12 月 1 日，宇佳公司作业人员到场欲增加光纤，爬到新风机检修口查看吊顶内部情况，锦恒公司现场人员发现其行为后，告知其天花板已封闭，并禁止其进入吊顶内作业，该作业人员随即离场。

2025 年 12 月 6 日，吴某闯、吴某呢到场开展 LED 屏安装工作；12 月 9 日，汪某旺到场监督 LED 屏安装并组织安排 LED 屏网线布设。

（七）报告厅项目管理群相关情况

梧州学院公共事务管理处基建规划科主管李某创建“北校区教学楼报告厅”微信群，群成员包含梧州学院公共事务管理处分管副处长邱某扬、锦恒公司项目联络员罗某及黎某霖、汪某旺、吴某闯、天柱公司项目总监理师吕某坚及部分监理员，以及设计公司、家具公司相关人员。

2025 年 12 月 1 日，在发现宇佳公司作业人员爬上吊顶检修口后，黎某霖于当日 12 时 54 分在群内提醒：“@吴某闯 你们怎么还在布线？天花已经封好了，还有叫你们的师傅不能爬上天花上面”，吴某闯随即回复“好”，汪某旺随后引用黎某霖该条信息回复称“不用布线了，是想多拉一条光纤，实际够用”“我们已经有其他方案了”，针对上述信息，群内梧州学院相关管理人员未在群内作出任何安全管理要求或制止指令。

（八）事故发生单位安全管理情况

宇佳公司安全管理存在严重缺失，具体情况如下:

1.未建立落实安全生产规章制度：未依法建立落实全员安全生产责任制度、安全风险分级管控和隐患排查治理制度、危险作业管理制度、劳动防护用品配备使用和管理制度等安全生产规章制度，安全生产管理体系缺失。

2.违规安排作业：汪某旺无视锦恒公司的管理要求，安排李某江进入禁止进入的天花板吊顶内布设网线，且全程未履行任何特种作业审批手续。

3.安全培训缺失：李某江开展网线布设高处作业前，宇佳公司未对其进行安全培训和安全技术交底，未告知其作业现场存在的危险因素及防范措施。

4.现场管理缺位：作业现场未按法律规定安排专人对李某江的作业过程进行安全管理。

5.防护措施缺失：宇佳公司未向李某江提供安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、防护服等必要的劳动防护用品，李某江在未佩戴任何防护用品的情况下开展作业；作业前未辨识此次高处作业涉及的安全风险，未落实断电措施，未设置预防天花板吊顶坍塌的防护措施，未落实任何高处作业安全保障措施。

（九）事故现场情况

事故发生位置位于天花板内部、控制室西北侧上方竖梁与新风机之间，该位置吊顶板与楼顶的高度为约 110.0cm，竖梁宽度

约 40.0cm,竖梁与吊顶板之间约 22.5cm。现场有一盏头灯位于该竖梁下方，新风机上放置有一盏便携式照明灯。

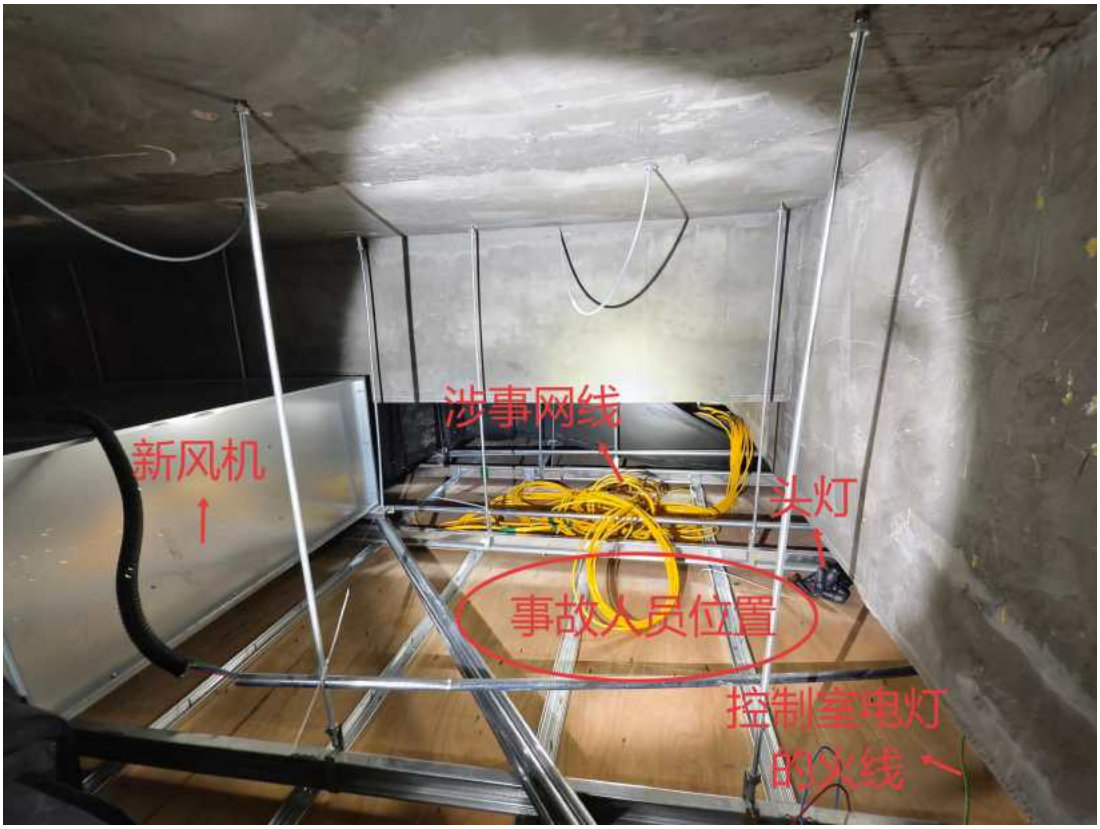


图 2 天花板吊顶内部事故位置情况图

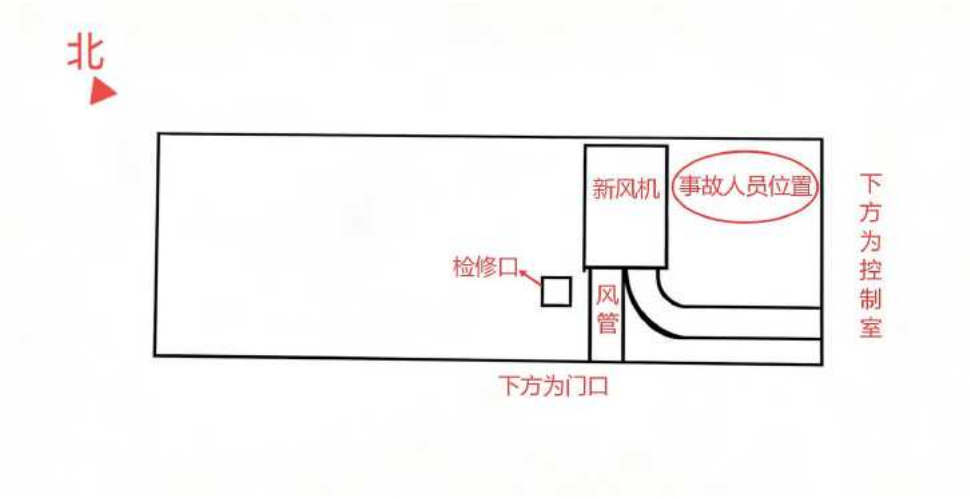


图 3 天花板吊顶内部事故位置示意图

该竖梁东南侧旁有一根外经约 2.0cm、长约 215.0cm 钢管，竖向放置，管内仅穿有一根控制室电灯的火线；该钢管东北端管口使用红色绝缘胶带与包塑金属软管连接，揭开连接处绝缘胶带发现该处火线的绝缘层完全破损（破损原因无法确认），铜线裸露约 1.6cm。该钢管东北端搭在另一根钢管上，并与一根吊杆接触，接触位置都有红色绝缘胶带隔开，西南端搭在钢风管的外壳上，火线从钢管东北端管口出来后向西穿过竖梁下方，接入控制室电灯开关。



图 4 带电钢管管口处控制室电灯的火线绝缘层破损情况图

该钢管的东北端有且仅有一处明显手握痕迹，痕迹处与竖梁

距离约 13.0cm，距吊顶板约 19.0cm，痕迹下方有一处约 4.0cm*5.5cm 的血迹。现场附近未发现其他电线有破损情况。该破损火线接入的控制室配电箱开关为空气开关。

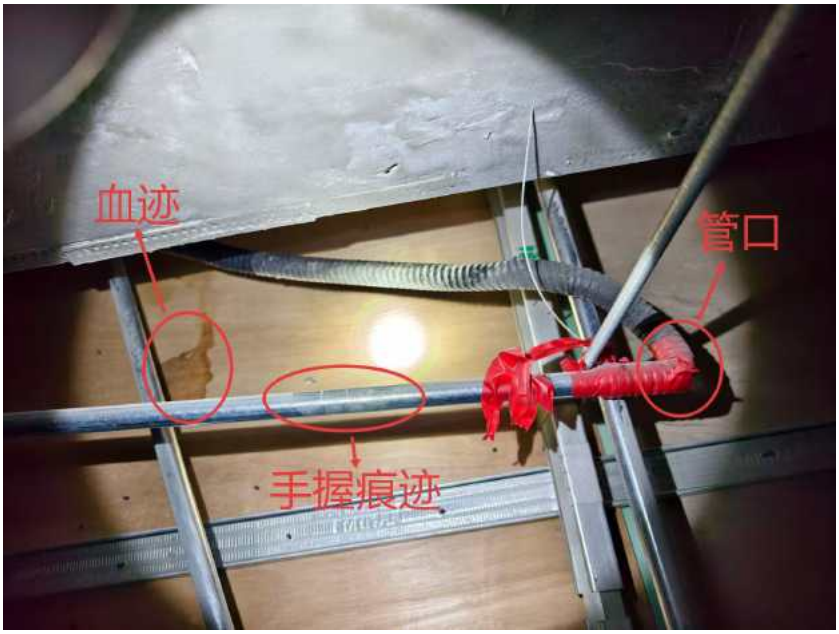


图 5 现场血迹、带电钢管手握痕迹、管口拆胶带前情况图

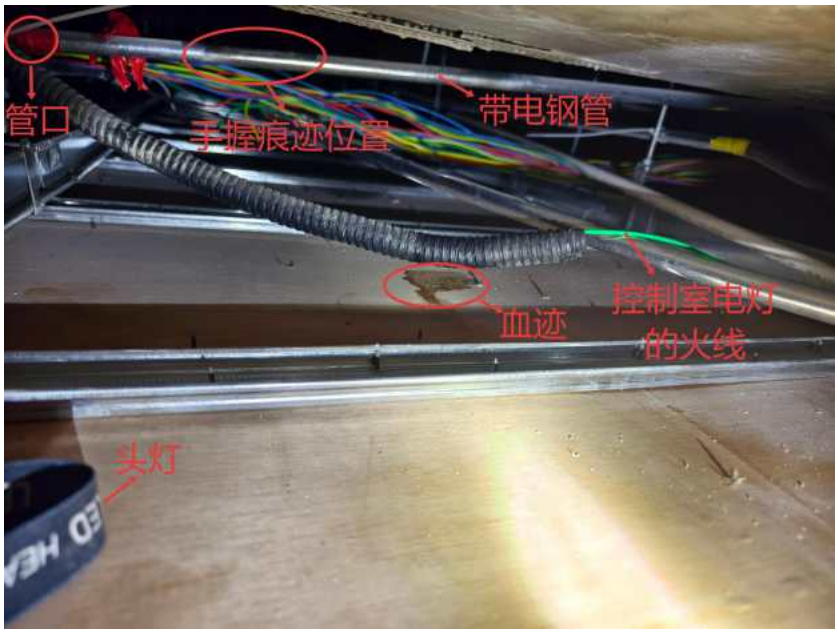


图 6 带电钢管手握痕迹位置、东北端管口、控制室电灯的火线情况图

检修口下方摆放有一副约 95.0cm 高的脚手架（由宇佳公司和锦恒公司共同租赁），脚手架上放置有一把约 173.0cm 高的可折叠木梯子（属锦恒公司所有），木梯顶部距检修口约 77.0cm。



图 7 事故现场脚手架、木梯、检修口图片



图 8 事故位置外部图

（十）事故发生经过

因宇佳公司需为 LED 屏增加网线，2025 年 12 月 11 日 15 时 40 分，汪某旺在“鱼泡直聘”APP 发布职位信息：“梧州市万秀区招弱电/安防、强电”，地点为梧州市万秀区梧州学院，标注“强电”“弱电/安防”“弱电工”标签。

15 时 46 分，李某江通过该 APP 与汪某旺取得电话联系，汪某旺询问其身高、体重，要求身高体重不宜过大（因需进入天花板吊顶内作业），但未确认其是否具备高处作业资质，双方约定本次作业报酬为 300 元；16 时 05 分，双方添加了微信；17 时 39 分许，李某江抵达现场。

李某江到场后，宇佳公司在未办理高处作业审批手续、未提

供任何劳动防护用品、未进行安全培训和技术交底，未安排专人现场管理、未落实断电措施的情况下，汪某旺即安排李某江进入天花板吊顶内作业。李某江通过脚手架和木梯子从新风机检修口进入天花板吊顶内查看作业现场，下来后向汪某旺提出增加100元报酬，汪某旺表示同意。黎某霖得知李某江进入过天花板后，当场向汪某旺提出禁止进入吊顶作业的要求。

当日18时许，锦恒公司现场人员下班离场；18时21分，黎某霖通过微信要求吴某闯关闭报告厅灯带；18时26分，吴某闯关闭了除舞台附近外的筒灯和灯带，但控制室的灯光未关闭，并拍摄视频向黎某霖反馈。

再次进入吊顶内作业前，李某江将宇佳公司提供的网线裁剪成十几条（每条长度数十米）。19时许，宇佳公司在仍未办理高处作业审批、未落实任何安全防护措施、未安排专人现场管理、未进行断电的情况下，安排李某江进入天花板吊顶内布设网线，汪某旺、吴某闯、吴某呢在地面将网线从检修口递送给李某江。

网线递送完成后，吴某闯、吴某呢返回舞台继续安装LED屏，汪某旺在报告厅内走动、接打电话，现场无任何人对李某江的作业过程进行现场安全管理。

根据现场勘查情况推断，网线递送完成后，李某江随即往舞台方向搬运网线，当搬运至离检修口约6米处的大横梁前（该横梁与吊顶板之间无法通行），便返回到新风机与控制室西北侧上方的竖梁之间位置，在此处作业时其左手接触带电钢管，左侧头

顶等部位接触到导体形成电流回路，导致触电。

网线递送完成约十几分钟后，现场人员呼叫李某江无人回应，遂开始寻找；19 时 18 分，汪某旺通过微信拨打李某江电话，无人接听，随即爬上检修口查看，发现李某江躺在吊顶内部，并听到电流声。

（十一）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）核定，事故直接经济损失约 170 万元。

（十二）其他情况

1.事故发生当日，梧州市万秀区天气为多云，气温 18-21℃。

2.事故发生时，现场只有汪某旺、李某江、吴某闯、吴某呢 4 人。

3.2025 年 12 月 11 日事发前，宇佳公司人员进入天花板吊顶作业的行为，梧州学院、天柱公司均不知情。

4.2026 年 1 月 6 日，事故调查组向宇佳公司发出《关于提供相关资料的通知》，要求其提供公司安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育培训记录（该项目涉及人员）、项目安全检查及隐患整改记录、生产安全事故应急救援预案、营业执照等相关资料。宇佳公司回复《关于梧州学院“12·11”触电事故相关情况的说明回复函》说明：“我司雇佣其拉网线，不属于特种作业。贵单位应调查该事故起因与责任，如需调查我司情况，请通过司法程序获取我司内部信息。我司拒绝提供与本

案无关请求。”等，但未提供相关资料；1 月 8 日，事故调查组向宇佳公司寄送《关于提供相关资料的通知》《询问通知书》；3 月 17 日，再次向宇佳公司寄送《询问通知书》，要求提供相关资料并通知公司法定代表人卢某珍、公司负责人汪某旺接受询问，但该公司未提供资料，卢某珍、汪某旺也未前来接受询问。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

19 时 21 分，吴某闯拨打 110、120 电话；19 时 29 分，梧州市消防救援支队指挥中心接到报警，随即调派河西消防救援站 1 个抢险编队、2 辆消防车、14 名消防救援人员赶赴现场开展救援。

万秀区政府相关部门接报后，区应急管理局、区建管局、富民街道办等单位立即派员赶赴事故现场，并按规定上报信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，汪某旺、吴某闯、吴某呢 3 人未立即进入吊顶内施救，于 19 时 30 分许从报告厅西南侧右大门口走出报告厅，等待救援人员到场。

19 时 35 分许，120 救护车抵达现场；约 40 秒后，梧州学院保安到达现场，发现报告厅内其余灯光已关闭，但舞台灯光仍处于开启状态，立即要求宇佳公司人员关闭所有电源，吴某闯随即关闭总电闸；在医护人员要求下，吴某闯、吴某呢进入吊顶内施救。

19 时 39 分许，消防救援人员抵达现场；19 时 42 分许，公

安民警抵达现场；19 时 44 分许，一名消防救援人员进入天花板吊顶内，与此同时，吴某闯、吴某呢将李某江抬至检修口附近，3 人协同将李某江向地面转移，地面消防员接应，将李某江转移至地面。19 时 48 分许，医护人员立即对李某江实施胸外按压、除颤等紧急抢救措施。20 时 17 分许，李某江被送往梧州市红十字会医院。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

梧州中西医结合医院抢救记录摘要：现场症见患者意识丧失，唇甲紫绀，双侧瞳孔散大固定，直径约 5.0mm，对光反射消失，大动脉搏动未触及，无自主呼吸，未闻及心音及呼吸音，左手腕及肘部、右面部、胸前见多处电击伤。心电监护提示心率 0 次/分，呼吸 0 次/分，指脉氧测不出，血压测不出。立即予心肺复苏术、0.9%氯化钠注射液 250ml 开通静脉、肾上腺素注射液 1mg(5 分钟一次)静脉注射兴奋心脏、呼吸囊辅助呼吸、电除颤等抢救处理。至 20:15 患者仍无自主呼吸及心跳，提示预后不良，将患者病情与现场民警及患者同事详细反复说明，其表示理解，要求继续积极抢救。嘱现场民警及患者同事积极联系患者亲属，我院救护车将患者转运至梧州市红十字会医院急诊科继续抢救。

梧州市红十字会医院抢救记录摘要：生命体征为体温 35℃，脉搏 0 分/次，呼吸 R0 次/分，血压 0/0mmHg。查体见意识丧失，全身冰冷伴紫绀，大动脉无搏动，无自主呼吸，双侧瞳孔直径

5mm，对光反射消失，腹部未触及包块，生理反射消失，病理征未引出，全身多处可见焦痂创面；初步诊断为呼吸心跳骤停，电击伤。抢救措施：立即予胸外心脏按压、气管插管接呼吸机辅助呼吸、血管活性药物刺激心跳、补液；急救用药为肾上腺素注射液 1mg iv (5 分钟一次),0.9%氯化钠注射液 500ml iv.drip。

2025 年 12 月 11 日 21 时 20 分，经过以上一系列抢救措施，患者仍意识丧失，大动脉无搏动，无自主呼吸，双瞳孔散大，对光反射消失，心音消失，心电图呈直线，宣布死亡。

2.善后处理情况

事故发生后，宇佳公司未积极开展李某江家属安抚、赔偿协商等善后工作。万秀区相关部门主动介入，组织开展家属协调、安抚工作。协商过程中，宇佳公司仅愿承担总赔偿额的 5%，或要求通过司法途径确定责任，导致赔偿协商陷入僵局。2026 年 3 月 18 日，万秀区人民法院受理家属的诉讼并立案。

（四）事故应急处置评估

经评估，120 急救、119 消防救援响应及时、处置专业。

宇佳公司现场人员应急处置能力严重不足: 在发现李某江触电后，未第一时间切断现场所有电源，未对李某江实施心肺复苏等救援措施，延误了抢救时机。

三、事故直接原因分析

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

1.检测情况：事故位置竖梁东南侧穿有控制室电灯火线的钢

管管口处，火线绝缘层破损裸露部位与钢管接触时，且该火线的配电箱开关处于合闸状态；经检测，该钢管带电，对地电压为225V，且与线路地线不导通。

2.法医检验摘要：右面部见一大小约为1.0cm*1.0cm的黑色斑块，质硬，右胸部见一不规则斑块，大小约为4.0cm*3.0cm，中心灰白色，外周呈红色，质硬，左胸见多个散在褐色斑块，大小约为0.5cm*0.5cm，左肘窝见一圆形灰白色斑块，外周呈梭形红色，与皮肤分界清晰，左腕部见一大小约为4.0cm*3.5cm的表皮剥脱，底部真皮层呈红色，质硬，左手掌见表皮松解，小鱼际肌处见破口，颈部未见缢痕、勒痕，未触及骨折。结合现场勘查，不排除死者电击死亡可能。

3.司法鉴定意见：李某江家属委托具备法定资质的广西梧州市中正司法鉴定所对李某江的死亡原因进行司法鉴定。司法鉴定机构出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见：李某江符合电击死。

（二）其他证据分析

通过现场勘查、证人证言等情况分析：宇佳公司在李某江进入吊顶内作业前未落实断电措施，未向李某江提供安全帽、绝缘手套等必要的劳动防护用品。李某江在未佩戴任何防护用品、未接受安全培训、不了解作业现场危险因素的情况下，进入吊顶内作业，其在控制室西北侧上方竖梁位置左手握到套有控制室电灯火线且管口处火线绝缘层破损的带电钢管，左侧头顶等部位接触到导体形成电流回路，导致触电，事故发生时间为19时15分许。

（三）其他可能因素排除

经事故调查组现场勘查、人员询问、综合分析，本次事故排除人为故意破坏、气象、突发灾害、不可抗力等因素影响。

（四）结论

事故直接原因是：李某江在未佩戴任何防护用品的情况下，在天花板吊顶内布设网线，左手接触到带电钢管导致触电身亡。

四、存在的主要问题

宇佳公司负责人汪某旺无视锦恒公司关于禁止进入天花板吊顶作业的警告，擅自安排李某江进入吊顶作业；作业前未办理高处作业审批手续，未辨识作业安全风险，未落实断电措施消除风险；未向李某江提供任何劳动防护用品；未对李某江进行安全培训和技术交底，未告知作业场所危险因素、防范措施及作业安全要求;未安排专人进行现场安全管理，未能在触电第一时间发现。

五、有关单位责任

（一）事故发生单位及相关单位责任

1.事故发生单位

宇佳公司，该公司未履行安全生产主体责任，各项安全生产管理工作均未落实,违反多项安全生产法律法规,具体问题如下:

（1）安全生产规章制度缺失：未依法建立健全并落实全员安全生产责任制度、安全风险分级管控和隐患排查治理制度、危险作业管理制度、劳动防护用品配备使用和管理制度等安全生产

规章制度[2][3]。

（2）违规安排作业：未确认李某江是否取得高处作业等特种作业操作证，擅自安排无资质人员进入禁止进入的天花板吊顶内开展高处网线布设作业；作业现场无专人进行安全管理；未辨识作业现场安全风险，未采取措施消除风险，未确认现场作业条件是否符合安全作业要求；未按照规定办理特种作业审批手续，未开具高处作业票，未对现场进行查验；未对李某江进行安全培训和安全技术交底，未告知其作业场所存在的危险因素、防范措施和作业安全要求[4][5][6][7][8]。

（3）劳动防护措施缺失：未向李某江提供安全帽、绝缘手套等必要劳动防护用品，未保障作业人员人身安全[9]。

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[3]《广西壮族自治区安全生产条例》第十五条第一款、第二款：生产经营单位应当建立健全本单位安全生产规章制度，并负责组织实施。安全生产规章制度应当包括：（一）全员安全生产责任制度；（二）安全生产教育和培训制度；（三）安全风险分级管控和隐患排查治理制度；（四）安全生产投入制度；（五）危险作业管理制度；（六）生产经营场所和设备、设施、工艺安全管理制度；（七）劳动防护用品配备、使用和管理制度；（八）安全生产应急管理制度；（九）生产安全事故报告和处理制度；（十）安全生产考核奖惩制度；（十一）其他保障安全生产的规章制度。小型企业、微型企业、个体工商户等规模较小的生产经营单位，可以根据本单位实际，制定综合性的安全生产规章制度。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[5]《广西壮族自治区安全生产条例》第二十二条第一款：特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格后方可上岗作业。生产经营单位应当在特种作业人员上岗作业前对其资格进行核实。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（4）应急救援体系缺失：未制定本单位生产安全事故应急救援预案，现场人员应急处置能力严重不足，事故发生后未及时开展有效救援，延误抢救时机[10]。

2.相关单位

（1）锦恒公司

隐患处置不力：对宇佳公司违规进入天花板吊顶内作业的行为，仅进行口头告知和微信群发信息劝阻，未采取有效措施予以制止，未及时消除事故隐患[11]。

（2）天柱公司

作为监理单位，未切实履行监理职责，对梧州学院未取得施工许可证就开工建设的违法行为，未予以制止，也未按规定向相关主管部门报告。

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8]《广西壮族自治区安全生产条例》第二十九条第一款第一项、第二项、第三项、第四项：生产经营单位进行爆破、吊装、悬挂、动火、临时用电、挖掘、危险装置设备试生产、有限空间、有毒有害、易燃易爆、建筑物和构筑物拆除作业，临近油气管道、高压输电线路作业以及国家规定的其他危险作业，应当执行相关作业管理规定以及本单位作业管理制度，安排专门人员进行现场安全管理，落实下列安全防范措施：（一）辨识作业现场安全风险，确认现场作业条件符合安全作业要求；（二）按照规定开具危险作业票证并现场查验；（三）确认作业单位的作业资质、作业人员的上岗资格和身体状况、配备的劳动防护用品、应急救援器材符合安全作业要求；（四）对作业人员、监护人员进行现场安全培训和安全技术交底，说明危险因素、作业安全要求和应急措施；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。·····

（二）监管部门责任

梧州学院

1.违规开工建设：作为业主单位，报告厅装饰装修工程项目未依法办理施工许可证即开工建设[12][13][14]。

2.监管缺位：对项目微信群内反馈的“禁止宇佳公司爬上天花”的安全隐患信息，未在群内作出任何安全管理要求或制止指令，未及时整治隐患。

3.源头管理漏洞：未对宇佳公司的安全生产条件、从业人员资质进行严格审查，选用不具备安全生产条件的宇佳公司承担LED屏安装作业，从源头埋下安全隐患。

六、责任处理意见

（一）行政处罚建议

1.汪某旺，男，36岁，宇佳公司负责人、梧州学院北校区报告厅LED屏项目负责人，负责公司所有项目管理工作。

汪某旺未履行生产经营单位主要负责人的安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位全员安全生产责任制度、安全风险

[12]《中华人民共和国建筑法》第七条第一款：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

[13]《建筑工程施工许可管理办法》第二条第一款、第二款：在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门申请领取施工许可证。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。……

[14]《建筑工程施工许可管理办法》第三条第一款：本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

分级管控和隐患排查治理制度、危险作业管理制度、劳动防护用品配备使用和管理制度等安全生产规章制度;未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,未采取断电等有效措施消除李某江作业的事故隐患;未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;雇佣李某江后,擅自安排无高处作业资质的李某江进入禁止进入的天花板吊顶内布设网线,直接导致事故发生,负事故直接责任、主要领导责任。

其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项、第六项[15]、第三十条第一款之规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款、第三款[16]、第九十五条第一项[17],《生产安全事故罚款处罚规定》第六条第一款第四项[18]、第十九条第一项[19]之规定,建议由万秀区应急管理局依法给予其罚款等行政处罚。

---

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项、第六项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款、第三款:生产经营单位的主要负责人有前款违法行为,导致发生生产安全事故的,给予撤职处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人;·····

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款;

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》第六条第一款第四项:对事故发生单位及其有关责任人员处以罚款的行政处罚,依照下列规定决定:(四)对发生一般事故的单位及其有关责任人员罚款的行政处罚,由县级人民政府应急管理部门决定;

2.宇佳公司

该公司存在未建立健全并落实安全生产规章制度、违规安排无资质人员作业、未开展安全培训交底、劳动防护措施缺失、未制定应急救援预案等多项违法违规行为（具体详见本报告“五、有关责任单位”部分），导致事故发生，对事故发生负有责任。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第三十条第一款、第四十三条、第四十四条第一款、第四十五条、第八十一条，《广西壮族自治区安全生产条例》第十五条第一款、第二款、第二十二条第一款、第二十九条第一款第一项、第二项、第三项、第四项之规定，依据《广西壮族自治区安全生产条例》第五十九条[20]，《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[21]，《生产安全事故罚款处罚规定》第六条、第十四条第二项[22]之规定，建议由万秀区应急管理局依法给予其罚款的行政处罚，并要求其依法承担本次事故相应的赔偿责任。

[19]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[20]《广西壮族自治区安全生产条例》第五十九条：违反本条例规定的行为，法律、行政法规已有法律责任规定的，适用其规定。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[22]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

3.锦恒公司

该公司未采取有效措施阻止宇佳公司人员进入天花板吊顶内作业，未及时消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[23]之规定，建议由万秀区城乡建设和城市管理监督局依法给予其罚款的行政处罚。

（二）其他处理建议

1.梧州学院

（1）建议梧州学院立即整改项目安全管理中存在的问题，加强现场管理，切实落实业主单位安全管理责任;

（2）建议梧州学院向梧州市人民政府作出书面检查;

（3）未办理施工许可证即开工建设的行为违反《中华人民共和国建筑法》第七条第一款，《建筑工程施工许可管理办法》第二条第一款、第二款、第三条第一款之规定，依据《中华人民共和国建筑法》第六十四条[24]，《建筑工程施工许可管理办法》第十二条[25]之规定,建议由万秀区城乡建设和城市管理监督局依法对其进行处理。

---

[23]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[24]《中华人民共和国建筑法》第六十四条：违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

[25]《建筑工程施工许可管理办法》第十二条：对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款 1%以上 2%以下罚款；对施工单位处 3 万元以下罚款。

2.锦恒公司

建议公司按照内部管理制度，对本次事故中相关责任人员作出适当处理，并将处理结果报万秀区城乡建设和城市管理监督局、万秀区应急管理局备案。

3.天柱公司

建议公司按照内部管理制度，对未制止、未按规定向相关主管部门报告梧州学院未批先建行为的责任人员作出适当处理，并将处理结果报万秀区城乡建设和城市管理监督局、万秀区应急管理局备案。

七、事故主要教训

本次事故是一起典型的因安全生产主体责任落实不到位、特种作业管理缺失、现场安全管理缺位、多方协同管控不力导致的生产安全责任事故，暴露出相关单位和人员在安全生产工作中的诸多突出问题，教训深刻，令人警醒。

（一）企业安全生产主体责任严重缺位

宇佳公司安全生产意识极其淡薄，擅自安排人员进入禁止进入区域作业，未落实断电、防护用品配备等基本安全措施；未建立落实任何安全生产规章制度，未落实危险作业安全管理要求，未开展安全培训和应急救援处置，安全生产管理处于“真空状态”，是事故发生的根本原因。

（二）危险作业安全管理极度缺失

宇佳公司未严格执行高处作业管理规定，未办理作业审批手

续，安排无特种作业资质人员开展危险作业，未落实现场监护和安全防护措施。

（三）项目全流程安全管理不到位

梧州学院作为业主单位，未依法办理施工许可证即开工建设，未严格审查供货单位的安全生产条件，源头管控不力；天柱公司未认真履行监理职责，对违规开工行为未制止、未报告；锦恒公司对负责的场所管理不到位，对违规作业行为未有效制止。

（四）从业人员应急处置能力极低

宇佳公司未制定应急救援预案，现场人员缺乏基本的应急处置知识和技能，发现人员触电后，未及时采取切断所有电源、心肺复苏等救援措施，延误了抢救时机。

（五）项目各单位协同管理不到位

锦恒公司发现宇佳公司违规作业隐患后，未采取有效制止措施，仅简单劝阻；梧州学院对项目微信群内反映的“禁止宇佳公司爬上天花”的事故隐患信息未及时处置。

八、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取本次事故教训，切实加强安全生产工作，防范类似事故再次发生，提出如下整改和防范措施建议：

（一）强化企业安全生产主体责任落实

宇佳公司要立即全面整改，依法依规建立健全并落实全员安全生产责任制度、安全风险分级管控和隐患排查治理制度、危险作业管理制度、劳动防护用品配备使用管理制度等安全生产规章

制度，完善安全生产管理体系；严格执行危险作业管理规定，严禁违规安排作业，严禁安排无特种作业资质人员从事危险作业；确保危险作业现场有专人监护、安全防护措施到位；公司主要负责人要切实履行安全生产第一责任人职责，加强安全生产管理，定期开展安全检查，及时消除安全隐患。

（二）提升企业应急处置能力和防护用品配备水平

1.宇佳公司要依法依规制定完善的生产安全事故应急救援预案，明确触电、高处坠落等常见事故的应急处置流程和措施，定期组织从业人员开展应急演练，提升从业人员的应急处置能力和自救互救能力，确保事故发生后能够及时、有效开展救援。

2.要严格按照国家标准，为从业人员配备符合要求的劳动防护用品，督促从业人员正确佩戴和使用防护用品，切实保障从业人员的生命安全和身体健康。

（三）压实业主单位安全管理责任

1.梧州学院要严格履行业主单位主体责任，依法办理施工许可审批手续。

2.加强对承包、供货单位的资质审查和安全生产条件审核，严格选用具备安全生产条件的单位承担项目相关工作，从源头防范安全隐患。

3.加强对项目的协调管理，及时发现和制止违规作业行为，定期组织开展现场安全检查，督促各相关单位落实安全责任。

（四）加强项目各单位协同管理

1.本项目各相关单位要加强沟通协调，及时通报项目现场的安全隐患和违规作业等信息，协同开展隐患排查治理。

2.各单位要定期开展联合安全检查，及时发现并消除各类事故隐患，确保建设项目安全生产。

（五）压实施工承包单位责任

锦恒公司要加强对本单位负责场所的安全管理，对发现的违规作业行为，要采取有效措施予以制止，确保隐患及时消除。