华润电力（贺州）有限公司“8.14”事故 调查报告

2025-11-24 11:34　来源：富川瑶族自治县应急管理局

华润电力（贺州）有限公司“8.14”事故调查报告

2025年8月14日10时47分许，华润电力（贺州）有限公司位于富川瑶族自治县莲山镇华润示范生一起起重设备检修相关事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币207万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故律法规，在贺州市及富川瑶族自治县市场监管局认定该事故不属于特种设备事故后，富川瑶族自治日批准成立华润电力（贺州）有限公司“8·14”事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组由县人民政府副县长薛文亮担任组长，县政府办公室副主任黄增武、县应急管理局局长朱永平、县市场监管局局长杨名锋、富川华润示范区管委主任秦永、莲山镇人民政府镇长位包括县发展改革局、经贸局、富川华润示范区管委、市场监管局、公安局、人社局、总工会、县纪委监委、县人民检察院派员参加。

调查组严格执行“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，综合运料查阅及专家论证等多种方式，全面查明了事故经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，准确认在此基础上提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，制定了相应

经调查认定，华润电力（贺州）有限公司“8·14”事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违章冒管理缺失、监管不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位的基本概况

本起事故涉及华润电力（贺州）有限公司（以下简称“华润电力”，项目发包单位）、河南安“河南安工”，起重设备限位调整承包单位）及东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下简称“东汽遣单位）三家企业。各单位基本情况如下：

1.华润电力（贺州）有限公司。法定代表人：彭*民；统一社会信用代码：9145110066971961司（港澳台法人独资）； 成立日期：2008年1月11日； 注册资本：176,130万元人民币；注册地号；经营范围：主要包括火电厂2×1000MW超超临界燃煤发电机组的建设与经营；电力及附属产缩空气供应；新能源电站建设与运营；工业技术咨询与服务等。

2.河南安工起重有限公司。法定代表人：杜*兵；实际控制人：张*超；统一社会信用代码：9业类型：有限责任公司（自然人独资）；成立日期：2017年3月9日；注册资本：15,700万元人民币长垣市魏庄镇工业区纬七路*号；经营范围：涵盖特种设备的设计、制造、安装、改造、维修；起用设备修理；机械电气设备制造与销售等。

3.东方电气集团东方汽轮机有限公司。法定代表人：刘*；统一社会信用代码：915106002052限责任公司；成立日期：1989年10月26日；营业期限：1989年10月26日至长期；营业场所：四川金沙江西路*号；经营范围：主要包括汽轮机、水轮机、燃气轮机等透平设备的设计、制造、销售承包；压力容器设计制造；以及各类机械设备租赁与维修等。

4.田*军及项目实际承接情况。为承接华润电力（贺州）有限公司2024-2026年全厂起重及电梯军在项目招标前一个月，即与河南安工实际控制人张*超接洽，提议借用该公司资质进行投标。在安工最终成功中标并签署了合同。在资质审核环节，调查发现田*军为使其安排的施*兵等人通过规行为：其不仅出资为施*兵补缴了三个月养老保险，更涉嫌私刻河南安工行政公章，在未获该公了全部入厂手续，并与自行找来的人员签订了虚假劳动合同。此外，调查还指出，田*军间，均未履行其应尽的安全生产监督职责，错误地将安全问题完全视为项目经理的个人职责

5.项目合同、安管协议签订情况。

（1）关于华润电力与河南安工的服务合同

2024年8月，华润电力与河南安工签订《华润电力（贺州）有限公司（2024-2026年）全厂起服务合同》，由河南安工承担全厂起重及电梯设备的日常维护工作。双方同步签订《EHS管理（华润电力）应在开工前对乙方的相关资质及安全业绩进行审查；乙方（河南安工）须提供真实安全生产许可证明； 涉及交叉作业时，乙方应在甲方协调下，与相关方签订三方安健环管理协护。

（2）关于华润电力与东汽公司的改造合同

2024年8月28日，华润电力与东汽公司签订《#2汽轮机综合提效改造合同》及配套的《EHS管造项目实施过程中的安全生产责任。


（3）关于河南安工与作业人员的劳动合同

河南安工与作业人员岑*峥于2024年9月1日签订《劳动合同书》，约定其从事特种设备维保岗系田*军私刻，并非河南安工正式公章。合同第九条约定，甲方因生产需要需调整乙方工作岗位及

商一致。


6. 事故车间及设备情况

（1）事故所处位置，如图一。

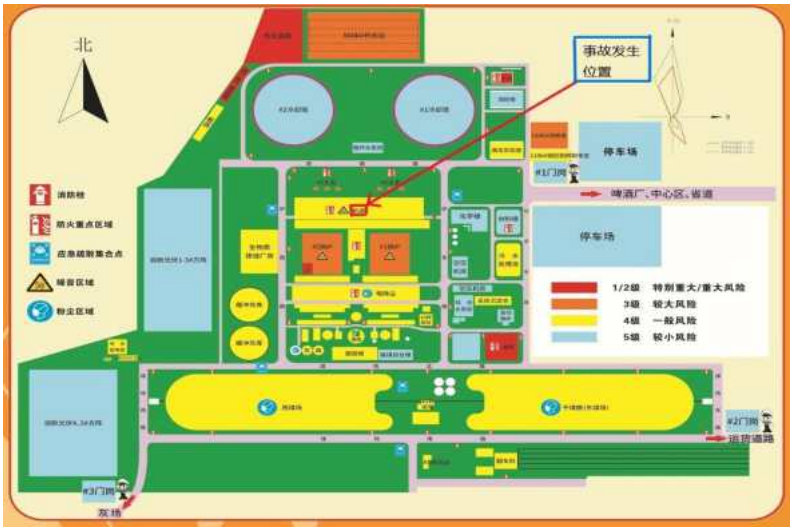

图一

（2）桥式起重机布置图，如图二。

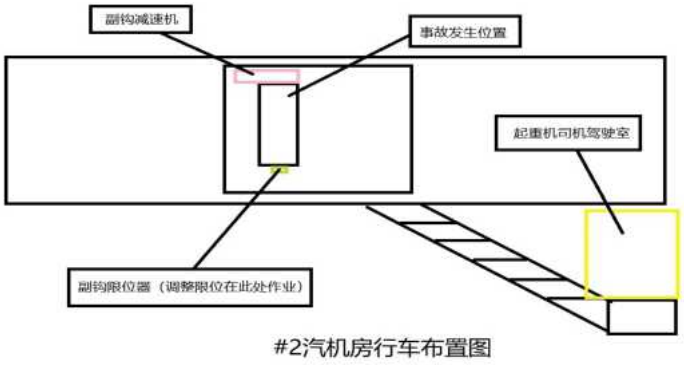

图二：限位调整作业点位置、起重机司机驾驶室、减速机、与事故发生点位置

（3）#2汽机房桥式起重机概况及设备参数

华润电力（贺州）有限公司的#2汽机房起重机由新乡市起重设备厂有限公司于2011年1月27日通用桥式起重机，型号为QD130/32-31.9 A3，主钩的额定起重量为130吨，副钩的额定起重量为32吨


副钩的升降动作主要由电动机驱动减速机，带动卷筒转动，使卷筒上的钢丝缠绕或释放，从而

设备参数表

设备类别	通用桥式起重机
设备型号	QD130/32-31.9 A3
工作级别	M3
副钩额定起重量	32t
副钩起升速度	0.533-8m/min
副钩卷筒直径	φ500mm


钢丝绳直径	18mm
卷筒中心至小车平台的距离	410mm

（4）设备结构图设计图，如图三。

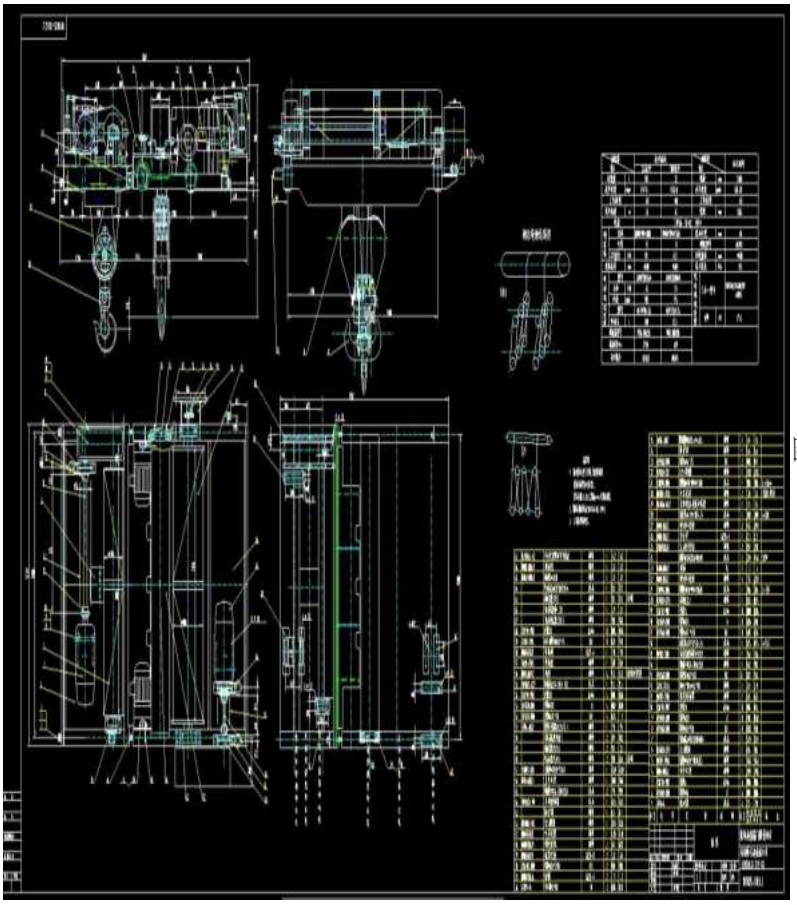

图三

（5）#2汽机房桥式起重机实物图，如图四。

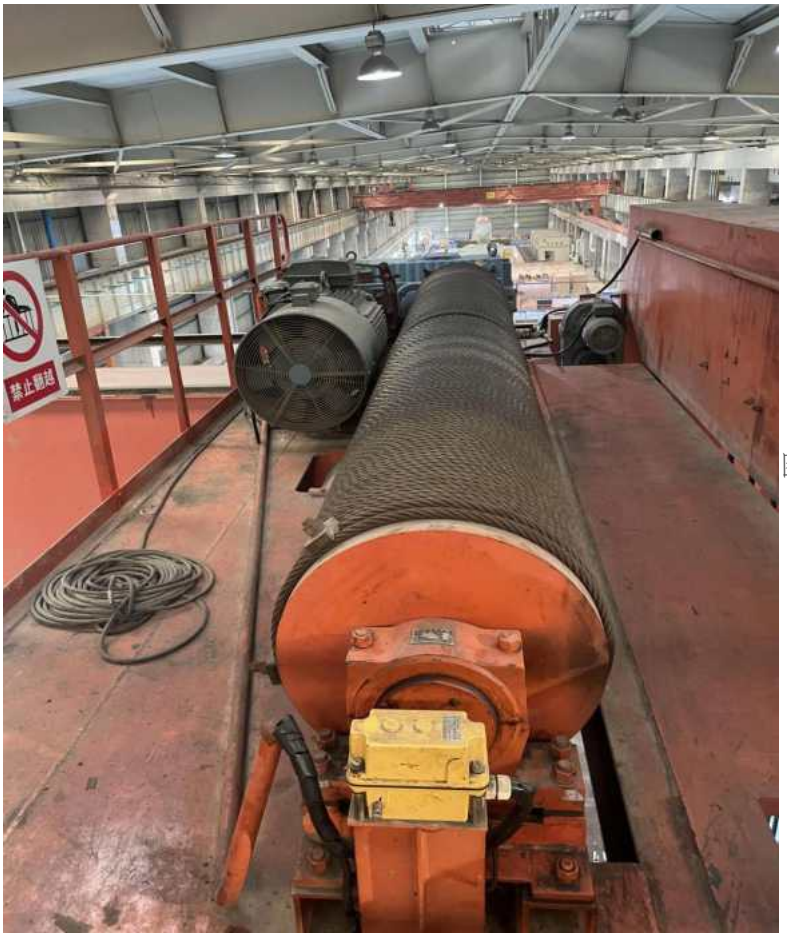

图四

（二）事故发生单位安全管理情况

1.华润电力安全管理情况。

华润电力已建立系统化的安全管理架构，包括由企业法人担任主任的EHS委员会，并依据“三
保障体系、EHS监督体系、应急组织机构和消防组织机构，设立专职EHS管理部门，明确各体系
责人及安全管理人员均持有有效的安全管理资格证书。同时，华润电力已建立全员安全生
设，并开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设。

然而，华润电力在以下方面存在管理缺陷：一是对河南安工开工许可审核不严，未能核查出
员未实际缴纳社会保险，无法确认其人员劳动关系真实性，亦未发现田*军挂靠河南安工资质、使
行为；

二是未对相关方现场安全生产履行统一协调管理职责，作业期间未指派人员实施统一协调与
置必要的安全警示标识，现场安全措施缺失。

2.河南安工安全管理情况。

河南安工在安全管理方面存在严重失管行为：一是默许施*兵作为华润电力项目的实际负责人
24年6月至8月养老保险，协助其通过华润电力入厂审核；二是在收到华润电力支付的合同款项后
款转交田*军用于支付项目部人员工资，变相承认该项目部的合法性；三是允许个人使用本公司
程，但未派遣本单位人员对项目现场实施安全管理，实质上放任项目处于失控状态。

（三）事故经过

2025年8月13日

上午，华润电力汽机专业反馈2#起重机副钩下限位无法满足工作需要，要求调整。特种设备管南安工进行限位调整，并要求其办理热力机械工作票。

刘*宇同时联系汽机专业主管韦骁格，请其通知东汽公司起重机司机配合作业。

下午，河南安工办理工作票（流水号：HZPE2508130033，票号：2JR2508-026），工作负责峥，签发人刘*宇，许可人张*虎，值长叶*杰。风险辨识已开展，但未实际进入工作现场。同时办监护人均为岑*峥，一级审批人为刘*宇。

2025年8月14日

约8:00，河南安工项目部召开早会，时长十余分钟，根据工作票内容安排当日工作，并强调相

9:50，工作负责人李*电话通知起重机起重机司机邱*荣，告知将与岑*峥前往2#机2#起重机进行

10:02，李*、项目经理施*兵与岑*峥到达现场。李*再次致电邱*荣确认是否可以开始作业，邱

10:08，李*与岑*峥在24米平台进行安全交底，内容涉及进入27米平台作业点后的安全注意事

约10:10，李*与岑*峥进入起重机驾驶室。李*向邱*荣了解副钩升降情况，邱*荣表示副钩需和*荣将起重机开至吊装口，并将副钩降至最低位。邱*荣安排他人在现场观察副钩位置，确认观察代：待其与岑*峥到达作业点后，未经李*通知不得进行任何起重机操作。

随后，李*与岑*峥共同上行至起重机驾驶室上方、作业点下方的平台（距最终作业点尚有约1上作业平台，系好安全带后开始拆卸限位开关盖并调整限位。

调整完毕后，李*嘱咐岑*峥注意安全，随后下至驾驶室通知邱*荣下降副钩。副钩降至最低点台，告知岑*峥作业已完成，并再次下至驾驶室告知邱*荣暂不操作，待电话通知。

据李*笔录陈述：李*返回下方的平台后，岑*峥表示欲前往距限位位置约4米处的减速箱查看。需查看，但岑*峥执意前往，李*于是提醒其注意安全。

岑*峥到达减速箱位置后，表示可以起钩。李*要求其再次确认是否安全、可否起钩。岑*峥再荣起钩。

随后李*听到异响，并见安全带晃动，察觉异常，立即切断电源。断电后迅速赶至作业呼叫岑*峥数声无回应。

李*随即下至驾驶室告知邱*荣可能发生事故，后在24米平台遇到项目经理施*兵（施亦听到异出事，需立即上报。施*兵指示李*电话报告华润电力特种设备专工刘*宇，李*随即汇报。

此后，华润电力相关领导陆续抵达现场，县公安局、应急管理局、消防救援机构、市场监管到场。

（四）事故现场情况

本起事故发生于华润电力#2汽机房桥式起重机作业区域。事故直接原因为：在检修后的起重员岑*峥未远离卷筒等旋转部件的危险区域，还将安全带系挂于卷筒旁的减速机吊耳上。试运行带，致其被卷入卷筒与邻近设备之间，导致事故发生。

（五）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡，无其他人员受伤。

表1事故伤亡人员名单

姓名	岑*峥

性别	男
籍贯	广西富川
年龄	37岁
身份证号码	45242819**100505**
所属单位	河南安工起重有限公司
工种	检修、资料人员
教育培训情况	该人员于2024年8月29日至9月1日通过华润电力三级安全教育培训，并于2025 了河南安工贺州项目部的安全再教育培训。培训内容全面，涵盖了安全生产法 岗位职责、专项作业风险防控、安全工器具使用及应急实操演练等多个方面。
本工种工龄	该人员在本工种领域具备4年工龄，于2024年9月从东兴源公司贺州项目部转至 安工贺州项目部工作。
持证情况	本工种无需持证上岗
伤害程度	死亡
安全技术交底情况	当日作业已申请工作票，并进行安全技术交底
责任书签订情况	施*兵与岑*峥签订了《2025河南安工起重有限公司（贺州）项目部班组长和班 员安健环责任书》

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，华润电力与河南安工现场人员立即向公司负责人报告，并同步拨打120、110及1迅速启动应急救援预案，组织开展前期救援，同时将事故情况上报至县人民政府。县、镇两级政监管、消防救援等部门接报后第一时间赶赴现场，参与应急救援协调与处置工作。华润电力及河达现场，协助开展秩序维护与家属情绪安抚工作。

（二）事故现场应急处置情况

县人民政府、莲山镇人民政府、公安局、应急管理局、市场监管局、消防救援大队等单位在并抵达事故现场，共同开展救援与现场管控工作。11时29分，120急救人员到达现场，经确认，岑

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2025年8月14日11时29分，120医护人员抵达事故现场，经检查，确认岑*峥已无生命体征，现

2.善后情况

事故发生后，华润电力与河南安工积极与死者岑*峥家属沟通，开展善后安抚与赔偿协商工作工与死者家属达成赔偿协议，善后赔偿事宜已妥善处理。目前家属情绪总体稳定。

三、事故原因分析和事故性质认定

（一）直接原因

岑*峥安全意识淡薄，风险辨识能力不足，忽视作业安全，在检修后进行起重机升降试运行时险区域，冒险作业，并在试运行期间错误地将安全带系挂于卷筒旁的减速机上，导致被卷入事故的

（二）间接原因

1.河南安工安全管理缺失：存在资质挂靠、违法转包行为，对项目部失去实际控制；未制定程，安全主体责任悬空；安全教育培训流于形式，作业人员未能有效辨识现场风险；现场监护机时制止违章行为，未履行有效监护职责。

2.华润电力对承包商监管不到位：对河南安工资质审查不严，未能识别挂靠行为；未对相关方督；未严格审核开工许可，对交叉作业现场风险管控不足，未设置必要警示标识。

3.东汽公司协同作业管理缺位：作为交叉作业方，未积极参与安全协调，对现场违章操作未及操作人员进行有针对性的安全交底与培训，操作人员未严格执行操作规程（如启动前未鸣警铃）。

4.关键安全制度未落实：工作票制度、交叉作业安全协议、安全技术交底等关键管控措施均未

（三）事故性质认定

经调查认定，本起事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违章冒险作业，叠加相关企业安全成的一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

本起事故暴露出涉事各方在安全管理上存在系统性缺失：

河南安工默许资质挂靠，对项目部丧失实际管控，作业人员安全意识淡薄，现场安全管理严重

华润电力对承包商资质审查不严，教育培训流于形式，未履行统一协调管理职责，现场安全警

东汽公司未开展针对性安全培训，操作人员未严格执行操作规程（如启动前未鸣响警铃）。

具体问题如下：

（一）河南安工：主体责任严重缺失，安全管理形同虚设。

1.资质挂靠，管理失控：默许田*军等人挂靠公司资质承揽项目，对贺州项目部的人员、财务

2.意识薄弱，培训虚化：安全教育培训走过场，作业人员虽知晓安全带基本用法，但风险辨识安全红线意识与底线思维普遍缺乏。

3.监护缺位，体系空转：项目部管理人员失管失察，未能及时发现并制止岑*峥的违章冒险行与监督体系“空转”“虚转”问题突出。

（二）华润电力：承包商监管失职，现场协调管理缺位。

1.资质审查流于形式：未严格审核河南安工开工许可，未能核查出项目部安全管理员未实际缴题，未能识别田*军挂靠资质、使用伪造公章获取入厂资格的行为。

2.过程管控严重缺失：未严格审核当天的高空作业许可证及站班会风险交底表；在相关

场协调与安全管理。

3.现场安全措施不足：未在作业区域设置必要的安全警示标识，未能为高风险作业提供基本的

（三）东汽公司：安全协同不足，操作规程执行不严。

1.培训缺乏针对性：未对起重机操作人员进行与检修作业相关的专项安全交底和风险告知。

2.违章操作未被纠正：起重机司机在启动设备前未按规定鸣响警铃，且该违章行为未得到现场律松懈和监管盲区。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.河南安工起重有限公司。该公司默许田*军挂靠其资质承揽项目，并对项目部实际失控；任

为安全生产第一责任人，但项目部在安全生产责任制落实、安全教育培训及作业现场管理等方面多轮培训，但作业人员仍违反操作规程，工作负责人及监护人员未履行监护职责，教育培训流于述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条、第四十五条及第四十九条之规定，对议由县应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

2.华润电力（贺州）有限公司。该公司未严格审核河南安工开工许可，未能识别其项目部安全*军挂靠资质及使用伪造公章等行为；未严格审核当日高空作业许可证及站班会风险交底表；未对施统一协调与管理；且未在作业现场设置安全警示标识。上述行为违反了《中华人民共和国安全十九条之规定，建议由县应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

3.东方电气集团东方汽轮机有限公司。该公司（作为起重机设备操作服务提供方）未对从业人和培训，未指定安全生产管理人员进行交叉作业下的安全检查与现场协调，未能确保从业人员能。建议责成其向所属上级政府主管部门作出深刻书面检查。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.岑*峥，河南安工检修工人，安全意识淡薄，违章作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其追究责任。

2.李*，河南安工项目部安全员、本次工作票负责人及实际监护人，未履行现场安全管理与有民共和国安全生产法》第二十五条之规定，对事故负有责任。建议由县应急管理局依法依规处理。

3.施*兵，河南安工项目部经理、项目安全生产第一责任人，在落实安全生产责任制、安全教不到位，未有效履行主要负责人安全生产职责。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五事故负有领导责任。建议移送公安机关侦查是否涉嫌犯罪；如不构成犯罪，由县应急管理局依法依

4.田*军，挂靠河南安工资质的贺州项目部实际控制人，对外自称公司副总，为项目运作私刻公司印章罪。建议移送公安机关立案侦查。

5.张*超，河南安工实际控制人，在落实安全生产责任制、安全教育培训和现场管理方面履职和国安全生产法》第五条及第二十一条之规定，对事故负主要领导责任。建议由县应急管理局依法

6.刘*宇，华润电力特种设备管理岗专业师，在相关方资质审查、工作票审核、安全教育培训职不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，对事故负有责任。建议由县应

7.邱*荣，东汽公司起重机司机，安全生产教育和培训学时不足，未熟练掌握本岗位安全操作内部管理规定予以处理。

六、事故主要教训

为深刻吸取事故教训，切实守牢安全生产红线，坚决防止同类事故再次发生，各相关上”理念，并在工作中引以为戒：

（一）安全发展理念未真正扎根。

“人民至上、生命至上”的理念未在生产经营活动中得到坚决贯彻，未能正确处理安全与生产识和底线思维尚未牢固树立。

（二）承包商管理存在系统性漏洞

对外包单位资质审查不严，过程管理流于形式，未能将承包商纳入本单位安全管理体系实行统

（三）现场安全控制措施严重失效。

高风险作业的审批、监护、隔离等关键环节失控，安全规章制度和操作规程未能在现场作示、防护措施缺失。

（四）双重预防机制未有效落实。

对作业现场风险辨识不清，隐患排查治理不深入，对习惯性违章行为未能采取有效措施予以实际脱节。

（五）安全生产责任传导层层衰减。

企业主体责任及岗位执行责任未能有效压实，安全生产压力在向基层、现场传递过程中出现“层层加码、层层减负”责任悬空。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，坚决防范类似事故重复发生，现提出以下整改与防范措施：

（一）全面强化承包商全过程安全管理。

华润电力必须严格执行承包商安全准入制度和“一票否决”机制，建立从资质预审、合同约定、现场作业到绩效评价的全链条闭环管理体系，坚决杜绝资质挂靠，将承包商及其作业人员统一纳入本单位安全管理体系。

（二）严格执行现场作业安全管控。

各企业必须强化高风险作业审批管理，全面推行“能量隔离”（上锁挂牌）制度，配备具备监护资质的专职监护人员，实行全程监护。涉及交叉作业的，必须签订安全协议、明确协调机制、落实专人监护。

（三）深化隐患排查治理体系建设。

县发展改革局应牵头组织开展全县电力行业安全隐患排查整治，建立隐患台账，实行清单化管理、销号闭环。

富川华润示范区管委会要切实履行属地管理职责，加强对园区企业安全生产的日常监督检查。


（四）全面提升从业人员安全素养。

各企业必须开展针对性强、实效性高的安全培训和实战化应急演练，严格实施“岗位安全胜任”，确保每名作业人员具备与本岗位相适应的风险辨识、防控和应急处置能力。

（五）对相关责任单位的专项整改要求。

1.河南安工起重有限公司：立即在全公司范围内停业整顿，彻底清查并纠正资质出借、违规转包等问题；对相关责任人员严肃追责；所有作业人员必须经强制安全培训并考核合格后方可重新上岗。

2.华润电力（贺州）有限公司：限期对全厂设备设施完成本质安全化评估与改造，提升技术防护水平；将本起事故案例纳入安全警示教育内容，传达至全体员工及所有合作单位，确保教训汲取到位。

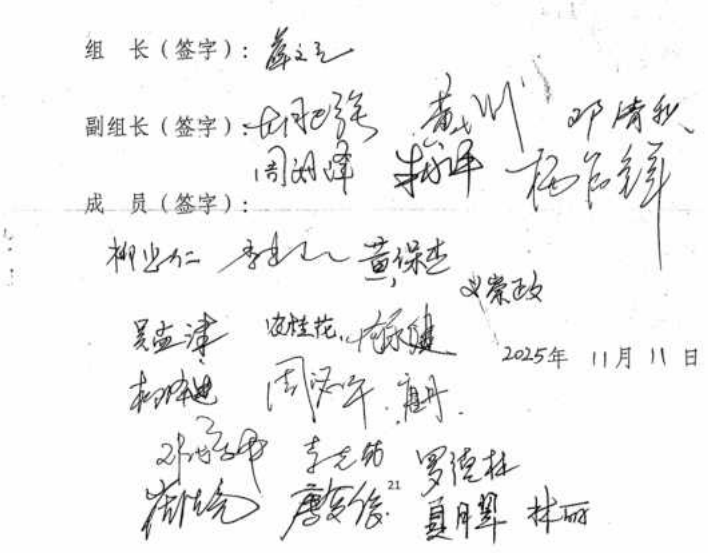

中央部门网站 省（区、直辖市）政府网 重点网站 上级政府门户网站 政务新