天河区“9•24”莲溪南路x巷x号高处坠落一般事故调查报告

事故单位：黄**临时组合施工队

事故地点：天河区莲溪南路x巷x号

事故日期：2023年9月24日

伤亡情况：1人死亡

事故类别：高处坠落

天河区“9•24”莲溪南路x巷x号高处坠落一般事故调查报告

2023年9月24日上午9时许，在天河区莲溪南路x巷x号村民自建房五楼装修现场发生一起因吊装装修剩余材料发生高处坠落的一般事故，造成1名作业人员死亡，直接经济损失约115万元。

事故发生后，区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省生产安全事故调查处理办法》的有关规定，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建园林局、区城市管理综合执法局、区人社局、区总工会、前进街道办事处相关人员组成的事故调查组，事故调查组严格按照相关法律法规的规定和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证和技术分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了事故防范措施和建议。

经调查认定，天河区“9•24”莲溪南路x巷x号高处坠落一般事故是一起施工现场管理缺失，冒险作业导致的生产安全责任事故。

一、事故经过

2023年9月24日上午8时许，于**组织卢*和陆*两名工人到天河区莲溪南路x巷x号村民自建房五楼实施建筑装修材料吊装作业，事发前，卢*一人在五楼西南面房间内的西南角女儿墙处负责往一楼地面吊运水泥和泥沙等装修剩余材料，于**与另一名工人陆*在一楼对应位置接收吊运下来的材料，至9时许，卢*和用于吊装材料的电动小吊机一并坠落至一楼自建房西南面的地面上，同时还有一袋泥沙一并坠落，于**发现后马上拨打了110报警电话和120急救热线，卢*经120急救车送医院抢救无效死亡。

二、事故调查情况

（一）涉事村民自建房情况

本次事故涉事村民自建房位于天河区莲溪南路x巷x号，屋主为张**，为1栋4层框架混凝土结构房屋，面积为406.68平方米，楼顶是简易钢结构棚，具有集体所有土地使用证明（登记字号为：2002登记582801），1996年建成（含楼顶简易钢结构棚），产权证书显示其中违章建筑60.18平方米，属于历史存量建筑，经区城市管理综合执法局调查认定涉事房屋装修工程不涉及新增在建违法建设情况。

（二）事故相关人员情况

1、张**，男，广东汕头人，天河区莲溪南路×巷×号房屋的承租人；

2、黄**，男，湖南隆回县人，天河区莲溪南路×巷×号房屋室内装修工程项目的实际承揽人；

3、肖**，女，湖南祁东县人，天河区莲溪南路×巷×号房屋室内装修工程项目泥水施工劳务组织人，施工人员之一；

4、于**，男，四川万源市人，天河区莲溪南路×巷×号房屋室内装修工程项目装修材料吊装组织人，作业人员之一；

5、卢*，女，四川万源市人，天河区莲溪南路×巷×号房屋室内装修工程项目装修材料吊装作业人员，本次事故死者。


（三）涉事室内装修项目情况

2023年4月份，天河区莲溪南路×巷×号房屋的承租人张**将涉事房屋室内装修工程发包给黄**个人实际承揽，双方签订有施工合同，装修所需材料由张**负责购买，黄**负责组织施工，黄**承揽该装修工程后，联系湖南籍老乡肖**负责组织泥水施工，具体包括二楼至五楼（五楼是指原四楼楼顶简易钢结构棚形成的内部空间）的铺地砖、砌墙、墙面批荡贴砖等土建施工，肖**接到该劳务后，组织湖南籍老乡肖**等人实施土建施工。2023年9月份开始，对五楼简易钢结构棚内部空间进行隔间改造，需要将装修材料吊上五楼，肖**临时联系了于**负责组织装修材料吊装作业，由于**自行提供小吊机，并临时组织四川籍老乡陆*和卢*

两名作业人员负责装修材料吊装作业，约定费用4500元，由肖**向黄**结算工钱后再支付给于**，至事故发生前，于**已经实施吊装作业三次，五楼简易钢结构棚内部空间已经完成隔间改造施工，本次事故吊装的材料主要是将五楼西南面房间内的剩余装修材料吊下一楼腾出空间，以便对该房间进行施工。

（四）涉事小吊机及安装情况

本次事故涉事小吊机属于电动简易小吊机，系于**向其姐夫刘**所借用，未见有任何产品合格证以及安全使用说明书等资料，于**接到上述吊装材料业务后，于2023年8月底到本次事故涉事房屋五楼西南面房间内安装小吊机，具体安装位置在五楼西南面房间内西面靠南女儿墙内侧，吊机底座利用两根长约2米的钢筋穿过底座左右两边预留的套筒，钢筋一端顶在西面女儿墙墙脚的洞孔内，另一端压一块长方形实木板，实木板上再用7只砂袋作为配重压住钢筋端，达到固定底座的效果。（如下图）

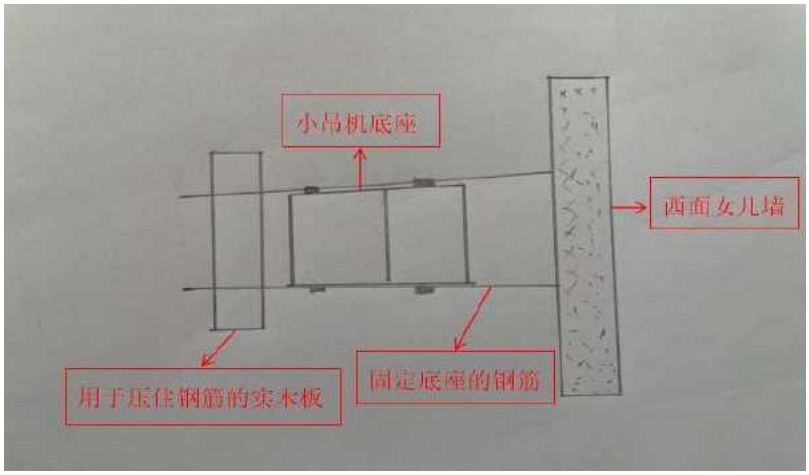

（五）事发时现场作业情况

本次事故发生时，于**在现场组织将五楼西南面房间内的剩余装修材料吊下一楼地面，事发前，卢*一人在五楼西南面房间内负责将水泥和泥沙等装上吊机往一楼吊运，于**和陆*在一楼负责接卸材料，由于本次吊装作业完成后无需再使用吊机，于**计划本次吊装完成后拆卸吊机。

（六）涉事施工备案情况

根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证限额的通知》和《广州市加强临时性建筑工程和限额以下小型工程建设管理工作的通知》的相关规定，本次事故涉事房屋室内装修属于无需办理施工和规划许可的临小工程，但需到属地街道备案取得管理证明书。2023 年 4 月初涉事房屋开始进行室内装修，前进街道办事处巡查人员发现后要求张**停止施工，按规定到街道办事处申请备案取得《广州市临时性建筑和限额以下小型工程开工建设信息录入管理证明书》后方可施工，2023 年 4 月 11 日张**借用广州时泰建设工程有限公司的施工资质和施工合同到街道办事处完成施工备案并取得《广州市临时性建筑和限额以下小型工程开工建设信息录入管理证明书》，但本次事故涉事五楼施工不在本次备案施工范围内。

（七）涉事相关单位情况

广州时泰建设工程有限公司[1]

经查，该公司并非本次事故涉事房屋装修工程的承包人，张**向街道备案提交的资质和合同系张**向该公司的一名挂靠人员李*所借用，该公司对此并不知情，本次事故涉事房屋装修工程的实际承揽人是黄**个人。

（八）现场勘验情况

本次事故现场位于天河区莲溪南路x巷x号西南角，事发地面可见黄色电动小吊机，底座和吊臂已经脱开(见图1)，五楼简易钢结构棚内已经完成隔间，共五个房间(见图2)，五楼西南面房间内可见剩余装修材料（见图3），五楼西南面房间内西面靠南女儿墙有一处开口，宽度约90c事，高度约70c事葫芦机安装在开口内侧，该开口位要用于吊装材料(见图4)，开口右侧可见两个不规范洞孔，：* 约含0c事，用于固定吊机底座钢筋一端（见图5)，砂施上有一块长方形实木板，长约100c事，宽约1含c事，用于压住吊机底座钢筋另一端（见图含），女儿墙开口处工侧未见有地护天施(见图7)，一楼河门左侧砂施上两根钢筋，长约2米，位要用固定吊机底座，沙施边上可见溪色编织袋砂袋，位要作为压在实木板上的配重（见图8）。

[1]住所：广州市南路区广州河道x 含11号1425房，成巷日期：2018年5月31日，日定期2人：李**，经营范围：房屋建筑业，统一O会信用期码：91440101356959143。



图 1



图 2



图 3



图 4



图 5



图 6



图 7



图 8

（九）属地街道临小工程监管情况

2023 年以来，前进街道办事处亡理临小工程备案申请 38 起，有组织对临小工程施工现场进行情明施工和安全施工巡查，责1 人死违规施工行为 45 次，卷案处罚 7 起。2023 年 4 月 11 日，前进街亡理张**所提交的本次事故涉事房屋装修施工备

案申请，经审高出具落《广州市临时性建筑和限额以下小型工程开工建设信息录入管理证明书》，2023 年 4 月 3 日至 9 月 1 合日期间，该街巡查人员上对涉事房屋室内装修施工现场开午日，巡查 17 次，其x 5 次发现涉事房屋五楼在在违规施工行为，村有责1 现场停止施工。

三、事故应急救援及直接经济损失情况

（一）事故应急救援情况

事故发生后，现场于**民一时间拨自 110 报建电话和 120 房五x 修电话，卢*经 120 房五x 修生医一抢五无效死亡。

接到事故发生报却后，应房、公安、属地街道等因门民一时间吊剩现场开午应房处置，为地止次生事故发生，巷余将现场施工人员材* ，停止一料施工行为，围的现场，对整栋房屋进行安全隐般造查，成名隐般，同时，对事故现场进行作护。

（二）事故损失情况

1.人员伤亡情况：本次事故共造成 1 名人员死亡。

2.直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721-1986)，结合张**与死者家属达成的赔偿协议，核算本次事故直接经济损失为死亡赔偿金 115 万元。

（三）应急处置评估结论

本次事故发生后现场作业人员及时 应，民一时间拨自

120房五电话和110报建电话，相关因门接到事故报却后民一时间到场处置，积查定“·”死者是属安抚工作，张**管够积查赔偿，并及时与是属达成赔偿协议，本次事故未造成次生事故和O会不理缺响，事故应房五失处置效果评冒为理”。

四、事故直接原因

本次事故发生时，死者卢*一人在五楼实施装修材料吊运作业，具体如何致作小吊机无曰安认，根据事发前已经吊运至一楼的溪色编织袋砂袋和坠落地面的情况可以全测，卢*事发前将作为小吊机底座上配重的砂袋往一楼吊运，使得小吊机任渐失。配重，在筑备前作为配重的西后一袋砂袋往一楼吊运时，由于小吊机完全失。配重，导致小吊机失面往建筑角工侧倾女坠落，在坠落的过程x，穿在小吊机底座的钢筋儿在卢*往体上，导致卢*与小吊机一并坠落至一楼地面，是本次事故发生的水接泥因。

五、存在的主要问题

(一) 作业人员安全意识淡薄。本次事故死者卢*从事装修材料吊运作业和年，具有一定的经验，但卢*在本次吊运x，将作为吊机配重的砂袋吊下一楼，使得小吊机没有任何配重，失面坠落，由于涉事小吊机没有任何安全使用说明书和安全致作规程，参沙同类型产品关于严等无配重起吊的安全使用要求，卢*在无配重的情况下吊运材料，安全于识与另，导致事故发生。

(二) 违规冒险组织吊装作业。本次事故涉事吊运材料组织人

于**使用的小吊机属于“置无”设备，没有相关使用说明，于**接没有收订小吊机安全致作规程，吊装作业前未进行有效的安全下术交底，未对吊装作业人员进行安全至用小训，组织的吊装作业人员未经小训合格上岗从事吊装作业。

以上行为违　落《x 华人民上和国安全生产曰》民二机一条民（二）项[2]、民二机并条民一同[3]、《建筑施工起重吊装工程安全下术规范》（有效有27合届012）民301[4]、302[5]的规定。

（三）施工现场安全管理缺失。本次事故涉事房屋室内装修工程实际承揽人黄**属于个人承揽，不具备建筑施工相关资质，不具备安全生产条男从事建筑经营汕动，对承揽的施工现场安全管理缺失，未屋承专人在吊装材料现场实施安全管理，本次事故涉事吊运材料的因位属于高处临边作业，女儿墙高度仅有约70c事，未设置地高处坠落事故等安全地护天施，未对施工人员进行安全下术交底，施工现场安全检查不到位，未管收止未经小训合格的作业人员实施吊装作业。

---

[2]（二）组织收定并实施本单位安全生产规租收度和致作规程；

[3]生产经营单位应当对从业人员进行安全生产至用和小训，作证从业人员具备；要的安全生产知识，湖隆有关的安全生产规租收度和安全致作规程，回室本岗位的安全致作下管，落程事故应房处理天施，知隆自往在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产至用和小训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]；需编收吊装作业施工组织设计，并应曰肖初虑施工现场的环之、道路、四空电线等状况。作业前应进行下术交底；作业x，未经下术负责人批筑，不得随于川人。

[5]参与起重吊装的人员应经过严格小训，取得小训合格证后，方可上岗。

以上行为违　落《x 华人民上和国建筑日》民二机万条[6]、《x 华人民上和国安全生产日》民二机条[7]和四机置条[8]、《建设工程安全生产管理条源》民二机一条[9]和民二机市条[10]、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业5 本通用规范》（猱55034届022）民3 1 3[11]和3 2 3[12]的规定。

（四）违法分包管理不到位。张**承租本次事故涉事房屋后将室内装修工程发包给不具备建筑施工资质的个人黄**，对承包人黄**的安全生产统一、协调管理不到位，未管及时发现并成名施工现场吊装作业人员违规作业的行为。

以上行为违　落《x 华人民上和国建筑日》民二机二条[13]、《x 华人民上和国安全生产日》民四机者条民二间[14]的规定。

---

[6]承包建筑工程的单位应当份有涉日取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。等止建筑施工包业方南本包业资质等级许可的业务范围所者以任何形需用其由建筑施工包业的名义承揽工程。等止建筑施工包业以任何形需系许其由单位所者个人使用本包业的资质证书、营业执沙，以本包业的名义承揽工程。

[7]生产经营单位应当具备本日和有关日籍、行政日规和国是标筑所者行业标筑规定的安全生产条男；不具备安全生产条男的，不得从事生产经营沁动。

[8]生产经营单位进行老具、吊装、动体、临时用电以及国务一应房管理囡门会同国务一有关囡门规定的其由括险作业，应当安造专门人员进行现场安全管理，安作致作规程的二）和安全天施的落实。

[9]砌砌，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并·”安全检查记录。

[10]建设工程施工前，施工单位负责项日管理的下术人员应当对有关安全施工的下术要求向施工作业批组、作业人员作出详细说明，并由双方签土安认。

[11]施工现场应根据安全事故类型到取地护天施。

[12]3 2 3 在建工程的预留洞口、通道口、楼始口、电始出口等孔洞以及无围护设施所围护设施高度宝于 1 2事的楼层以边、楼始侧边、便行所阳行边、屋面以边和沟、扃、向等边其应到取安全地护天施，并严等随于拆名。

[13]建筑工程实行去标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给涉日x 标的承包单位。建筑工程实行水接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条男的承包单位。

[14]砌砌，生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，

六、事故有关处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，提出以下处理建议:

（一）建议免予追究责任的人员

卢*，存在上文所述的违规行为，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议追究刑事责任的人员

1、黄**，在在上情所述的违曰违规行为，对本次事故发生负有责任，鉴于本次事故已造成1人死亡，涉嫌构成刑事犯罪，建议由区公安分局依法追究其刑事责任。

2、于**，在在上情所述的违曰违规行为，对本次事故发生负有责任，鉴于本次事故已造成1人死亡，涉嫌构成刑事犯罪，建议由区公安分局依法追究其刑事责任。

（三）其他处理建议

1、张**将室内装修工程发包给不具备建筑施工资质的个人，对事故的发生接应当承担一定的责任，建议由其涉曰承担相应的赔偿责任。

2、张**作为发包人对承包人黄**的安全生产统一协调、管理不到位的行为，建议由区应房管理借涉曰给未行政处罚。

应当及时何品整人。

3、张**未按沙备案装修施工的范围进行施工的行为，建议由前进街道办事处涉日涉规格进处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）区住建园林局要加强指导各街道开展临时性建筑工程和限额以下小型工程的监管，进一步规范监管机制，加强业务指导培训，严格开工条件，规范管理程序，确保施工安全。

（二）前进街道办事处要进一步完善临时性建筑工程和限额以下小型工程监管工作机制，利用社区网格加强巡查，对于巡查发现的违规施工行为，要及时到取有效的天施责1 停止施工，加强闭环管理，安作违规施工行为安实得到有效收止，要加强对施工现场的执日检查，认及高实施工方的资质，及时发现并收止违规施工行为。

天河区“9·24”莲溪南路一般事故

调查组

2023 年 11 月 17 日