抚顺顺城抚顺站综合交通枢纽工程（一期）一标段“9·9”一般机械伤害事故调查报告

2025年9月9日2时55分许，在位于抚顺市顺城区抚顺城街道的抚顺站综合交通枢纽工程（一期）一标段地下车库过道口南侧，1名工人在桥架安装施工作业期间使用的剪叉式高空作业平台车发生移动，导致该工人胸部受到挤压伤害，事故造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

事故发生后，抚顺市人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，成立了由市应急局牵头，市公安局、市住建局、市市场监管局市总工会组成的抚顺顺城抚顺站综合交通枢纽工程（一期）一标段“9·9”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，事故调查组聘请了有关专家参与调查，市纪委监委全程监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、对相关人员询问、收集有关物证和书证，查清了事故发生的经过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质和责任，提出了对责任人员、责任单位和有关单位的处理建议，事故整改及防范措施。

经调查认定，“9·9”事故是一起因工人操作失误、现场安全生产管理不到位导致的生产安全责任事故。现将有关

情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）工程项目及承包施工概况

1.工程项目概况

抚顺站综合交通枢纽工程(以下简称“工程项目”)，为抚顺市配套沈白高铁建设的重点项目，同时也是“轨道交通+城市发展”战略的核心项目，建成后将实现交通方式“零换乘”。工程项目为上下两层，涵盖汽车客运站、公交枢纽、地下换乘中心等功能区，规划620个地下停车位及100个出租车蓄车位，总建筑面积达4.26万平方米。事故发生在工程项目一期。

2.工程项目承包施工情况

(1)工程项目发包单位：抚顺市城市建设发展促进中心(以下简称“抚顺城建中心”)，工程项目总承包单位：中铁五局集团有限公司(联合体牵头人)、辽宁中宇建设(集团)有限责任公司(联合体成员)，双方于2024年6月10日签订了《建设工程施工合同》(编号：GF-2017-0201，以下简称《施工合同》)，同时双方在合同中约定了安全文明施工与环境保护条款。中铁五局集团有限公司安全生产许可证、建筑业企业资质证齐全且在有效期内。

(2)在签订《施工合同》后，甲方：抚顺市城市建设发展促进中心，乙方：中铁五局集团有限公司(联合体牵头人)，丙方：中铁五局集团第一工程有限责任公司抚顺分公司(以下简称“中铁五局一公司抚顺分公司”)，于2024年9月15日签订了《沈白高铁抚顺站综合交通枢纽工程(一期)一标段

补充协议书》（合同编号：GF-2017-0201-01）。

（3）根据《关于成立中铁五局集团有限公司沈白高铁抚顺站综合交通枢纽工程（一期）一标段项目经理部的通知》（中铁五企发〔2024〕234号），中铁五局集团有限公司研究决定，成立中铁五局集团有限公司沈白高铁抚顺站综合交通枢纽工程(一期)一标段项目经理部（以下简称"项目部"），项目采取分公司全权管理模式，授权中铁五局一公司抚顺分公司对项目部进行全过程、全要素管理，明确了中铁五局一公司抚顺分公司主要职责[1]、项目部主要职责[2]、项目部机构设置和人员编制，明确了项目部作为项目的具体实施单位，在中铁五局一公司抚顺分公司的领导下实施项目建设。

3.工程项目劳务分包情况

承包人：中铁五局集团第一工程有限责任公司抚顺分公司

分包人：青岛中鑫盛劳务工程有限公司（以下简称"青岛中鑫盛公司"），2024年10月1日双方签订了《沈白高铁抚顺站综合交通枢纽工程（一期）一标段项目主体结构及装饰装修

---

[1][?]《关于成立中铁五局集团有限公司沈白高铁抚顺站综合交通枢纽工程(一期) 一标段项目经理部的通知》(中铁五企发〔2024〕234 号),分公司职责 :人事管理权、经营管理权、财务管理权、生产指挥权、有限采购权。

[2][?]《关于成立中铁五局集团有限公司沈白高铁抚顺站综合交通枢纽工程(一期) 一标段项目经理部的通知》(中铁五企发〔2024〕234 号),项目部职责 :全面履行施工合同 ,做好施工生产、安全质量、成本、财务及变更清算工作 ,安全、优质、按期完成施工任务 , 包括负责现场安全管控 , 严格落实建设单位和集团公司安全质量管理要求 , 认真履行安全生产和质量管理职责 , 加强施工人员安全质量培训 , 强化现场施工管理 , 确保工程优质、安全生产。

工程劳务分包合同》(合同编号:ZTWJ-FSZT-SW001,以下简称《劳务分包合同》),劳务分包内容:包括但不限于人工配合清基、砖胎膜;模板制作安装;所有混凝土浇筑、振捣、养生、缺陷修复;钢筋制作安装、钢筋连接;脚手架的搭设拆除;砌筑工程;防水保温及屋面工程;其他零星工程;配合水电安装消防暖通工程和门窗工程等预留、预埋等工作,并提供合理的塔吊、电梯、电源接口等配合;以及劳务人员和机具进场安排、接受安全教育培训、接受岗前培训、接受技术交底、完善施工措施、施工准备、施工降排水(不含降水井)、做好安全防护措施、材料领取及退还、按照技术交底及施组安排完成本项工程并达到设计方案和技术交底明确的技术要求的所有相关工作等。同时双方签订了《安全生产协议》。

4.工程项目监理情况

发包人:抚顺市城市建设发展促进中心,设计人:上海同砚建筑规划设计有限公司、辽宁城建设计院有限公司,2022年11月29日双方签订了《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(编号GF-2015-0210),工程名称:沈白高铁抚顺北站综合立体交通枢纽全过程咨询服务项目,工程内容及规模:包括工程监理等多项内容。

(二)有关单位概况

1.抚顺城建中心

工程项目发包单位。事业单位法人证书统一社会信用代码12210400MB1909208N;法定代表人:李雪松;经费来源:财政全部补助、财政部分补助、经费自理;举办单位:抚顺

市住房和城乡建设局；宗旨和经营范围：为城市建设、管理提供服务保障，城市基础设施建设项目建设和城市更新、市政公用事业管理等；住所：抚顺市顺城区浑河北路60-2号；有效期：2025年3月27日至 2030年3月26日；登记机关：抚顺市事业单位登记管理局。

2.中铁五局一公司抚顺分公司

工程项目施工单位。公司统一社会信用代码：91210411MAE02LW20J；负责人：欧某亮；类型：有限责任公司分公司；成立日期：2024 年 9 月 27 日；经营住所：辽宁省抚顺市顺城区贵德街 42 号楼；经营范围许可项目：建设工程施工；测绘服务；检验检测服务。登记机关：抚顺市顺城区市场监督管理局。其上级公司安全生产许可证、建筑业企业资质证齐全且在有效期内。

2024 年 5 月 28 日，中铁五局一公司抚顺分公司下发了“抚顺分公司发〔2024〕1 号、2 号文件”，成立了项目部，调动 12 人参与施工生产。部分人员情况如下，项目经理：王某冬，总工程师：王某伟，副经理：邹某松，安全总监：樊某东，安质部长：张某鹏，安质业务主管：欧某江，安全员：郭某真、刘某闯。2024 年 12 月 1 日，经中铁五局集团有限公司申请建设单位、监理单位同意，项目经理由王某冬变更为邹某松，王某冬、邹某松均项目经理资格齐全且在有效期内。

3.青岛中鑫盛公司

工程项目劳务分包单位。公司统一社会信用代码：91370212MA3M358E87；法定代表人：王利；工程项目

实际控制人：陈某财（据其所述与王利为亲属关系，实际为工程项目总负责人）；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：2018 年 7 月 2 日；营业期限：2018 年 7 月 2 日至无固定期限；注册资本：壹仟万元整；住所：山东省青岛市崂山区香港东路 299 号 210 户；经营范围许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动；施工专业作业；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修。登记机关：青岛市崂山区市场监督管理局。

安全生产许可证编号：（鲁）JZ 安许证字[2019]022413，许可范围：建筑施工，有限期：2022 年 9 月 2 日至 2025 年 10 月 31 日，发证机关：山东省住房和城乡建设厅，发证日期：2022 年 9 月 2 日。

建筑业企业资质证书编号：D337211631，有效期：至2029年3月11日，资质类别及等级：施工劳务不分等级、模板脚手架专业承包不分等级，发证机关：青岛市行政审批服务局。

工程项目劳务分包人员情况如下：

（1）刘某鑫，青岛中鑫盛公司工程项目劳务作业现场负责人，负责现场管理各班组的施工进度与质量、核对施工图纸、提供技术服务，事发时未对劳务作业现场管理，同时现场无其他监护人员。

（2）刘某春，青岛中鑫盛公司工程项目劳务作业地下室水电班组负责人，负责人员调配、人员管理、设备租赁等工作

事发时未在施工现场监督，同时现场无其他监护人员。

(3) 周某磊，青岛中鑫盛公司工程项目劳务作业地下室水电班组带班，负责为劳务工人分配工作，事故发生前将工人引领到施工现场，未在施工现场监督便离开，同时现场无其他监护人员。

(4) 倪忠良（死者），青岛中鑫盛公司工程项目劳务作业地下室水电班组工人，负责电缆桥架安装施工作业，与青岛中鑫盛公司签订了劳务合同，合同有效期：自2025年8月24日起2026年8月24日结束，工种：其他工种，工资标准：6000元/月，三级安全培训在1天内完成，未达到建筑施工行业新员工三级安全培训学时要求[3]。事发当日倪忠良与同班组孙懿、冷某松进行电缆桥架安装施工作业。

4.辽宁城建设计院有限公司

工程项目监理单位。公司统一社会信用代码：91210400119301900l；法定代表人：杨四宝；类型：有限责任公司；成立日期：2003 年 8 月 8 日；注册资本：人民币贰仟万元整；住所：新抚区礼泉路 35－1 号；经营范围：市政工程设计、工业与民用建筑工程设计、规划，工程测量、勘察、监理等。登记机关：抚顺市新抚区市场监督管理局。

工程监理资质证书编号：E121003337-4/1，有效期：至 2029 年 2 月 7 日，监理业务范围：房屋建筑工程监理甲级、

[3][?]《生产经营单位安全培训规定》第十五条 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于 24 学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。

市政公用工程监理甲级。

工程项目总监为乔某国，监理工程师注册证书编号：21007546，注册有效期：至 2026 年 7 月 31 日，注册专业：市政公用工程、房屋建筑工程；现场监理为孔某喆，监理工程师注册证书编号：21008601，注册有效期：至 2026 年 3 月 29 日，注册专业：市政公用工程、机电安装工程。

《监理日常安全巡视记录》中缺少 9 月 4 日记录，且签字的巡视员仅有监理刘维奇，没有监理孔某喆签字。《监理日记》中缺少 8 月 29 日、8 月 30 日的记录，无监理签字。此外，监理单位发现了项目部管理人员配备不齐的问题，但未要求项目部整改，同时对青岛中鑫盛公司夜间作业无管理人员监理不到位，对高处作业监理不到位。

（三）施工组织及事发设备情况

1.工程项目施工组织情况

按照《劳务分包合同》约定，中铁五局一公司抚顺分公司为施工组织方，为加快施工进度决定施工安排为白班（7:00 至当日 18:00）和夜班（19:00 至次日 6:00）作业，事发夜班班组为 2 个班组、每班 3 人，均为单人独岗作业，作业现场没有监督人员，期间有中铁五局一公司抚顺分公司和青岛中鑫盛公司安全员在夜间巡查。

事发 9 月 8 日至 9 月 9 日夜班，中铁五局一公司抚顺分公司安全员为郭某真，青岛中鑫盛公司水电班组带班人员为周某磊，安全员为李某双，辽宁城建设计院有限公司监理工程师为孔某喆。

2.事发设备情况

事发剪叉式高空作业平台（以下简称“高空作业平台”），为青岛中鑫盛公司刘某春在浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司租赁（无租赁合同），共租赁高空作业平台30余台，其中事发的RSO608HD型号高空作业平台有2台。工程项目地下室高约4m，高空作业平台升起高度在3m，但事发作业没有按照高处作业审批和管理。

二、事故经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2025年9月9日2时55分许，在位于抚顺市顺城区抚顺城街道的中铁五局一公司抚顺分公司项目部组织施工作业的抚顺站综合交通枢纽工程（一期）一标段地下车库过道口南侧，青岛中鑫盛公司工人倪忠良在进行桥架安装作业时，高空作业平台在倪忠良操作下发生移动，造成其胸部与高空作业平台栏杆挤压，其背部与地下车库过道口上方通风管道挤压，事故造成其当场死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，距离其约5米远的同班组工人冷某松听到其喊声，立即进行查看，同时喊孙懿前来帮忙，孙懿过来以后，把高空作业平台降了下来，期间呼喊倪忠良，但倪忠良并没有反应，冷某松立即打电话报告周某磊，周某磊抵达现场后立即拨打120急救电话。120急救人员抵达现场，为倪忠良做心电图后确认其死亡。



图 1 事故后现场图



图 2 事故后现场图

（三）事故报告情况

倪忠良死亡后，120急救人员拨打了110报警电话，顺城区派出所接到警情后，到现场确认情况后上报顺城区应急局，顺城区应急局将事故情况报告给市应急局，同时劳务单位、施工单位、建设单位同步将事故情况报告给市住建局。

（四）司法鉴定情况

抚顺公正司法鉴定所出具抚顺公正司法鉴定所[2025]病鉴字第230号《抚顺公正司法鉴定所鉴定意见书》对倪忠良死亡原因鉴定意见："死者倪忠良系因胸部遭受钝性暴力作用致心脏破裂而死亡。"

（五）高空作业平台勘查情况

事故发生后，抚顺市特种设备监督检验所专家对高空作业平台进行勘查，具体情况如下：

1.设备铭牌名称：RSO608HD 升降工作平台，型号：RSO608HD ,产品识别编号:RSO608HD-01261,工作平台尺寸：长度方向可以伸缩，缩进长度：1700mm，延伸状态最长：2600mm，宽度：760mm，护栏高度：1100mm，整机高度：2180mm，最大工作高度：7.8m，额定载荷：230kg，设备自重：1620kg，外形尺寸：1860*830*2180mm，检验日期：2023 年 8 月 31 日，制造厂家：露笑重工有限公司。

2.设备功能情况：高空作业平台操作控制器有 2 处，分别是平台上控制装置和车身下部侧面的控制面板。高空作业平台上控制器有单独按起升按钮和驱动按钮，需要在先按起升按钮或驱动按钮后，向前或向后推拉控制手柄并按住使能键平台才能动作，控制手柄功能如下：①升降操作：按下起升按钮后向前推控制手柄同时按下使能键平台起升。按下起升按钮后向后拉控制手柄同时按下使能键平台下降。②驱动操作（行走）：按下驱动按钮后向前推控制手柄同时按下使能键平台前行。按下驱动按钮后向后拉控制手柄同时按下使能键平台后退。（前进方向是平台可以延伸的方向）

3.技术层面分析：现场从电气、液压两方面对高空作业平台液压泵、电源、安全保护装置、地面控制面板、平台上控制手柄等方面进行检查，未发现私接乱搭等电气及液压方面问题。

4.从现场环境分析：事发高空作业平台起升时允许驱动速度为 0.8km/h，换算后为 0.222m/s，平台延伸 AB 距离通风管道的最大距离为 950mm，车辆运行速度 0.222m/s，平

台延伸AB处到通风管道时间为4.3s，平台延伸AB距离通风管道的最大距离为950mm，这个距离未包括人体的厚度，车辆如果未紧贴在排水渠边缘时距离也将缩短，因此动作时间应不到4.3s。

5.因高空作业平台紧贴通风管道下，如操作平台控制装置时未按起升键或按错时，根据车辆移动速度，留给操作者的反应时间小于4.3s，因车辆本体未发现问题，当时车辆附近也无其他人员，事故发生在凌晨2时55许，疑是操作者误操作导致。

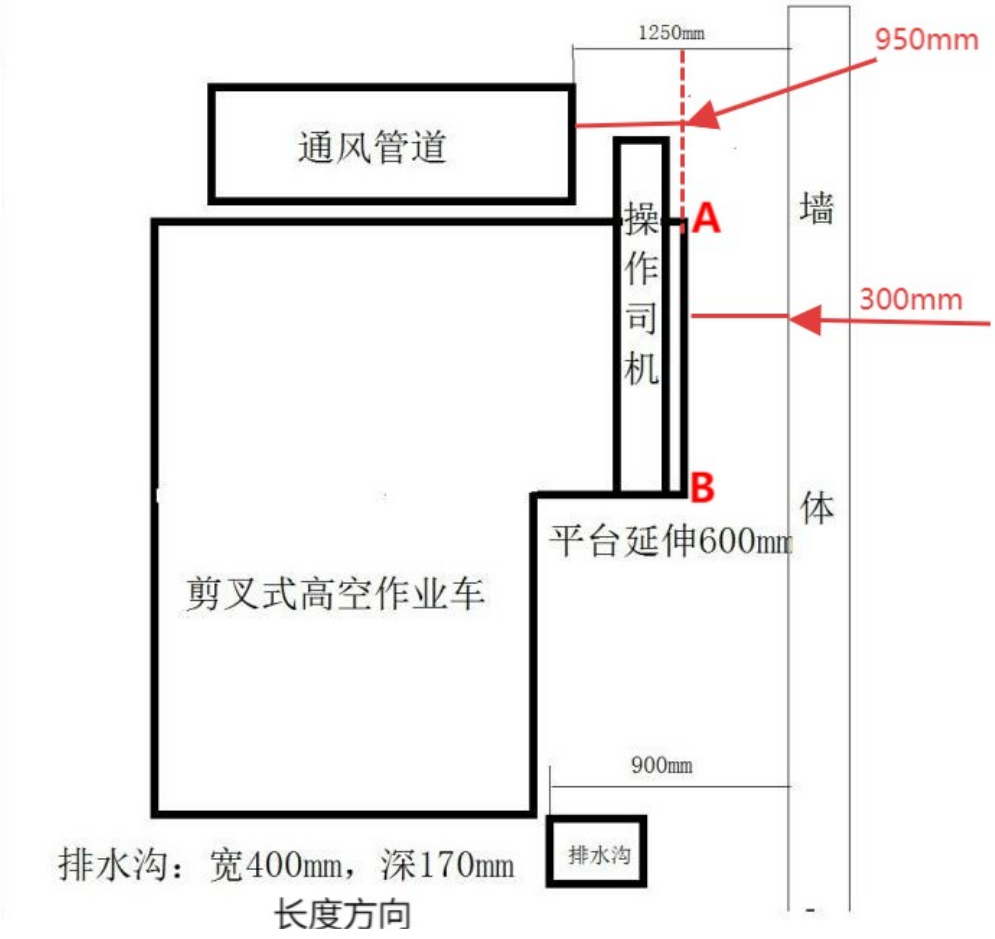


图 3 事故现场剖面图



图 4 平台控制器

（六）技术鉴定情况

事故调查组邀请安全生产专家对事故现场进行勘查，现场描述如下：事发现场有一高空作业平台，通风管道，排水渠，通风管道距离墙面 1250mm；通风管道距离地面 2830mm；事故平台延伸 600mm，地面有一个排水渠距离墙面 500mm，排水渠宽 400mm，深 170mm。事发现场 3 人均是单人独岗在夜间作业，现场无安全监督人员，劳务人员在夜间持续工作，存在注意力不集中、反应慢、易错误操作本次事故发生系倪忠良操作高空作业平台失误，误将“驱动按钮”当成“起升按钮”，造成高空作业平台向通风管道方向移动，导致站在升起后的高空作业平台上的倪忠良本人胸部受到高空作业平台护栏与通风管道挤压死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

姓名	年龄	性别	工种	伤害部位	伤害程度
倪忠良	47	男	其他工种	胸部	死亡

本次事故损失工作日：6000 天，本次事故直接经济损失约 130 万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

倪忠良单人独岗在夜间作业，操作高空作业平台失误，误将“驱动按钮”当成“起升按钮”，造成高空作业平台向通风管道方向移动，导致站在升起后的高空作业平台上的倪忠良本人胸部受到高空作业平台护栏与通风管道挤压，心脏破裂而死亡。

（二）间接原因

1.青岛中鑫盛公司未按照《剪叉式高空作业平台安全操作规程》中“剪叉式高空作业平台作业区域须用警示带维护起来，设警示标志，并设专职监护人员”要求进行劳务作业，每个作业点位都是单人独岗，带班周某磊、水电班组负责人刘某春、劳务作业现场负责人刘某鑫均未在现场监督管理，未及时排查、消除生产安全事故隐患。

2.青岛中鑫盛公司租赁、使用高空作业平台作业，未重视高空作业存在的安全风险，在劳务工人作业前未组织有效的操作培训，仅是“会使用”后便直接上岗，针对夜间劳务工人工作时长为 11 小时，存在人员注意力不集中、反应慢、易错误

操作等危险，没有加大管理力量。

3.中铁五局一公司抚顺分公司项目部制定的《剪叉式高空作业平台安全操作规程》不完善，使用高空作业平台没有按照高处作业要求进行审批和管理，未辨识出高空作业平台存在与固定物体（建筑物等）或移动物体（车辆、起重机等）碰撞、挤压等安全风险。

4.中铁五局一公司抚顺分公司项目部未按照《生产经营单位安全培训规定》组织三级教育培训，倪忠良的三级安全培训在 1 天内完成，不符合学时要求，且劳务工人没有高空作业平台的学习记录，无《剪叉式高空作业平台安全操作规程》学习记录。

5.中铁五局一公司抚顺分公司项目部对劳务单位和人员安全管理松懈，《风险清单及管控措施》要求平台车作业人员须经专业培训，施工过程中有专人监护，但实际日常管理未按照规章制度落实。

6.中铁五局一公司抚顺分公司项目部在项目经理发生变更后只有项目经理、安全总监，无项目副经理，项目人员配备不齐，同时为加快施工进度采取白天夜间不间断施工，对夜间作业未采取具体有效的安全防范措施，对青岛中鑫盛公司夜间没有人员监督未加强管理。

（三）事故性质

经调查认定，抚顺顺城抚顺站综合交通枢纽工程（一期）一标段“9·9”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、对责任人员、责任单位和有关单位的处理建议[4]

（一）对责任人员的处理建议

1.倪忠良，青岛中鑫盛公司工程项目劳务作业地下室水电班组工人，安全意识淡薄，操作高空作业平台失误，导致站在升起后的高空作业平台上的本人胸部受到高空作业平台护栏与通风管道挤压，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.周某磊，青岛中鑫盛公司工程项目劳务作业地下室水电班组带班，未按照《剪叉式高空作业平台安全操作规程》中“剪叉式高空作业平台作业区域须用警示带维护起来，设警示标志，并设专职监护人员”要求进行劳务作业，每个作业点位都是单人独岗，未在现场监督管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[5]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[6]，建议由青岛中鑫盛公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

3.刘某春，青岛中鑫盛公司工程项目劳务作业地下室水电班组负责人，日常安全管理缺失，劳务工人单人独岗在夜间作业，夜间工作时长为 11 小时，没有对夜间作业加大管理，

---

[4][?]涉及应急管理行政处罚裁量遵照《应急管理行政处罚裁量权基准》

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

未在现场监督，未及时排查、消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[7]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[9]，建议由市应急局对其处以行政处罚。

4.刘某鑫，青岛中鑫盛公司工程项目劳务作业现场负责人，日常安全管理缺失，劳务工人单人独岗在夜间作业，夜间工作时长为 11 小时，没有对夜间作业加大管理，未在现场监督管理，未及时排查、消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议由市应急局对其处以行政处罚。

5.陈某财，青岛中鑫盛公司工程项目实际控制人，日常安全管理缺失，劳务工人单人独岗在夜间作业，夜间工作时长为 11 小时，没有对夜间作业加大管理，未及时排查、消除生

---

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9][?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；

产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[10]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定[11]，建议由市应急局对其处以行政处罚。

6.欧某江，中铁五局一公司抚顺分公司安质业务主管，对新员工三级安全培训不符合学时的要求，组织学习落实项目部安全生产规章制度不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项[12]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议对其暂停其与安全生产有关资格三个月（由市住建部门落实），同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议由市应急局对其处以行政处罚。

7.樊某东，中铁五局一公司抚顺分公司项目部安全总监，对劳务单位和人员安全管理不到位，未按照《风险清单及管控措施》规章制度落实平台车作业人员须经专业培训和施工

---

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责 :(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 , 督促、检查本单位的安全生产工作 , 及时消除生产安全事故隐患；

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责 , 导致发生生产安全事故的 , 由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的 ,处上一年年收入百分之四十的罚款；

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(二) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

过程中有专人监护的安全措施，未及时排查、消除生产安全事故隐患，对施工作业安全管理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议对其暂停其与安全生产有关资格三个月（由市住建部门落实），同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议由市应急局对其处以行政处罚。

8.邹某松，中铁五局一公司抚顺分公司项目部项目经理，对劳务单位和人员安全管理不到位，未按照《风险清单及管控措施》规章制度落实平台车作业人员须经专业培训和施工过程中有专人监护的安全措施，未及时排查、消除生产安全事故隐患，对施工作业安全管理不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，建议对其暂停其与安全生产有关资格三个月（由市住建部门落实），同时依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项，建议由市应急局对其处以行政处罚。

9.欧某亮，中铁五局一公司抚顺分公司负责人，对项目部人员配备不齐，为加快施工进度采取白天夜间不间断施工，夜间施工未加强管理，对劳务单位和人员安全管理不到位，未及时排查、消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由市应急局对其处以行政处罚。

（二）事故责任单位的处理建议

1.青岛中鑫盛公司

未按照《剪叉式高空作业平台安全操作规程》中“剪叉式高空作业平台作业区域须用警示带维护起来，设警示标志，并设专职监护人员”要求组织劳务作业，每个作业点位都是单人独岗，带班周某磊、水电班组负责人刘某春、劳务作业现场负责人刘某鑫均未在现场监督管理，未及时排查、消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[13]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[14]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[15]，建议由市应急局对该单位给予行政处罚。

2.中铁五局一公司抚顺分公司

项目部人员配备不齐，同时为加快施工进度采取白天夜间

---

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[14][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[15][?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

不间断施工，对夜间作业未采取有效具体的安全防范措施，对青岛中鑫盛公司夜间没有人员监督未加强管理,未及时排查、消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项，建议由市应急局对该单位给予行政处罚。

（三）有关单位的处理建议

辽宁城建设计院有限公司《监理日常安全巡视记录》《监理日记》记录不规范，发现了项目部管理人员配备不齐的问题，但未要求项目部整改，同时对青岛中鑫盛公司夜间作业无管理人员未监理到位，对高处作业监理不到位，建议由市住建局依法处理。

六、事故整改及防范措施

（一）青岛中鑫盛公司

一是要高度重视安全生产工作，提升劳务人员安全生产意识，要求遵守安全生产规章制度，严格按照操作规程等要求进行劳务作业，避免作业点位单人独岗，同时要加强对现场的监督管理，现场负责人等要履行安全管理职责，及时排查、消除生产安全事故隐患。

二是要重视高空作业存在的安全风险，在劳务工人作业

前要组织有效的操作培训，确保工人培训考核合格后上岗，对夜间作业要加大管理力量，增加监督管理人员，合理安排作业时间，及时消除夜间人员因注意力不集中、反应慢、易错误操作等带来的危险隐患。

（二）中铁五局一公司抚顺分公司

一是履行好安全生产主体责任，落实好全员安全生产责任制，提升全员安全生产意识，要重视高空作业安全管理，作业前要按照要求进行审批，要辨识出高空作业存在的安全风险隐患。

二是要加强对劳务单位和人员的安全管理，要加强安全教育培训，严格按照《生产经营单位安全培训规定》组织三级教育，三级教育培训要符合规定学时要求，确保真培训、不走过场，同时要做好教育培训和考核记录。

三是要确保项目部人员配备齐全，如需加快施工进度，要科学合理制定有效的安全防范措施，确保人员不超负荷工作，特别是要加强夜间作业的安全管理，对劳务作业单位等严格监督。

（三）辽宁城建设计院有限公司

要严格按照国家有关法律法规规定要求开展监理工作，要加强对施工单位、劳务单位的监督管理，发现问题隐患要第一时间要求整改，并及时向建设单位进行报告。