任丘市吕公堡镇丹拓印刷有限公司“4·23”一般爆燃事故调查报告

2024年4月23日8时6分许，任丘市丹拓印刷有限公司发生一起生产安全事故，造成2名人员烧伤，2名伤者经抢救无效于4月25日死亡。过火面积360平米，直接经济损失218万元。

2024年4月29日，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，任丘市政府成立了由常务副市长为组长，应急管理局、公安局、消防大队、总工会等部门有关人员为成员的丹拓印刷有限公司“4·23”生产安全事故联合调查组（以下简称事故调查组），同时邀请三名专家参与调查工作，任丘市纪委监委成立追责问责组，及时介入事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关

责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，任丘市丹拓印刷有限公司“4·23”爆燃事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位情况

（一）基本情况

任丘市丹拓印刷有限公司（简称丹拓公司）位于任丘市吕公堡镇前李花村，该公司成立于2021年8月18日，统一社会信用代码为91130982MA7AEHXYXT。法定代表人王某丹，吕公堡镇前李花村人，身份证号码：130982198706l6xxxx，合伙股东王某强，吕公堡镇前李花村人，身份证号码：132903197005300xxxx。注册资金30万元，主营业务范围为包装装潢印刷品印刷，加工销售纸箱、纸盒。公司未取得《印刷经营许可证》。生产中主要原材料及产品为油墨、高级油墨清洗剂、高级橡皮布清洗剂、覆膜、覆膜粘合剂和纸张。其中,高级油墨清洗剂俗称洗车水，易燃液体，闪点60℃。高级橡皮布清洗剂俗称洗皮水，易燃液体，闪点30℃-40℃。洗皮水、洗车水由推销方送货上门。该公司共有员工5人，事发时当班员工3人。

（二）厂区布置情况

该公司生产车间由民房院落改建而成，南北18米，东西20米，共360平米。中间土砖隔墙将车间分为南北两部分，隔墙东西端各开3米通道用于车间互通。南侧为印刷车间，北侧

为覆膜车间，覆膜车间与民房用彩钢板隔开。印刷车间和覆膜车间东侧各有1个出口，厂区东侧为3米的胡同，胡同的东侧是民房，厂区南侧是前李花渠，西侧为民房，北侧为乡村公路。

覆膜车间设置覆膜机组一套，周边存放印刷品和覆膜用的塑料薄膜及辅料等。印刷车间存放印刷机组一套、空气压缩机1台、空气贮罐1台、环保设施1套，由东向西依次布置。在西墙壁上距地面1.5米处，设配电箱1部，距空压机0.8米，紧临环保设施VOC管道。箱内分别设有动力开关1个、照明开关1个，均设有漏电保护器。印刷车间西南角有一物品仓库，用于存放油墨、油墨清洗剂、洗车水、洗皮水、印刷纸张、棉纱等物品（图1）。

丹拓印刷有限公司事故勘察现场平面图

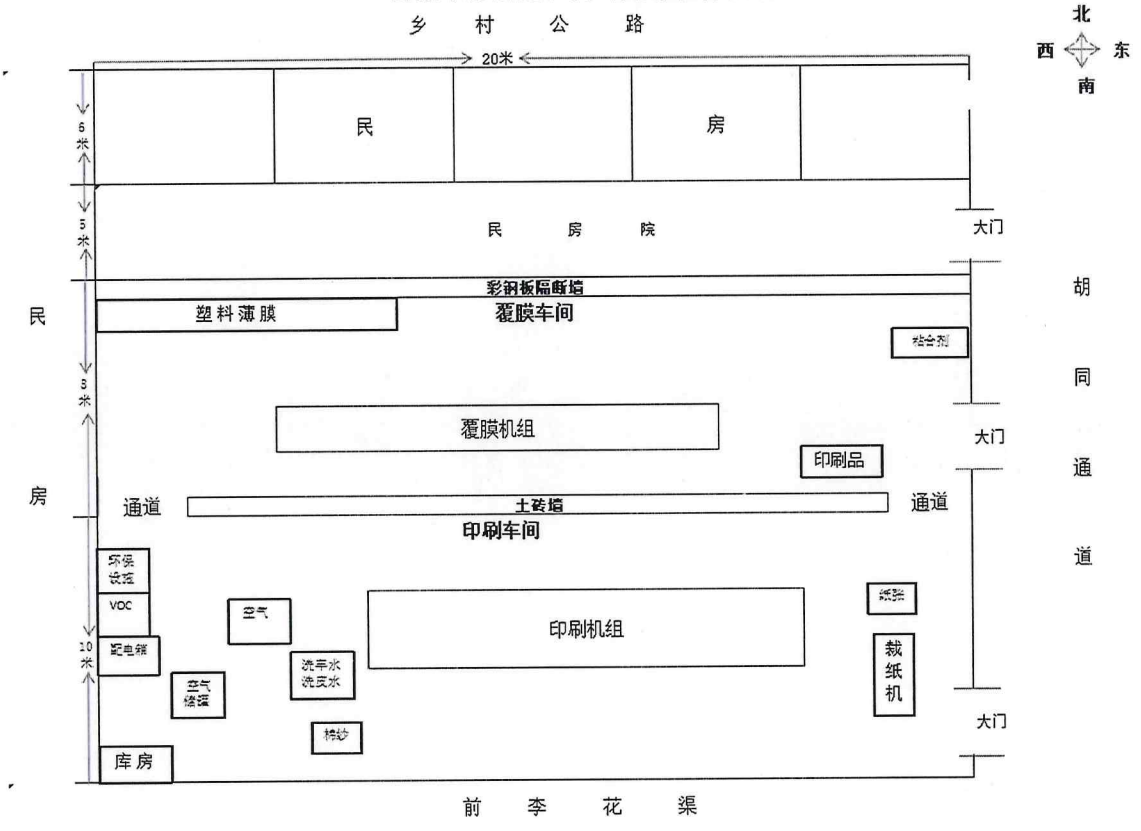


图1丹拓公司平面图

（三）生产工艺情况

1.裁纸：将待印刷品手动裁切到印刷所需尺寸。

2.印刷工艺：印刷前及印刷中，操作人员用洗车水、洗皮水先行对印版、胶辊进行清洗，同时油墨进行预热，将油墨和辅料调配至适合印刷所需的油墨后，倒入印刷机油墨盒。之后将印刷物品调整到位，启动印刷机，印刷自动完成。印刷的成品送至覆膜车间进行覆膜。

3.覆膜生产工艺：将印刷成品放置机组平台，涂布粘合剂，调整塑料膜，开动机器覆膜自动完成。成品整理存放。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

据现场勘察和调查了解，2024年4月23日7时30分许，丹拓公司曹某某、李某某等3名员工先后到岗。曹某某和李某某到印刷车间西侧，用洗皮水、洗车水、棉纱等清洗印刷机主要部位，做开工准备。8时6分左右，配电箱周围突然发生爆燃，引发周围的可燃物起火燃烧，并迅速蔓延到覆膜车间及库房，由于烘烤引发现场存放的洗车水、洗皮水包装瓶爆裂，引发二次爆燃。王某某感觉火势难以控制，迅速从车间撤离到安全地带，曹某某和李某某也逃离了现场。

（二）事故救援情况

事故发生后，公司负责人王某丹、王某强接到邻居通知着

火后，立即到达现场。王某丹将受伤的曹某某、李某某送往华北油田医院进行救治。王某强现场组织救援。8时9分，王某某撤离现场到安全地带后立即给本村消防队报警，本村义务消防队第一时间到达现场展开救援。8时24分，王某某向任丘市消防救援大队报警请求增援。8时38分，任丘消防救援大队调派的5辆消防车和30名消防救援人员赶到现场，统一指挥，组织救援。8时40分吕公堡镇应急办消防联络员张某某和应急办主任常某某到达事故现场，与村干部、吕公堡派出所民警共同维护现场秩序，协调消防车取水。10时20分，在确认无人员被困，不再发生复燃的情况下，现场救援结束。李某某和曹某某因伤势过重，分别于4月25日11时30分和4月25日16时44分，经华北石油管理局总医院抢救无效死亡。目前，逝者善后工作已妥善处理。

三、事故原因

（一）直接原因

勘察现场发现，存在爆炸性混合物。来源有三个方面：一是员工为减少工作量，将部分应存放于库房的洗皮水、洗车水等清洗材料存放于配电箱下方（图2）。现场使用过后的清洗材料部分封盖不严，常温下易燃液体挥发。二是印刷前员工使用清洗材料对设备进行清洗，造成易燃气体进一步累积。三是员工违规用使用空压机为油墨预热，加热后的油墨产生的可燃气体挥发蔓延。三重因素叠加造成易燃气体聚集在配电箱周围，

形成爆炸性混合物。

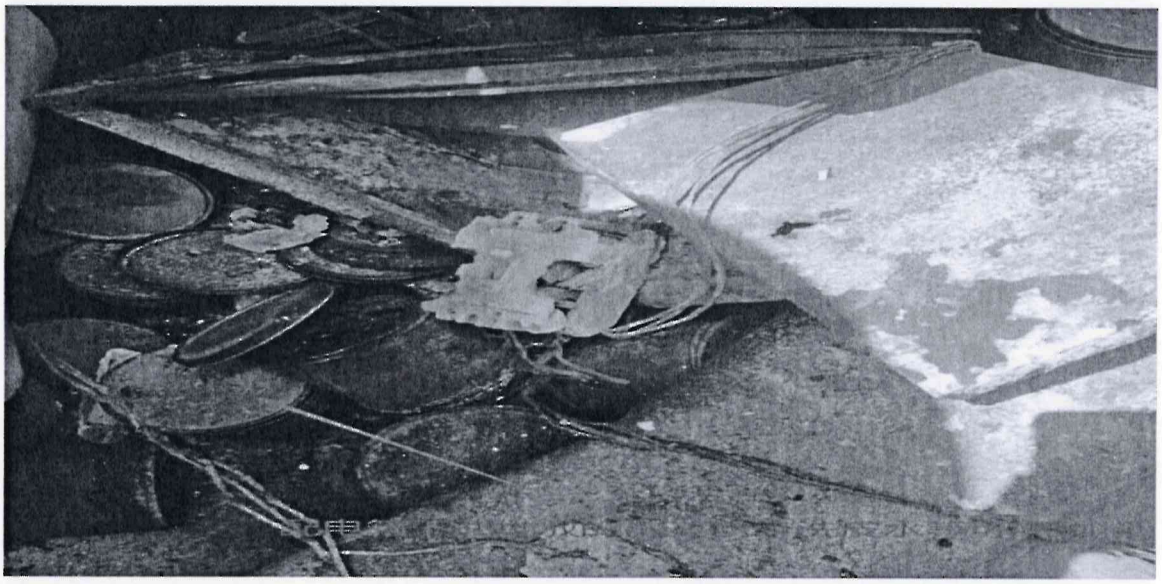


图 2 配电箱下物品

4 月 22 日 23 时该地区出现大风和大雨天气，现场勘察发现，在印刷车间西墙配电箱内，动力开关输出线接口有短路产生的熔结点。经分析，是由于车间房顶密封不严，导致雨水沿 VOC 排气烟窗漏至配电箱内，遇电气短路打火形成点火源。

事故直接原因是：丹拓公司操作工违规存放、加热可燃物质，造成可燃气体聚集，与空气形成爆炸性混合气体，遇电气短路打火，引发爆燃。

（二）间接原因

1.操作工违规操作。洗皮水和洗车水说明书明确说明远离高温明火，置于阴凉通风处，用后拧紧盖子。但操作工图方便违规在配电箱下方存放洗皮水、洗车水等可燃物料，且使用后未盖上盖子，违规将油墨放在空压机上预热（图 3）。

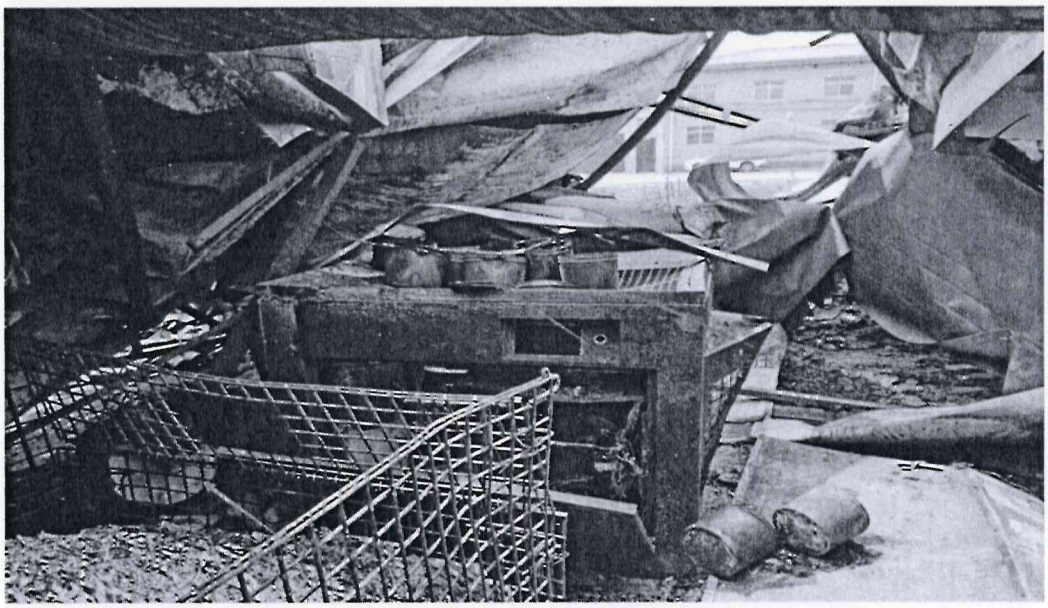


图 3 空压机

2.隐患排查治理不到位。丹拓公司使用彩钢板、钢结构搭建厂房，环保设施安装后 VOC 排放烟窗与厂房密封不严，导致雨水漏入车间配电箱，该问题没有得到及时排查治理，为此次事故埋下了隐患。

3.风险辨识管控开展不彻底。丹拓公司主要负责人知道印刷用的辅料是可燃物质，应远离火源，对可燃辅料爆燃的风险辨识不足，管控措施不清楚，暴露出该单位未按规定深入开展风险辨识，未制定切实可行的管控措施[1]。

---

[1]（1）《用电安全导则》GB/T 13869-2017 第 5.1.1 规定一般条件下，用电产品的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。

（2）《河北省安全生产风险管控与 隐患治理规定》第九条规定：风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。自本规定施行之 日起三年内，生产经营单位应当每年组织开展一次全面辨识。本规定施行满三年后，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位应当每年开展一次全面辨识；其他生产经营单位应当每三年至少开展一次全面辨识。在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验 或者推广应用前以及发生生产安全事故后应 当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时 调整风险管控信息台账（清单）。

（3）《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十七条第二款规定：生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组

四、事故暴露出的问题和主要教训

（一）丹拓公司存在的问题和教训

一是企业法律意识缺失。涉事企业在未取得印刷经营许可证的情况下，违法经营印刷业务。二是企业负责人未有效落实主体责任。涉事企业安全管理混乱，未及时消除安全隐患，对作业区内堆放易燃可燃物未及时清理，对员工违规操作未及时进行有效纠正。三是未组织开展应急预案培训及演练，作业现场未配备足够的应急救援物资和个人防护用品，员工在事发后处置不当，逃生不及时。四是对企业事故上报制度了解不到位，虽在事故后报119火警救援，但未报告伤者情况，导致事故伤亡人员情况出现漏报。

（二）吕公堡镇党委政府存在的问题和教训

一是贯彻落实上级安全生产集中排查整治工作不深不细，存在死角盲区，未发现该公司非法经营问题。二是乡镇主要负责领导、分管领导和相关业务科室履行安全监管职责不到位。对该公司安全生产工作失管失察。三是打非治违不到位。该公司2021年8月注册，一直未取得印刷经营许可证，属于非法生产。吕公堡镇党委政府开展打非治违工作不力，致使违法行为长期存在。乡镇主要负责领导、分管领导和相关业务科室都没

织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。

（4）《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县及以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

（5）《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条规定：生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。

有对该企业进行过检查。四是事故发生后未及时向企业负责人核准事故伤亡人员情况。

（三）任丘市文化广电和旅游局存在的问题和教训

一是履行行业安全生产监管职责不到位，落实“打非治违”责任不力，贯彻落实上级安全生产集中排查整治不深不细。未发现该公司非法经营问题。二是对印刷出版行业具有相应的监管执法职责，对下放乡镇行政处罚事项，指导帮扶不到位，监管工作存在缺失。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员（1人）

王某丹，丹拓公司法定代表人，履行主要负责人职责不到位，督促、检查本单位安全生产工作不到位，风险辨识、隐患排查治理不到位，未及时消除事故隐患，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关处理。

（二）对政府部门相关人员的处理意见（6人）

1.张某国，中共党员，吕公堡镇党委书记，负责镇党委全面工作。存在党政同责、一岗双责落实不到位，对本辖区安全生产、打非治违工作抓得不紧，对工作人员管理不严，工作安排不细等问题，负重要领导责任。建议由任丘市纪委给予其党内警告处分。

2.高某，中共党员，吕公堡镇镇长，负责镇政府全面工作。存在对本辖区安全生产、打非治违工作抓得不紧，对工作人员

管理不严，工作安排不细等问题，负重要领导责任。建议由任丘市纪委给予其党内警告处分。

3..庞某军，中共党员，市文化广电和旅游局综合执法局副局长，负责出版印刷行业执法检查工作。存在检查不到位，对下放乡镇行政处罚事项，指导帮扶不到位等问题，负有领导责任，建议由任丘市纪委监委给予其政务警告处分。

4.张某方，中共党员，吕公堡镇武装部长，分管安全生产工作。存在履行安全监管职责不到位，打非治违不力，贯彻落实上级安全生产集中排查整治工作要求不深不细，隐患排查治理存在死角盲区，对涉事公司失管失察，对本单位工作人员管理不严等问题，负直接责任，建议由任丘市纪委给予其党内警告处分。

5.常某静，事业编制人员，中共党员，吕公堡镇应急办主任。存在未认真履行职责，对辖区企业打非治违、隐患排查治理不到位，对企业检查不深、不细、不实等问题，负直接责任。建议由任丘市纪委给予其党内严重警告处分。

6.谢某东，吕公堡镇前李花村支部委员，中共党员，安全生产网格包联人员，未认真履行职责，对企业检查不到位，负直接责任。建议由任丘市纪委给予其党内严重警告处分。

（三）建议给予行政处罚的单位

丹拓公司法律意识缺失、安全意识淡薄。在未取得印刷经营许可证的情况下，违法经营印刷业务。未开展风险辨识管控，

安全管理混乱，对员工违规操作未及时进行有效纠正，未能及时排查治理厂房封闭不严的安全隐患。未组织开展应急预案培训及演练，作业现场未配备足够的应急救援物资和个人防护用品。对企业事故上报制度理解不到位，对事故漏报负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]和中华人民共和国应急管理部令（第十四号）《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（三）项[3]之规定，建议由任丘市应急管理局对其处以85万元罚款。

六、事故整改和防范措施

（一）全面彻底排查整改问题隐患。吕公堡镇政府要深刻吸取事故的沉痛教训，充分认识当前形势下安全生产工作的极端重要性，立即组织对辖区内的印刷、纸制品加工等企业开展安全生产专项检查，不放过一个企业、不放过一个环节，不存空档、不留死角。按照“谁排查，谁签字，谁负责”的原则，将责任落实到片区、村、个人。任丘市文化广电和旅游局要不断提高监管执法工作水平，严格落实行业监管职责，将监管工作切实落到实处，重点抓好消防、生产安全的日常监督检查，对下放的执法事项要加大对乡镇的工作指导培训力度，确保基层

---

[2]第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款

[3]第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

工作实效。深入开展出版印刷行业的消防安全整治，有效防范事故发生。要严厉打击企业违法、违规行为，对防火、用电等管理制度不健全、不符合规范的，要坚决予以整改。任丘市各级各部门要举一反三，结合正在开展的“治本攻坚”行动，按照《任丘市安全生产隐患查整治工作方案》和《全市安全生产“打非治违”专项整治行动方案》要求，集中时间、集中力量，开展拉网式大排查大整治活动，全面深入细致排查治理各类安全隐患。要加大专家查隐患力度，让专业的人干专业的事，不断提高隐患排查水平。对问题突出和难以整改的隐患要落实整改责任人、整改标准、完成时限、防范措施和应急预案，按照“横到边、纵到底、不留死角”的要求，牢固树立“安全第一”的思想，确保隐患整改落实到位。

（二）加大对非法生产经营行为的打击力度。任丘市人民政府及各乡镇、各有关部门要认真落实国家、省、市“打非治违”工作部署，加大执法检查频次、力度，在本辖区、本行业领域开展非法生产经营单位大摸排、大清理行动。各单位要按照工作分工各司其职、各负其责，也要相互沟通联系、加强联合执法，形成工作合力。要始终保持“打非治违”的高压态势，对非法违法生产、经营、建设等行为严厉打击、严肃处理，切实增强“打非治违”专项行动的针对性和有效性，做到不打折扣、不留死角、不走过场。各乡镇（街道、开发区）、各有关部门要严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、严厉追责“四个一律”

措施，确保整顿工作认识到位、责任到位、措施到位。对拒不执行关停拆除的企业，要采取措施，运用法律、行政、经济多种手段，强行清理取缔。要建立“打非治违”长效工作机制，坚持“反复打击、打击反复”原则，对非法违法生产经营行为要发现一起、整治一起，严防企业非法违法行为反弹，死灰复燃。

（三）压实党政领导责任和企业主体责任。各级各部门按照党政领导干部安全生产责任制规定要求，依法依规履行好各项职责，做到守土有责，守土负责，守土尽责。要按照党政同责、一岗双责、失职追责和“三管三必须”要求，严格落实属地监管和行业监管责任。要细化各级党委政府领导安全生产“责任清单”“任务清单”，党政主要负责同志要做到亲自上手，带头抓好安全生产工作。要围绕“一件事”全链条明确、分解、落实相关责任，有关部门各负其责，抓好本系统、本行业、本领域安全生产工作。要压实企业主体责任。督促企业建立健全全员安全生产责任制，加大安全生产投入，强化从业人员教育培训，切实提升企业主要负责人和安全管理人员安全管理水平，把安全措施落实到车间、岗位、人员等生产末梢，确保全覆盖、无盲区。要指导企业聘请相关机构或专家组织全员参与，对本单位风险和隐患重新辨识和评定，真正把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前。安全责任重如山，人民生命大于天。各级各部门要高度警惕起来，以“最高标准、最严要求、最强措施”，全面抓好安全生产各项工作，确保我市安全生产形

势持续稳定。

任丘市丹拓印刷有限公司

“4·23”事故调查组

2024年9月13日