沈海高速漳州常山路段“11·29”
较大道路交通事故调查报告

漳州市政府事故调查组

2026年4月8日

目录

一、事故基本情况.....6
（一）事故发生单位、相关车辆和人员概况.....6
（二）事故发生经过.....11
（三）事故现场情况.....13
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....14
二、事故应急处置及评估情况.....14
（一）接警及现场处置情况.....14
（二）事故报告和响应情况.....14
（三）事故善后处置情况.....15
（四）事故应急处置评估情况.....15
三、事故原因分析.....15
（一）直接原因分析.....16
（二）事故车辆技术鉴定情况.....16
（三）其他可能因素排除.....17
四、有关责任单位存在的主要问题.....17
五、相关单位存在问题.....18
（一）厦漳高速交警支队四大队.....18
（二）漳州高速公路行政执法支队二大队.....18
六、对相关责任人员的处理建议.....18
（一）对事故直接责任人员的处理建议.....18
（二）对其他责任人员的处理建议.....19
（三）对有关单位的处理建议.....20
七、事故防范措施建议.....20
（一）全面落实安全生产主体责任.....20
（二）严格规范路面养护作业.....21
（三）加强路面养护作业安全监管.....21
（四）提升高速公路本质安全水平.....22

2025年11月29日10时19分许，在沈海高速漳州常山路段，闽E669Y3号轻型栏板货车行驶至A道2447公里650米处，追尾停于应急车道内的闽E67135号中型载货专项作业车尾部，造成闽E669Y3号轻型栏板货车上4名驾乘人员死亡的较大道路交通事故。

事故发生后，漳州市委、市政府高度重视，第一时间启动应急响应。市委王进足书记批示要求市公安局、应急局及云霄县进一步做细做实各项工作，特别要做好死者家属的安抚工作；各地要举一反三，强化措施，压实责任，杜绝此类事故发生，保护好广大人民群众的生命财产安全，确保社会稳定。市政府魏东市长批示要求有关部门及县（区）做好事故调查、善后处置及舆情把控工作。廖卓文常务副市长和肖申华副市长也对事故救援处置和举一反三工作提出具体要求。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，以及省安委会挂牌督办要求，漳州市政府成立由市应急局牵头，市公安局、总工会和厦漳高速交警支队、漳州高速行政执法支队等单位人员组成的沈海高速漳州常山路段“11·29”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查，并委托福建历思司法鉴定所、福建中立司法鉴定所开展相关司法鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析

和专家论证，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，沈海高速漳州常山路段“11·29”较大道路交通事故是一起因轻型栏板货车驾驶人超速行驶、未按照操作规范安全驾驶，中型载货专项作业车在应急车道开展养护作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯、未按规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施造成的较大道路交通生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关车辆和人员概况

1.事故发生单位情况

福建省高速公路集团有限公司漳州管理分公司（以下简称漳州高速管理分公司），于2007年整合成立，业务范围主要包括高速公路及其配套设施的建设、经营、管理；经省、市政府授权向使用高速公路的车辆收取通行费；负责道路交通设施的管理、维护、路障清理、车辆清障拯救等。漳州高速管理分公司承担漳州区域的沈海高速、厦蓉高速、甬莞高速、永漳高速、平梅高速漳州段及紫泥高速、漳武高速、同招支线、漳州北连接线、古平高速、东山连接线等11条已通车高速公路的管理工作，其在政企分开改革过程中仍具有行业管理职责和公益性。

漳州高速管理分公司的安全管理基本情况。公司制定了安全

生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、应急预案等安全管理体系文件；设立了安全监督部、配备了4名专职安全管理人员；制定了《安全生产风险管理规定》《安全生产隐患排查治理规定》等双重预防工作机制文件。但落实双重预防工作机制不够到位，对日常巡查、养护作业等存在的风险隐患排查不到位。

漳州高速管理分公司日常养护工作情况。实行“公司-养护中心-养护站”三级管理制度。公司养护中心共有171人，下设漳浦一级养护站等5个一级养护站，负责对养护站的养护工作进行监督、检查、考核及高速公路的技术管理工作，养护中心负责人为林某。事故路段的养护工作由漳浦一级养护站下辖的诏安南养护站负责。漳浦一级养护站共有30人，临时负责人为陈某，下设漳浦养护站和诏安南养护站2个二级养护站，负责自养养护工程的具体实施，社会化养护工程的管理。诏安南养护站共有8人，负责人为陈某，负责组织开展日常巡查、夜间巡查和桥涵隧等结构物的经常检查；负责所属路段的机械保洁和人工保洁；负责日常性、应急性维修；车辆5台，其中2台护栏维修车分别为2012年1月和2014年4月购置，1部巡查车、1部洒水车和1部小型自卸货车。

2.事故车辆情况

闽E669Y3号轻型栏板货车（图1）。厂牌型号：东风牌DXK1021NK5H9；使用性质：非营运；车辆登记所有人：洪某；登记地址：漳州市龙海区；检验合格有效期至2026年3月31日。该车

核定载质量675千克，核定载人数5人。交通事故强制保险和商业保险投保于中国人寿财产保险股份有限公司漳州市芗城区支公司。查询到该车近三年有关联1条交通违法记录（驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶），未查询到该车近三年有关联交通事故信息。

事故发生时，该车实载4人（核载5人），货厢装载少量木工木作零件，不存在超长、超高、超载行为，从龙海出发赴诏安四都镇进行厂房吊顶安装施工。闽E669Y3号轻型栏板货车于2025年11月29日07时20分许，从漳州市东园收费站进入高速公路，事发时车辆由苏某驾驶。近两日行驶轨迹都在龙海区区域内。从近一个月轨迹看，闽E669Y3号轻型栏板货车进出高速有3趟次，行驶区域主要是龙海区、诏安县。

闽E67135号中型载货专项作业车（图2）。厂牌型号：路鑫牌NJJ5061TQX5；使用性质：非营运；车辆登记所有人：福建省某交通工程有限公司；登记地址：漳州市芗城区；实际使用人：漳州高速管理分公司养护中心诏安南养护站；检验合格有效期至2026年01月31日。该车核定载质量1170千克，核定载人数5人。交通事故强制保险和商业险投保于海峡金桥财产保险股份有限公司福州台江支公司。未查询到该车近三年有交通安全违法信息记录，未查询到该车有关联交通事故信息。该车2025年11月29日8时36分从诏安南收费站进入高速公路，9时36分从云霄收费站驶离高速公路，10时许再次从云霄收费站进入高速公路，事发

前车辆由沈某驾驶。事故前一个月闽E67135号中型载货专项作业车进出高速公路54趟次，主要行驶在高速公路诏安、东山和云霄路段。



图1：闽E669Y3号轻型栏板货车（位于应急车道内）



图2：闽E67135号中型载货专项作业车

闽E67135号中型载货专项作业车停车作业期间，停留修补时间均在10分钟以内，属于《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB5768.4-2017）规定的“连续移动或停留时间不超过30分钟的”间歇移动作业，未按《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB5768.4-2017）规定要求，在移动作业区前单独设置移动性作业标志（图3），未在作业车辆悬挂或安装移动性作业标志（图4）。

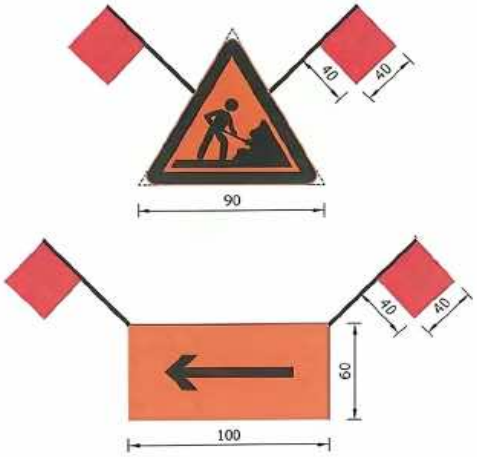


图 3：移动性作业标志

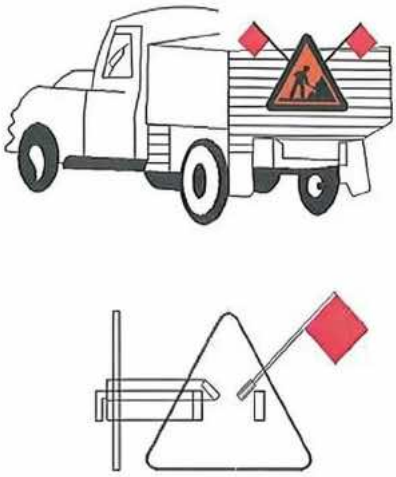


图 4：移动性作业标志安装于工程车后部示例

3.事故车辆驾驶人情况

苏某，系闽 E669Y3 号轻型栏板货车驾驶人，在事故中死亡。户籍地：漳州市龙海区；准驾车型：C1E，初次领证日期 2009 年 10 月 20 日，驾驶证有效期为长期，发证机关：漳州市公安局交通警察支队，驾驶证状态正常。该驾驶人近三年在省内交通违法记录共 7 条（其中逆向行驶 1 条、违反道路交通信号灯通行 1 条、超速行驶 2 条、“驾驶时抽烟”3 条），均已完成处理。未查询到该驾驶人近三年有关联交通事故信息。事故发生后，经对该驾驶员血样送检，排除其酒驾、毒驾行为。

沈某，系闽 E67135 号中型载货专项作业车驾驶人，为漳州高速管理分公司养护中心诏安南养护站驾驶员，户籍地：漳州市诏安县；准驾车型：A2E，初次领证日期 2000 年 9 月 25 日，驾驶证有

效期为长期，发证机关：漳州市公安局交通警察支队，驾驶证状态正常。未查询到该驾驶人近三年有交通违法记录及关联交通事故信息。经现场呼气测试，排除其酒后驾驶机动车的行为。

4.其他人员情况

洪某树，系闽E669Y3号轻型栏板货车乘员，户籍地：漳州市龙海区，在本起事故中死亡。

洪某国，系闽E669Y3号轻型栏板货车乘员（该车登记所有人），户籍地：漳州市龙海区，在本起事故中死亡。

洪某鹏，系闽E669Y3号轻型栏板货车乘员，户籍地：漳州市龙海区，在本起事故中死亡。

赵某，系闽E67135号中型载货专项作业车乘员，漳州高速管理分公司养护工，户籍地：漳州市漳浦县，在本起事故中未受伤。

（二）事故发生经过

2025年11月29日，漳州管理分公司养护中心诏安南养护站员工沈某和赵某根据养护站工作安排，在沈海高速云霄收费站至四都收费站路段开展刺铁丝隔离栅日常巡查修复工作。8时15分，沈某、赵某驾驶闽E67135号中型载货专项作业车从诏安南收费站进入高速公路，沿沈海高速公路由诏安往云霄方向行驶，对沈海高速东厦（云霄）收费站至四都收费站路段的AB道隔离护栏刺铁丝做修复工作，分别在沈海高速B道2456公里620米、B道2458公里400米、B道2454公里110米和A道2447公里650米开展4次修复作业（在2447公里650米修复作业期间，未进行安

全布控的条件下在应急车道倒车20米），均未遵守《福建省高速公路养护安全作业标准化指南实施》要求[1]开启示警灯和危险报警闪光灯，未按规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施。10时14分左右，沈某驾驶闽E67135号中型载货专项作业车停放在沈海高速A道2447公里650米处道路右侧应急车道线内（停车不少于5分03秒），未开启示警灯和危险报警闪光灯，未按规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施，沈某和赵某均下车在右侧护栏外开展养护作业。

2025年11月29日07时左右，苏某驾驶闽E669Y3号轻型栏板货车（实载4人）从龙海海澄镇罗坑村出发，7时20分许，从漳州市东园收费站进入高速公路，赴诏安四都镇铭兴食品冷冻厂进行厂房吊顶安装施工。10时19分许，闽E669Y3号轻型栏板货车行驶至沈海高速A道2447公里路段，因超速行驶、未按照操作规范安全驾驶，10时19分27秒，闽E669Y3号轻型栏板货车从道路左起第二车道偏转至左起第一车道；19分32秒，闽E669Y3号轻型栏板货车从左起第一车道偏转至左起第二车道；19分34秒，闽E669Y3号轻型栏板货车从左起第二车道向应急车道偏转；19分36秒，闽E669Y3号轻型栏板货车进入应急车道；19分38秒，

[1]《福建省高速公路养护安全作业标准化指南》（Q/FJGS FW001-2024）9.1.1人工移动养护作业应符合下列规定:1当占用路面进行人工移动养护作业时，宜封闭一定范围的养护作业区域，并按临时养护作业的有关规定执行。对于路肩清扫等人工移动养护作业，宜布设移动式标志或交通锥，其距人工移动养护作业起点不宜小于150m，并应开启车辆闪光灯和警报器，或使用移动式声光警报器。

闽E669Y3号轻型栏板货车在沈海高速A道2447公里650米处时，碰撞停于应急车道的E67135号中型载货专项作业车尾部。

（三）事故现场情况

事故路段为沈海高速A道2447公里(龙海往诏安方向)，位于漳州市常山开发区境内。该路段为干燥沥青路面，道路线形为平直上坡路段，坡度为1.8%，主线车道为单向双车道，行车道宽度均为3.75米，右侧应急车道宽度为2.80米，行车道之间以单虚线分隔，行车道与应急车道以单实线分隔。该路段对7座以下小型客车限速最高110km/h，其他车辆限速最高100km/h，沈海高速公路上行2445公里400米处设有限速标志。事故发生时，该路段天气晴朗，行车视线良好，车辆通行情况正常，无路面车辆拥堵情况。

该路段双向日均流量2.6万辆，近一个月事故警情10起，均为简易事故，9时-11时无接报事故警情。事故发生当日流量2.38万辆。该路段近三年未发生人员伤亡事故，不属于事故多发路段及隐患路段。经评估认定，事故路段交通标志、标线齐全有效，防护栏、防眩目等设施设置规范、合理。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成4人死亡，直接经济损失约535.38万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）接警及现场处置情况

2025年11月29日10时23分许，厦漳高速交警支队指挥中

心接漳州高速管理分公司路网中心转警：沈海高速A道2447公里650米发生一起有人员受伤的两车追尾事故。厦漳高速交警支队指挥中心立即通知四大队火田中队值班民警出警，10时26分通知120急救部门，10时28分通知所属四大队交管中队出警，10时31分电话确认119消防部门出警。

漳州高速管理分公司路勤清障10时35分到达事故现场，119消防部门10时43分到达现场，120急救中心10时48分到达现场，火田中队民警10时49分到达事故现场，相关人员迅速开展安全警示、现场布控、人员抢救等应急处置工作。11时15分，急救医生现场经抢救后确认洪某树，洪某国，洪某鹏等3人死亡。12时23分，苏某送医抢救无效死亡。29日16时许，现场处置完毕，道路恢复通行。本次事故救援共投入警力25 人，各类应急救援人员39人次，出动各类救援车辆28辆。

（二）事故报告和响应情况

事故发生后，漳州高速管理分公司、厦漳高速交警支队、漳州高速行政执法支队有关负责同志第一时间赶赴事故现场，进行事故处理和应急救援工作。11时28分，厦漳高速交警支队同时报漳州市政府和省交警总队。

漳州市政府副秘书长、道安办主任林瑞安，市安办主任、应急局局长张锦标，常山华侨经济开发区党工委书记庄跃庆等负责同志迅速赶赴事故现场指导救援处置工作。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，市委、市政府第一时间要求市卫健委协调开通救护绿色通道对受伤人员进行救治。厦漳高速交警支队、漳州高速管理分公司搭建调解平台，云霄县和龙海区抽调公安、民政、镇（村）等工作人员成立“一对一”善后工作组，耐心细致做好家属接待及心理疏导、困难救助和赔偿等善后工作。截至2026年1月17日，4名死亡人员遗体完成火化，家属情绪总体稳定。

（四）事故应急处置评估情况

经评估，事故发生后有关单位应急响应快速有力、应急组织科学有序、现场救援处置高效得当，未发生次生、衍生事故。

三、事故原因分析

事故直接原因：苏某驾驶闽E669Y3号轻型栏板货车超速行驶、未按照操作规范安全驾驶；沈某驾驶闽E67135号中型载货专项作业车停于应急车道开展养护作业，未开启示警灯和危险报警闪光灯，未按规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施。双方均存在危及行车安全的交通违法行为。本起事故中，苏某承担主要责任，沈某承担次要责任。

（一）直接原因分析

1.苏某驾驶闽E669Y3号轻型栏板货车超速行驶，未按照操作规范安全驾驶[2]，致其所驾车辆驶入应急车道，车头碰撞停于应急

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速”；《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条“机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度”；
《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”

车道内的闽E67135号中型载货专项作业车尾部。其行为与本起事故的发生有直接因果关系，是本起事故发生的主要原因。

2.沈某驾驶闽E67135号中型载货专项作业车停于应急车道开展养护作业，未开启示警灯和危险报警闪光灯，未按规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施[3]。其行为与本起事故的发生有直接因果关系，是本起事故发生的原因之一。

（二）事故车辆技术鉴定情况

1.闽E669Y3号轻型栏板货车的车辆鉴定情况。福建中立司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（闽中立[2025]车鉴字第386号）认定闽E669Y3号轻型栏板货车制动系、转向系未见异常，轮胎正常。福建中立司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（闽中立[2025]速鉴字第184号）认定临近事故发生时，闽E669Y3号轻型栏板货车行驶速度108.9km/h（该路段限速100km/h）。

2.闽E67135号中型载货专项作业车的车辆鉴定情况。福建中立司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（闽中立[2025]车鉴字第387号）认定闽E67135号中型载货专项作业车安全性能正常。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、气象、突发灾害、不可抗力等因素。

---

[3]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十五条第一款“道路养护施工单位在道路上进行养护、维修时，应当按照规定设置规范的安全整示标志和安全防护设施。道路养护施工作业车辆、机械应当安装示警灯，喷涂明显的标志图案，作业时应当开启示警灯和危险报警闪光灯”；
《福建省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第四十七条第三项“在高速公路上作业应当遵守下列规定:(三)养护作业应当按照安全作业规程进行，并按照规定标准设置标志”等规定。

四、有关责任单位存在的主要问题

调取6月23日漳浦一级养护站和7月8日诏安南养护站安全培训记录，培训内容包含“高速公路涉路作业安全管理”等相关内容，分析了事故案例，明确了施工安全标准。沈某和赵某在诏安南养护站安全培训训记录上有签字。存在以下问题：

1.漳州高速管理分公司未充分汲取近年我省发生的多起养护作业车事故教训，未严格落实福建省高速公路集团有限公司关于加强涉路作业安全管理的要求，未严格推进现场安全管控等工作措施落地见效。

2.操作规程落实和保障不到位。漳州高速管理分公司各层级督促落实《福建省高速公路养护安全作业标准化指南》不够到位，诏安南养护站未按操作指南派遣巡检车辆，而是直接安排闽E67135打拔桩车作为巡检车，多次在巡检车辆不能满足生产作业需求时，将其作为应急巡检车使用。

3.建立并落实隐患排查制度，但对即时性、动态安全隐患的排查还不够到位。对移动式养护作业安全的检查还不够科学有效，未及时发现并纠正动态隐患，公司运维保障部、养护中心、一级站均未能发现闽E67135事故车辆反光条老化、行车记录仪视频无法查看等问题。

4.从业人员安全意识淡薄，安全培训未能达到预期。涉事人员沈某和赵某虽经安全培训，但学习《福建省高速公路养护安全作业标准化指南》及安全常识和安全知识不到位，安全意识淡薄，

未确立先安全布控再作业的安全操作意识，事发当日4次临时停车作业均未落实相关要求，沈**某**甚至还存在高速公路应急车道倒车的严重交通违法行为。

诏安南养护站还存在安全交底不到位，技术交底与实际作业内容不相符等问题。

五、相关单位存在问题

（一）厦漳高速交警支队四大队。虽有开展道路养护作业施工项目安全检查，但是对养护作业安全标志设置不规范的交通违法行为查纠主要在施工单位层面，溯源倒查不够有力。

（二）漳州高速公路行政执法支队二大队。对养护作业存在的违章现象主要开展现场提醒、约谈和发函整改，执法监管还不够有力。

六、对相关责任人员的处理建议

（一）对事故直接责任人员的处理建议

1.苏某驾驶闽E669Y3号轻型栏板货车存在超速行驶、未按照操作规范安全驾驶的交通违法行为，其过错行为在本事故中起主要作用，是本起事故发生的主要原因，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其刑事责任。

2.沈某，沈某驾驶闽E67135号中型载货专项作业车停于应急车道开展养护作业，存在未开启示警灯和危险报警闪光灯，未按规定设置规范的安全警示标志、安全防护设施，其过错行为在本事故中起一定作用，是本起事故发生的原因之一；事故调查还发

现其在高速公路应急车道违规倒车等交通违法行为。建议厦漳高速交警支队和福建省高速公路集团有限公司对其依法依规处理。

（二）对其他责任人员的处理建议

1.杨某，漳州高速管理分公司副总经理，分管土建养护，督促落实省高速集团公司涉路作业安全管理的要求不到位，督促移动养护作业施工安全等隐患排查不到位。

2.李某，漳州高速管理分公司运维保障部经理，落实省高速集团公司涉路作业安全管理的要求不到位，对施工安全等隐患排查不到位，组织移动养护作业安全检查还不够到位。

3.林某，漳州高速管理分公司养护中心主任，对诏安南养护站安全检查不到位，组织移动养护作业安全检查还不够到位。

4.陈某，漳州高速管理分公司养护中心漳浦一级站临时负责人，检查指导诏安南养护站安全培训不到位，组织隐患排查不到位，未及时发现并纠正诏安南养护站未按操作指南派遣巡检车辆、移动养护作业未进行安全布控等问题。

5.陈某，漳州高速管理分公司养护中心诏安南养护站站长，虽开展安全培训，但未能达到培训预期，沈某、赵某从未确立先安全布控再作业的操作意识；未按操作指南派遣巡检车辆，多次安排闽E67135打拔桩车作为巡检车；未能发现并纠正所属人员移动养护作业安全布控不到位等即时性、动态隐患。

6.赵某，漳州高速管理分公司养护中心诏安南养护站养护工，安全培训未入心入脑，安全意识淡薄，未落实《福建省高速公路养护安全作业标准化指南》，在组织移动养护作业前未按照操作

指南进行安全布控。

对以上人员的处理由福建省高速公路集团有限公司按照干部管理权限依规依纪依法作出。

（三）对有关单位的处理建议

漳州高速管理分公司未充分汲取近年我省发生的多起养护作业车事故教训，未严格落实福建省高速公路集团有限公司关于加强涉路作业安全管理的要求，未严格推进现场安全管控等工作措施落地见效，建议责成其向漳州市人民政府作出深刻检查。

七、事故防范措施建议

（一）全面落实安全生产主体责任

漳州高速管理分公司要深刻汲取事故教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任，主要负责人要依法依规履行安全生产第一责任人的职责。要进一步优化企业结构，建立责、权、利相一体的科学企业管理制度，厘清安全权责边界，压实属地安全生产主体责任，健全全员安全生产责任制，强化第一责任人履职、安全投入保障、隐患排查治理与应急处置能力，构建权责统一、自主管理、自我约束、持续改进的安全生产内生机制，从治理层面提升高速公路安全管控水平。

（二）严格规范路面养护作业

漳州高速管理分公司作为路面养护责任主体，全面组织涉路作业专项整治工作，全面排查涉路养护作业存在的安全隐患，细化完善涉路作业方案计划，科学制定涉路作业安全教育培训工作计划，提升作业人员安全意识及应急处置技能。要强化涉路作业

安全措施落实，诏安南等养护站要强化安全培训、岗前培训、班前培训，养护中心和一级养护站要加强移动式养护作业的巡查检查。漳州高速管理分公司要应用涉路施工作业安全预警、声光一体报警、视频安全监管系统等“线上+线下”方法进行督查，对检查发现的隐患，建立台账，明确整改责任人、整改措施与整改时限。要进一步健全考核奖惩制度，严格按照相关规定落实处罚，以强有力的措施形成有效震慑，坚决防范遏制涉路作业事故发生。

（三）加强路面养护作业安全监管

漳州高速公路行政执法支队和厦漳高速交警支队要按照“三管三必须”要求，督促企业落实主体责任，强化外部监管，切实保障高速公路日常养护作业安全措施落实。漳州高速公路行政执法支队作为行政执法机构，要加强涉路作业施工监管，重点核查是否按照规定的技术规范和操作规程进行涉路施工作业，及时督促整改不规范行为。厦漳高速交警支队深入分析研判辖区道路交通安全形势，精准排查风险隐患，加强对施工单位的安全宣传培训，强化涉路施工作业现场检查，通过下达整改函、约谈施工单位及交通违法行为的查处，切实督促施工主体落实安全措施。

（四）提升高速公路本质安全水平

沈海高速公路建设年代较早，路面视频监控覆盖不足、智能化水平偏低，难以满足异常事件快速发现、高效处置的需求。漳州高速管理分公司要科学制订提升规划和计划，进一步完善高速公路设施设备，要对重点路段、互通立交、事故易发点等关键区域增加监控点位，实现重点路面状况可视。要同步升级AI智能监测系统，对停车、逆行、抛洒物、拥堵等异常情况自动识别、主动预

警。要建立“监测—预警—派单—处置”闭环工作机制，强化执法、运营、养护、救援等部门联勤联动，推动信息共享、快速响应、高效处置，全面提升沈海高速公路安全运行保障水平。