牙克石市普惠医养整合维修项目养老部分一标段工程“8·21”一般高处坠落事故调查报告

牙克石市人民政府事故调查组

2026 年 1 月

目　录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 3

（三）事故发生经过 4

（四）事故现场情况 5

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 9

二、事故应急处置及评估情况 9

（一）事故信息接报及响应情况 9

（二）事故现场应急处置情况 9

（三）医疗救治和善后情况 10

（四）事故应急处置评估 10

三、事故原因分析 10

（一）事故直接原因分析 10

（二）其他可能因素排除 10

（三）事故间接原因分析 11

四、有关责任单位存在的主要问题 11

（一）事故单位 11

（二）有关监管部门 13

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 13

（一）直接责任人员 13

（二）对有关责任人员的处理建议 14

（三）对有关责任单位的处理建议 15

（四）其他有关单位的处理建议 16

六、事故主要教训 17

七、整改和防范措施建议 17

2025 年 8 月 21 日，暖泉街道办事处辖区，呼伦贝尔建宇建筑安装工程有限责任公司在牙克石市普惠医养整合维修项目施工现场，进行房屋装修改造过程作业时发生一起一般高处坠落事故，造成 1 人死亡。

事故发生后，牙克石市人民政府高度重视，立即要求市应急局、市公安局、市住建局、市消防救援大队、医疗机构等部门人员第一时间赶赴现场，开展救援和善后处置工作。

为查明事故原因，厘清事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规要求，牙克石市人民政府成立了由牙克石市委常委、常务副市长为组长，市政府副市长为副组长，由市应急局、市检察院、市纪委监委、市公安局治安管理大队、市住建局、市总工会、暖泉街道办事处相关人员为成员的事故调查组开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定：**牙克石市普惠医养整合维修项目养老部分一标段工程“8·21”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章作业，导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.项目名称：内蒙古呼伦贝尔市牙克石市普惠医养整合维修项目养老部分一标段工程，施工地点牙克石市（原牙克石市综合高中），总造价1444.67万元，资金来源为企业自筹，设计单位：爱建信达工程咨询有限公司，勘察单位：中贝天丰工程技术有限公司。项目规划许可证号：150782202400030，于2024年9月27日由牙克石市自然资源局审批颁发。施工许可证号：150782202502140101，于2025年2月14日由牙克石市住房和城乡建设局审批颁发。

2.建设单位：牙克石市森创资本管理（集团）有限公司，成立于2022年12月12日，注册地址：牙克石市胜利东街东嘉润小区B区7号楼1号门市，注册资本1.22亿元，法定代表人：张宁，统一社会信用代码：91150782MAC4WWT689。牙克石市森创资本管理（集团）有限公司现有员工27人，内设机构：董事会办公室、综合办公室、资产运营管理部、市场部、财务审核监督部、人力资源部。主营业务：以自有资金从事投资活动、国有资产管理运营等。

3.施工单位：呼伦贝尔建宇建筑安装工程有限责任公司，统一社会信用代码：91150725752586905 9，公司成立日期1999年1月22日，注册资本600万元，注册地点：内蒙古自治区呼伦

贝尔市陈旗宝镇，是一家从事以建筑安装业为主的企业，建筑业企业资质证书编号：D215106455；安全生产许可证编号：（蒙）JZ 安许证字〔2006〕000179。法定代表人：刘博文，项目经理：刘博文（注册编号：蒙 215060804765）。安全员：张成革（编号：蒙建安 C2〔2012〕0002373），项目负责人：韩国平。2024 年 10 月 29 日收到中标通知书，2024 年 11 月 8 日签订施工合同，2025 年 2 月 14 日取得项目施工许可证。

4.监理单位：内蒙古建威工程项目管理有限公司，统一社会信用代码：91150702740119146F。公司成立日期为 2002 年 7 月 16 日，注册资本金：300 万元，注册地点：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区城投望园 17 号楼二单元 101 室。法定代表人：张旭，2024 年 10 月 29 日收到中标通知书，2024 年 11 月 8 日签订监理合同，总监理工程师：侯玉玲，安全监理：李旭华。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.呼伦贝尔建宇建筑安装工程有限责任公司，项目负责人持有相关执业资格证书；设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员；制定了安全生产规章制度；开展了安全教育；制定和实施隐患排查治理制度，建立了劳动防护用品台账并按要求配备了劳动防护用品。

2.牙克石市森创资本管理（集团）有限公司，建立健全了安全生产责任制，组织制定了安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构。

3.内蒙古建威工程项目管理有限公司负责该项目的全过程监理，监理合同明确了双方的权利和义务，制定了公司安全生产责任制度和项目监理制度，监理人员持有相关执业证书；监理员定期对施工现场进行了巡视巡察。

（三）事故发生经过

8 月 21 日 7 时许，牙克石市普惠医养整合维修工程项目养老部分一标段的韩国平雇佣自然人许有功（死者，力工）去该项目干活，并带领许有功查看了工地需要力工的工作范围，其中包括力工倒运沙子、水泥、清理垃圾等一些零活，最后告诉许有功或许要拆除 3 号楼 4 楼顶板，因为图纸还没有出来，项目部还没确定此项工作，等图纸出来后再告诉他此项工作做不做，之后许有功找来自然人董维生到工地开始干一些零活（倒运沙子、清理垃圾）。

13 时许，许有功带领董维生在没有经过任何人允许的情况下进入 3 号楼。许有功告诉董维生要在 4 层顶楼楼板上面砸一个窟窿，许有功拿大锤，董维生拿电镐，两人开始破拆楼板，两人均没有佩戴安全带。

16 时许，两人在拆除过程中，楼板发生坠落，许有功随楼板一起坠落至 1 层楼的底部，坠落楼板压在许有功身上。

（四）事故现场情况

现场位于原牙克石市综合高级中学宿舍楼。该宿舍楼位于原综合高级中学院内东北侧，东西走向，门朝南开，共有四层，楼外侧搭有脚手架，处于装修施工状态。

大楼入口无门，进入内部，门厅西侧堆放有一些杂物，东侧堆放有一些胶合板。门厅东西两侧为走廊，走廊两侧为房间。其中东侧走廊第三个房间附近地面见一具尸体，尸体身穿工作服，手上戴有橘黄色手套，面部见有血污。尸体北侧见有一个方形坑，坑中见有三块一侧破损的水泥板及砖头等，在坑的南侧地面见一把长柄铁锤，锤头附近见一个鸭舌帽，帽子上及周围地面见有血污。由坑中向上观，顶部位置见一个方形空洞，空洞北侧见有破损的水泥板。

进入四楼顶棚，内部见有大量支撑三角形木架。空洞西南侧木架上见有一把铁锹，空洞南侧靠木架见一个电镐和一个切割机，电镐西侧地面见一个电钻，空洞北侧见有一块水泥板，水泥板东侧覆盖黑布，上有灰色珍珠岩，水泥板西侧破损，里面钢筋外露。空洞南侧边缘见有一排圆形孔洞。



图 1 事故发生现场外部照片



图 2 楼东侧走廊内情况



图 3 尸体北侧方形坑

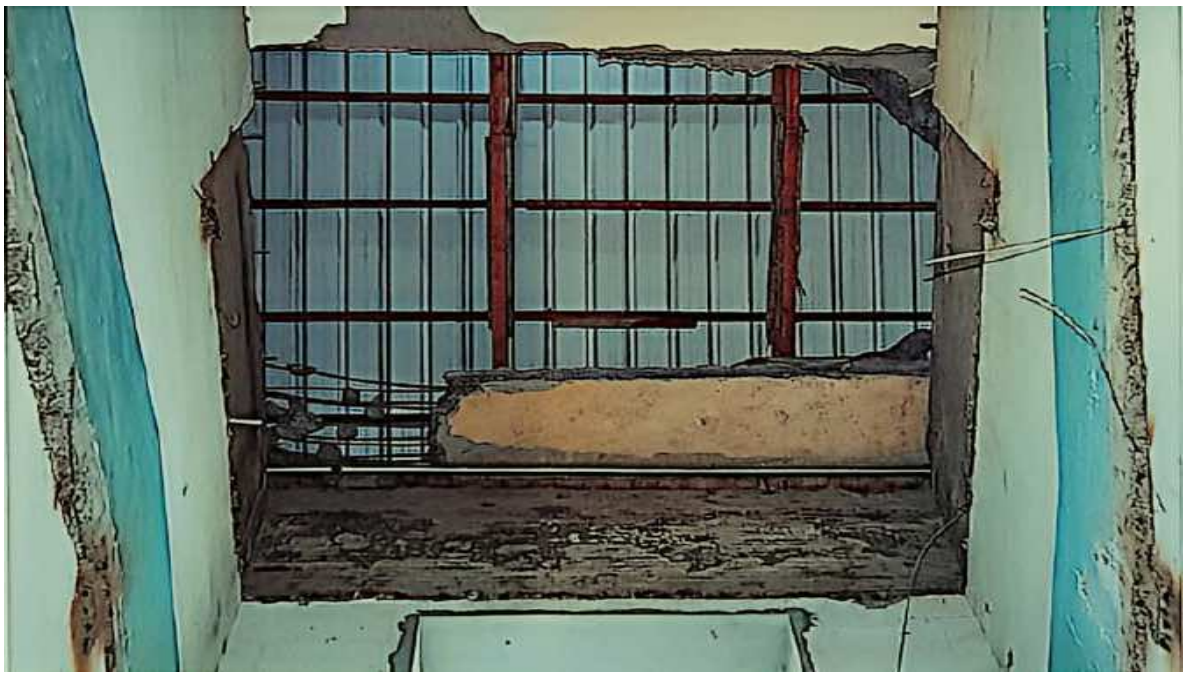


图 4 楼顶空洞情况



图 5 四楼棚顶上观空洞

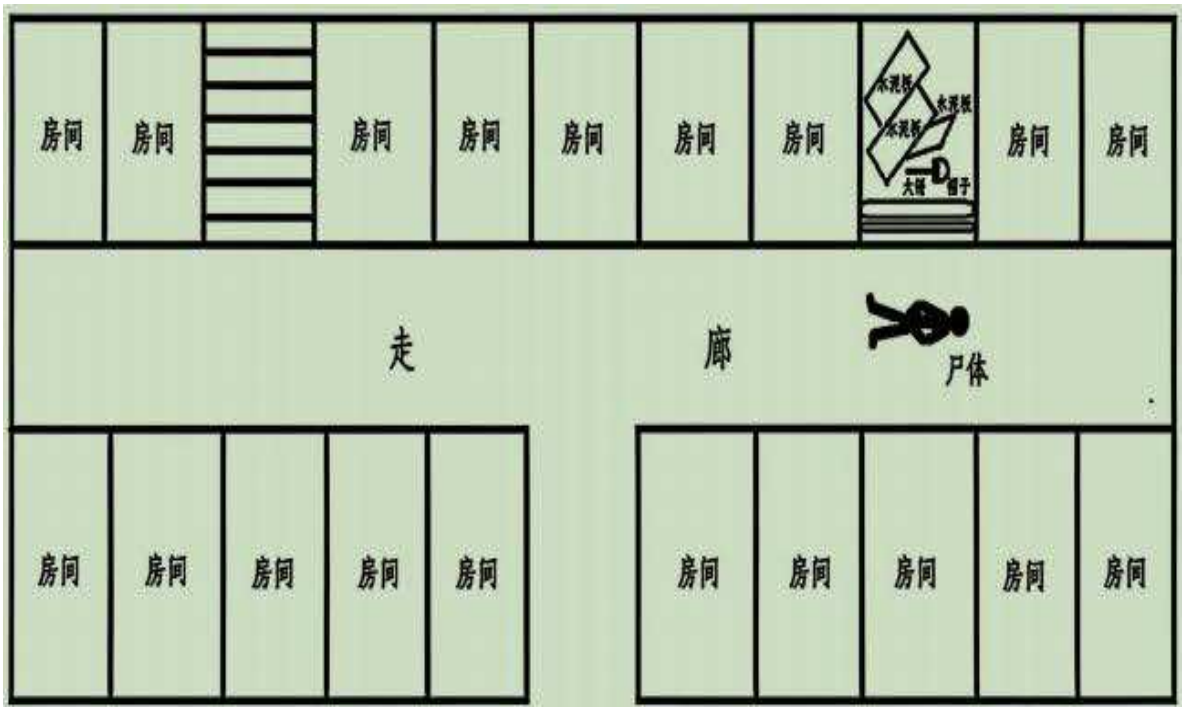


图 6 事故发生地点一楼平面示意图

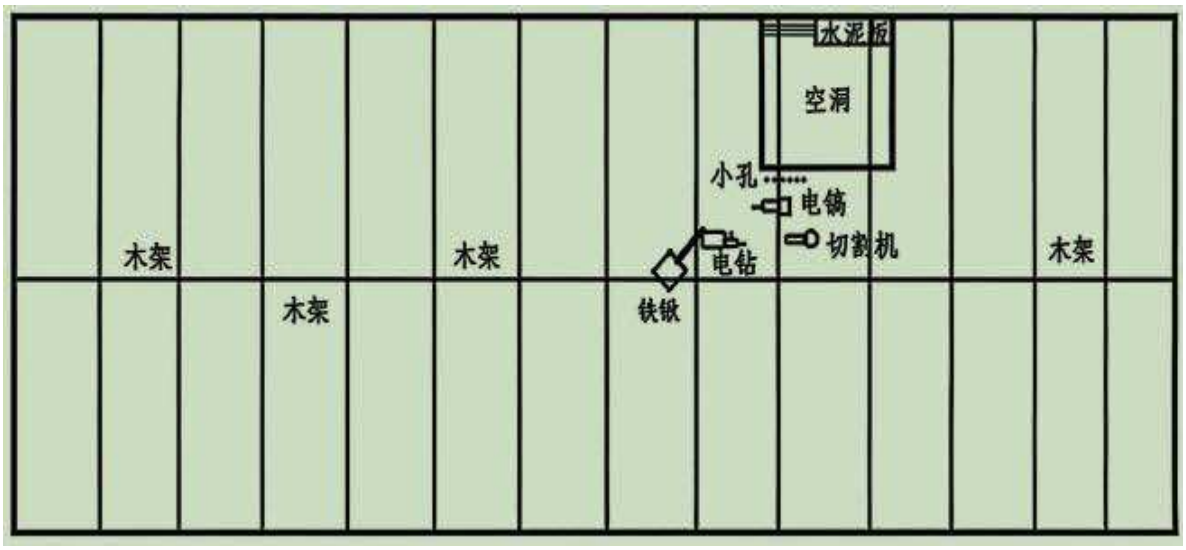


图 7 事故发生地点四楼平面示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，直接经济损失 90 余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 8 月 21 日 16 时左右许有功不慎坠落后，董维生率先下楼通知外面工人发生事故，同时拨打了项目经理电话，项目经理刘博文、项目现场负责人韩国平 16 时 20 分到达现场，并拨打 120 电话和 119 电话抢救伤员，同时将相关情况报送至住建、公安、应急等部门，牙克石市应急局于 17 时 04 分将事故情况同步报至呼伦贝尔市应急局指挥中心和牙克石市人民政府。

（二）事故现场应急处置情况

消防和应急部门赶到现场后，迅速开展救援工作，于17时15分将许有功从被压的顶板下救出。

（三）医疗救治和善后情况

120急救到后，医护人员对许有功进行了现场抢救，17时20分医护人员确认，许有功经抢救无效后身亡。事故发生后呼伦贝尔建宇建筑安装工程有限责任公司积极安抚死者家属，已达成赔偿协议取得谅解，8月26日遗体火化。

事故发生后，市应急局、市公安局、市住建局等部门疏散无关人员，市住建局对牙克石市普惠医养整合维修项目养老部分一标段工程责令停止施工作业，市公安局工作人员对现场进行了勘验取证。

（四）事故应急处置评估

事故救援先期响应现场处置迅速、救援行动开展有序、善后事宜处理得当，未造成不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

许有功在未经项目管理人员及现场负责人的指示下，自行到达3号楼4层顶楼楼板处作业；并且未佩戴安全带，未将安全带有效连接，是造成此次高处坠落事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

依据牙克石市公安司法鉴定中心《2025.8.21许有功尸表检验情况说明》，排除他人暴力加害，排除刑事案件可能，符合高坠死亡。

（三）事故间接原因分析

1.呼伦贝尔建宇建筑安装工程有限责任公司落实企业安全生产主体责任不到位，工程管理存在缺失，对入场人员不熟悉，开展安全生产教育培训不到位，未及时发现并消除事故隐患；未监督检查从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，对施工项目安全失管失察。

2.牙克石市森创资本管理（集团）有限公司计划从外置电梯改变为楼内电梯施工，需对图纸进行重大变更。虽未审批，也未向有关部门履行变更手续，但未能及时与施工单位、监理单位沟通进展情况，未采取有效的防范措施，项目负责人安全生产责任制落实不到位。项目负责人、安全管理人员对施工安全监管存在不足，对施工单位存在的隐患问题未能及时发现并制止。

3.内蒙古建威工程项目管理有限公司作为监理单位履职不到位，对进入场地的员工未及时查看安全技术交底，未核查作业人员有无特殊工种操作人员证书入场。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.呼伦贝尔建宇建筑安装工程有限责任公司未落实企业安全生产主体责任，工程管理存在缺失，对入场人员不熟悉，未对从业人员开展安全生产教育培训，未及时发现并消除事故隐患，未将有关安全施工的技术要求向作业人员进行详细说明，并双方签字确认，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，对施工项目失管失察。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]、第四十五条[2]以及《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[3]规定。

2.牙克石市森创资本管理（集团）有限公司未及时对图纸重大变更进行审批，未及时向有关部门履行变更手续，从外置电梯改变为楼内电梯施工，施工图未及时进行有效设计变更。未能及时与施工单位、监理单位沟通进展情况，未采取有效的防范措施，项目负责人安全生产责任制落实不到位。

3.内蒙古建威工程项目管理有限公司作为监理单位履职不到位，对进入场地的员工未及时审查安全技术交底情况，未核查作业人员有无特殊工种操作人员证书入场。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3] 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

（二）有关监管部门

1.牙克石市住房和城乡建设局作为房屋与市政工程行管部门和监管部门，对牙克石市普惠医养整合维修项目养老部分一标段自2025年4月18日复工至事故发生时间2025年8月21日以来共计检查5次，下达隐患整改通知书2份，停工整改通知书1份，发现一般隐患12条，重大安全隐患2条。在8月13日组织培训一次，下发规范性文件、通知6份。但在施工许可范围之外的施工安全监督管理存在漏洞，未能及时发现、制止施工许可范围之外存在的安全隐患，对施工企业人员三级教育存在盲点。与其他监管部门沟通方面存在不足。

2.暖泉街道办事处作为牙克石市人民政府派出的属地机关，能够结合本单位安全生产职能职责及人员配置力量，按照牙克石市安全生产委员会办公室要求开展日常检查工作，本年度截至12月份，共计开展安全生产日常检查281余家次，组织开展安全生产知识及政策法规宣传132余次，但在结合属地各企业生产经营风险情况与相关行业主管部门、监管部门沟通方面存在不足。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）直接责任人员

许有功，在没有图纸变更、没有专项施工方案、未经项目部和施工单位管理人员允许的情况下，未佩戴劳动防护用品，自

行开展拆除顶板作业。对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.刘博文，呼伦贝尔建宇建筑安装工程有限责任公司项目经理、法人，作为企业主要负责人，未落实本单位全员安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[4]履行职责，建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]给予处罚。

2.韩国平，呼伦贝尔建宇建筑安装工程有限责任公司现场负责人、生产经理、安全生产管理机构成员，风险防控和隐患排查工作开展不到位，未能及时发现并制止违反操作规程的行为，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[6]履行职责，建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

十六条[7]给予处罚。

3.张成革，呼伦贝尔建宇建筑安装工程有限责任公司安全员，未对临聘人员开展安全教育培训，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[6]履行职责，建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]给予处罚。

4.张宁，牙克石市森创资本管理（集团）有限公司法人、主要负责人，未能及时与施工单位、监理单位沟通进展情况，未采取有效的防范措施，项目负责人安全生产责任制落实不到位。未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[4]履行职责，建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]给予处罚。

5.杨文强，牙克石市森创资本管理（集团）有限公司资产运营管理部部长、安全生产管理机构成员。安全生产管理责任落实不到位，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[6]履行职责，建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]给予处罚。

（三）对有关责任单位的处理建议

1.呼伦贝尔建宇建筑安装工程有限责任公司未落实企业安全生产主体责任，工程管理存在缺失，对入场人员不熟悉，未对从业人员开展安全生产教育培训，未及时发现并消除事故隐患，

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

未将有关安全施工的技术要求向作业人员进行详细说明，并双方签字确认，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，对施工项目失管失察。建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[8]给予处罚。

2.牙克石市森创资本管理（集团）有限公司未及时对图纸重大变更进行审批，未及时向有关部门履行变更手续，因从外置电梯改变为楼内电梯施工，施工图未及时进行有效设计变更。未能及时与施工单位、监理单位沟通进展情况，未采取有效的防范措施，项目负责人安全生产责任制落实不到位。建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[8]给予处罚。

3.内蒙古建威工程项目管理有限公司作为监理单位履职不到位，对进入场地的员工未及时审查安全技术交底情况，未核查作业人员有无特殊工种操作人员证书入场。建议由牙克石市住房和城乡建设局对其违法行为进行调查处理，并将处理结果上报牙克石市人民政府和牙克石市安全生产委员会办公室。

（四）其他有关单位的处理建议

牙克石市住房和城乡建设局作为房屋与市政工程行业主

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

管和监管部门，未及时发现在施工许可范围之外的安全生产教育培训和安全技术交底等方面存在的安全隐患，履行监管职责存在不足，建议牙克石市安全生产委员会对牙克石市住房和城乡建设局主要负责人、分管负责人进行约谈，责成牙克石市住房和城乡建设局向牙克石市人民政府作出书面检查。

六、事故主要教训

该事故的发生暴露出生产经营单位主体责任落实不到位、隐患排查治理不到位、对从业人员安全教育培训不到位的问题。

七、整改和防范措施建议

（一）内蒙古呼伦贝尔市牙克石市普惠医养整合维修项目养老部分一标段工程项目各方，要深刻汲取此次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，进一步健全、完善并落实全员安全生产责任制，按要求扎实开展安全生产教育培训、隐患排查、安全技术交底等安全生产管理工作。

（二）牙克石市住房和城乡建设局要进一步提高思想认识，加强对生产经营单位的帮扶指导和执法检查，督促企业落实安全生产主体责任。要切实履行行业管理部门职责，通过会商研判、联合执法、问题移交等工作机制，形成齐抓共管的监管合力。

（三）牙克石市暖泉街道办事处要进一步强化对辖区企业安全生产知识及政策法规的宣传，定期召开本辖区安全生产分析研判会议，根据本辖区各类生产经营活动风险情况，加强与行业主管部门及监管部门的沟通，并配合相关部门开展安全生产检查工作。