冕宁泸沽“4·24”一般道路交通事故调查报告

来源：冕宁县应急管理局 时间：2026-09-09 16:46 分享到：

2026年4月24日17时10分许，国道108线2717Km+250m冕宁县泸沽镇五一村发生一起道路交通事故，造成1人死亡，1人受伤，直接

元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《冕宁县人民政府关于将生产安全一般事故调查处理权授权

通知》（冕府发〔2019〕20号）等法律法规文件，冕宁县应急管理局牵头成立了由冕宁县公安局、冕宁县交通运输局、冕宁县总工会、冕

宝鸡市陈仓区应急管理局等部门有关负责同志参加的冕宁县泸沽“4·24”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县检察

县纪委监委介入同步开展追责问责审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料、检验鉴定、

查明了事故经过、发生原因和直接经济损失等情况，查明了相关生产经营单位及人员的责任，认定了事故性质。同时，认真总结事故教训，

和整改措施建议。

调查认定，冕宁泸沽“4·24”一般道路交通事故是一起因生产经营单位未落实安全生产主体责任，车辆驾驶人在交通流量大的路段超车，

不足造成人员伤亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

鑫顺航物流公司，企业类型：民营企业，法定代表人：张建妮，社会信用代码91610304MA6XGPX972，注册地址：陕西省宝鸡市

（西秦科技路），成立时间：2019年10月10日，经营范围：普通货物、大件货物、集装箱运输、货物装卸、搬运、仓储(危险化学品除外)等，

经营许可证》（证书编号：陕交运管许可宝字610300008826号），经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输，

月07日至2027年06月30日。与事故车辆车主签订有《车辆挂靠合同》。

（二）事故发生经过

2026年04月22日马登宏驾驶陕C87821重型半挂牵引车牵引装载34吨饮料的陕CC623挂重型仓栅式半挂车从宝鸡大窑饮料出发，04月2

邛崃服务区休息。04月24日7时许，从成都市邛崃服务区出发，经G5京昆高速至孟获城收费站驶离高速沿国道108线前行，17

2712Km+250m处在超越右前方同向行驶由曲木克的驾驶的川WYG051普通二轮摩托车(搭乘曲木克震)时，车头右侧与摩托车左后部刮擦，

车人曲木克震被卷入车底碾压后当场死亡，驾驶人曲木克的受伤。

（三）事故车辆情况

1.陕C87821重型半挂牵引车，品牌型号：解放牌CA4250P25K2T1NE6；车辆识别代码：LFWSRX9L5LAB01979;发动机号：3120

质：货运；注册登记日期：2020年08月27日；机动车所有人：宝鸡鑫顺航物流有限公司，实际所有人：李亚亮；检验有效期至2027年05

动车交通事故责任强制险、机动车商业险、公路货物运输定期定额险，保险期限为2025年8月26日至2026年8月25日。

2.陕CC623重型仓栅式半挂车，品牌型号：骏恒通达牌XJC9400CCYE；车辆识别代码：LA99CH534K0XJC317；注册日期：2020年0所有人：宝鸡鑫顺航物流有限公司，实际所有人：李亚亮。

3.川WYG051普通二轮摩托车，品牌：玉骑铃；车架号：LV5TWEZNON1801347;未购买保险；车辆所有人：沙马各各木（曲木克的母

（四）驾驶人情况

1.马凳宏，性别：男；年龄：39；具有《机动车驾驶证》，证号：610331********0018，准驾车型：A2，有效期：2025年12月17日至七运输从业人员从业资格证》，证号：610331********0018，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期限：2025年9月17日至2031年5月口头受雇于事故车辆实际车主李亚亮驾驶事故车辆。经核查，马凳宏近三年无交通违法行为。

2.曲木克的，性别：男；年龄：14；未取得机动车驾驶证；系冕宁县泸沽中学七年级学生。

（五）事故现场情况

事故发生地点位于国道G108线2717Km+250m路段处，冕宁县泸沽镇五一村，天气晴，路面性质为沥青路面，路面宽度为7m。

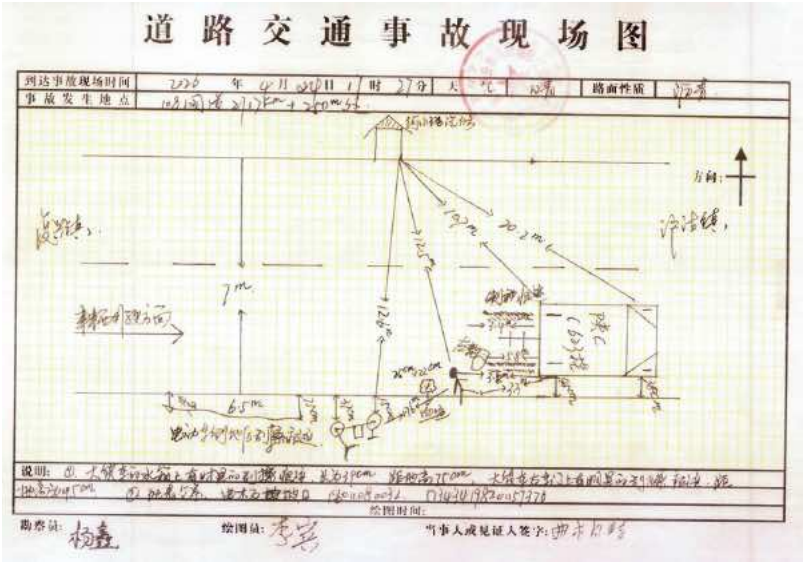


图1 道路交通事故现场图

取复兴镇往泸沽镇方向道路左侧何小强汽修为定位点，死者位于复兴镇往泸沽镇方向车道右侧车道内，距定位点12.6m。

半挂汽车列车停驶于复兴镇往泸沽镇方向车道内，一轴左侧车轮距定位点20.2m，六轴左侧车轮距定位点10.7m。车身右侧前部保险杠一轴右侧轮胎胎壁、淋水器水箱表面均有新刮痕。

二轮摩托车车身左侧倒地，位于复兴镇往泸沽镇方向车道右侧车道外，头朝东南尾朝西北方向，前车轮距道路右侧边线15cm、后车轮37cm，后车轮距定位点12.6m。车身多处见不规则粗糙新刮痕。

（六）车辆检测检验和鉴定情况

1.根据四川鼎城司法鉴定中心凉山分所《司法鉴定意见书》（鼎城凉山司鉴[2026]车痕鉴字0178号）：陕C87821重型半挂牵引车（牵引陕系设施齐全，具备转向条件，具有转向功能，符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》转向系的相关规定；行车制动系设制动条件，具有制动效能，符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》制动系的相关规定；事故时的行驶速度为38km/h。

2.根据四川鼎城司法鉴定中心凉山分所《司法鉴定意见书》（鼎城凉山司鉴[2026]车痕鉴字0179号）：事故发生时，处于行驶状态的陕C引车(牵引陕CC623挂车)车身右侧前部与处于行驶状态的川WYG051二轮电动车车身左侧后部及车身左侧前部相刮擦成立。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者姓名：曲木克震，男，12岁，身份证号码：513434********0072，死因：创伤失血性休克。事故直接经济损失约

（八）事故发生单位安全管理情况

鑫顺航物流公司制定有安全生产管理制度和安全生产责任制，制定了生产安全事故应急预案并组织演练，建立了车辆交通事故记录与分患排查登记台账。成立有安全领导小组，由总经理张建妮担任组长，作为公司安全第一责任人全面负责公司安全工作；安技科长张文担任负责安全检查、教育培训工作。建立有陕C87821重型半挂牵引车与陕CC623重型仓栅式半挂车管理台账，包含车辆一致性证书、车辆行驶证机动车信息、机动车安全技术检验报告、车辆完税证明、车辆历年保险单、车辆卫星定位终端接入证明、车辆《中华人民共和国道路运输证宏与李亚亮的身份证、机动车驾驶证、道路运输从业人员从业资格证复印件等资料。

（九）其他情况

经检测马凳宏未涉及醉驾，毒驾，所驾半挂牵引货车无超载、超速行为；曲木克的与曲木克震在行驶过程中未佩戴安全头盔。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

17时11分，驾驶员马凳宏拨打了120急救电话；

17时12分，驾驶员马凳宏拨打了110报警电话；

17时25分，泸沽铁矿医院救护车及医护人员到达现场；

17时27分，县公安局交通管理大队警务人员到达现场；

22时55分，县应急管理局接到报告后会同县交通运输管理局立即赶赴现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，驾驶员马凳宏在事故车辆后方放置三角警示牌，以防发生二次事故，及时拨打120急救电话和110报警。冕宁县公安局交场后立即实施交通管制并疏散围观群众，及时联系死者家属并安抚家属情绪。

（三）医疗救治和善后情况

冕宁县泸沽铁矿职工医院接警后立即派救护车辆、人员赶赴现场，到达现场后医护人员对曲木克震采取急救措施无效确认死亡，5月2双方达成赔偿协议并已支付完成。

（四）事故应急处置评估

本次事故应急处置总体响应及时、程序合规，信息报送与现场管控衔接顺畅，未发生二次事故或舆情发酵。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

马登宏驾驶机动车操作不当，对路面动态观察不足，在交通流量大不具备超车条件的路段超车，是造成此事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.鑫顺航物流公司安全生产主体责任落实不到位，对挂靠车辆运输路线缺乏实质性审核，安全监管机制存在明显漏洞，未能有效履行对监控职责。

2.鑫顺航物流公司安全教育培训制度未落地，教育组织实施流于形式；驾驶员未实际参加安全教育培训，安全意识淡薄，未按章操作。

3.曲木克的系未成年人，在未取得机动车驾驶证的情况下驾驶普通二轮摩托车。

四、责任单位存在的主要问题

（一）未落实安全生产教育培训责任

鑫顺航物流公司未落实安全生产教育和培训职责、未保证从业人员具备必要的安全生产知识、未确保从业人员熟悉规章制度和掌握操作
物流公司制定的《宝鸡鑫顺航物流有限公司培训计划》落款日期为2020年1月17日，长达6年未修订调整；企业开展教育培训时未要求全员参
发放学习资料要求缺席人员以“收到”回复，培训过程流于形式、无监督验证，缺乏有效的考核与档案记录；马凳宏作为陕C87821重型半挂牵
所获取的教育培训内容全部经由实际车主李亚亮通过微信群转述，公司未对其本人进行过直接、系统的安全教育培训。

（二）未将挂靠车辆纳入公司统一管理

鑫顺航物流公司对挂靠车辆管理存在严重缺失，放任车主自主承接运输业务，公司对货物来源、品类、重量及运输路线缺乏实质性审核
司安全监管职责脱节，无法有效识别超限超载、违规配货等风险，在途车辆处于“失控”状态，存在生产安全隐患[2] 。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

马凳宏，驾驶半挂汽车列车对路面动态观察不足，在交通流量大不具备超车条件的路段超车引发致人死亡的交通事故，对事故负有主要
县公安机关采取刑事强制措施。

（二）对事故责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对责任单位的处罚建议

鑫顺航物流公司，未落实安全生产教育培训责任、未将挂靠车辆纳入公司统一管理存在安全隐患，对事故发生负有主要管理责任，建议
理局依法依规进行处理

2.对相关责任人员的处理建议

（1）张建妮，女，群众，法定代表人兼总经理，全面负责公司安全生产工作，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划[3] ，对事故
理责任，建议由冕宁县应急管理局依法依规进行处理。

（2）张文，男，群众，安全生产管理人员，负责安全检查、教育培训工作，未有效组织安全生产教育培训[4] ，对事故发生负有管理责
应急管理局依法依规进行处理。

六、事故主要教训

（一）安全教育培训流于形式、覆盖不全

生产经营单位从业人员安全教育培训未实现全员覆盖，部分驾驶员未经系统培训即上岗作业，企业安全培训制度形同虚设，致使驾驶员
操作技能不足，成为事故发生的直接诱因。

（二）源头安全准入把关严重失守

驾驶员岗前培训、考核合格上岗等基本要求未严格落实，人员准入管理存在重大漏洞，不具备足够安全素养的驾驶员被允许驾驶重型货
严重的事故隐患。

（三）动态监控与违章惩戒严重脱节

对驾驶员违法超车等危险驾驶行为缺乏有效监控手段和刚性惩戒措施，违章行为长期被容忍、被忽视，未能及时制止和纠正，最终由小
患演变为事故的链条未能切断。

七、事故防范和整改措施

（一）强化路面执法管控，形成高压震慑态势

一是严查重点交通违法行为， 紧盯重点车辆、重点路段、重点时段，加大对违法超车、超速行驶、疲劳驾驶、酒驾醉驾、货车超载超限行为，特别是未成年人驾驶电动车和摩托车的查处力度。二是深化部门联合执法， 整合交通运输、公安交管等部门执法力量，实现信息共享同作战。交通执法部门紧盯运输企业主体责任落地、车辆动态监控内部管理，公安交管聚焦路面行车违法现场查处。

（二）健全家校防控机制，强化多部门共治

一是学校建立常态摸排与风险研判制度，动态更新交通台账，综合分析违规骑行的时间、区域及人群特征，并将风险信息同步家长，为供数据支撑。二是公安交管部门、地方政府与学校共享涉未成年人交通违法和事故数据，联合研判风险态势，针对高风险时段、路段及人群制定针对性管控措施。三是依托家校联动平台，建立异常出行行为早期预警，发现苗头即向家长发送风险告知书并推送案例建议，推动家校由被动应对向主动预防转变，切实提升防控实效。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。