道里斯大林沈阳龙盛德源商贸有限公司“11·23”一般高处坠落事故调查报告

2025年11月23日9时40分许，位于尚志大街141号的中国农业发展银行（黑龙江省分行）内发生一起高处坠落事故，造成1名工人受伤，直接经济损失约21.06万元人民币。

接到报告后，道里区应急局立即组织相关人员赶赴事故现场了解情况。经现场核实后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，受道里区人民政府委托，成立了由区应急管理局、区市场局、市公安局道里分局、区总工会等相关单位组成的事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，查明了事故发生经过、原因，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，“11.23”事故是一起由于施工单位采用单根角铁固定的电动葫芦吊索牵引电梯轿厢，施工人员站立于轿厢顶部作业时将拆卸的钢轨堆放在轿厢内，造成轿厢重心偏移与失稳，在其晃动时电动葫芦钢索从导轨槽中脱出，导致轿厢坠落引发的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及其他有关单位概况

1.事故发生单位

企业名称：沈阳龙盛德源商贸有限公司（以下简称：龙胜德源公司）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：韦某胜

注册资本：1000万人民币元

统一社会信用代码：91210114MA0P5DTFXK

成立日期：2016年10月18日

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区于洪街道兴盛村

经营范围：机电设备、化工原料、金属材料、电线电缆、钢材、木材、铝合金、铁路器材销售；房屋拆迁；旧设备拆除；废旧金属、废造纸原料、废玻璃、废旧电瓶回收、销售；锅炉、电梯、石油化工设备拆除；汽车拆解；机电设备安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.其他有关单位

（1）中国农业发展银行黑龙江省分行（以下简称：省农发行）

企业类型：全民所有制分支机构(非法人)

负责人：黄奕忠

统一社会信用代码：9123010082698152XB

成立日期：1995年8月18日

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街141号

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、

行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

（2）日立电梯（中国）有限公司黑龙江分公司（以下简称：日立公司）

企业类型：外商投资企业分支机构

负责人：黄晓君

统一社会信用代码：912301007184112 63R

成立日期：1999 年 8 月 26 日

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区上海街 86 号 519、520 室

经营范围：一般项目：特种设备销售；机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；凭总公司授权开展经营活动。许可项目：特种设备安装改造修理。

（3）辽宁东端鑫电梯有限公司（以下简称：东端鑫公司）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：于挺

注册资本：500 万人民币元

统一社会信用代码：91210105MA107NK07J

成立日期：2020 年 3 月 10 日

注册地址：辽宁省沈阳市皇姑区万观路 15-3 号（5-5-2）

经营范围：电梯安装、改造、维修，电梯、机械设备及配件销

售、技术咨询、技术服务；安防产品、消防设备、起重设备、停车设备、发电设备销售及安装、维护；五金、建材、金属材料批发、零售；楼宇智能化工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）事故发生单位安全管理情况

龙胜德源公司在省农发行3号旧电梯拆除现场采用电动葫芦吊索牵引电梯轿厢，拆卸人员站在电梯轿厢顶部，从上至下，逐层拆除电梯轨道，最终拆卸电梯轿厢的工作流程。拆除现场仅安排4名工人进行作业，未建立安全管理机构，未派遣专职或兼职的安全管理人员，未对从业人员进行安全教育培训。施工人员仅凭工作经验进行拆卸施工。

（三）事故发生经过

因工作需要，省农发行办公楼内的3号电梯需进行换新。2025年11月初，省农发行在日立公司购买了一部全新15层曳引式电梯并签订了电梯设备买卖及安装（含旧电梯拆除）合同。2025年11月21日，日立公司将新电梯安装及旧电梯的拆除工程发包给东端鑫公司。同日，东端鑫公司将旧电梯拆除工程发包给龙盛德源公司。

11月22日龙盛德源公司组织施工人员到省农发行电梯更换现场进行拆除旧电梯前的准备工作。

11月23日上午，龙盛德源公司张某水带领薛某存、王某志、郝某义一行4人到达拆除旧电梯施工现场开始作业。其中张某水负责指挥作业及在顶层电梯机房内进行安全监护，薛某存与王某志在电梯井内负责轨道及轿厢的具体拆除工作，郝某义负责在电梯井外的走廊内进行一些辅助性工作。施工人员先将电梯轿厢停至13层，然后蹬上轿厢厢顶，将电动葫芦固定在电梯井顶部，并用电动葫芦吊住轿厢。随后由薛某存用气割将电梯轿厢的曳引钢丝绳割断，用电动葫芦吊运轿厢从上至下逐步拆除电梯井轨道。至9时40分许，电动葫芦的钢索保险销忽然脱落，导致电梯轿厢发生坠落，站在轿厢顶部的王某志同轿厢一同从13层坠落至负1层地下室。同在电梯井内作业的薛某存被安全带悬在了11层与12层之间的主轨上。事故发生后，张某水和郝某义立即开展救援工作，先将挂在电梯井内的薛某存救出，之后将随轿厢一同坠落受伤的王某志救出并送往哈尔滨市医科大学附属第一医院进行救治。

（四）事故现场情况

1. 施工单位使用一台1吨手拉葫芦作为支撑吊具，并用一根角铁与钢丝绳固定5吨电动葫芦作为主要吊装设备，通过该电动葫芦架设的钢丝绳在电梯轨道内悬挂电梯轿厢；




2.据专家组现场勘察及施工单位自述，作业人员先拆除轿厢的曳引钢丝绳，再利用电动葫芦吊住轿厢，同时拆除轿厢安全钳及导轨，并将拆除的钢轨直接堆放于轿厢内部，导致轿厢重心偏移；



3. 施工单位现场描述，施工时施工单位安排一名人员在楼顶电梯控制室操纵电动葫芦，两名人员在电梯轨道间及轿厢顶部拆卸导轨，并将拆卸下来的导轨放入轿厢内；

4. 经调查，以上施工内容无施工方案且均未对固定结构进行强度验算；

5. 事故发生时，轿厢被吊至12楼进行轨道拆装作业，5吨电动葫芦的钢索突然脱落，导致轿厢坠落至地下室（负一层）。轿厢顶部距一层地面高度为3.154米。作业人员未采用双钩安全绳


交替挂扣方式作业，恰巧在更换挂点时随轿厢一同坠落;





6. 经专家组对比检验，事故电动葫芦的钢索保险销已脱落钢索导轨槽发生严重变形，其中脱落处的槽宽变形超过正常尺寸10mm。该变形导致曳引钢索从导轨槽中脱出，引发轿厢及人员坠落。



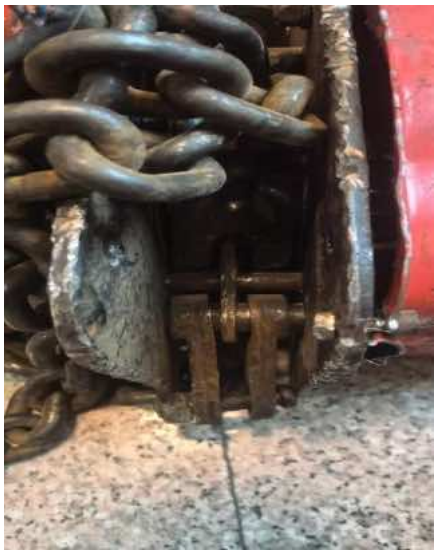


（正常电动葫芦）　　（事故电动葫芦）



事故电动葫芦钢索导轨槽

正常宽度 45mm

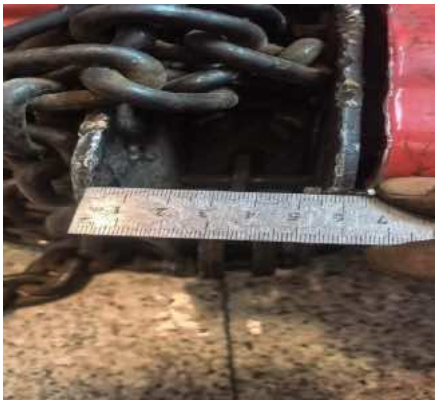

事故电动葫芦导轨槽

钢索脱落变形位置槽宽 55mm

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次高处坠落事故造成 1 人受伤。伤者王某志，男，54 岁。根据《哈尔滨医科大学附属第一医院诊断书》确定诊断为：

铜绿假单胞菌肺炎 产气克雷伯菌肺炎 日色念困肺炎多发伤 外伤性蛛网膜下腔出血 颅内血肿 闭合性胸外伤 右侧肋骨骨折 I 型呼吸衰竭 胆囊结石 胆囊炎 腰 2 椎体、腰 3、4 右侧横突骨折左肩胛骨骨折 左锁骨骨折 左肱骨骨折 右尺骨骨折 枕部裂伤 多部位皮肤软组织损伤 创伤性休克 全身炎症反应综合征 急性肾损伤 低纤维蛋白原血症 低钾血症 营养风险 二尖瓣反流 (少量) 三尖瓣反流 (少量) 左室舒张功能减低 深昏迷 双肺小结节 高血压病

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后张某水于9时48分打电话给韦某胜说明情况并立即着手营救薛某存。薛某存在获救后10时17分拨打120并同张某水、郝某义一同营救王某志。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，施工现场的张某水、郝某义在第一时间开展救援工作，二人先将悬挂在电梯井内并未受伤的薛某存救出。再会同薛某存、省农发行的工作人员等一同将随电梯轿厢坠落的王某志救出。期间，薛某存拨打了120急救电话。王某志被救出后120救护车即到达现场开始对王某志进行急救，并将其送往哈尔滨市医科大学附属第一医院继续救治。

（三）医疗救治和善后情况

伤者王某志目前正在哈尔滨市医科大学附属第一医院继续治疗康复中。

（四）事故应急处置评估

事故发生单位虽未建立事故应急救援预案。但事故发生后，现场人员分工明确，第一时间开展自救，未造成次生灾害，未耽误对伤者救治，无逃避责任或消极救援等行为。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

施工单位采用单根角铁固定的电动葫芦吊索牵引电梯轿厢，施工人员站立于轿厢顶部作业时将拆卸的钢轨堆放在轿厢内，造成轿厢重心偏移与失稳，在其晃动时电动葫芦钢索从导轨槽中脱出，导致轿厢坠落是该起事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，事故调查组聘请了省应急厅专家库有关专家对事故现场进行了勘察并由专家组出具了《现场技术鉴定报告》。报告中分析认定事故的直接原因为在电梯拆卸过程中，用于悬挂和承重电梯轿厢的电动葫芦中心轴断裂，导致轿厢失去承重支撑而突然坠落是该起事故的直接原因。

（三）其他可能因素排除

公安机关通过事故现场勘查、询问和相关资料分析，排除自杀、他杀、人为故意破坏等刑事案件可能性。

（四）间接原因分析

电梯拆卸单位沈阳龙盛德源商贸有限公司未建立安全生产责任制和规章制度；使用二手的电动葫芦存在严重的设备隐患；未按照规定对从业人员进行安全教育培训和安全技术交底；现场管理人员对违规切割安全钳钢丝绳等危险行为未及时有效制止；拆除作业无施工方案或操作规程，凭经验野蛮施工。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

龙胜德源公司存在制度体系缺失、安全管理机构与人员配备不足、安全教育培训不到位、设备管理与使用存在重大隐患、现场安全管控失效等问题。主要体现在未建立全员安全生产责任制，缺乏完善的安全生产规章制度，无针对电梯拆除这类高风险作业的施工方案或操作规程，作业全凭经验进行，现场作业无章可循。未配备专职安全管理人员，现场负责组织旧电梯拆除作业的张某水无安全管理资格，无法有效履行现场安全监管职责。未按照规定对从业人员（包括临时雇佣人员）进行安全教育培训和针对性的安全技术交底，从业人员缺乏高处作业、电梯拆除等特种作业的风险辨识能力和规范操作技能。使用无合格证、未检验的二手电动葫芦等存在严重安全隐患的设备，未建立安全设备台账，对投入使用的关键承重设备（如电动葫芦）未进行严格把关、定期检验和维护保养，设备安全保障流于形式。对施工现场安全生产状况未进行经常性检查，未能及时发现和制止作业人员切割安全钳钢丝绳等危险违规行为；作业过程中未要求从业人员采用双钩安全绳交替挂扣等安全防护措施，且允许将拆除的钢轨直接堆放于轿厢内部导致重心偏移，对作业过程中的安全风险未采取有效管控措施。未建立事故应急救援预案，缺乏应对突发安全事故的标准化救援流程，仅依赖现场人员自发自救。

（二）有关监管部门

本起事故现场为电梯拆卸施工，电梯设备已停止使用，处于非作业状态，作业人员在拆卸电梯过程中从轿顶坠落。

涉事电梯使用单位：中国农业发展银行黑龙江省分行；特种设备使用登记证编号：梯11黑A011055（18）；产品型号：KONE Mini Space；制造单位：通力电梯有限公司；制造日期：2016年9月18日；额定载重量：1000kg，额定速度1.75m/s，15层15站15门，登记机关：哈尔滨市道里区市场监督管理局。

至拆除施工之时，设备在有效检验（检测）期内，2025年5月7日由浙江中腾检测科技有限公司检测，检测结论为所检测项目均符合《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）的相应要求。

2025年11月21日，使用单位因“设备老旧更换”，根据《特种设备使用管理规则》“特种设备报废时，按台（套）登记的特种设备应当办理报废手续，填写《特种设备停用报废注销登记表》，向登记机关办理报废手续，并且将使用登记证交回登记机关”的规定，至道里区市场局（登记机关）办理报废手续，道里区市场局已依申请办理相关手续。

同时，道里区市场局就事故性质、相关资质要求以及拆卸监管规定请示市市场监督管理局并依据《中华人民共和国特种设备安全法》及相关规定，电梯拆卸过程不由市场局监管。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1. 韦某胜，男，群众。沈阳龙盛德源商贸有限公司法定代表人、主要负责人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。未组织

制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项[1]之规定，建议道里区应急局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[2]对其予以处罚。

2.张某水，男，群众。沈阳龙盛德源商贸有限公司雇佣工人，在省农发行电梯更换项目现场负责带领工人进行旧电梯拆除作业。发现作业人员切割安全钳钢丝绳这一隐患后未采取措施制止，也未及时进行上报，间接放任事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十九条[3]之规定。建议沈阳龙盛德源商贸有限公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

（二）对事故责任单位的处理建议

沈阳龙盛德源商贸有限公司，作为省农发行3号电梯拆除单位，未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未执行依法制定的保障安全生产的行业标准；未配备安全生产管理人员，对施工现场安全生产状况进行经常性检查；未按照规定对从业人员进行安全教育培训和安全技术交底；未督促从业人员严格执行

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

2[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十九条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

相关安全操作规程。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第十一条第二款、第二十四条第二款、第二十八条第一款、第四十四条第一款[4]之规定。对该起事故的发生负有责任，是该起事故的责任单位。建议道里区应急局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款[5]之规定对其予以处罚。

六、事故主要教训

1.安全生产主体责任悬空是核心：龙盛德源公司作为现场施工方，其安全生产主体责任完全悬空。从负责人到现场管理，从规章制度到教育培训，从设备管理到过程控制，几乎每一个环节都存在漏洞，最终酿成事故。

2.现场安全管理失控是关键环节：在高风险作业现场，缺乏有效的技术方案（无施工方案）和合格的安全管理人员，对作业人员的违章行为（切割安全钳钢丝绳）未能及时制止，是导致事

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第十一条第二款 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

第二十四条第二款 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

5[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款。

故发生的直接推手。

3.安全设备管理流于形式是重大隐患：对涉及人身安全的关键设备（电动葫芦）的采购、检验、维护保养环节的忽视，等同于主动放弃了防止事故发生的最后一道技术防线。

七、事故整改和防范措施

（一）沈阳龙盛德源商贸有限公司

1.提升关键人员能力：企业主要负责人韦某胜必须依法参加培训，具备与本单位经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

2.建立健全制度体系：立即健全全员安全生产责任制，完善安全操作规程、危险作业管理、隐患排查治理等各项规章制度。

3.强化安全教育培训：加强对从业人员（包括临时雇佣人员）的三级安全教育和针对性强的安全技术交底，特别要加强对高处作业、电梯拆除等特种作业的风险辨识和技能培训。

4.严格设备设施管理：建立安全设备台账，对投入使用的设备严格把关，定期检验维护，杜绝使用不合格产品。

（二）辽宁东端鑫电梯有限公司

1.严格分包单位资质审查：必须建立严格的分包单位相关资质及安全生产条件审查制度，并坚决贯彻落实，从源头上把好安全关。

2.签订安全生产管理协议：与分包单位签订专门的安全管理协议，或在承包合同中明确各自的安全生产管理职责。

3.强化统一协调与管理：进一步加强对分包单位施工现场的安全监管力度。要定期进行安全检查，发现安全问题及时督促整改，最大限度避免生产安全事故发生。

道里区政府事故调查组

2026年1月9日