花都秀全明声电器科技产业园厂房建设项目“6·24”一般物体打击事故调查报告

2026年6月24日10时20分许，花都区工业大道明声电器科技产业园厂房建设项目建设工地一号厂房南侧路旁发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省安全生产条例》和《广东省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规之规定，经区政府批准，成立了由区应急管理局主要领导任组长，区住房城乡建设局、花都公安分局、区人力资源社会保障局、秀全街、花都汽车城管委会、区应急管理局和区总工会等有关部门负责同志组成的“花都秀全明声电器科技产业园厂房建设项目‘6·24’一般物体打击事故调查组”（以下简称“事故调查组”），负责该起事故的调查处理工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证和专家分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急处置和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了事故防范和整改措施及建议。

经事故调查组调查，认定：花都秀全明声电器科技产业园厂房建设项目“6·24”一般物体打击事故是一起因作业人员安全意

识淡薄、现场管理人员风险辨识能力不足、项目部隐患排查治理工作落实不到位所造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

1.工程概况：明声电器科技产业园厂房建设项目位于花都区工业大道以南红棉大道以东（广州花都经济开发区），属花都汽车城管委会管辖企业投产项目。2025年3月31日，广州市明声电器科技有限公司（以下简称“明声电器公司”）和广东伊图建筑工程有限公司（以下简称“伊图建筑公司”）签订一份《广州市建设工程总承包合同》（合同编号：YT-20250331-01），合同约定由明声电器公司投资建设，伊图建筑公司承建。工程规模：厂房（自编号1#）：地上11层，建筑面积49575.45㎡；地下一层，建筑面积：2910.25㎡；厂房（自编号2#）：地上5层，建筑面积9895.06㎡，总建筑面积62380.76㎡。总承包范围：伊图建筑公司以包工、包料的方式承包工程，包工期、包质量、包安全、包文明施工、包税金、包材料送检及检测、综合单价包干、项目措施费包干。招标范围内所有工程内容。工程内容：施工图纸范围内的土建、装修、水电、消防、设备工程，以施工图纸为准。开工工期：2025年8月25日开始，计划竣工日期：2026年8月25日。

2.施工许可情况：2025年6月13日办理明声电器科技产业园厂房建设项目【基坑支护和土方开挖】建筑工程施工许可证（施

工许可证号：4401142025061301O1），2025年9月18日办理明声电器科技产业园厂房建设项目建筑工程施工许可证【地下室及±0.000以上】（施工许可证号：440114202509180501）。

（二）涉事单位情况

1.**总承包单位**：广东伊图建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5GQJ901U，成立日期：2021年4月26日，注册资本4000万元，住所：广州市花都区三东大道52号之九1108室，法定代表人：赖建伟，经营范围：建筑装饰、装修和其他建筑业，已取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》[1]和《安全生产许可证》[2]。

2.**建设单位**：广州市明声电器科技有限公司，统一社会信用代码：91440101MA59QHMK6X，成立日期：2017年7月14日，注册资本：1500万元，住所：广州市花都区新雅街聚福西路28号之八，法定代表人：黎子庭，经营范围：研究和试验发展。

3.**监理单位**：广东启程项目管理有限公司（以下简称："启程项目管理公司"），统一社会信用代码：91440111MADBMKMU01，成立日期：2024年2月18日，注册资本：500万元，住所：广州市花都区花东镇象山村永星路1号

[1]《建筑业企业资质证书》证书编号：D244667298，企业名称：广东伊图建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5GQJ901U，法定代表人：赖建伟，注册地址：广州市花都区三东大道52号之九1108室，资质等级：建筑工程施工总承包二级，发证机关：广东省住房和城乡建设厅，发证日期：2024年10月14日，有效期：至2028年6月12日。

[2]《安全生产许可证》编号：（粤）JZ安许证字[2022]022321，企业名称：广东伊图建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5GQJ901U，法定代表人：赖建伟，注册地址：广州市花都区三东大道52号之九1108室，许可范围：建筑施工，发证机关：广东省住房和城乡建设厅，发证日期：2025年8月11日，有效期：2025年8月11日至2028年8月10日。

（1）101室，法定代表人：方华，经营范围：专业技术服务业，已取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》[3]。

2025年4月3日，启程项目管理公司与明声电器公司签订《建设工程监理合同》，约定启程项目管理公司向明声电器公司就明声电器科技产业园厂房建设项目提供监理服务。

4.项目部：伊图建筑公司成立了以徐伟棉为项目经理的明声电器科技产业园厂房建设项目经理部，安全员有茹永森、梁永亮、王永滔。

5.监理部：启程项目管理公司成立了以陈加明为总监理工程师，王苗为专业监理工程师，王启华为见证员，王玮为监理员的项目监理部。

（三）涉事人员情况

1.徐伟棉，男，37岁，广州花都人，2025年5月入职伊图建筑公司，担任明声电器科技产业园厂房建设项目经理，已取得《中华人民共和国一级建造师注册证书》[4]和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》[5]。

---

[3]《工程监理资质证书》（证书编号：E244812740），企业名称：广东启程项目管理有限公司，广东启程项目管理有限公司,企业统一社会信用代码：91440111MADBMKMU01，法定代表人：方华，注册地址：广州市花都区三东大道52号之九1109室（一址多照），资质等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级……，发证机关：广东省住房和城乡建设厅，发证日期：2024年8月30日，有效期：2029年4月10日。

[4]《中华人民共和国一级建造师注册证书》，姓名：徐伟棉，性别：男，出生日期：1989年9月17日，注册编号：粤1442023202505758，聘用企业：广东伊图建筑工程有限公司，注册专业：建筑工程（有效期：2025年-6-20至2028年6-19），中华人民共和国住房和城乡建设部，签发日期：2025年6月20日。

[5]《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》编号：粤建安B（2017）0003271，姓名：徐伟棉，性别：男，出生年月：1989年9月17日，企业名称：广东伊图建筑工程有限公司，职务：项目负责人（项目经理），发证日期：2025年7月2日，有效期：2025年7月2日至2026年6月20日，发证机关：广东省住房和城乡建设厅。

2.**何山凯**，男，28岁，云南省文山壮族苗族自治州人，是伊图建筑公司的一名清杂工人，事故发生时在1号厂房五楼搬运材料。

3.**李承洲**，男，32岁，广东信宜人，是明声电器科技产业园厂房建设项目的土建管理人员，负责工地木工、铁工、砌筑、杂工四个班组的协调管理。

4.**冯国芝**，男，58岁，广东信宜人，是伊图建筑公司的一名杂工，事发时被安排在1号厂房南侧路面清理杂物，在事故中死亡。

（四）事故发生经过

2026年4月份，清杂工人何山凯开始在1号厂房清理材料，主要工作是将遗留的木方条、盘扣脚手架杆件等材料使用电动托盘搬运车（电动叉车）运送至卸料平台，然后在塔吊指挥员的指挥下绑好吊物，等待塔吊将材料吊离。何山凯从一楼逐层往上清理，一楼的材料清理好后放在路边，自二楼起利用安装在建筑外侧的卸料平台和塔吊将材料吊离。管理人员李承洲安排何山凯去五楼清理材料备吊，截至事故发生前当天已完成两次吊运。杂工冯国芝日常在工地上清理杂物，6月24日，李承洲安排冯国芝清理1号厂房南侧和2号厂房之间的路面。10时15分许，何山凯使用电动叉车运送一垛盘扣脚手架杆件至卸料平台时（杆件是由五六节约30cm、40cm的短杆套接而成的长杆，堆垛高约90cm，长约2m），电动叉车的轮子压到遗留的方条等杂物，产生抖动

导致一根长约 40cm、重约 3kg 的短杆从长杆脱落，然后从卸料平台外侧梯形缺口处掉落，砸中在一楼清理路面的冯国芝，砸破其佩戴的安全帽后砸中头部。事故发生后现场有人大喊“砸到人了”，木工冼业和等人听到后立即对冯国芝进行紧急抢救，并通知李承洲，李承洲随后拨打“120”，救护人员到场抢救后宣布冯国芝死亡。

（五）现场勘察情况

经区应急管理局和花都公安分局对现场勘查和取证，事故现场位于岐山村明声电器科技产业园厂房建设项目 1 号厂房南侧一楼中间位置与一楼路面交接处距墙面约 4m 处，正上方有一悬挑式卸料平台（图 1、图 2）。卸料平台安装于五楼楼面，距地高度25.35m，卸料平台长约2.7m，宽约2.5m，两侧护栏高约1.2m，外侧护栏有一梯形缺口，缺口底端高约 53cm，下沿长度约 87cm，上沿长度约 150cm，卸料平台内遗落有较多杂物（图 3、图 4）。五楼建筑内部堆放有大量方条、脚手架杆件，放置有一台电动托盘搬运车（图 5、图 6）。靠近卸料平台位置有数垛脚手架杆件，工作人员可轻易取出套接的脚手架杆件（图 7、图 8）。



图 1：死者大致位置



图 2：事故现场位置



图 3：卸料平台

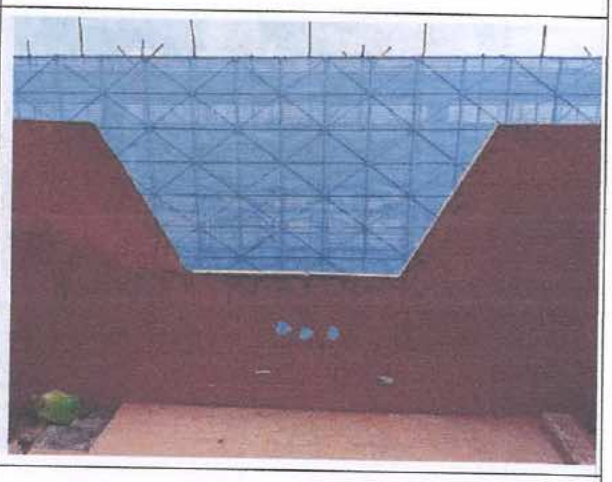


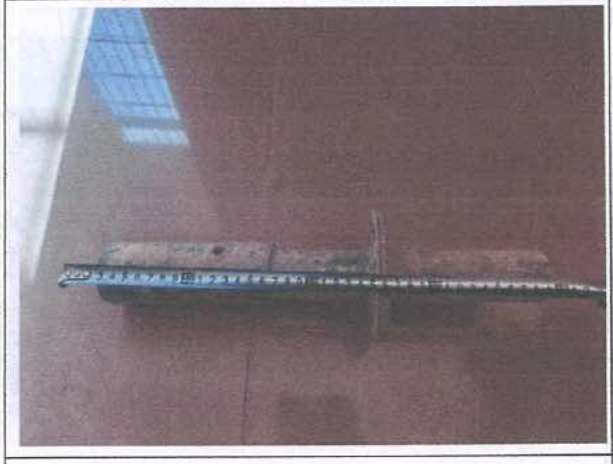
图 4：卸料平台外侧梯形缺口



图 5：电动托盘搬运车



图 6：归集堆垛的方条、杆件

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>图 7：脚手架杆件堆垛</td><td>图 8：脚手架杆件堆垛</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>图 9：涉事盘扣脚手架杆件</td><td>图 10：死者佩戴的安全帽</td></tr>
</table>

（六）事故人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成 1 人死亡，根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 180 万元。

（七）事故发生时天气情况

事故发生时为上午 10 时 15 分许，天气多云，视线良好，最高气温 33.1℃，最低气温 25.7℃，东南风 3 级，该起事故与天

气因素无关。

（八）死因鉴定情况

根据《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：S442024004150）诊断，冯国芝的死因为颅脑损伤。

二、事故应急救援处置效果评价

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场工人冼业和等人发现情况立即向现场管理人员李承洲报告并对伤者展开救援；10 时 21 分许，李承洲将事故情况上报项目经理徐伟棉，同时拨打 120 急救电话；10 时 31 分许，120 急救人员抵达现场对冯国芝实施抢救并引导李承洲拨打报警电话；10 时 37 分许，李承洲向秀全派出所报警；接警后，秀全派出所派警前往现场开展处置。

项目经理徐伟棉接报后立即赶到事故现场，并将事故信息上报区住建局。区住建局、区应急管理局接报事故信息后，立即派员赶赴现场开展应急处置。

（二）医疗救治及善后情况

事故发生后，项目工人第一时间对冯国芝进行抢救，并拨打“120”。“120”急救中心、公安机关、区住建局、秀全街等单位派员到达事故现场开展了救援和善后处置工作。120 急救中心救护人员现场对冯国芝进行抢救，公安机关维护现场秩序、保护现场并进行取证调查工作，区住建局和项目部积极安抚家属、协调善后事宜，未造成不良社会影响。

（三）应急处置评估

事故接报后，区住建局、秀全街、花都公安分局、医疗卫生急救部门等相关政府职能部门应急救援及时，处置得当，未发生次生事故，符合应急处置措施程序及要求，评价为良好等次。

三、监管情况

明声电器科技产业园厂房建设项目行业主管部门为区住建局，2025年6月13日该项目办理安全监督登记（安全监督号：HDAJ20250613001），区住建局委派专门人员负责监督，并根据工程项目实际情况，编制了《施工安全监督工作计划》，组织建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员（以下简称工程建设责任主体）召开施工安全监督告知会议，提出安全监督要求。该项目自报监开工至事故发生期间，区住建局共对该项目开展安全监督检查29次，签发整改建议书29份，对相关责任主体实施省动态扣分17项次，责令全面停工整改3项。未发现区住建局存在监管缺位问题。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因

1.何山凯安全意识淡薄，使用电动叉车运送套接不牢的脚手架杆件至卸料平台时，未采用吊料斗盛装短杆脚手架杆件，电动叉车轮子压到遗留在卸料平台上的杂物发生抖动，导致杆件从长杆上分离，从卸料平台梯形缺口处掉落砸中一楼作业的冯国芝是导致本起事故发生的人的不安全行为。

2.卸料平台外侧的梯形缺口存在坠物风险，卸料平台内堆积杂物未清理是导致本起事故发生的物的不安全状态。

（二）事故间接原因

1.李承洲安排冯国芝在一楼开展路面清理作业，未充分辨识该作业与五楼卸料平台材料吊运存在交叉作业风险，未采取交叉作业安全防护措施，是本次事故发生的间接原因。

2.项目部安全隐患排查治理工作落实不到位，安全教育培训流于形式，未及时发现并消除卸料平台外侧梯形缺口存在坠物风险，未及时清理卸料平台内杂物，未发现并纠正何山凯未采用吊料斗盛装短杆脚手架杆件进行吊运等问题；对何山凯等作业人员安全教育培训工作缺位，导致员工不具备必要的安全生产知识，对卸料平台安全操作规程不熟悉，是造成本次事故的间接原因。

（三）事故性质

本起事故是一起因作业人员安全意识淡薄、现场管理人员风险辨识能力不足、项目部隐患排查治理工作落实不到位所造成的生产安全责任事故。

五、存在问题

（一）涉事卸料平台未按规定验收

项目部未按规定组织危大工程现场验收，亦未按要求悬挂验收合格标识牌，同时《卸料平台验收表》存在虚假签字情形，未在《安全日志》上如实记录验收情况，违反了《危险性较大的分

部分项工程安全管理规定》第二十一条[6]的规定。

（二）现场安全管理不到位

李承洲安排冯国芝在一楼实施路面清理作业，未充分辨识该作业与五楼卸料平台作业存在交叉作业风险，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 第 7.1.1 条[7]、7.1.2 条[8]的规定落实交叉作业相应安全防护措施。

（三）安全教育培训流于形式

项目部对工人组织的三级安全教育对不同班组和工种之间没有针对性，组织的卸料平台安全技术交底和交叉作业物体打击专项安全技术交底流于形式，未能保证从业人员掌握本岗位安全操作技能与风险防范要求，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[9]的规定。

（四）隐患排查治理不到位

项目部未及时发现卸料平台外侧梯形缺口存在坠物风险，未及时发现并纠正何山凯未采用吊料斗盛装短杆脚手架杆件进行吊运等问题，未对何山凯和冯国芝之间的交叉作业采取安全管控

[6]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

[7]《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 第 7.1.1 交叉作业时，下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外，高空作业坠落半径应按表 7.1.1 确定。安全防护棚和警戒隔离区范围的设置应视上层作业高度确定，并应大于坠落半径。

[8]《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 第 7.1.2 交叉作业时，坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离措施时，应设置警戒隔离区，人员严禁进入隔离区。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[10]的规定。卸料平台虽设置有限载重量管理制度，但现场未落实配套管控技术措施，未对堆放、转运物料采取称重核验手段，也未对堆放物料的高度、堆放数量实施有效管控，仅停留在纸面制度层面，制度要求未转化为现场实际管控行为。

（五）监理履职不到位

监理单位未按规定参与危大工程卸料平台安装的现场验收，未在《监理日志》上如实记录危大工程验收情况，违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）第二十一条[6]的规定；安排不符合监理员岗位条件的见证员从事监理业务，违反了《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第2.0.9[11]的规定；巡视流于形式、检查不深入，巡查时未发现卸料平台遗留杂物、何山凯未采用吊料斗运输短杆脚手架杆件进行吊运的问题。

六、对相关人员及单位处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

1.伊图建筑公司，未及时发现卸料平台外侧梯形缺口存在坠物风险，未及时清理卸料平台内杂物，未及时发现并纠正何山凯未采用吊料斗盛装短杆脚手架杆件进行吊运，未对何山凯和冯国

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录……

[11] 《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）第2.0.9 监理员是从事具体监理工作的人员，不同于项目监理机构中其他行政辅助人员。监理员应具有中专及以上学历，并经过监理业务培训。

芝之间的交叉作业采取安全管控措施等，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[12]的规定给予行政处罚。

2.启程项目管理公司，监理单位未按规定参与危大工程卸料平台安装的现场验收，未在《监理日志》上如实记录危大工程验收情况；安排不符合监理员岗位条件的人员从事监理业务；巡视流于形式、检查不深入，巡查时未发现卸料平台遗留杂物、何山凯未采用吊料斗运输短杆脚手架杆件进行吊运的问题，建议由区住建局依照相关法律法规依法处理。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.李承洲，作为项目现场管理人员，负责何山凯、冯国芝的工作安排与协调，在同时安排何山凯于1号厂房五楼开展卸料平台作业、冯国芝在一楼实施路面清理作业时，未充分辨识两项作业存在的交叉作业安全风险，未及时排查并消除现场生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]的规定给予行政处罚。

2.徐伟棉，作为事故项目负责人，对工程项目安全施工负直接管理责任，未及时发现并消除施工现场存在的生产安全事故隐

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

患，对本起事故的发生负有管理责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]的规定给予行政处罚。

（三）其他处理意见

何山凯，安全意识淡薄，未及时发现并整改作业中存在的安全隐患，运输材料备吊时，未采用吊料斗盛装短杆及零散物料进行吊运，建议伊图建筑公司依照有关规章制度进行处理。

七、事故教训

（一）隐患排查治理存在疏漏

项目部隐患排查治理制度落实不到位，隐患排查不彻底、不全面。项目部6月19日发现并整改一处未使用吊料斗吊装散件的安全隐患，但未举一反三开展同类问题扩面排查，未能检查发现何山凯存在未使用吊料斗吊运短杆脚手架杆件的隐患；对卸料平台外侧存在缺口的问题辨识不清，片面认为设施具备质量合格证即不存在安全风险；虽然制度明确要求作业完毕及时清空卸料平台，但日常检查未将卸料平台内堆积杂物当成隐患要求整改。

（二）交叉作业管控措施缺位

现场管理人员同时布置五楼卸料平台备吊作业与一楼路面清理作业，本应履行作业协调管理职责，却未能辨识两项作业形成的交叉作业风险，未采取规避措施或安全防护措施，暴露出现场管理人员风险辨识能力差，交叉作业管控措施缺位的问题。

（三）安全教育培训流于形式

安全教育培训、安全技术交底工作走形式，交底资料存在代签造假，不仅未起到提升作业人员安全意识和操作技能的作用，反而以虚假记录掩盖管理缺位；作业人员未接受真实有效的安全技术交底，不掌握卸料平台、起重吊运作业安全要求。

八、事故防范措施

（一）落实安全生产主体责任

施工企业一是要严格落实隐患排查治理制度，全面彻底排查整治安全隐患；二是要按照规定规范吊装作业，禁止违规吊装；三是要加强交叉作业风险管控，提升项目管理人员交叉作业风险辨识和现场安全管理能力；四是要严格落实全员安全教育培训制度，增强员工安全意识。

（二）强化项目建设安全监管

区住建局一是要落实监管职责，督促施工企业落实安全生产主体责任，加强生产安全事故隐患排查治理，消除事故隐患；二是要加强卸料平台安全管理，消除人员、物体坠落风险；三是要举一反三，依职责对监管范围内的施工项目加强安全监管。

（三）加强事故警示教育

区住建局要充分运用“以案说法”，组织施工企业负责人、分管负责人、项目负责人和安全管理人员进行安全警示教育培训，深刻汲取事故教训，督促企业安全管理人员自觉落实安全管理责任。