“5·14”

2026 年 5 月 14 日 14 时 53 分许，在贵州福泉川东化工有限公司内发生一起闪爆事故，造成 1 人死亡，1 人重伤，直接经济损失 166.48 万元。

事故发生后，黔南州委、州政府高度重视，州政府副州长韩龙率应急部门赶赴现场指导救援工作。福泉市委副书记、市长夏世飞，市委常委、常务副市长王楠第一时间赶到现场开展事故抢险救援工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）及《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11 号）等有关规定，经州政府同意，州安委办牵头成立贵州福泉川东化工有限公司“5·14”事故提级调查组，由州安委办主任、州应急局局长雷学良担任事故调查组组长，州公安局、州工信局、州应急局、州总工会等单位派员参加，依法对该起事故进行提级调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查清了事故发生原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理意见及事故防范措施和整改建议。

经调查认定：贵州福泉川东化工有限公司“5.14”一般闪爆事故是一起**因企业员工对岗位风险辨识不清，黄磷尾气脱硫富液槽发生结晶后，盲目采用蒸汽加热溶解槽内结晶物，导致槽内物料发生分解产生爆炸性气体后，**经引火源（黄磷自燃或静电）造成闪爆的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

企业名称：贵州福泉川东化工有限公司

法定代表人：李桂君

统一社会信用代码：91522702MA6DQHEX7Q

注册资本：肆亿圆整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2016 年 12 月 21 日

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市道坪镇罗尾塘园区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品包装物及容器生产；食品添加剂生产（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰

和石膏销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

该公司持有危险化学品安全生产许可证，证书编号:（黔）WH 安许证字〔2024〕0377 号，发证机关：贵州省应急管理厅，发证日期为 2024 年 09 月 23 日，许可范围：磷酸（90000 吨/年）、工业黄磷（50000 吨/年）；有效期：2024 年 9 月 23 日至 2026 年 12 月 08 日；持有危险化学品安全生产标准化三级企业证书，证书编号：黔南 AQBWHI202400047，颁证机关：黔南州应急管理局，发证日期为 2024 年 6 月 4 日，有效期至 2027 年 6 月 3 日。

该公司现有员工 446 人，占地面积约 524.11 亩，主要生产黄磷、磷酸、磷酸盐等磷资源深加工产品，发展绿色磷资源深加工循环经济。目前总投资 8 亿元，建成 25000KVA 黄磷生产装置 4 套及 9 万吨/年工业磷酸、5 万吨/年三聚磷酸钠、2 万吨/年六偏磷酸钠、0.5 万吨/年磷酸（一、二、三）钠、20 万吨/年磷渣超微粉、17 万吨/年活性石灰生产装置各一套，同时配备相关公辅工程。不涉及重点监管的危险化工工艺及重点监管的危险化学品，厂区共有三个重大危险源，分别是黄磷生产装置一单元（四级）、黄磷生产装置二单元（四级）及黄磷储罐单元（三级）。

本次事故发生位置为厂区黄磷尾气脱硫净化装置（一期）内，该装置属于公司钠盐品质提升综合技改项目其中部分改造内容。该项目于 2024 年 5 月 7 日获得福泉市工信局备案证明，项目编号：2405-522702-07-02-683819，建设性质：改

建；项目总投资：4020 万元；建设工期：13 个月；建设规模及内容:（1）三聚磷酸钠车间浓缩装置;（2）黄磷尾气锅炉厂房（钢结构）及锅炉系统;（3）一期和二期黄磷尾气净化项目;（4）危化品库房（720 平方米危化库）(存储物料:双氧水、硫磺、氯酸钠、硝酸钠)。项目由建设单位委托青海中砥恒锐安全科技有限公司（安全评价机构资质证书编号:APJ-（青）-006; 2024 年 4 月 17 日首次发证，有效期至 2029 年 4 月 16 日；业务范围：金属、非金属矿及其他矿采选业；陆上油气管道运输业；石油加工，化学原料、化学品及医药制造业；金属冶炼）进行了安全条件评价并编制了《贵州福泉川东化工有限公司钠盐品质提升综合技改项目安全条件评价报告》，于 2025 年 4 月 27 日取得黔南州应急管理局组织审查后的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》。委托重庆化工设计研究院有限公司（设计证书编号:A150002434；有效期：至 2028 年 12 月 22 日；资质等级:化工石化医药行业甲级）进行设计和编制了《贵州福泉川东化工有限公司钠盐品质提升综合技改项目安全设施设计专篇》，于 2026 年 1 月 30 日取得黔南州应急管理局组织审查后的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》。

该项目在取得安全审查手续后开始动工建设，施工单位为贵州德胜祥建筑工程有限公司（该公司持有“建筑业企业资质证书”，建筑类别及等级：建筑工程施工总承包二级、石油化工工程施工总承包二级、消防设施工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级，建筑施工单位资质符合要

求），双方签订有项目工程施工承包合同。项目于3月初开展了“三查四定”，共排查出“富液槽杂物未清扫干净”等4项问题，并按照“五定”原则全部完成整改。企业编制了《黄磷尾气净化脱硫装置试生产方案》和《作业指导书（试行版）》，《作业指导书（试行版）》经公司逐级审核、审批签字后，于2026年3月3日正式下发到岗位员工。试生产方案由公司总经理牵头，于2026年3月8日完成内部评审，于2026年3月10日开始进行试生产；项目装置在试生产前，未组织和聘请外部专家对试生产方案进行评审，未将试生产方案告知地方应急部门。

（二）事故发生单位安全管理情况

贵州福泉川东化工有限公司成立了以总经理张某某为主任的安全生产委员会，设置了专职安全管理机构，任命了9名专职安全管理人员（其中3人持有中级注册安全工程师，2人持有初级注册安全工程师，5人均注册在本公司），下发了《关于任命主要负责人、专职安全管理人员的通知》（福川东字〔2026〕008号），任命公司总经理张某某为主要负责人，任命骆某某等9人为专职安全管理人员；按照安全标准化管理要求，制定了全员安全生产责任制、安全生产管理与奖惩制度、安全培训教育制度、安全生产会议制度、安全生产费用提取使用管理制度、风险管理制度、安全生产检查制度、隐患排查治理制度、特种设备管理制度、特种作业人员管理制度、特殊作业管理制度、变更管理制度、重大危险源安全包保责任制度等制度及各装置安全操作规程，购买了

安全生产责任保险，编制了《安全生产事故应急预案》和《黄磷尾气净化装置现场处置方案》，并于 2026 年 2 月 24 日开展了综合应急演练；2025 年以来，组织新进员工开展三级安全教育培训 51 人次，并制作了“一人一档”培训档案，每月定期组织召开安全生产专题会及安全教育培训；公司主要负责人每月按照风险点分级管控清单带队开展重大事故隐患排查，遇国家节假日和特殊时节均按要求组织开展隐患排查，对排查发现的隐患建立了隐患台账，制定整改措施，对整改情况进行复查验收。2026 年以来，公司级领导带队安全隐患排查 6 次，查出问题隐患 69 项，完成整改 69 项；安全生产费用方面，2025 年按照计划应提取安全生产费用 745.7 万元，实际提取 745.7 万元。2026 按计划应提取 746.6 万元，每月应提前 62.2 万元，1-4 月已实际提取 248.9 万元，安全生产费用投入情况满足规定要求。

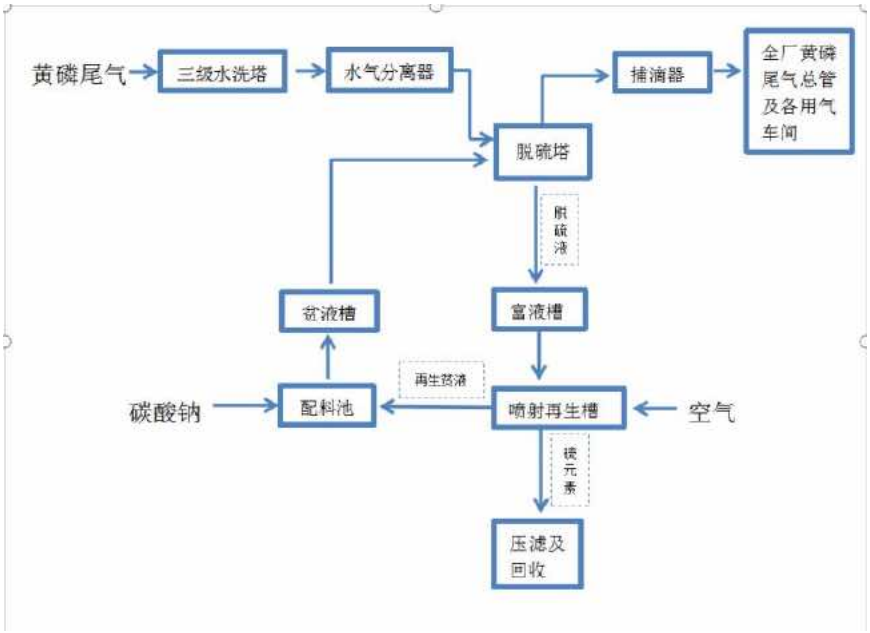


图 1 黄磷尾气净化脱硫装置工艺流程示意图

事故装置为今年3月份刚运行的试生产装置，工艺情况为：从黄磷车间输出的黄磷尾气进入三塔串联的水洗装置进行水循环洗涤，洗涤后的黄磷尾气经气水分离器后从脱硫塔下部进入，在填料层内与塔顶喷淋下的脱硫贫液发生反应，将硫化氢吸收脱除，净化后的气体从脱硫塔顶排出，然后在捕滴器内脱除多余水分后进入全厂黄磷尾气总管供各用气车间使用。从塔顶淋下的溶液吸收硫化氢后流入富液槽，然后经脱硫再生泵送至喷射再生槽与空气中氧气进行反应，脱硫液中催化剂与硫元素被氧化，再生后的脱硫液经液位调节器后流入贫液槽，日常操作过程中向加药槽中加入脱硫液后补充加入碳酸钠维持碱度，充分溶解碳酸钠的脱硫液打入贫液槽，返回脱硫塔继续脱硫。同时喷射再生槽内产生的硫泡沫溢流到硫泡沫池，后通过压滤泵打入板框压滤机内进行过滤，滤出硫膏外卖。

事故装置属于公司动力车间管辖范围，动力车间设车间主任1名（周某某）、副主任1名（卢某某），6名操作人员（每班2人），采用三班两倒的工作模式。车间副主任具体负责装置的生产管理。

（三）事故发生经过

事故发生前2日（2026年5月12日），动力车间副主任卢某某向主任周某某汇报富液槽内发生物料结晶，周某某经现场核实后，安排卢某某向富液槽内加入低压蒸汽加热溶解。随后，卢某某从5月12日至事故发生当天，断断续续多次向富液槽内加入低压蒸汽。期间，黄磷尾气净化装置（一

期）一直未停车，设备也未进行隔离。2026 年 5 月 14 日上午 11 时 40 分许，卢某某再次向富液槽内加入蒸汽进行加热溶解物料。下午 14 时 30 分许，富液槽上部空间发生第一次闪爆，富液槽顶盖与设备本体连接焊缝被撕裂开约一米多宽的裂口，槽内大部分脱硫液被震荡出槽外地面。

第一次闪爆后，企业迅速开展现场处置。14 时 31 分，车间检修工杨某某受岗位当班班长吴某某委托，到岗位值班室通过远程按钮切断尾气脱硫塔底部阀，车间副主任卢某某与当班班长吴某某分别到现场关闭脱硫泵、再生泵、循环泵、板框泵及再生槽风机，卢某某第一时间将事故情况向车间主任周某某汇报。事故发生时，公司分管生产的副总经理唐某在黄磷尾气净化（一期）现场操作室，第一时间安排启动公司应急预案，对黄磷装置进行停车处理，并开始疏散黄磷尾气净化脱硫装置现场及周边人员，同时安排当班班长吴某某、操作工陈某切断黄磷尾气总水封。14 点 45 分左右，现场被撕裂的富液槽内物料分解加速，冒出的烟气逐渐变大。安全部副经理王某在现场将无关人员全部疏散到厂区门禁外；14 点 52 分左右，检修人员杨某某进入装置现场查看富液槽情况，车间副主任卢某某见杨某某进入现场后，立即跟随进入现场，准备提醒杨某某尽快撤离现场。

14 时 53 分，富液槽内发生第二次闪爆，富液槽筒体从上到下完全撕裂。此时，检修工杨某某和车间副主任卢某某在富液槽附近，两人被爆炸燃烧的气体及槽内沉积物烧伤，造成杨某某死亡、卢某某重伤。

经分析，事故发生三小时前，卢某某向富液槽内加入低压蒸汽，随着槽内温度升高，槽内沉淀（或结晶）的物料受热分解，释放出硫化氢等可燃性气体和少量单质磷蒸气，在富液槽内上部空间形成爆炸性混合气体，在单质磷自燃或静电情况下，引发富液槽内第一次闪爆。第一次闪爆发生时，富液槽顶盖与设备本体连接焊缝约一米多宽的裂口，槽内大部分脱硫液被震荡出槽外，导致槽内原沉积的物料与空气直接接触后，加速分解反应发生，引发了富液槽第二次闪爆。

（四）事故现场情况

事故发生在贵州福泉川东化工有限公司黄磷二车间后续黄磷尾气净化脱硫装置（一期）内，该装置位于厂区东北部。发生事故的设备名称叫黄磷尾气富液槽（即脱硫液收集槽），为圆柱形常压设备，316L 不锈钢材质，高 4.76 米，直径 3.80 米，内部有折流挡板将之分为进料区、沉淀区、排除区，灌顶有 DN500 的人孔 5 个及 DN150 的气体放散口 1 个，正常运行时 5 个人孔均封闭，释放的气体通过放散口连接管收集至烟气洗涤塔经洗涤后排放，液体则通过富液泵打至再生槽进行再生。事故发生后，该设备顶部被完全掀开，筒体从上到下呈不规则状被完全撕裂，且整个设备被炸离原来的基础约 2 米远，连接富液槽的管道被炸断开，其它设备未受损坏。



图 2 事故发生现场位置



图 3 事故现场照片

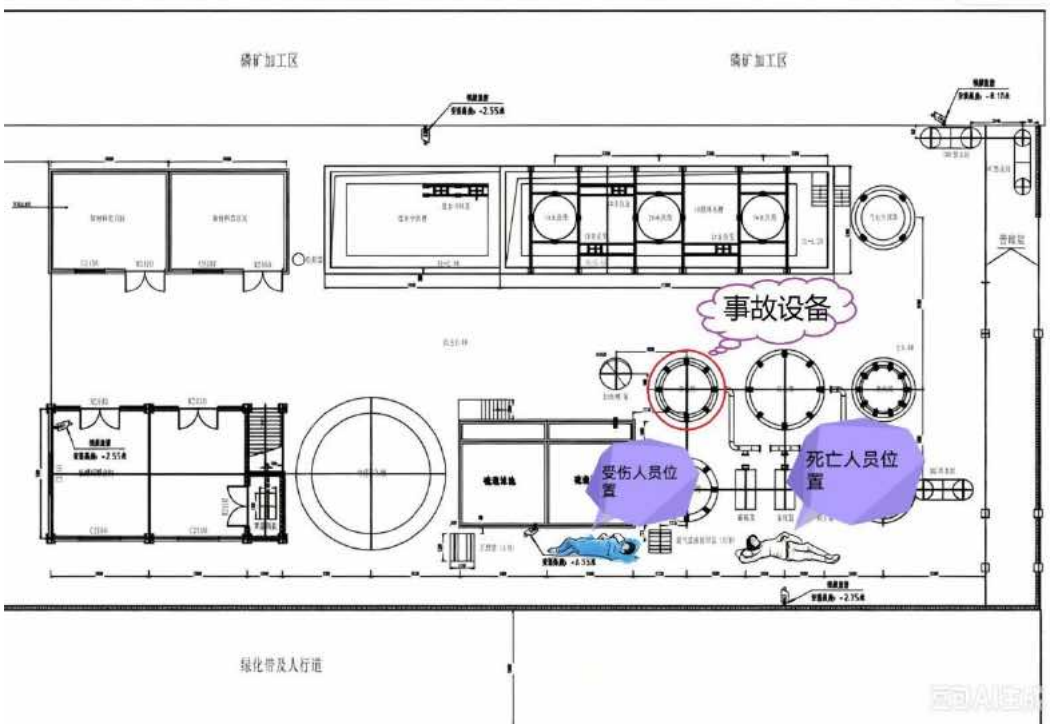


图 4 现场死亡人员及受伤人员位置

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故共造成 1 人死亡，1 人重伤。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，调查组核定事故造成直接经济损失为 166.48 万元（详见附件 2）。

（六）其他情况

事故当日，当地天气为晴天，无雷电、暴风雨等，通过事故现场勘查、询问和事故周边视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响；本次事故未引发环境及其它相关次生灾害，无网络舆情发生。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 5 月 14 日 15 时 50 分，福泉市应急局接贵州福泉川东化工有限公司总经理张某某电话报告，该公司黄磷尾

气脱硫车间发生一起事故，造成1人死亡1人受伤。福泉市应急局接报后，第一时间向福泉市政府和州应急局进行电话报告。随后，州应急局立即向州政府电话报告。福泉市政府在接到报告后，由市长夏世飞带队，立即组织市政府相关部门及牛场镇政府等单位赶赴现场，开展先期应急处置工作。州政府接报后，副州长韩龙带领州应急局相关人员即刻前往事故现场进行救援处置。

（二）事故应急处置情况

福泉市委副书记、市长夏世飞，市委常委、常务副市长王楠组织福泉市政府办、市应急局、市公安局、市消防救援大队、市卫健局、牛场镇政府到达事发现场先期开展应急处置。黔南州政府副州长韩龙带领州应急局相关人员第一时间赶赴现场，组织指导救援处置工作，福泉市相关部门会同事故单位组织力量做好善后处置和家属安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

（三）事故善后处置情况

福泉市政府成立了事故善后处置组，主动对接，多渠道安抚死者及伤者家属，经协调，企业已与死者家属达成一致赔偿协议并按照协议赔偿到位；伤者目前正在贵阳钢厂职工医院进行康复治疗，家属情绪稳定，后续相关赔付待出院后按照国家相关政策落实。

（四）事故应急处置评估结论

事故发生后，州委、州政府及福泉市委、市政府应急响应迅速，现场处置得当，信息发布及时、准确，救援工作中

无衍生事故发生，应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因

因企业员工对岗位风险辨识不清，黄磷尾气脱硫富液槽发生结晶后，盲目采用蒸汽加热溶解槽内结晶物，导致槽内物料发生分解产生硫化氢、磷化氢等爆炸性气体及少量单质磷蒸气，经引火源（黄磷自燃或静电）引发闪爆。

（二）间接原因

1.岗位风险辨识不清楚。针对黄磷尾气富液槽操作，只辨识出液位异常情况下，需要采取停车和隔离设备处理；未辨识出富液槽会发生结晶的情况及应采取的有效管控措施，更没有辨识出用低压蒸汽加热槽内结晶物可能会导致槽内物料发生分解并产生爆炸的风险。

2.操作规程制定不完善。一是企业制定的《贵州福泉川东化工有限公司作业指导书（试行版）—脱硫工段》，无结合尾气脱硫装置工艺情况，不明确富液槽底部排料的操作频次。该车间管理人员对富液槽物料排放只作过口头要求，未在作业指导书中明确规定，事故发生前较长一段时间内，岗位操作人员对富液槽排料和清淤不及时，最终导致富液槽内部出现高达 2 米左右的结晶物。**二是**工艺管理存在缺陷，岗位作业指导书无相关装置工艺操作的具体控制指标，无法确保系统的脱硫效果和防止富液槽产生结晶的控制措施。

3.异常工况处置不当。富液槽出现结晶后，车间管理人员未意识到安全风险，未采取停车隔离的方式进行处理，未

按照《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》要求及时退守至安全状态后处置，错误采用低压蒸汽加热进行盲目处置，导致槽内物料加速分解。

4.现场人员疏散管理不到位。在第一次闪爆发生后，现场人员管控及疏散管理不到位，导致在现场可能发生二次爆炸的情况下，车间副主任卢某某和检修工杨某某两人出现在事故现场，最终导致人员伤亡情况发生。

5.安全生产管理制度不健全。企业未建立试生产项目试生产方案审查工作机制；作为试生产装置，试生产方案仅进行企业内部讨论，未按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》相关要求，组织设计、施工等参与项目建设相关单位和聘请外部专家对试生产方案进行讨论、确认和审查[1]。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）贵州福泉川东化工有限公司

1.岗位风险辨识不清楚。企业未按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）要求[2]，对黄磷尾气净化脱硫装置（一期）生产过程中存在的安全风险进行辨识和实施有效管控，未辨识出用蒸汽加热富液槽内

---

[1] 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原安监总局（45）号令，2015年第79号修正令）第二十二条：建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）（以下简称试生产〈使用〉）可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，制定周密的试生产（使用）方案。

第二十三条　建设单位在采取有效安全生产措施后，方可将建设项目安全设施与生产、储存、使用的主体装置、设施同时进行试生产（使用）。

试生产（使用）前，建设单位应当组织专家对试生产（使用）方案进行审查。

试生产（使用）时，建设单位应当组织专家对试生产（使用）条件进行确认，对试生产（使用）过程进行技术指导。

[2] 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第2.3条：企业应充分利用安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、故障类型和影响分析（FMEA）、危险和可操作性分析（HAZOP）等安全分析方法，或多种方法组合，分析生产过程中存在的安全风险；选用风险评估矩阵（RAM）、作业条件危险性分析（LEC）等方法进行风险评估，有效实施安全风险分级管控。

结晶物，会导致槽内物料发生分解并释放出可燃性、爆炸性气体，产生爆炸的安全风险。

2.企业岗位操作规程编制不完善。作为化工装置安全生产最重要的岗位操作规程，企业编制下发的《贵州福泉川东化工有限公司作业指导书（试行版）—脱硫工段》其内容不完善，缺少工艺控制指标具体内容，违反《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034—2022）[3]相关内容，导致该“作业指导书”对生产操作无实际指导意义。

3.异常工况处置不当。富液槽出现结晶后，车间管理人员未意识到安全风险，未采取停车隔离的方式进行处理，未按照《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》要求及时退守至安全状态后处置，错误采用低压蒸汽加热进行盲目处置，导致槽内物料加速分解。

4.人员疏散管理不到位。在现场首次闪爆发生后，人员管控及疏散管理不到位，导致在现场可能发生二次闪爆的危险时刻，车间副主任卢某某和检修工杨某某两人出现在事故现场，最终出现人员伤亡情况发生。

5.安全生产管理制度不健全，违规开展试生产。企业未建立新、改、扩建项目试生产方案审查工作机制，针对黄磷尾气净化脱硫装置（一期）的试生产方案，未组织设计、施工等单位参与试生产方案讨论，未组织外部专家对试生产方案进行审查，未将试生产方案告知地方应急管理部门。

---

[3] 《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034—2022）第4.9.1.3条：操作规程内容应至少包括：开车、正常操作、临时操作、异常处置、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值设置，偏离正常工况的后果及预防措施和步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。企业应根据操作规程中确定的重要控制指标编制工艺卡片。

（二）福泉市应急管理局

2025年以来，福泉市应急管理局及危化科切实强化安全部署工作，每季度组织全市危化品企业召开一次危险化学品安全监管工作会议，组织学习习近平总书记关于安全生产的重要论述及国家、省、州关于危险化学品相关文件精神，集中观看警示教育片，部署治本攻坚三年行动、重大隐患清零等重点工作，确保各项工作任务按时完成。近三年来，福泉市应急管理局共针对危险化学品生产企业开展“专家指导服务”4轮，共检查企业160多家次，排查出一般隐患1300多项，其中重大隐患28项，对排查出的所有隐患均已督促企业完成整改，共涉及整改资金883万余元；共开展执法检查582家次，立案和查处企业31家次，共计罚款189.4万元，其中：涉嫌行刑衔接2起，移送公安和司法机关3人次。2026年组织中化协专家开展帮扶指导服务共检查企业20家次，排查隐患860条，其中重大隐患53条，已整改794条，其中重大隐患47条。近3年来,福泉市应急管理局对贵州福泉川东化工有限公司共开展安全检查11次，检查出问题隐患200条，已督促企业全部整改完毕，涉及隐患整改资金130万元。其中，因安全阀无校验标识及铅封，未能提供校验报告，于2023年12月对其立案处罚，共计罚款金额1.5万元，企业均已按期缴纳到位。2026年，福泉市应急管理局按照年度执法计划，计划于1月和6月对贵州福泉川东化工有限公司开展2次执法检查，第一次执法检查已于1月28日完成，共计检查出29项问题隐患，并已督促企业完成整改，于3

月17日完成整改复查工作。

福泉市应急管理局及危化科履行了部门监管职责，但存在以下问题：**一是动态管控能力薄弱。**对企业技改项目建设、装置投用动态跟踪不及时，未建立改、扩建项目试生产装置动态监管台账，未能实时掌握改、扩建企业项目装置试生产情况。**二是反“三违”整治效果不明显。**辖区内近期安全生产“三违”事故频发，虽制定了专项方案，但惩处力度不足，震慑作用不够，效果不明显。

（三）福泉市工业和信息化局

2025年以来，福泉市工业和信息化局下属企业服务中心安全服务和保障科，按照职能职责及相关工作计划，对辖区内部分工业企业开展了安全生产检查与指导服务，多次深入企业现场督促企业落实安全生产主体责任及行业规程，并于2025年7月对贵州福泉川东化工有限公司开展安全生产服务指导工作。2026年3月23日局党委召开专题会议，听取近期全市工业企业安全生产有关汇报，传达学习近期安全生产事故警示教育内容，针对泰力得“3.4”机械伤害事故开展举一反三工作，深刻吸取事故教训，指出当前存在的问题和短板，安排部署下一步的重点工作。但依据《福泉市委办公室、市政府人民政府办公室关于印发<福泉市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（福委办字〔2019〕33号）规定[4]，该单位还存在行业指导针对性不强，对督促贵州福泉川东化工有限公司加强安全生产管理不力，推进相

[4]《福泉市委办公室、市政府人民政府办公室关于印发<福泉市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（福委办字〔2019〕33号）第三条 第（七）项：负责工业行业管理；……负责督促相关行业加强安全生产管理，推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

关行业安全生产规程、标准贯彻落实不到位的问题。

（四）黔南高新技术产业开发区管理委员会

根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，黔南高新技术产业开发区应按照职责对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；根据《中共福泉市委机构编制委员会办公室关于调整黔南高新技术产业开发区内设机构相关事宜的批复》（福编办复〔2023〕31号）文规定，黔南高新技术产业开发区负有定期组织对园区企业安全生产检查及督促隐患整改，及时宣传贯彻落实国家、省、州、市有关安全生产、消防安全和应急管理的法律法规，协助本级人民政府及有关部门依法做好园区内企业的安全生产执法检查和专项督查等相关工作的职责。2025年以来，黔南高新技术产业开发区通过党工委会、主任办公会和安全生产相关会议第一时间传达贯彻上级安全生产决策部署与工作要求，累计召开安全生产相关会议24次；联合福泉市应急管理局对贵州福泉川东化工有限公司开展安全检查，发现各类安全问题隐患56条，已全部督促整改完毕；走访企业131家次，开展安全生产法律法规宣传131次，其中，到贵州福泉川东化工有限公司走访巡查10次。另外，根据《福泉市人民政府关于持续强化黔南高新技术产业开发区（化工园区）安全监管力量的专题会议纪要》（福府专〔2025〕198号）“同意整合黔南高新区安全生产办公室和福泉市应急局危化科专业安全监管力量”规定；黔南高新技术产业开发区于今年

1月28日，联合福泉市应急管理局对该公司开展执法检查1次，发现问题隐患29项，已于3月17日督促企业完成整改。

黔南高新技术产业开发区管理委员会履行了工作职责，但还存在以下问题：**一是**福泉市福府专议〔2025〕198号文件已明确整合黔南高新区安全生产办公室与市应急局危化科监管力量，核定徐某某、杨某某等10名园区专职安全监管人员，但查阅工作台账、执法文书及询问笔录发现，上述人员未按文件规定完全到岗履职，部分人员未实质承担园区安全监管相关工作职责。**二是**部分已到岗人员被抽调从事其他临时性工作，无法专职开展安全生产监管、企业安全指导服务等本职工作，园区安全监管力量弱化。

（五）福泉市人民政府

今年以来，福泉市委市政府高度重视安全生产工作，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的指示批示精神，贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府安全生产工作部署，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”工作方针，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，统筹发展和安全，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，不断健全安全生产体系。认真研究制定了党委政府班子成员有关安全生产任务清单和年度工作要点，并积极推动落实相关工作，领导班子成员率先垂范，多次深入一线调研督导安全生产工作，推动危化领域治本攻坚三年行动落实，进一步压实各方安全生产责任，确保安全生产形式总体稳定。经调查，福泉市人民政府存在以下问题：

一是监管力量整合落实不到位，部分人员被抽调从事其他工作，核定专职安全监管人员未实际到岗履职，导致园区监管力量薄弱。**二是**对各部门安全生产履职督促调度不足，危化品试生产重点环节安全管控不力。

五、责任追究建议

（一）建议免予追究责任人员

1.杨某某，男，26岁，家庭住址：贵州省毕节市织金县绮陌乡中营村石梯组，系贵州福泉川东化工有限公司动力车间黄磷尾气净化脱硫装置检修岗位员工。在事故发生期间，违规擅自进入事故现场，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[5]的规定，对事故负有直接责任。鉴于杨某某在本次事故中死亡，建议免予追究责任。

2.卢某某，男，35岁，家庭住址：贵州省瓮安县雍阳街道办河滨社区白沙井组88号，系贵州福泉川东化工有限公司动力车间副主任（具体负责黄磷尾气净化脱硫装置生产管理），未掌握本职工作所需的安全生产知识，对岗位装置固有风险辨识不清，根据车间主任周某某安排，向发生结晶后的富液槽内加入低压蒸汽，用于融化结晶物，导致结晶物受热分解后引发富液槽闪爆，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十八条[6]的规定，对事故负有间接责任。鉴于卢某某在事故过程中有阻止杨某某进入事故现场的行为，建议免予追究责任。

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，……。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：……掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

（二）对事故单位有关责任人员的处理建议

1.周某某，男，58 岁，家庭住址：重庆市南岸区铜元局新村 9 号 1 单元 1-2，系贵州福泉川东化工有限公司动力车间主任。作为车间主任，未掌握本职工作所需的安全生产知识和生产技能，对装置岗位固有风险辨识不清，盲目安排车间副主任卢某某，采用低压蒸汽融化富液槽内结晶物，导致结晶物受热分解后引发富液槽闪爆，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十八条[6]的规定，对事故负有主要管理责任，建议由州应急管理局对其依法给予行政处罚。

2.唐某，男，41 岁，家庭住址：重庆市九龙坡西郊三村 3 号 1 幢 30，系贵州福泉川东化工有限公司生产副总。作为生产副总，按照岗位职责，负责公司安全生产工作，虽然进行了风险辨识，但对黄磷尾气净化脱硫装置（一期）固有风险辨识不全，未辨识出富液槽发生结晶后，结晶物受热会发生分解反应及爆炸的风险和隐患，导致制定的操作规程内容不完善，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）（三）（五）款[7]的规定，对事故负有重要领导责任，建议由黔南州应急管理局对其依法给予行政处罚。

3.骆某某，男，53 岁，住址：重庆市南岸区涂山路 576 号 9 单元 15-8，系贵州福泉川东化工有限公司安全总监，持有注册安全工程师资格证，注册类别：化工安全，注册单位：

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或参与本单位的安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救预案；（三）组织开展危险源辨识和评估，……；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

贵州福泉川东化工有限公司，有效期：2030年04月15日。作为安全总监，未依法落实岗位职责，对操作规程不完善情况未提出修订完善意见，应该对富液槽可能发生结晶后不能受热的风险组织设计、施工单位及专家进行辨识和讨论，且落实相应管控措施，但实际未组织和落实，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）（三）（五）款[7]的规定，对事故负有监督管理责任，建议由黔南州应急管理局对其依法给予行政处罚。

4.张某某，男，53岁，住址：重庆市南岸区南滨路31号9幢31-4，系贵州福泉川东化工有限公司总经理（实际控制人），持有危险化学品生产单位主要负责人资格证，发证机关：黔南州应急管理局，有效期：2024年11月06日至2027年11月05日。作为企业主要负责人（实际控制人），对企业安全生产全面负责，未健全企业安全生产责任制，未督促完善黄磷尾气净化脱硫岗位操作规程，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）款[8]的规定，对事故负有主要领导责任，建议由黔南州应急管理局对其依法给予行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.杨某某，男，36周岁，中共党员，福泉市应急管理局危化科科长，从事危险化学品、烟花爆竹相关安全监管工作。

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，……；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

未认真履行职责，对贵州福泉川东化工有限公司落实安全生产主体责任未指导和督促到位，对事故发生负有监管责任，建议其向福泉市应急管理局党委对作出书面检查。

2.王某，男，35周岁，中共党员，福泉市工业和信息化局企业服务中心安全服务和保障科科长，负责工业企业管理和指导服务等相关工作，对贵州福泉川东化工有限公司加强安全生产管理，推进贯彻落实相关行业安全生产规程、标准不到位，对事故发生负有指导责任，建议由福泉市工业和信息化局党组对其作出批评教育。

3.徐某某，男，43周岁，中共党员，黔南高新技术产业开发区安全生产办公室主任，负责园区企业安全生产、消防安全和应急管理方面工作，对贵州福泉川东化工有限公司加强安全生产管理，宣传贯彻落实国家相关法规标准不到位，对企业负有宣传、检查不到位方面的责任，建议其向黔南高新技术产业开发区党工委作出书面检查。

（四）对事故有关责任单位的处理建议

1.贵州福泉川东化工有限公司：一是安全生产主体责任弱化，风险辨识不全面，针对新建的黄磷尾气脱硫净化装置，未了解、掌握其安全技术特性并采取有效的安全防护措施；**二是**企业岗位操作规程编制不完善，编制下发的《贵州福泉川东化工有限公司作业指导书（试行版）—脱硫工段》其内容缺少工艺控制指标部分，对生产操作缺乏指导性，导致生产操作规程制定不完善；**三是**异常工况处置不当，富液槽出现结晶后，错误采用低压蒸汽加热进行盲目处置，导致槽内

物料发生分解并引发事故。**四是**人员疏散管理不到位，在首次闪爆发生后且现场随时可能发生二次爆炸的情况下，公司2人出现在事故现场，在本可避免的情况下最终酿成人员伤亡事故。**五是**安全生产管理制度不健全，违规开展试生产。其行为违反了《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原安监总局(45)号令，2015年第79号修正令)第二十二条[1]、《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（二）款[9]、第二十九条第（一）款[10]、第四十一条第（一）款[11]的规定，对事故发生负主要责任，建议由黔南州应急管理局对贵州福泉川东化工有限公司依法给予行政处罚。

2.福泉市应急管理局：建议福泉市应急管理局向福泉市人民政府作出书面检讨，认真汲取事故教训，切实改进工作方法，加强动态监管和“反三违”惩治，坚决杜绝事故发生。

3.福泉市工业和信息化局：建议由福泉市人民政府对其党组班子进行提醒性谈话，督促认真汲取事故教训，加强对企业的行业指导和管理。

4.黔南高新技术产业开发区管理委员会：建议由福泉市人民政府对其领导班子进行提醒性谈话，督促加强安全监管力量建设，保障人员到岗到位。

5.福泉市人员政府：建议由黔南州安委会对福泉市人民政府进行提醒性谈话，督促其深刻汲取事故教训，切实落实

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十九条第一款：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，……。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。……

属地政府管理职责，限期配齐配强安全监管力量，加强危化专业安全监管队伍建设，确保产业健康稳定发展。

六、事故主要教训

（一）新、改、扩建试生产装置风险辨识不能存在盲区。企业仅关注中毒、烫伤等传统显性风险，忽视物料结晶、受热分解产生爆炸性气体这类隐蔽工艺风险，风险辨识流于形式，未能识别关键危险，为事故发生埋下隐患。

（二）化工岗位操作规程是安全操作底线，内容必须完整实用。该装置作业指导书缺少关键工艺控制指标，关键排渣清淤操作仅口头安排，未写入规程，造成岗位人员无章可循，长期未开展清淤作业，物料大量结晶堆积，诱发故障。

（三）异常工况严禁带生产状态盲目处置。设备出现结晶后，管理人员未执行化工异常工况处置准则，未停车隔离，违规采用蒸汽加热的处置方式，导致处置过程中可燃气体逸出形成爆炸条件，将简单的设备故障演变为爆炸事故。

（四）试生产环节管理不规范极易引发安全事故。危化技改项目试生产方案仅企业内部评审，缺少外部专家、参建单位的技术把关，也未告知监管部门，试生产前期技术审查把关不严。

（五）事故初期应急疏散管控不到位。第一次闪爆后，虽启动应急处置，但危险区域人员管控不严，还有人员进入爆炸风险区域，原本仅为设备损坏的事件升级为致人死亡、重伤的生产安全事故。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，切实堵塞漏洞，坚决遏制同类事故发生，严防悲剧再次发生。现针对事故提出以下整改防范措施:

（一）压紧压实企业主体责任

贵州福泉川东化工有限公司：一是全面深化工艺风险辨识，消除风险辨识盲区。危化企业对技改、试生产装置开展全流程风险辨识，不仅识别常规高危风险，重点排查物料结晶、受热分解等隐蔽工艺风险，完善风险分级管控清单，落实对应的管控措施；**二是修订完善岗位操作规程，保证规程可落地执行。**全面梳理各岗位作业指导书，补齐工艺控制参数、设备排渣清淤频次、异常工况处置流程等关键内容，将操作要求写入岗位操作规程，定期组织岗位员工学习考核，确保员工懂规程、守规程；**三是严格规范异常工况处置流程，杜绝违章冒险处置。**落实化工企业异常工况处置相关准则，装置出现工艺故障，优先退守安全状态，执行停车、隔离、泄压等安全措施，严禁带负荷、带隐患进行处置；严禁违章指挥、违章作业，常态化开展反“三违”专项整治；**四是严格落实危化建设项目试生产管理规定。**新、改、扩建危化项目试生产方案必须组织设计、施工单位及外部专家开展评审，按规定向属地应急管理部门报备试生产相关情况，未经充分技术审查不得开展试生产。**五是强化事故状态下现场人员疏散管控，压实主体责任。**完善现场处置方案，明确爆炸、泄漏等险情后的人员疏散范围、警戒要求，险情发生后严格执行区域封锁，严禁无关人员进入危险区域，压实企业主体责

任。

（二）强化部门监管责任落实

1.福泉市应急管理局：要按照危险化学品安全监管职责，切实认真履行部门监管责任。**一是强化动态管控。**建立在建、试生产企业专项监管台账，实行一企一档，及时更新项目建设、装置试生产等信息；定期摸排高风险项目，加密重点企业检查频次，健全事前预防机制。**二是深化反“三违”整治。**细化整治方案，加大执法惩处力度，对违章行为从严处罚、强化曝光震慑；督促企业完善内部奖惩制度，常态化开展警示教育，从源头遏制违章行为。

2.福泉市工业和信息化局：提升行业指导精准性，进一步加强对贵州福泉川东化工有限公司等危化企业的管理，督促企业切实推进相关行业安全生产规程、标准贯彻落实。

（三）强化属地管理责任落实。

1.黔南高新技术产业开发区管理委员会。一是严格落实福府专议〔2025〕198号文件要求，厘清高新区安办、市应急局危化科监管职责边界，督促文件当中已明确的10名专职监管人员全部到岗就位，专职履行危化企业安全监管、隐患排查、执法检查等本职工作，杜绝人员脱岗履职。**二是**规范人员抽调管理，原则上不得随意抽调专职安全监管人员从事非安全类临时性工作，确需抽调的严格履行审批程序，保障一线监管力量充足。

2.福泉市人民政府：要始终坚持牢固树立“以人为本”的安全发展理念，切实把习近平总书记关于安全生产的重要

指示精神落到实处，深刻汲取事故教训，举一反三。**一是**严格按照“三管三必须”要求和“谁主管谁负责”的原则落实安全生产责任，切实督促指导好危险化学品监管人员到岗履职，保障一线监管力量。**二是**统筹督促各部门切实履职，紧盯危化品试生产重点环节安全管控。

贵州福泉川东化工有限公司“5·14”

一般闪爆事故调查组

2026 年 9 月 28 日