威海火炬高技术产业开发区
龙湖春江天境项目“4·26”一般起重伤害事故
调查报告

威海火炬高技术产业开发区龙湖春江天境项目

“4·26”一般起重伤害事故调查组

2026 年 7 月

目　录

一、事故基本情况
（一）事故发生单位概况
（二）事故发生单位合同签订情况
（三）事故发生单位安全管理情况
（四）事故现场情况
（五）事故发生经过
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
（二）事故现场应急处置情况
（三）医疗救治和善后情况
（四）事故应急处置评估
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
（二）间接原因分析
四、有关责任单位存在的主要问题
（一）事故发生单位
（二）有关监管部门
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议
（二）建议给予相关责任人员的问责建议
（三）其他建议
六、事故主要教训
七、事故整改和防范措施
（一）提高思想认识牢固树立底线思维
（二）全面压紧压实监管责任
（三）严格落实企业安全生产主体责任
（四）切实提高应急处置能力

威海火炬高技术产业开发区
龙湖春江天境项目“4·26”一般起重伤害事故
调查报告

2024年4月26日16时51分，威海火炬高技术产业开发区龙湖春江天境项目发生一起起重伤害事故，造成1名塔机司机受伤，后经抢救无效死亡，直接经济损失约240万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第349号）等法律法规，威海市人民政府成立了由高区党政办公室、高区工委党群工作部、高区工委政法工作部、高区经济发展局（应急管理局）、高区科技创新局、高区建设局、高区市场监督管理局、市公安局高区分局组成的威海火炬高技术产业开发区龙湖春江天境项目“4·26”一般起重伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），对事故进行全面调查处理，邀请区纪检监察工委、区检察院派员参加，邀请济南市历下区人民政府、烟台市人民政府派员参加。事故调查组下设技术组、管理组、综合组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、技术分析和反复论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关

责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，该事故是一起因塔机租赁单位提供的基础地脚螺栓的螺母规格与使用说明书不符，塔机使用、安装、检测、监理单位履职不到位，致使地脚螺栓与螺母分离，造成塔机倒塌的一般起重伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.威海晓明建筑机械租赁有限公司（以下简称“晓明租赁公司”），为龙湖春江天境项目5号塔机（涉事塔机）的产权单位，成立于2013年1月16日，统一社会信用代码91371002060442855 4，位于山东省威海市环翠区竹园村河南，注册资本200万元，法定代表人宋义山。经营范围为建筑工程机械与设备租赁，建筑劳务分包，各类工程建设活动，施工专业作业。

2.山东飞鸿建设集团有限公司（以下简称“飞鸿建设集团”），为龙湖春江天境项目5号塔机（涉事塔机）的使用单位和项目总承包单位，成立于2000年8月31日，统一社会信用代码91370600724959356P，位于烟台市高新区创业路42号，注册资本13000万元，公司法定代表人郑克勤。资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级，资质证书编号D137036289，有效期至2028年12月29日；安全生产许可证编号（鲁）JZ安许证字〔2005〕060022，有效期至2029年3月8日。经营范围为房屋建筑工程、

机电设备安装工程(不含特种设备)、建筑装饰装修工程、钢结构工程、市政公用工程、起重设备安装工程、地基基础工程、消防设施工程、建筑幕墙工程施工，建筑机电安装工程施工；建筑材料批发、零售、建筑机械设备、器材租赁。

3.威海滨恒机械设备安装有限公司（以下简称“滨恒安装公司”），为龙湖春江天境项目5号塔机（涉事塔机）的安装单位，成立于2017年2月6日，统一社会信用代码91371081MA3D60YR4H,位于山东省威海市文登区葛家镇铺集中心街13-6号，注册资本150万元，法定代表人王栋海。企业资质等级为起重设备安装工程专业承包贰级,编号D237254934,于2025年1月8日注销；安全生产许可证号（鲁）JZ安许证字〔2011〕100503，于2025年3月16日注销。经营范围为普通机械设备、机械设备的安装、维修、销售、租赁。

4.山东安创设备检测技术有限公司（以下简称“安创检测公司”），为龙湖春江天境项目5号塔机（涉事塔机）的检测单位，成立于2014年11月20日，统一社会信用代码91370102307033659 4,位于山东省济南市历下区经十路林景山庄海棠苑18—106栋，注册资本1000万元，法定代表人张素涵。检验检测机构资质认定证书发证机关为山东省市场监督管理局，证书编号231508341149，有效期至2029年2月12日。经营范围为特种设备检验检测，安全生产检验检测，雷电防护装置检测，建设工程质量检测，安全评价业务，职业卫生技术服务等。

5.山东鼎晟工程项目管理有限公司（以下简称“鼎晟管理公司”），为龙湖春江天境项目的监理单位，成立于2001年4月25日，统一社会信用代码91371002166739374R，位于威海市世昌大道201-2号，注册资本605万元，法定代表人朱继阳。资质等级为房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级，编号E137008895-4/4；有效期至2029年6月25日。经营范围为建设工程监理、工程造价咨询业务等。

6.威海市金猴龙昊置地有限公司（以下简称“金猴置地公司”），为龙湖春江天境项目的建设单位，成立于2019年11月15日，统一社会信用代码91371000MA3R06425T，位于威海市高区圣海名居-3号，注册资本98000万元，法定代表人王良。经营范围为房地产开发、销售，室内外装饰装修工程设计、施工，房屋租赁，建筑设备租赁，房屋修缮，建筑材料、装饰材料销售。

（二）事故发生单位合同签订情况

2021年1月，金猴置地公司与飞鸿建设集团签订了山东省建设工程施工合同；2020年11月，金猴置地公司与鼎晟管理公司签订了建设工程委托监理合同；2024年4月，飞鸿建设集团与晓明租赁公司签订了塔机起重设备器材租赁合同；2024年3月，飞鸿建设集团与滨恒安装公司签订了建筑起重机械安装（拆卸）合同；2024年4月，飞鸿建设集团委托安创检测公司进行检测检验。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.事故位置及相关的作业流程

该项目名称为龙湖春江天境一期，位于火炬路东、天津路南，本次事故发生在该项目的东南侧5号塔机。2024年3月29日，滨恒安装公司提报了塔机安装施工方案，经金猴置地公司、飞鸿建设集团、鼎晟管理公司审批通过。4月1日，经金猴置地公司、飞鸿建设集团、鼎晟管理公司的同意，报区建设局申请安装，建设局在审查相关资料后同意其安装。4月3日7时开始安装，安装前，飞鸿建设集团、滨恒安装公司组织了安全施工技术交底，鼎晟管理公司对安装单位的营业执照、资质证书及特种作业人员证书进行了审核，未发现异常情况，13时安装完毕。4月3日15时许至16时由安创检测公司进行塔机现场检测，并于当天向飞鸿建设集团下达了《起重机械检验工作意见通知书》，存在的问题为“司机室未设灭火器”。16时，晓明租赁公司、滨恒安装公司、鼎晟管理公司、飞鸿建设集团共同组织了联合验收，结论为合格。整个安装过程中，鼎晟管理公司的专监曲海清对安装过程实施了旁站。4月3日，飞鸿建设集团向建设局提交了使用登记申请书，塔机自检、联合验收等资料齐全。4月7日，建设局同意其使用申请。4月26日16时49分，塔机司机在驾驶室内操纵塔机联动台，对塔机进行起升、变幅、回转作业，将施工物料在塔机工作区域内进行吊装作业，16时51分，塔机起重臂旋转至5号楼作业面上空，塔机突然向南倾斜，随后倒塌。

2.安全管理情况

（1）晓明租赁公司与飞鸿建设集团签订了塔机起重设备器材

租赁合同，明确了晓明租赁公司在机械设备的检修、检查、维护保养中的安全责任。

（2）飞鸿建设集团建立了安全生产责任制，成立了安全生产领导小组，建立了双重预防体系，建立了安全生产教育培训制度，制定了生产安全事故应急救援预案，项目部配备了两名专职安全生产管理人员，开展了相关培训和应急演练，对塔吊安装工作进行了技术交底。

（3）滨恒安装公司建立了安全生产责任制，成立了安全生产领导小组，建立了安全生产教育培训制度，制定了生产安全事故应急预案，编制了塔机安拆方案。

（4）安创检测公司制定了检测检验工作有关的制度和安全控制程序，建立了质量管理职责；对检测作业人员进行了教育培训，塔机安装完成后进行了检验。

（5）鼎晟管理公司建立了安全管理规定，建立了监理实施细则；项目部配备了监理工程师、专业监理工程师、监理员，监理员对安装整个过程实施了旁站。

（6）金猴置地公司建立了企业安全管理体系，项目上配备了管理人员，与监理单位签订了建设工程委托监理合同，明确了监理人应按照有关法律法规及本合同对工程施工的质量和安全实施监督管理。


3. 设备情况

该事故塔机为5号塔机，塔机型号为QTZ100，生产单位为中联

重科股份有限公司，出厂合格证编号1012T002027887，特种设备制造许可证编号TS2443100-2024，出厂日期2020年11月23日，公称起重力矩1000KN.M，最大起重量6吨，最小起重量1.22吨，属于《特种设备目录》规定的特种设备。2020年12月11日晓明租赁公司购买该设备，产权备案编号KH-T00003（长期）。

图1事故地点示意图、伤亡人员位置图

（四）事故现场情况

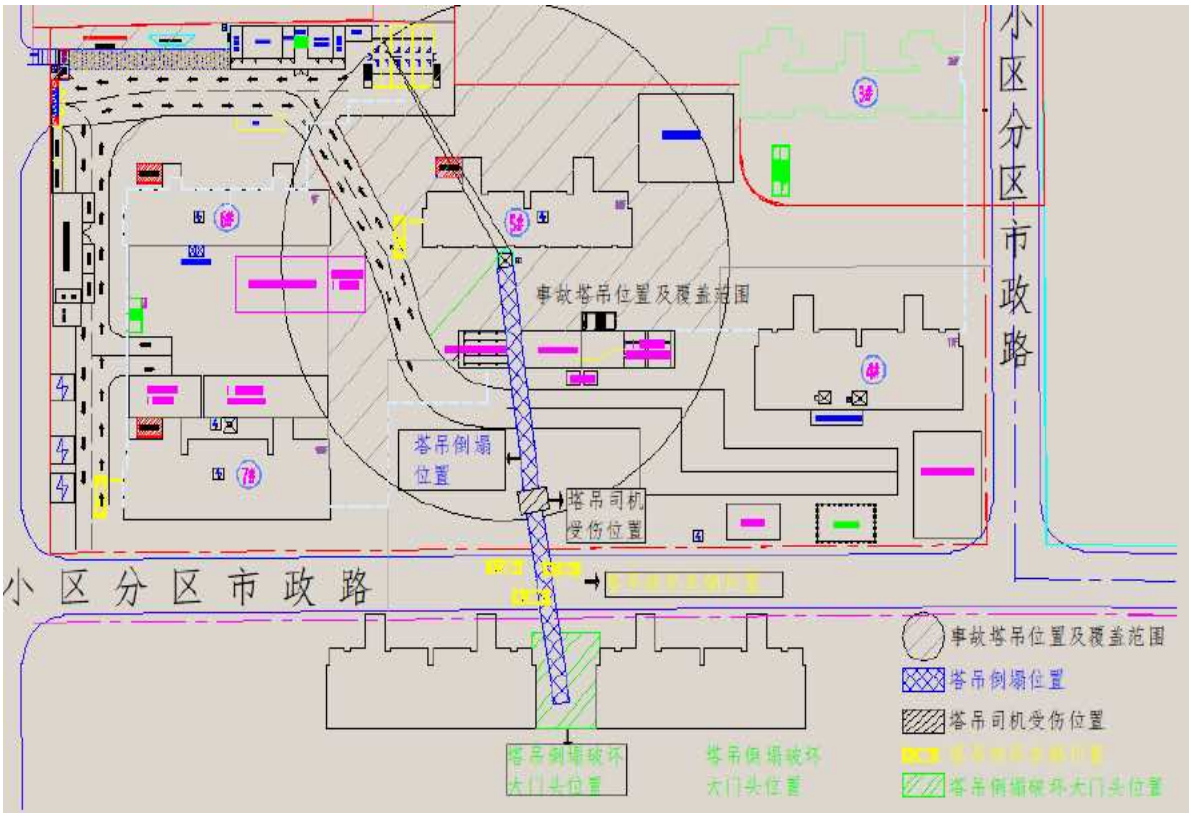

当天，天气晴朗，风力3-4级，风速20km/h，不影响塔机作业。

（五）事故发生经过

2024年4月26日上午6时30分，塔机司机孙海波（飞鸿建设集团员工，持有建筑施工特种作业操作资格证书，编号为鲁

F052021000127，有效期至2025年5月21日）爬上塔机开始日常巡检。16时49分，开始吊装作业，吊装的物品为1捆重量约0.5吨的钢管（长度1.2米），并未超载。

钢管位于5号楼南侧，计划将其吊运至5号楼5层作业面，起吊后，吊钩提升流畅、速度正常、塔机起重臂旋转流畅、速度正常。16时51分，塔机起重臂旋转至5号楼作业面上空，塔机突然向南倾斜，随后倒塌，塔机起重臂连同吊运的钢管随塔机塔身倒塌，塔身、配重块、平衡臂、驾驶舱（孙海波在舱内）砸向工地南侧空地，起重臂越过工地围挡砸向南侧道路及龙湖春江天境小区大门处，小区大门及三辆私家车受损。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

塔机倒塌后，飞鸿建设集团龙湖春江天境项目部项目负责人王刚、专职安全管理人员杨诗涵在项目现场听到响声后，立即赶赴事发现场了解情况，随即王刚启动应急预案并展开救援，组织现场管理人员韩道才立即将孙海波送至医院抢救，并设置警戒线对事故现场进行封锁保护；金猴置地公司该项目的工程负责人陈为锡、项目部工作人员张其接到物业项目经理李金虹报告后，立即通知公司工程职能负责人曹晟和项目负责人王仲彦，先后赶赴现场开展善后处置工作；王刚第一时间将事故情况电话报告分公司负责人高琪（事发时在青岛，立即赶赴工地）和事发时任高区建设局党组成员、副局长、建筑业管理处处长李伟。接到企业报

告，李伟立即带领相关人员赶赴现场，开展善后处理工作，未及时按程序上报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

李伟带领相关人员到达现场后，立即组建事故现场处置组和善后组，组织金猴置地公司、飞鸿建设集团以及专业队伍科学处置，全力指挥做好现场保护、警戒设置、人员疏散、伤者救治等工作。组织应急救援队伍，对塔机倒向施工现场以外的起重臂进行切割、分离、吊运，确保现场不发生次生灾害，于当日 22 时处置完毕。并及时督促飞鸿建设集团联系受损车辆的车主，研究并落实赔付事宜。

（三）医疗救治和善后情况

塔机司机被第一时间送往医院抢救，于 27 日抢救无效死亡。事发当晚，伤者家属陆续来威。事故善后组立即安排飞鸿建设集团与伤者家属对接，做好安抚工作。伤者死亡后，飞鸿建设集团与死者家属进行协商并签订了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，涉事企业能够立即向高区建设局上报事故情况并有效组织现场救援，处置得当，没有造成次生灾害。高区建设局工作人员接报后，立即赶赴现场开展善后处置工作，协调到位，舆情得到有效控制。当时未立即上报事故信息，造成事故迟报。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

塔机地脚螺栓与螺母不匹配，在预紧过程中，规格不符、螺距不同，螺纹受损，塔机在连续交变载荷的作用下，导致螺栓与螺母松动，直至脱落，造成整机倾覆。

事发当天，天气状况不影响塔机作业，未发现塔机司机孙海波有违反操作规程问题。事发后，经技术专家现场勘察，发现基础节法兰盘与基础上的16根地脚螺栓完全分离，地脚螺栓预埋处混凝土未出现开裂、松动现象，混凝土结构完好。经查，该塔机基础属于二次利用，系2021年原塔机拆除后留下的基础底座，预埋的地脚螺栓有产品合格证，原配套的螺母已丢失。涉事塔机安装的螺母由晓明租赁公司提供，螺母没有标识，未提供产品合格证。技术专家对事故现场的地脚螺栓和螺母采用游标卡尺进行了测量，初步分析该塔机基础地脚螺栓的螺母规格同使用说明书不一致，地脚螺栓和螺母的匹配存在问题，对塔机基础地脚螺栓和螺母进行了取样封存，地脚螺栓封存了1个，螺母封存了17个。

根据2024年5月6日山东莱恩检测技术服务有限公司（以下简称“莱恩检测公司”）出具的检测报告（编号SLD240506001-1），结合地脚螺栓合格证、塔机说明书等资料，判定地脚螺栓符合要求。

根据2024年5月6日莱恩检测公司出具的检测报告（编号SLD240506001-2），螺母小径、螺距均不符合塔机说明书中M39-6（GB/T6170-2000）的要求。

2026年4月26日，事故调查组从封存的螺母样品中随机抽取

6个螺母送往山东省特种设备检验研究院集团有限公司（以下简称“特种设备检验公司”）进行检测检验。根据2026年6月2日特种设备检验公司出具的检测报告（编号SY-GC-202604280027001），螺母高度、对边宽度均不符合塔机说明书中M39-6（GB/T6170-2000）的要求。

（二）间接原因分析

1.晓明租赁公司安全生产主体责任落实不到位，提供的塔机地脚螺栓的螺母没有产品合格证和检测合格证明。

2.飞鸿建设集团安全生产主体责任落实不到位，安全责任意识淡薄，安全隐患排查不彻底，塔机安装前未对塔机地脚螺栓使用螺母的规格是否符合使用说明书的要求进行检查与验收。

3.滨恒安装公司安全生产主体责任落实不到位，安全教育实效性不强，现场安全管理不到位，未认真落实规范管理要求，塔机安装前未对照使用说明书检查核实螺母规格。

4.安创检测公司，未认真履行检测检验职责，未对照检验标准查验塔机基础地脚螺栓使用螺母的规格、型号，出具了失真的检测报告。

5.鼎晟管理公司，未认真履行监理职责，未严格审核机械设备配件的产品合格证，未能及时发现安全隐患，并有效制止。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

1.晓明租赁公司

晓明租赁公司作为涉事塔机的产权单位（出租单位），违反《建设工程安全生产管理条例》第十六条[1]和《建筑起重机械安全监督管理规定》第四条[2]规定，出租塔机基础地脚螺栓的螺母没有产品合格证；违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条第四项[3]规定，出租没有完整安全技术档案的产品。

2.飞鸿建设集团

飞鸿建设集团作为该项目的施工总承包单位和涉事塔机的使用单位，落实企业安全生产主体责任不到位[4][5]；违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条第四项[3]、第二十一条第二项[6]规定，对威海晓明建筑机械租赁有限公司提供地脚螺栓的螺母，由工作人员随意放在安装现场，未安排人员接收、未组织人员进行检查审核；使用原有基础和已预埋的地脚螺栓（有产品合格证），未要求威海晓明建筑机械租赁有限公司提供地脚螺栓的螺母合格证，使用没有完整安全技术档案的产品。

[1]《建设工程安全生产管理条例》第十六条：出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

[2]《建筑起重机械安全监督管理规定》第四条：出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明。

[3]《建筑起重机械安全监督管理规定》第七条第四项：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：……；（四）没有完整安全技术档案的；……

[4]《中华人民共和国建筑法》第四十四条第一款：建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

[5]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

[6]《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十一条第二项：施工总承包单位应当履行下列安全职责：……；（二）审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；……

3.滨恒安装公司

滨恒安装公司作为涉事塔机的安装单位，落实企业安全生产

主体责任不到位[4]；违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第二项[7]，未按照安全技术标准及安装使用说明书等检查核实螺母规格；违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）2.0.9条第四项[8]，对没有完整安全技术档案的产品进行安装，未按照附录A[9]塔式起重机安装自检表对主要连接螺栓自检到位。

4.安创检测公司

安创检测公司作为涉事塔机的检测单位，根据《建筑起重机械安全监督管理规定》第十六条第三款、第四款[10]规定，检测检验机构对检验检测结果、鉴定结论依法承担法律责任；违反《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ 305-2013）8.2.3条第二项、条文说明8.2.3条第四款[11]规定，对塔机基础地脚螺栓的螺母是否符合使用说明书规格、型号要求未进行比对，出具了失真

[7]《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第二项：安装单位应当履行下列安全职责：……；（二）按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件；……

[8]《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）2.0.9条第四项：有下列情况之一的塔式起重机严禁使用：……；4 没有完整安全技术档案的产品。

[9]《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）附录A：塔式起重机安装自检表机械检查项中金属结构件序号4主要连接螺栓要求：齐全、规格和预紧力达到使用说明书要求。

[10]《建筑起重机械安全监督管理规定》第十六条第三款：建筑起重机械在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格；第四款：检验检测机构和检验人员对检验检测结果、鉴定结论依法承担法律责任。

[11]《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ 305-2013）8.2.3条第二项：结构件应符合下列规定：2 结构件、连接件的安装应符合使用说明书的要求。《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ 305-2013条文说明8.2.3条第四款：塔机主要结构连接件安装正确是指其规格、型号、数量、位置及安装连接必须符合使用说明书的要求。

的检测报告。

5.鼎晟管理公司

鼎晟管理公司作为项目监理单位，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[12]规定，未按照法律、法规和工程建

设强制性标准实施监理；违反《建筑起重机械安全监督管理规定》
第二十二条第一项[13]规定，未严格审核机械设备配件的产品合格证。

（二）有关监管部门

威海高区建设局履行行业监管责任不到位，未认真督促监管企业开展风险分级管控和隐患排查治理工作。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.晓明租赁公司。建议威海火炬高技术产业开发区管理委员会依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项的规定[14]，对其处十万元以上二十万元以下的罚款。

2.飞鸿建设集团。建议威海火炬高技术产业开发区管理委员会依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项的规定[14]，对其处十万元以上二十万元以下的罚款。

3.滨恒安装公司。建议威海火炬高技术产业开发区管理委员

---

[12]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款:工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
[13]《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二条第一项:监理单位应当履行下列安全职责:(一)审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件；……
[14]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项:发生事故,对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款；……

会依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项的规定[14]，对其处十万元以上二十万元以下的罚款。

4.安创检测公司。建议威海火炬高技术产业开发区管理委员

会依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项的规定[14]，对其处十万元以上二十万元以下的罚款。

5.鼎晟管理公司。建议威海火炬高技术产业开发区管理委员会依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第一项的规定[14]，对其处十万元以上二十万元以下的罚款。

6.宋义山，晓明租赁公司法定代表人，对事故发生负有领导责任。建议威海火炬高技术产业开发区管理委员会依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一项的规定[15]，对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

7.郑克勤，飞鸿建设集团法定代表人，未认真履行主要负责人职责，督促检查本企业安全生产工作不到位，未及时消除安全生产事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议威海火炬高技术产业开发区管理委员会依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一项的规定[15]，对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

8.王栋海，滨恒安装公司法定代表人，未认真履行主要负责人职责，督促检查本企业安全生产工作不到位，未及时消除安全

---

[15]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一项：对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款；……

生产事故隐患，落实安全生产责任工作不到位。对事故发生负有领导责任。建议威海火炬高技术产业开发区管理委员会依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一项的规定[15]，对

其处上一年年收入百分之三十的罚款。

9.张素涵，安创检测公司法定代表人，对事故发生负有领导责任。建议威海火炬高技术产业开发区管理委员会依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一项的规定[15]，对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

10.朱继阳，鼎晟管理公司法定代表人，对事故发生负有领导责任。建议威海火炬高技术产业开发区管理委员会依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条第一项的规定[15]，对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

11.建议晓明租赁公司、飞鸿建设集团、滨恒安装公司、安创检测公司、鼎晟管理公司对各自相关责任人员按照企业内部规定进行处理。

（二）建议给予相关责任人员的问责建议

李伟，中共党员，现任高区建设局党组成员、副局长（事发时任高区建设局党组成员、副局长、建筑业管理处处长），负责辖区房屋建筑工程安全生产管理工作，对事故发生负有监督管理责任，对迟报生产安全事故负有直接责任和主要领导责任。建议给予其诫勉处理。

（三）其他建议

责成高区建设局向威海火炬高技术产业开发区管理委员会作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

威海高区龙湖春江天境项目“4·26”一般起重伤害事故，暴露出高区建设领域建筑业企业安全生产主体责任落实不到位、重点岗位和工序教育培训不到位、安全风险意识淡薄、风险辨识工作不到位、隐患排查治理工作不到位、检测工作和监理工作履职不到位；暴露出高区建设局履行行业监管责任不到位，未认真督促监管企业开展风险分级管控和隐患排查治理工作的问题，管理链条层层失职失守导致此次起重伤害事故的发生。高区建设局未立即上报事故信息造成事故迟报，暴露出在事故信息报送和应急处置方面存在不足，需要提高事故应急处置能力。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，切实加强安全生产监管工作，有效防范类似事故发生，提出如下防范和整改措施。

（一）提高思想认识牢固树立底线思维

高区管委、高区各建筑业企业要深刻吸取事故教训，强化红线意识和底线思维，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，加大隐患排查整治力度，补短板、堵漏洞、强弱项，不断提高除险保安能力水平。

（二）全面压紧压实监管责任

高区建设局要压实行业监管责任，加强建设领域重大隐患排查力度。要结合“安全生产治本攻坚三年行动”工作要求对施工企业开展全方位的检查治理，加强日常监督管理，突出危险作业管控。重点抓好起重机械作业、模板支架、深基坑、脚手架、临时

用电、岗位、设备设施风险排查管控。要加强工作人员在事故信息报送方面的学习培训，提高事故应急处置能力。

（三）严格落实企业安全生产主体责任

高区各相关企业要严格遵守法律法规和标准规范要求，完善各项安全生产管理制度；建立健全全员安全生产责任制，明确各级职责，确保责任到人；加强安全培训和教育，提高员工的安全意识和操作技能；建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，及时发现隐患并消除潜在风险；加强安全文化建设，营造人人关注安全、人人参与安全的良好氛围。

（四）切实提高应急处置能力

高区管委要完善建设领域应急救援预案体系，强化建筑业应急物资保障，推进建筑业应急处置能力提升。建设领域各企业要不断健全完善应急管理机制，加大投入力度，提高救援装备水平和应急处置能力；要针对性地制定应急救援预案，在开展作业前要做好应急救援预案的交底培训，并对照预案逐项健全完善应急处置措施；要加强应急演练，提高从业人员事故预防、避险、逃生、自救、互救等应急处置技能，确保发生异常情况时，从业人员能够在第一时间有效处置，避免事态扩大或次生事故发生，尽最大努力减少人员伤亡和事故损失。

威海火炬高技术产业开发区龙湖春江天境项目

“4·26”一般起重伤害事故调查组