泰兴古溪江苏创谊电器有限公司“1·25”一般机械伤害事故调查报告

2026年1月25日15时10分左右，泰兴市古溪镇江苏创谊电器有限公司在生产过程中发生一起机械伤害事故，造成1名工人受伤，后经送泰兴市第二人民医院抢救无效死亡。事故造成直接经济损失170万元人民币（不含行政处罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，以及《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2026年1月30日，泰兴市应急管理局牵头，市总工会、市公安局派员成立了江苏创谊电器有限公司“1·25”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会、市检察院派员参加，事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定，于2026年3月23日出具专家鉴定意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》以及相关法律、法规的规定，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过

和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人的处理建议以及事故防范、整改措施建议。经调查认定，江苏创谊电器有限公司“1·25”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

江苏创谊电器有限公司（以下简称：创谊电器公司），略。

（二）事故发生单位安全管理情况

创谊电器公司现有员工30余人，公司成立了安全生产领导小组，设立了安全管理机构。2025年11月10日分别修订发布了《安全生产责任制汇编》、《安全操作规程汇编》《安全管理制度汇编》。截至事发，公司总经理孟某每月开展隐患排查，对每次排查的隐患进行督促整改，并填写相关检查记录表。

（三）事故发生经过

通过调取创谊电器公司东车间监控录像发现，2026年1月25日15时10分左右，当事人钱某从东车间光纤激光切割机的东南侧板凳上起身，在观察切割机的状态之后，从切割机北侧门进入设备内部运行区域，当时光纤激光切割机处于停运状态。15时12分左右，机器突然开始运行，机器将钱某挤压在光纤切割机的轨道和料台之间导致事故发生。

（四）事故现场情况

事故发生于创谊电器公司东生产车间光纤激光切割机处

（图 1）。事发位置（图 2）位于激光切割机的门往南 130cm 处，涉事机器名称（图 3）为：光纤激光切割机，设备型号：DJ-FCLB3015-1000，生产厂家：江苏大金激光科技有限公司。物料台南北长 362cm，东西长 190cm；设备进出口宽 72cm，高度 177cm；事发时遥控器掉落在激光切割机内部的南侧位置，遥控器距离钱某南侧 1 米处。

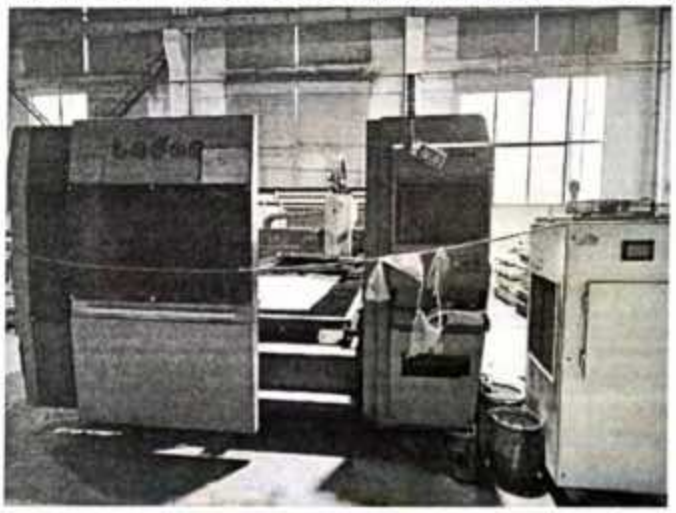


图 1：光纤激光切割机

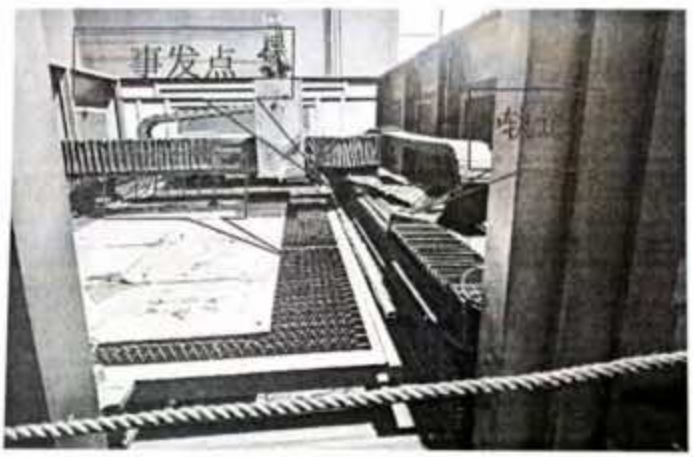


图 2：下料区域



图 3：激光切割机铭牌

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，该事故直接经济损失为 170 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 1 月 25 日 15 时 25 分左右，创谊电器公司总经理孟某拨打了 120 急救电话，公司法定代表人孟某立即向古溪镇人民政府进行了报告。

接事故报告后，市公安局、市应急管理局和古溪镇人民政府等有关单位的负责人、工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并按照规定保护现场、开展勘查和证据收集工作，指导企业进行事故善后处理，对事故后续调查与处理提出了明确要求。

（二）事故现场应急处置情况

2026 年 1 月 25 日 15 时 25 分左右，公司总经理孟某的母亲段某经过东车间时发现钱某双腿蜷缩被挤压在光纤激光

切割机的轨道和料台之间，立即进行呼救，车间员工顾某、黄某、顾某赶到现场进行救援，顾某第一时间寻找光纤激光切割机的遥控器，未能找到，随即操控机器中控台试图将设备挪开，机器没有反应，顾某让高某把设备电源切断，然后三人进入设备内部，将机器的轨道向南边推移，钱某被救出后，公司立即安排车辆将她送往泰兴市第二人民医院进行抢救，当天经抢救无效后死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，创谊电器公司积极安抚死者家属，并做好事故善后处理事宜，2026年1月26日，经泰兴市古溪镇人民调解委员会调解，创谊电器公司与死者家属达成一致意见：由创谊电器公司给予一次性经济赔偿XX万元，根据《人民调解协议书》约定，赔偿款分期直接转至死者家属顾某指定账户。截止目前，善后工作已处理完毕，未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，创谊电器公司能够迅速进入应急处置程序，第一时间抢救伤员并及时拨打120急救电话，积极处理善后事宜。

综合评估：创谊电器公司在事故发生后的应急处置适当，符合应急处置有关要求，应急处置流程、措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

钱某，违反操作规程，在未切断光纤激光切割机电源的情况下进入切割机内部，切割机突然启动，导致其被挤压致死。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故原因鉴定情况分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）事故间接原因

1.事故隐患排查不到位。创谊电器公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除操作工在不断电的情况下进入光纤激光切割机下料区的事故隐患[1]。

2.安全教育培训不到位。未在钱某由辅助工转为光纤激光切割机操作工前对其重新进行车间和班组级培训[2]。

3.岗前资质审查不到位。光纤激光切割机操作工钱某未取得特种作业证上岗作业[3]。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

创谊电器公司事故隐患排查不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除操作工在不断电的情况下进入光纤激

---

[1] 《焊接与切割安全》（GB 9448-1999）第11.5.4：当焊接工作中止时(如:工间休息),必须关闭设备或焊机的输出端或者切断电源。

[2] 《生产经营单位安全培训规定》第十七条：从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第2.1条：熔化焊接与热切割作业：指使用局部加热的方法将连接处的金属或其他材料加热至熔化状态而完成焊接与切割的作业。适用于气焊与气割、焊条电弧焊与碳弧气刨、埋弧焊、气体保护焊、等离子弧焊、电渣焊、电子束焊、激光焊、氧熔剂切割、激光切割、等离子切割等作业。

光切割机下料区的事故隐患；安全教育培训不到位，未在钱某由辅助工转为光纤激光切割机操作工前重新开展车间和班组级培训；岗前资质审查不到位，光纤激光切割机操作工钱某未取得特种作业证上岗作业。

（二）地方党委政府

2025年古溪镇对创谊电器公司检查3次，共发现气瓶无防倾倒装置、行车无防脱钩装置、灭火器未点检等问题11项，所有隐患问题均已按期整改完毕。事故发生后，古溪镇深刻吸取教训，举一反三，采取相关举措严防类似事故再次发生。1月26日至27日，古溪镇组织工作人员对全镇13家涉及激光切割的工贸企业开展专项安全提醒，聚焦设备安全防护、检修操作规范等关键环节现场叮嘱，督促企业绷紧安全弦、强化风险防范。3月4日，结合安全生产“开工第一课”活动，邀请专家为全镇127家工贸企业开展专项培训，以该起事故为典型案例开展警示教育，专家结合案例详细讲解设备规范操作、检修安全要点、应急处置流程等内容，引导企业深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任，切实防范同类事故发生。

综合分析：调查中未发现古溪镇人民政府存在对事故单位安全监管方面未履职的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1.钱某，女，身份证号：略，创谊电器公司操作工，违

反操作规程，在未切断光纤激光切割机电源的情况下进入切割机内部，切割机突然启动，导致其被挤压致死，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.孟某，男，身份证号：略，创谊电器公司总经理，负责公司全面工作，履职不到位，事故隐患排查不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除操作工在不断电的情况下进入光纤激光切割机下料区的事故隐患；安全教育培训不到位，未在钱某由辅助工转为光纤激光切割机操作工前对其重新进行车间和班组级培训，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据相关法律法规的规定对其进行处理。

（二）有关责任单位

创谊电器公司事故隐患排查不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除操作工在不断电的情况下进入光纤激光切割机下料区的事故隐患；安全教育培训不到位，未在钱某由辅助工转为光纤激光切割机操作工前对其重新进行车间和班组级培训；岗前资质审查不到位，光纤激光切割机操作工钱某未取得特种作业证上岗作业。建议由市应急管理局依据相关法律法规的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

创谊电器公司，应深刻吸取事故教训，认真落实企业主体责任，组织职工对设备设施及操作过程进行风险辨识、评估，落实安全措施；加强生产现场安全管理，加大安全检查

和隐患排查力度；加强职工安全教育培训、考核，特种作业人员需持证上岗，提高安全意识；加强现场作业的安全管理，严格执行公司管理规定和设备操作规程；加强反“三违”措施，有效制止员工的违章行为。在收到市政府批复一个月内将公司整改情况报市应急管理局。

江苏创谊电器有限公司

“1·25”一般机械伤害事故调查组