杭州浦阳江“3·22”桥上撒网人员落水事故调查报告

杭州“3·22”事故调查组

2026年6月

一、事故简况

2026 年 3 月 22 日 1911 时左右，韩某 C 所有的杭州籍船舶货船 A 从绍兴诸暨驶往杭州下沙途经浦阳江萧山老临浦大桥下行通航孔时，杭州萧山区 XX 镇村民陈某某从该桥下行通航孔下游侧抛撒渔网入江，货船 A 与渔网手绳钩挂，导致陈某某被拖拽落水溺亡。根据《水上交通事故统计办法》的规定，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

AIS：船舶自动识别系统。

航速（节）：船舶、航海通用航速计量单位，1 节=每小时行驶 1 海里，约 1.852 公里。

三、事故调查取证情况

事故发生后，杭州市交通运输局依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》等法规规定成立事故调查组。调查组收集了事故船舶、船员法定证书和相关文书记录，调查询问了货船 A 在船船员、死者家属等人员，勘察了事故现场，调取了相关电子信息，商调了公安调查取证材料以及事发时段事发水域气象、水文情况，获取相关证据材料若干。

（一）船舶资料

1.船舶状况

船名	货船 A		
船籍港	杭州	船舶识别	CN201XXXXXX

船舶种类	干货船	船体材料	钢质
总吨	296	净吨	165
主机类型	内燃机	主机功率	140 千瓦
总长	44.80 米	型宽	7.6 米
型深	2.97 米	建成日期	2012 年 7 月 16 日
造船厂	富阳市 XX 船厂		
船舶所有人	韩某 C		
船舶经营人	韩某 C		

2.船舶证书情况

证书名称	编号	签发机关	签发时间	有效期
《船舶国籍证书》	船舶登记号:300117000XXX	杭州市交通运输局	2022 年 7 月 4 日	2027 年 7 月 3 日
《内河船舶最低安全配员证书》	船舶登记号:300117000XXX	杭州市交通运输局	2022 年 7 月 4 日	2027 年 7 月 3 日
《内河船舶安全与环保证书》	检验登记号:2012Q3100XX	浙江省船舶检验中心杭州检验处	2024 年 7 月 30 日	2030 年 7 月 15 日
《船舶所有权登记证书》	11A015XXXX	浙江省杭州市地方海事局	2017 年 7 月 18 日	--
《船舶营业运输证》	浙 HZ（2022）32XXX	杭州市交通运输局	2022 年 7 月 4 日	2027 年 7 月 4 日

货船 A 有关船舶法定证书均在有效期内。



图 1：货船 A

3.船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是 2025 年 7 月 8 日，由浙江省船舶检验中心杭州检验处进行的年度检验，签发的《内河船舶安全与环保证书》有效期至 2030 年 7 月 15 日。经核查，事故发生时该船所持检验证书齐全有效。

4.船舶安全检查情况

该船最近一次船旗国监督检查是 2025 年 9 月 22 日在嘉兴海盐完成，缺陷 2 项，当日纠正并完成复检，且缺陷与本次事故无关。

5.船舶航次情况

该船于 2026 年 3 月 22 日 1715 时左右从绍兴诸暨空载开航，计划驶往杭州下沙。



C88G20[redacted]	出港	杭州	2026-03-25 23:59	浙江杭州下沙港口发展有限公司2#泊位	1	2026-03-25 10:41	杭州市钱江地方海事处
C88G20[redacted]	进港	杭州	2026-03-25 14:55	浙江杭州下沙港口发展有限公司2#泊位	1	2026-03-25 10:55	杭州市钱江地方海事处
C88G20[redacted]	出港	绍兴	2026-03-22 21:20	浙江海港舟口港务有限公司	1	2026-03-22 17:18	诸暨市地方海事处
C88G20[redacted]	进港	绍兴	2026-03-21 02:50	浙江海港舟口港务有限公司	1	2026-03-20 22:03	诸暨市地方海事处

图 2：货船 A 进出港报告航次截图

6.在船人员情况

根据 2022 年 7 月 4 日浙江省杭州市地方海事局签发的货船 A《内河船舶最低安全配员证书》要求配备三类驾驶员 1 人、普通船员 1 人，（船长和甲板部）连续航行作业时间超过 10 小时，须增加驾驶员 1 人;配员证书有效期自 2022 年 07 月 04 日至 2027 年 07 月 03 日止。事发时在船人员情况如下:

（1）驾驶员：韩某 M，男，持有杭州市交通运输局于 2025 年 12 月 26 日签发的二类驾驶员适任证书，证书编号：33012319XXXXXXXXX，有效期至 2030 年 12 月 26 日。事发时在驾驶室操纵船舶。

（2）普通船员：韩某 C，男，持有杭州市交通运输局于 2026 年 3 月 17 日签发的二类轮机员适任证书，证书编号：33012319XXXXXXXXX，有效期至 2031 年 3 月 17 日。事发时在生活舱休息。

经查明，该船于 2026 年 3 月 21 日 0030 时左右抵达绍兴诸暨，3 月 22 日 1715 时左右再次开航，两航次间隔超过 1 天；航行至事故水域，连续航行时间未超过 10 小时，船员配备符合最低安全配员的要求。

（二）渔网资料

1.渔网概况

家属询问笔录中描述陈某某所使用的渔网配有约 25 米手绳，手绳末端有一套环，撒网时通常将手腕套在套环中，打捞起时仍缠绕在陈某某身上。



图 3：渔网手绳

2.撒网人概况

陈某某，男，汉族，身份证号码：33012119XXXXXXXXX，居住在杭州市萧山区 XX 镇 XX 村村民。据事发现场报案人的询问笔录证实，陈某某经常在事发地撒网捕捞。据陈某某配偶张某在询问笔录中陈述，陈某某生前身体状况良好。杭州市萧山区公

安司法鉴定中心出具死者陈某某的《法医学尸体表面检验记录》，主要判断依据：1、球眼睑结膜点状出血，鼻腔见食物残渣，体表未见损伤；2、落水过程有视频监控。给出检验意见：溺水死亡。XX派出所对陈某某女儿陈某M的询问笔录，陈某M确认陈某某是溺亡。

（三）环境因素调查

1.气象水文情况

（1）气象情况

据杭州市萧山区气象局出具的3月22日1800时至2000时临浦镇石塔社区居委会周边的气象数据：出现了2级（3.2m/s）风，18.3摄氏度高温，14.5摄氏度低温，小时雨量达0.0毫米，3963米低能见度，69.0%相对湿度，0次地闪。

2026年3月22日，浙江省的日落时间为1811时。

（2）水文情况

据杭州市萧山区水文水利中心提供证明材料，浦阳江（老临浦大桥）3月22日1800时水位为4.92米，1830时开始涨水（起潮），1900时水位为5.1米，至23日0050时至最高水位5.28米，后缓慢回落。（水位均为黄海标高）

根据当日水位，老临浦大桥底部至水面距离4.7米，陈某某落水处实际水深7.65米。

2.事故水域通航环境情况

（1）通航环境情况

事发水域位于浦阳江萧山临浦段，通航密度2025年上行

3156 艘次，下行 3206 艘次，全年合计 6362 艘次，日均 17.43 艘次。2026 年 3 月，上行 266 艘次，下行 279 艘次，全年合计 545 艘次，日均 17.58 艘次。老临浦大桥与临浦三桥平行，间距约为 200 米。

经查询，事发前后 10 分钟，共有两艘船舶途经该水域，分别是“货船 B”和货船 A 两艘船舶。



图 4：事发水域航道图

老临浦大桥有 5 个涉水桥墩，设有两个通航孔，分上下行（双孔单向）分道通航，通航孔净宽均为 25 米，净高 3.6 米，桥梁面宽 7 米，护栏高度 1.10 米。配布桥名牌、桥涵标、桥涵灯，桥柱灯、桥梁净高牌、桥梁警示标志。桥梁管理单位为萧山区临浦镇人民政府。



图 5：老临浦大桥上游处拍摄全景

（2）其他情况

根据《浙江省农业农村厅 浙江省海洋经济发展厅 浙江省公安厅 浙江省市场监督管理局关于加强 2026 年钱塘江、瓯江、椒江、甬江、苕溪、运河、飞云江、鳌江等八大流域禁渔管理的通知》（浙农产发〔2026〕6 号）、《浙江省农业农村厅关于实行钱塘江、瓯江、椒江、甬江、苕溪、运河、飞云江、鳌江等八大流域禁渔期制度的通告》、杭州市萧山区农业农村局《关于 2026 年实施禁渔期制度的通告》等文件要求，2026 年 3 月 1 日 0 时至 6 月 30 日 24 时浦阳江（萧山段）禁渔，禁止除娱乐性游钓以外的所有作业方式。

事发时间为 2026 年 3 月 22 日，处于禁渔期间；事发水域为浦阳江（萧山段）老临浦大桥，处于禁渔区；撒网捕捞作业为禁止作业类型。

（四）船舶视界勘验

5 月 22 日，调查人员对货船 A 驾驶室可视区域进行了勘查。因边柱及窗框，存在视线盲区；中间视界受驾驶舱顶棚、舷墙及系固装置等影响，垂直范围视界较窄。



图 6：货船 A 驾驶室视线正面



图 7：货船 A 驾驶室视线侧面

（五）模拟试验情况

经试验，模拟事发当时情形，见证人在不知情的情况下，未察觉渔网和绳索入江。

四、重要事故要素的认定

（一）事故发生时间：根据 XX 派出所提供的视频显示，事故发生时间为 2026 年 3 月 22 日 1911 时左右。

（二）事故发生地点：根据 XX 派出所提供的视频显示，事故发生地点为浦阳江老临浦大桥下行通航孔水域。

（三）当事船舶认定：根据 XX 派出所提供的视频显示，认定当事船舶为货船 A。

（四）船舶动态：根据货船 A 的 AIS 和进出港记录，该船 2026 年 3 月 22 日 1716 时左右，由诸暨湄池出发驶往杭州下沙。

（五）船舶载货：根据 XX 派出所提供的视频及驾驶员韩某 M 询问笔录确认，货船 A 本航次为空载。

（六）船员驾驶操作：根据 AIS 轨迹回放，货船 A 通过事发水域时未有明显的航速、航向变化。

（七）船员状态：根据对驾驶员韩某 M 的询问笔录，其于 3 月 22 日 1716 时左右开航，距事发时连续航行作业时间未超过 10 小时。

（八）航速：根据 AIS 轨迹回放，货船 A 行驶至老临浦大桥上下游 200 米区间内，航速 5.2-5.4 节。

（九）瞭望：经现场模拟试验和计算，并询问船员，渔网落下通过视界的时间极短，正常航行瞭望中，船员无法发现渔网抛

落，亦未听到任何异响，排除船员瞭望疏忽因素。

（十）声号：《中华人民共和国内河避碰规则》对内河船舶通过桥区水域没有强制性鸣号要求。

（十一）肇事逃逸的认定：根据货船 A 的 AIS 轨迹回放和驾驶员韩某 M 的《询问笔录》，该船在事故发生后，未有明显的航速、航向变化，且在萧山港航大队通知后，积极配合调查。同时，根据 XX 派出所提供的《浙江省杭州市 XXXXX 案》卷宗记载，货船 A 驾驶员韩某 M 没有犯罪事实。综上，没有证据表明货船 A 存在肇事逃逸行为。

五、事故详细经过

（一）陈某某

根据XX派出所提供的监控视频显示:2026年3月22日1902时左右，陈某某驾驶的皮卡车停在老临浦大桥北岸。此时“货船B”船从老临浦大桥通过。陈某某下车后手提渔网，沿桥面西侧人行道往南走。

1907 时，陈某某在桥面西侧向浦阳江下游处抛下第一网。约半分钟后提起渔具。

1910 时，整理完渔具继续往南走。

1910 时 48 秒，陈某某探头出护栏往桥梁下游正下方看了一眼。

1910 时 56 秒，陈某某第二次抛网，抛网前未有向桥梁上游水面的观察动作。

1910 时 58 秒，渔网入水。

1910 时 59 秒，船头穿出桥孔，陈某某发现下方船并提起手中绳，往桥南方向跑了七、八步。

1911 时 04 秒，陈某某手中的绳被拖紧，随即被货船 A 从桥上拖拽下来，掉在该船左舷外船舯附近。

（二）货船 A

根据 XX 派出所提供的监控视频显示: 2026 年 3 月 22 日 1910 时 45 秒，货船 A 出现在监控画面中，可见右舷信号灯显示正常。（后经浦阳江凰桐江口视频监控证明，货船 A 左舷信号灯、尾灯显示正常）

1910 时 55 秒，货船 A 头进入老临浦大桥下行通航孔。

1911 时 04 秒，货船 A 与渔网手绳钩挂，将陈某某拖拽落水，掉在该船左舷外船舯附近。

货船 A 经过临浦三桥时，截面系统自动拍摄的照片可见，当时渔网手绳勾挂于货船 A 艏左舷侧第一个防撞轮胎处，渔网垂于舷外。根据 3 月 23 日勘查记录和韩某 M 的《询问笔录》，手绳另一侧勾挂于驾驶室左侧缆桩。

根据韩某 M 的《询问笔录》，货船 A 行驶至临浦三桥下游 300 米左右水域（距事发水域 500 米左右），韩某 M 将渔网手绳砸断。

2007 时左右韩某 M 接到电话通知，即刻驾驶该船从浦阳江钱江五桥水域调头返回萧山港航大队一中队码头停泊、接受调查。



图 8：临浦三桥截面系统自动拍摄



图 9：临浦三桥截面系统自动拍摄（局部放大）

六、搜救简要情况

2026 年 3 月 22 日 1911 时左右，110 接目击者华某电话报警后，转 XX 派出所和杭州市萧山区消防救援大队。

1916 时左右，杭州市萧山区 XXX 中心接到杭州市萧山区消防救援大队下发的出警指令，立即启动水域救援应急响应，接警同步调派水域救援专业力量 2 辆救援车辆、12 名持证救援指战员，携带冲锋舟、水下声呐探测仪、水域打捞装备、个人救生防护及夜间照明等专业设备赶赴现场。

1931 时左右，救援力量全部抵达事故现场，立即与现场消防、公安、属地政府完成对接，以老临浦大桥落水点为基准，结合水流走向、水域范围划定核心搜救区域，开展网格化搜寻作业。

2000 时左右，杭州市交通运输行政执法队萧山港航大队指挥分中心接 110 电话获悉事故，随即对事发水域进行了临时交通管控。萧山港航大队组织人员连夜开展调查，并派出浙交巡 0120 开展水上交通管控工作。

23 日 0300 时左右，因事发现场能见度差，搜救工作未发现落水人员，萧山民间消防暂停搜救，萧山港航大队同步解除事发水域临时交通管控。

0700 时左右，事发现场重新开展搜救工作，萧山港航大队再次对事发水域实施临时交通管控，禁止船舶通行。

1335 时左右，搜救人员发现落水人员尸体并完成打捞；同时正式解除事发水域临时交通管控。

搜救过程中，找到手绳，仍缠绕在落水人员身上，未找到渔

网。

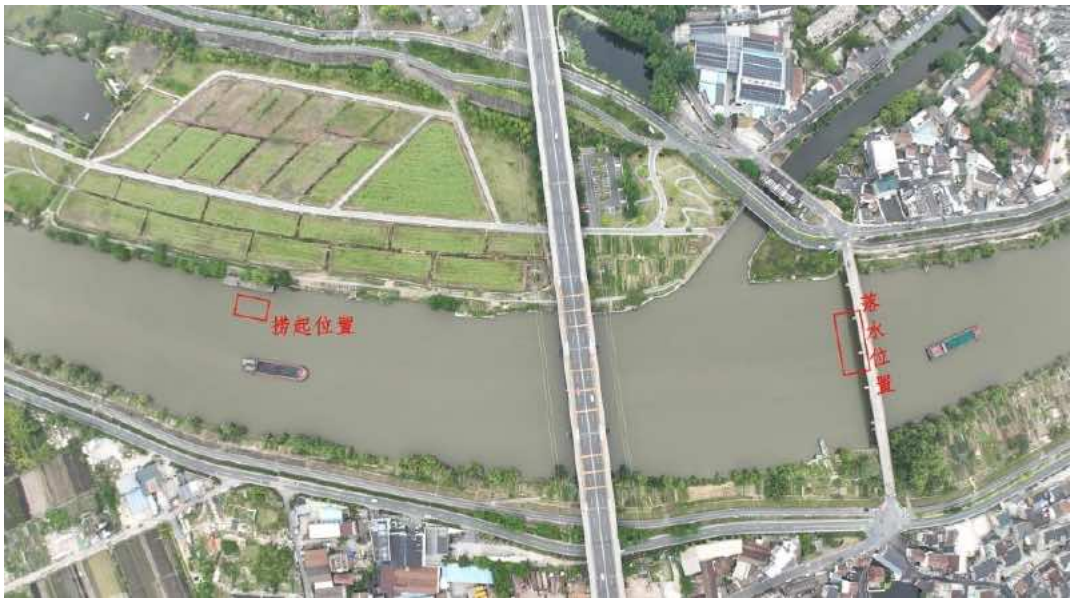


图 10：杭州市萧山区 XXX 中心提供



图 11：家属现场指认打捞位置

七、事故损失情况

事故造成 1 人死亡。

八、事故原因分析

本事故发生在浦阳江杭州萧山段老临浦大桥水域，为四级航

道，属于内河通航水域，货船 A 为机动船，适用《中华人民共和国航道法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国船员条例》《中华人民共和国内河避碰规则》等法律、法规规定。

（一）陈某某

1.违规在航道内设置渔具。陈某某在浦阳江老临浦大桥上向航道内撒网，危害航道通航安全，违反了《中华人民共和国航道法》第三十五条第（一）项的规定。

2.违反禁渔区、禁渔期的规定从事捕捞活动。事发时，浦阳江（萧山段）禁渔。陈某某在浦阳江老临浦大桥水域撒网捕捞，违反了《中华人民共和国渔业法》第四十四条第二款的规定。

3.未尽到应有的谨慎和注意义务。陈某某明知老临浦大桥下方有船舶通行，存在安全风险，事发时在该桥下游侧撒网捕捞，疏于观察，未能注意该桥上游侧有船舶驶近，避险处置失当。

（二）货船 A

货船 A 正常航经浦阳江老临浦大桥航段，根据《中华人民共和国内河避碰规则》等有关规定，已尽到安全航行义务。

九、责任认定

本起事故是一起陈某某违规向航道内撒网捕捞引起的责任事故。陈某某负全部责任，货船 A 无责任。

十、调查发现的其他情况

根据杭州市公安局萧山区分局出具的《不予立案通知书》（萧公（XX）不立字[2026]00XXX 号），韩某 M 在本起事故中没有

犯罪事实。

十一、安全管理建议

为吸取事故教训，防止类似事故发生，更好地保障人命和财产安全，提出如下安全管理建议:

1.萧山区 XX 等部门要加强浦阳江（萧山段）禁渔管理，严格落实属地管理责任，持续开展宣传教育，强化执法监管力度，严厉打击非法捕捞行为。

2.浦阳江（萧山段）沿线镇街、桥梁管理部门要进一步加强宣传引导和安全管理，提醒广大市民注意自身安全，采取设置警示牌等有效措施，禁止在通航水域桥梁上违规撒网等危害通航安全的行为。

十二、处理建议

陈某某违规向航道内撒网捕捞，违反了《中华人民共和国航道法》第三十五条第（一）项的规定，负事故的全部责任。鉴于陈某某已在本次事故中死亡，建议对其免予追究行政责任。