经开区城南街道高创园智能智造公共平台项目“6·28”一般机械伤害事故调查报告

2024年6月28日上午9时45分许，嘉兴市经开区城南街道高创园智能智造公共平台项目发生一起机械伤害事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约156万元。

事故发生后，经开区管委会高度重视，要求各相关部门全力做好应急排险和善后处理工作，并尽快查明，严肃追责，强化安全生产红线意识，立即开展在建工程作业场所安全大排查，坚决避免类似事故再次发生。要求全力组织抢救，做好人员家属安抚工作，查明原因，追究责任人责任，吸取血的教训，保障人民群众生命财产安全。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等规定，经开区管委会成立了由区建设交通局牵头任组长、区公安分局、区社会治理部、区经济发展部等有关部门和属地城南街道办事处组成的事故调查组。同时，依法邀请了第三方专家参与事故和事发成因技术分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关单位和个人的处理建议，并就事故暴露出

的问题，提出了整改防范措施。

经调查认定，**经开区城南街道高创园智能智造公共平台项目“6·28”事故是一起一般机械伤害生产安全责任事故。**

一、事故基本概况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.工程项目基本情况

高创园智能智造公共平台项目，位于嘉兴市经济技术开发区城南街道东至七一港绿化带、南至永联路、西至天枢路、北至华严路，建设规模737**平方米，工程造价20***万元。项目于2023年1月6日取得建筑工程施工许可证（330451202301060l**），项目于2023年11月23日完成主体结构验收。

2.事故发生单位基本情况

浙江嘉宇建设有限公司，为项目施工总承包单位。统一社会信用代码：9133040214656642**，法定代表人：王某明，公司地址：浙江省嘉兴市南湖区余新镇东首。经营范围包括许可项目：建设工程设计；建设工程质量检测；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程施工；林木种子生产经营；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；建筑工程机械与设

备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。企业资质：【D1330311**】建筑工程施工总承包壹级【D2330425**】特种工程特殊设备起重吊装专业承包不分等级,机电工程施工总承包贰级,城市及道路照明工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,防水防腐保温工程专业承包贰级,环保工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级,公路工程施工总承包贰级,电子与智能化工程专业承包贰级,起重设备安装工程专业承包贰级,水利水电工程施工总承包贰级,钢结构工程专业承包贰级,消防设施工程专业承包贰级,地基基础工程专业承包贰级。

3.相关单位基本情况

（1）项目建设单位

嘉兴经济技术开发区产业创新投资集团有限公司（原嘉兴智慧产业创新投资建设有限公司），统一社会信用代码：91330401559661 80**，法定代表人：庄某毅，经营范围：投资与资产管理；基础设施建设，经营；计算机软件开发、服务，计算机系统服务；自有房屋租赁、房屋拆迁；物业管理；房地产综合开发、经营；土地整理、土地开发。

（2）项目监理单位

浙江建业工程管理有限公司，统一社会信用代码：913304027252571 5**，法定代表人：陈某东，经营范围：工程管理服务；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；园林绿

化工程监理；人民防空工程监理；机电设备安装工程监理；设备监理；水利工程建设监理；建设工程招投标代理；工程造价咨询；政府采购招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业资质等级：【E2330407**】机电安装工程监理乙级，【E1330059**】房屋建筑工程监理甲级,市政公用工程监理甲级。

（3）项目劳务分包单位

杭州诺泰建筑工程有限公司，统一社会信用代码：9133010568290295**，法定代表人：余某前，经营范围：建筑工程的施工（凭资质证书经营）；建筑材料的销售；承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业资质等级：施工劳务不分等级。

（4）剪叉式高空作业平台（以下简称登高车）出租单位：

浙江昂鹏机械有限公司，统一社会信用代码：9133010408888793**，法定代表人：毛某。经营范围包括一般项目：机械设备销售；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

4.相关人员情况

（1）李某，男，嘉兴市人，身份证号：330411197205222**，为浙江嘉宇建设有限公司的总经理，为公司安全生产第一责任人，对公司安全生产工作全面负责。

（2）戚某军，男，嘉兴市人，身份证号：330411198102122**，为浙江嘉宇建设有限公司的分管安全生产副总经理。

（3）张某，男，嘉兴市人，身份证号：330411197812215**，为浙江嘉宇建设有限公司驻高创园智能智造公共平台项目负责人（项目经理），全面负责项目管理工作。

（4）徐某，男，嘉兴市人，身份证号：330411198704242**，为浙江嘉宇建设有限公司驻高创园智能智造公共平台项目现场管理人员，负责施工现场安全管理工作。

（5）王某海，男，嘉兴市人，身份证号：330411198801273**，为浙江建业工程管理有限公司驻高创园智能智造公共平台项目总监理工程师，全面负责项目监理工作。

（6）李某祥，男，湖北省黄冈市人，身份证号：422130196907074**，为高创园智能智造公共平台项目现场施工管理人员。

（7）张某，男，贵州省毕节市人，身份证号：5224011989080686**，为高创园智能智造公共平台项目消防班组带班班长。

（8）字某龙，男，云南省大理白族自治州人，身份证号：5329271985072303**，为高创园智能智造公共平台项目水电班组带班班长。

（9）柯某，男，河南省确山县人，身份证号：4128211989040272**，为高创园智能智造公共平台项目水电班组工人。

（10）字某文（死者），男，云南省大理白族自治州人，身份证号：5329261969110303**，为高创园智能智造公共平台项目水电班组工人。

（11）王某要，男，河南省信阳市人，身份证号：4130221980092011**，为高创园智能智造公共平台项目泥工班组工人。

5.相关合同签订情况

（1）2022年12月2日，嘉兴智慧产业创新投资建设有限公司（现嘉兴经济技术开发区产业创新投资集团有限公司)和浙江建业工程管理有限公司签订监理合同，监理范围为：高创园智能智造公共平台项目施工图范围内所有工程及其他配套工程全过程施工阶段及质量缺陷责任期的监理。

（2）2022年12月8日，嘉兴智慧产业创新投资建设有限公司（现嘉兴经济技术开发区产业创新投资集团有限公司)和浙江嘉宇建设有限公司签订施工合同，并同时签订了安全协议。

（3）2022年12月28日，浙江嘉宇建设有限公司城南分公司和杭州诺泰建筑工程有限公司余新分公司签订劳务分包合同，劳务分包内容：砌筑工、抹灰工、木工、钢筋工、油漆工、混凝土工、粉刷工、水电工及零星综合用工等劳务，及提供部分小型施工工具及零星辅助材料。

（4）2023年2月14日，杭州诺泰建筑工程有限公司余新分公司与字某文签订浙江省建设领域简易劳动合同，合同编号：230226000560789605643e6ec8**。

（5）2024年3月6日，张某(个人)和浙江昂鹏机械有限公司签订的登高车设备租赁合同，合同编号：HT-2024-10**。

6.登高车车辆相关情况

（1）登高车信息

事故登高车型号规格：JCPT1008HA；制造单位：浙江鼎力机械股份有限公司；租赁单位：浙江昂鹏机械有限公司；产品编号：JPHA216822；出厂日期：2021年10月18日；最大提升高度：8米（以平台底板位置计）。

（2）登高车租赁使用关系

事故登高车由高创园智能智造公共平台项目消防班组带班

班长张某以个人名义通过浙江昂鹏机械有限公司业务员林某某向浙江昂鹏机械有限公司进行租赁使用，并签订了设备租赁合同，前后共进场20辆不同规格型号登高车，发生事故的登高车系2024年3月1日进场，3月6日签订租赁合同，登高车由高创园智能智造公共平台项目消防班组、水电班组在共同使用。

（二）事故发生经过

2024年6月28日上午，字某文、柯某根据当天班组长字某龙安排，各自操纵登高车在1#车间内进行楼顶板的照明线穿线，由西往东拉设每个灯盒的电源线，字某文在西侧操作3号灯盒，柯某在东侧操作4号灯盒（由于两人之间有消防管道及60cm高的混凝土梁遮挡视线，柯某操作4号灯盒是无法看到字某文的操作情况）。当日上午9时45分许，字某文在准备好需要穿的电线后，操作登高车向上升到1号灯盒位置进行施工，但登高车一直往上升的过程中头撞到了楼板下方的60cm高的混凝土梁，胸部被挤压在下翻梁和登高车护栏之间无法动弹，口吐鲜血，当时在字某文西侧干活的泥工王某要目击了事故过程。

（三）事故现场情况

事故发生所在地位于高创园智能智造公共平台项目1号车间底层，当时正在进行水电安装工序施工。事故发生时项目已进入装饰装修收尾阶段。

登高车站位地面基本平整，作业平台处于未延伸状态。车

间主体为框架结构，事故所在楼层底层层高为 780cm，下翻梁高度 60cm，事发后现场情况如图 1 所示。



图 1

事故时车间内及登高车情况

（四）人员伤亡和直接经济损失情况。

事故造成一人死亡，死亡人员信息如下：字某文，男，云南省大理白族自治州南涧彝族自治县南涧镇白云村委会六苴村人，身份证号：532926196911030**，生前系杭州诺泰建筑工程有限公司余新分公司签订简易劳动合同的员工。事故造成直接经济损失约156万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送及响应情况

2024年6月28日上午9时50分许，现场施工负责人李某祥接到在事故现场的柯某电话后立即赶往事故现场，并第一时间报告项目经理张卫，施工单位接到报告后马上向项目建设单位项目负责人金某、监理单位总监理工程师王某海、项目行业主管部门区建设交通局质安科负责人报告，相关单位及人员第一时间赶赴现场进行处置。

（二）应急救援情况

当时在字某文西侧干活的泥工王某要目击事故发生后，立即向操作4号灯盒的水电工柯某喊叫，告知他的同事被夹到了。柯某立即操作自己的登高车回到地面，并将字某文的登高车关掉电源、在地面操作他的登高车降低高度直至缓慢降到地面，随着登高车脱离混凝土梁，字某文整个人就躺在登高车里了。柯某第一时间拨打了110报警并向现场施工负责人李某祥

报告。110于当日上午9时52分接到报警，110、120随即赶赴现场，救护人员在现场进行心肺复苏抢救后，送往嘉兴市第一医院进行继续抢救。后终因抢救无效于当日15时58分宣布死亡，死亡原因为操作登高车上半身挤压外伤。

（三）善后情况

事故发生后，项目部成立了善后工作组，安排专人妥善照料字新文家属，对家属的住宿、出行给予保障。善后工作组能够积极主动与死者家属对接，双方达成补偿协议，快速完成了善后工作。

(四)事故应急处置评估

事故发生后，区管委会立即启动应急预案，各有关部门接到联动指令后，第一时间响应，派员赶赴现场开展处置工作。事故单位在启动应急预案组织对伤者救护的同时，立即向行业主管部门和项目建设单位报告事故情况，并对事故现场进行了必要保护。后续工作中，企业能够积极主动与死者家属对接，快速完成了善后工作。事故调查组认为，在该起事故中，事故信息接报和响应及时，医疗救治和善后工作快速、平稳、有序，最大限度地降低此次事故造成的损失，稳定了死者家属情绪，确保了社会稳定。

三、事故原因分析（部分节选自专家技术分析报告）

事故发生后，事故调查组对相关单位人员进行了调查、取证，并结合外聘专家组于2024年9月8日出具的专家技术分析报告，查清了事故原因，确定了事故性质。

（一）现场勘查情况

1.事故时登高车位置

登高车站位地面基本平整，作业平台处于未延伸状态，登高车位于建筑楼板底下翻梁正下方位置（图1、见P9）。下翻梁对应位置撞痕十分明显并与安全帽顶部突起形状相吻合（图2）。



图2 下翻梁对应位置疑似撞痕；靠近检查确认该撞痕十分明显并与安全帽顶部突起形状相吻合

2.事故车间竖向空间位置情况

经核对施工图纸及现场测量，绘制事故过程中登高车平台

中人员头部与下翻梁碰撞开始到胸腔被挤压过程的高度关系如图 3。图 3 中 780cm 是该建筑事故层的层高，下翻梁高度 60cm，该机型的工作平台最大提升高度为 800cm，护栏高度 110cm。

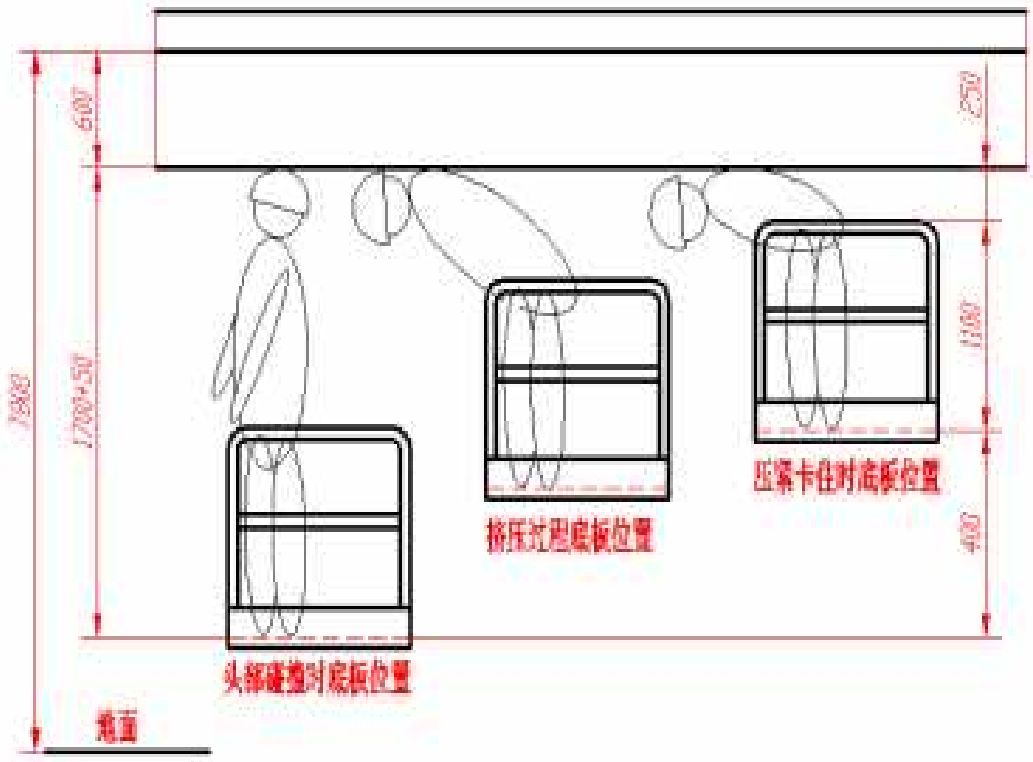


图 3 事故车间竖向空间高度位置

3. 事故时登高车车况

登高车按照图 3 方位的左侧内护栏管存在明显的向下弯曲变形（图 4）。变形的最低点正好位于下翻梁垂直下方的位置，事故现场登高车的左侧面仍留有作业人员口中吐出的血迹

（图5）。事故后，作业平台的底板上留有大量血液，在作业平台内放置的电线开口塑料袋内也存有许多血液（图6）。



图4 作业平台内护栏管变形情况





图 5 登高车左侧留有血迹　　图 6 平台底板及塑料袋中留有大量

（二）事故原因综合性分析

6 月 28 日上午 9 时 45 分左右，宇某文操作登高车上升，计划进行穿设楼板电线作业。作业平台中宇某文站立位置位于下翻梁的正下方。作业平台上升接近作业高度时，宇某文脸朝左侧方向，右手操作平台控制器手柄。由于未注意到低于楼板底 60cm 的下翻梁梁底，在毫无预防意识的情况下造成戴有安全帽的头部与梁底发生强力碰撞。因天气炎热，事发前宇某文又存在潜在的头痛头晕等身体不适，碰撞后失去知觉。试验结果表明，从头部撞击到身体完全压紧仅仅花时不到 1.9s。当脸朝左侧时，其右手操作手柄不是太顺手，失去知觉后手部发生

局部僵硬，仍压按在平台控制器的手柄上1.9s以上，这样导致作业平台继续上升，最终挤压头部、胸部出血致死。

事故登高车维护保养不到位，存在超载保护失效、控制弹簧线接线错误、各类故障报警记录多等情况。根据事故登高车电气设计特性和事故发生过程分析，该类因素与事故发生并无必然联系，但超载保护失效会加强事故后果形成的程度。

事故登高车最大提升高度时，工作平台的栏杆高度可以达到910cm，施工处的楼板高度为780cm，下翻梁底的高度为720cm，施工过程中存在登高车作业平台碰撞楼板或下翻梁底的现实风险。此项风险在《移动式升降工作平台 安全规则、检查、维护和操作》GB/T27548-2011附录A “MEWP 误用图示”中A.1.4已明确列出（图7）。施工单位未能引起足够的重视，在作业人员安全教育培训和安全技术交底等环节未采取针对性应对措施。

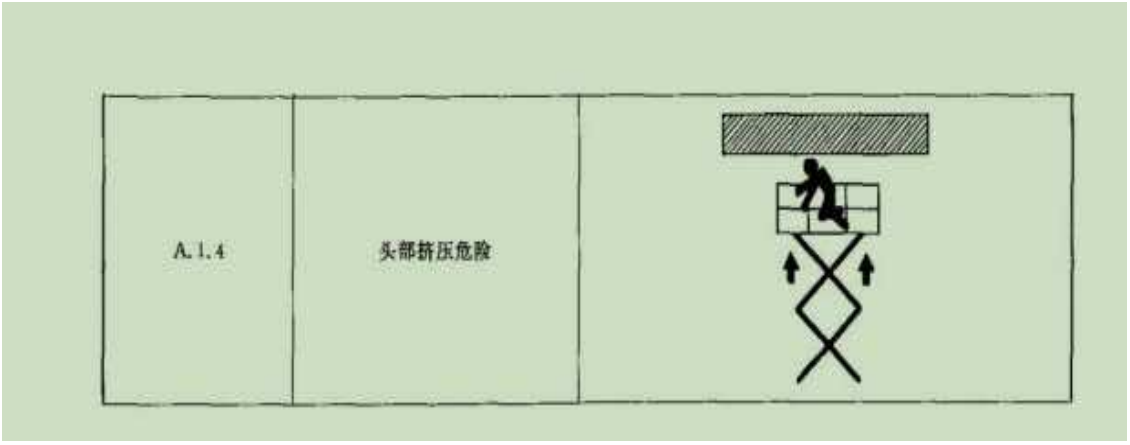


图7 “MEWP 误用图示”中 A.1.4

（三）直接原因分析

在登高车作业平台上升时，作业人员字某文疏于观察，未认识到头顶上方下翻梁高度低于楼板底，导致头部与梁底撞击后失去正常操作能力，致使在不到2s的时间内平台继续上升。字某文操作不当造成身体严重受压是事故发生的直接原因。

（四）间接原因分析

1.风险辨识不到位。

施工单位浙江嘉宇建设有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制未落实，对施工作业的危险源辨识与风险分析不足，施工作业中关键的风险点和危险作业缺乏安全技术防范措施，安全生产管理工作履职不到位。施工单位浙江嘉宇建设有限公司未识别出登高车上升到最高位置时作业平台栏杆最大高度为910cm与施工现场最小空间高度720cm之间存在高度差会造成头部碰撞、身体严重受压的风险是事故发生的间接原因。

2.事故登高车维护保养不到位。

事故时登高车超载保护功能失效，加快了事故后果的形成是事故发生的间接原因。

3.监理单位职责履职不到位。

浙江建业工程管理有限公司监理对登高车进场未严格审核把关，未能及时发现并指出施工单位登高车使用中存在的风险，是事故发生的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人的处理建议

1.字某文，浙江嘉宇建设有限公司水电工，疏于观察、操作不当造成身体严重受压死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，其责任不再予以追究。

2.李某，浙江嘉宇建设有限公司总经理、安全生产第一责任人，未组织建立公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，没有全面掌握公司各项目安全生产现状，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条有关规定，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议由区社会治理部给予李某依据上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。建议由区建设交通局报上级主管部门依法依规暂扣其建筑施工企业负责人安全生产知识考核合格证书。

3.戚某军，浙江嘉宇建设有限公司的分管安全生产副总经理，未牵头开展公司安全风险分级管控和隐患排查治理，对登高车作业安全风险未辨识并采取相应管控措施，没有全面掌握公司各项目安全生产现状，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的有关规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区建设交通局给予戚某军上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。建议由区建设交通局报上级主管部门依

法依规暂扣其建筑施工企业负责人安全生产知识考核合格证书。

4. 张某，浙江嘉宇建设有限公司高创园智能智造公共平台项目项目经理，未牵头开展项目部安全风险分级管控和隐患排查治理，对登高车作业安全风险未辨识并采取相应管控措施。未牵头落实登高车作业安全教育、现场管控、维护保养的工作，默认由班组自己出面租赁登高车的进场、使用、检查，安全管理缺位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的有关规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区建设交通局给予张某上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。建议由区建设交通局报上级主管部门依法依规暂扣其建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书。

5. 徐某，高创园智能智造公共平台项目安全员，在日常工作中虽然有对施工现场安全生产情况进行巡视检查，但未能排查出登高车作业人员的操作隐患，未采取有效措施确保操作人员头部距离障碍物有足够的安全间距，未牵头落实登高车作业安全教育、现场管控、维护保养的工作，默认由班组自己出面租赁登高车的进场、使用、检查，安全管理缺位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的有关规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区建设交通局给予徐某上一年年收入百分之

二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。建议由区建设交通局报上级主管部门依法依规暂扣其建筑施工企业项目安全员安全生产知识考核合格证书。

6. 王某海，浙江建业工程管理有限公司驻高创园智能智造公共平台项目总监理工程师，未监管审批高登高车进场情况（包括事故登高车在内的部分登高车未进行进场报审、报验），监理通知单未提及项目部安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制未有效运行、现场登高车使用未设置警示标志或采取隔离措施、使用过程监护旁站的要求等隐患的情况。对施工单位在登高车使用、安全教育培训、维护保养等方面的安全管理不到位的问题认识不足，未提出相应的监理要求，对事故发生负有监理责任，建议由区建设交通局依据《建设工程安全生产管理条例》及相关规范性文件依法处理。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1. 浙江嘉宇建设有限公司，作为本项目的事故单位，没有建立有效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，具体在登高车使用环节上未能辨识、排查出登高车的操作隐患，未采取有效措施确保操作人员头部距离障碍物有足够的安全间距，对租赁登高车使用没有建立完备的管理制度及教育培训、维护保养管理机制、与登高车出租公司安全管理衔接缺位，对项目部使用登高车安全管控不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十四条的规

定，对事故的发生负有主要管理责任。建议由区社会治理部依据《中华人民共和国安全生产法第一百一十四条第（一）项规定对浙江嘉宇建设有限公司给予行政处罚。建议由区建设交通局报上级主管部门依法依规暂扣其建筑施工企业安全生产许可证。

2.浙江建业工程管理有限公司，作为本项目的监理单位，未依法履行建设工程安全生产管理的监理职责，对项目监理部未严格审核登高车辆进场，对施工单位登高车租赁进场后安全教育培训、维护保养、安全使用等管理问题失管，对事故发生负有监理责任。建议由区建设交通局依据《建设工程安全生产管理条例》及相关规范性文件依法处理。

3.浙江昂鹏机械有限公司，作为本项目的登高车出租单位，存在对事故登高车维护保养不到位，存在超载保护失效、各类故障报警记录多等情况。具体如下：经对发生事故登高车2024年3月1日到6月25日期间设备存储的故障代码进行了汇总分析，其中坑洞保护错误232次；启动中手柄不在零位2次；使能按键故障60次；系统通讯错误62次；无效选项设置错误4次；左转和右转按键故障各2次。查相关资料，事故登高车进场使用交货验收，验收表中的检查项目均为良好；2024年4月25日、5月30日、6月25日均对事故登高车进行了月度检查，检查结果均为符合。其中有一项全自动力矩限制器在剪叉式登高车上是不适用的，检查表中检查结果也是符合，说

明检查的针对性方面存在问题。此外，该机的超载保护装置失效，并未在检查表中体现。建议由区建设交通局依据《建设工程安全生产管理条例》从行业安全生产管理的角度作出相应的处理。

五、事故的主要教训

（一）压力传导不到位，责任落实不闭环

高创园智能智造公共平台项目事故的发生，充分暴露出项目参建的建设单位、施工单位、监理单位抓安全生产工作落实不到位、打折扣。要突出强调建设单位的首要责任，压紧压实施工单位、监理单位安全生产的主体责任和监理责任。建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产，以责任落实推进安全生产治本攻坚三年行动的有序推进。

（二）管理制度不健全，高处作业管理缺失

高创园智能智造公共平台项目施工现场部分安全生产管理制度无可操作性，部分操作规程缺失，风险分级管控和隐患排查治理流于形式，对高空作业等危险工作岗位，未严格审查作业人员教育培训情况，未考虑个体身体、思想等原因可能引起的安全事故、特别是对目前开始大量使用的登高车辆风险辨识

不足、安全管理重视度不足、安全生产风险意识不强。项目工地管理人员对自身安全职责不明、对工人的习惯性违章行为熟视无睹，未及时禁止并消除高处人员作业未正确佩戴和使用个人防护用品等事故隐患。

（三）教育培训不到位，作业人员安全意识淡薄

高创园智能智造公共平台项目操纵登高车的施工人员未接受高空作业平台规范培训，培训仅满足于会操纵设备。涉及高处作业的各类安全技术交底和教育没有针对性，未向作业人员告知作业场所和高空作业平台存在危险因素及相关防范措施，作业人员对存在的安全风险认识不足，面临突发情况处置不当。

六、事故整改与防范措施

（一）浙江嘉宇建设有限公司要深刻吸取本次事故教训，时刻绷紧安全生产弦，针对暴露的安全管理漏洞和不足，认真进行整改，做到举一反三。要进一步完善安全生产规章制度，指导督促施工项目部建立健全生产规章制度和各类操作规程，严格落实全员安全生产责任，加强对项目部关键岗位人员履职情况的监督考核。要建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强事前风险辨识防控，通过隐患排查对发现的安全隐患，必须及时落实整改措施予以彻底消除，避免类似事故再次发生。要进一步规范项目部的管理，严格落实施工人员的安全教育培训和安全技术交底，告知作业场所和工

作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，严格落实作业风险管控的各项措施，杜绝麻痹意识和侥幸心理。确保工作人员遵守安全相关工作制度、具备必要的安全生产知识和安全生产意识，严格按照施工方案进行施工，杜绝违章作业。要梳理各类施工器具的管理流程，明确不同情况下各类施工器具的管理责任；加强进场施工器具的检查和隐患排查，确保施工器具使用全过程合格好用，形成施工作业工器具安全管理长效机制。

（二）浙江建业工程管理有限公司要按照法律法规的要求、按照合同约定严格履行安全监理职责。强化现场监理人员到岗履职的管理，杜绝现场监理人员不到位或到位不履职的现象发生。要指导督促项目监理部进一步加强对施工单位、施工人员、施工机械审查，督促项目建设相关单位落实安全管理责任，组织有关各方全面开展安全生产隐患排查，加强施工现场的安全生产隐患排查和巡查，对发现的事故隐患及时督促施工单位整改落实、闭环管理，确保工程的施工安全和质量安全。

（三）嘉兴经济技术开发区产业创新投资集团有限公司要依法履行建设单位职责，认真贯彻落实建设单位首要质量安全责任，加强对施工单位、监理单位的统筹协调，强化施工、监理等参建单位安全生产管理职责，加强对施工人员、机械、设备、监理程序的监督检查，杜绝违法违规施工行为，坚决防止类似事故发生，确保工程质量和安全。

（四）浙江昂鹏机械有限公司要切实履行设备出租方责任，进一步规范公司设备出租、教育培训、维护保养的流程，做好设备交付、维保、教育培训等各项工作。在设备移交前，要向设备承租方交底设备适用范围，工作环境，气象条件，操纵人员的资格等方面的要求，明确相关的禁止事项，告知使用过程中存在的风险隐患、注意事项及突发情况的处置措施，提供更加优质的服务，确保使用过程中的安全。

（五）嘉兴经济技术开发区建设交通局要加强行业安全监管，扎实深入开展房屋市政领域治本攻坚三年行动工作部署，对项目建设各方在安全管理制度缺失，教育培训、安全交底走过场、弄虚作假，隐患排查整治和危大工程管理缺失等违法违规行为，要加大安全生产执法查处力度，强力推动参建各方安全生产主体责任的落实。特别是对易引发群死群伤事故的危险性较大分部分项工程管理，要加强现场监督检查力度，督促建设、施工、监理等各方主体各负其责，真正将制度、规范、标准落到实处。同时，针对高处坠落事故易发、高发的现状，要持续深入开展预防高处坠落安全专项治理，规范高处作业管理，遏制高坠事故高发势头，预防和减少高坠事故的发生，确保全区安全生产形势保持稳定向好。要进一步提升监督检查人员专业素养，加强一线监管力量，指导督促属地街道落实属地管理责任，坚决杜绝日常检查流于形式。要深刻吸取本次登高车事故的惨痛教训，规范建筑工地移动登高作业平台的使用，

并要结合智慧工地建设、智能建造的逐步推进，研究建筑施工新技术、新材料、新设备、新工艺应用过程中的新的安全风险，做好提早辨识、提早预防。

（六）城南街道办事处要切实履行属地政府安全综合管理职责，结合治本攻坚三年行动工作部署，加强建筑施工领域安全管理，在安全检查中发现隐患要督促企业整改，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，压实各级安全生产责任，加强风险辨识管控和隐患排查治理，全面排查整治各类隐患，坚决防止隐患变成事故。严格要求辖区内工程项目参建单位建立健全安全管控体系，完善企业内部安全生产管理制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，进一步健全完善安全生产保障体系，防范各类生产安全事故的发生。