建德乾潭建德市妍玥建设工程施工有限公司“7·16”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：建德市妍玥建设工程施工有限公司

“7·16”一般高处坠落事故调查组

编制日期：2025 年 8 月 14 日

目 录

一、 事故基本情况 1

（一） 事故发生单位及相关单位概况 1

（二） 涉事工程概况 4

（三） 事故发生经过 6

（四） 事故现场情况 6

二、 事故应急处置及上报情况 8

三、 事故原因分析 9

四、 有关责任单位存在的主要问题 9

（一） 妍玥公司 9

（二） 明镜公司 9

（三） 旅投公司 9

五、 事故相关责任单位和责任人的处理建议 10

（一） 对事故相关单位的处理建议 10

（二） 对相关涉事单位的处理建议 10

（三） 对事故相关责任人的处理建议 10

六、 事故整改和防范措施 11

2025年7月16日上午5时56分左右,建德市妍玥建设工程施工有限公司（以下简称妍玥公司）工人查某军（男，浙江建德人，身份证号XXXXXXXXXX）在建德市乾潭镇七里扬帆景区葫芦洞水电站进行屋面防水施工时从屋顶坠至地面，经抢救无效死亡。事故类型：高处坠落，事故造成一人死亡，直接经济损失约合人民币一百六十八万元。

接到事故报告后,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于授权市安监局牵头组织生产安全事故调查工作的通知》（建政函〔2009〕45号）之规定，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、乾潭镇人民政府等单位参加的事故调查组，并邀请市纪委监委派员参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、人员问询、调查取证、综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施。

事故性质认定：经调查认定，建德市妍玥建设工程施工有限公司“7·16”高处坠落事故是一起因作业人员违规作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 建设单位：建德市新安旅游投资有限公司

建德市新安旅游投资有限公司（以下简称旅投公司）成立于2003年08月13日，注册地位于浙江省杭州市建德市新安江街道江滨中路678号，法定代表人为穆某琴，统一社会信用代码为91330182751734398B。经营范围包括许可项目:房地产开发经营；食品销售；旅游业务。一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；土地整治服务；旅游产业的投资与经营管理，旅游项目的策划及咨询，经营广告业务（不含网络广告且限广告的设计、制作及发布）。

2. 施工单位：杭州明镜建设有限公司

杭州明镜建设有限公司（以下简称明镜公司）成立于2017年12月01日，注册地位于浙江省杭州市建德市新安江街道新安东路新安财富城6幢1单元2101，法定代表人为童某，统一社会信用代码为91330182MA2AYF3D1H。经营范围包括许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：土石方工程施工；机械设备租赁；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑材料销售；园林绿化工程施工；工程造价咨询业务等。公司具备市政公用工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承

包贰级资质，建筑业企业资质证书编号为D233232408，发证机关为浙江省住房和城乡建设厅；安全生产许可证编号为（浙）JZ安许证字【2018】019730，发证机关为浙江省住房和城乡建设厅。

3. 分包单位：建德市妍玥建设工程施工有限公司

建德市妍玥建设工程施工有限公司成立于2025年03月14日，注册地位于浙江省杭州市建德市新安江街道丰产村55号，统一社会信用代码为91330182MAECQW6D74，法定代表人为王某鸿，从业人员数量为7人。经营范围包括许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

4. 监理单位：浙江明康工程咨询有限公司

浙江明康工程咨询有限公司（以下简称明康公司）成立于1996年11月25日，注册资本12800万元，注册地址位于浙江省杭州市上城区金泰商务大厦903室，法定代表人为赵某，统一社会信用代码为91330100253925896l。经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；规划设计管理；专业设计服务；单建式人防工程监理；设备监理服务；社会稳定风险评估；环境保护监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；标准化服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程

监理；建设工程设计；建设工程质量检测；水利工程建设监理；公路工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；国土空间规划编制；房地产开发经营；安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）涉事工程概况

2025年2月21日，明镜公司参与“建德市新安旅游投资有限公司及下属公司2025年4月1日至2026年3月31日单项合同估算价在100万元以下小型建筑工程年度公开比选”项目（编号JD2025A-年度-010）响应，于 2月28日中选为候选人之一，双方于4月1日签订《施工协议》。后旅投公司（甲方）在候选池中抽取到明镜公司（乙方）作为葫芦湾景点水能驿站修缮及零星工程（以下简称修缮零星工程）的施工单位，双方于7月8日签订施工合同。施工合同金额：6XXXXX元（预算审核价7XXXXX元下浮9.35%，其中暂定价不下浮），工程位于建德市乾潭镇七里扬帆景区葫芦洞水电站，工程期限为60天，拟定开工日期为2025年7月10日，具体以甲方指定开工日期为准，旅投公司任命朱某良为甲方代表负责相关事务协调及签证。根据浙江省住房和城乡建设厅发布的《浙江省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》（浙建〔2020〕

18 号）第一条规定[1]，该修缮零星工程在开工前，可以不申请办理施工许可证。

2025 年 7 月 5 日，旅投公司与明康公司签订了《建设工程监理合同》，委托明康公司作为“2025 年国有景区提升工程–七里扬帆景区区域监理”项目监理单位，包含开元寺房屋维修、葫芦湾水能驿站提升改造等子项目监理。

2025 年 7 月 8 日，旅投公司、明康公司、明镜公司人员在建德市开元寺项目会议室举行了修缮零星工程第一次工地例会，由姚某飞主持召开。会上明康公司对项目进度、安全、材料报审等工作提出了相关要求。

2025 年 7 月 11 日，明镜公司（甲方）与妍玥公司（乙方）就修缮零星工程部分业务签订了《分包合同》。合同中约定分包工程范围与内容：防水工程，包括不限于基层处理、防水层施工、节点密封处理、保护层施工等，具体施工内容以施工图纸及甲方要求为准；分包工程价款（暂定）：2XXXXX 元；承包方式：包工包料；施工日期：2025 年 7 月 14 日开工至 7 月 16 日竣工，总 3 天。甲方委派李某作为甲方驻工地代表，乙方任命王某鸿为工程负责人。

2025 年 7 月 14 日，妍玥公司正式进场作业，带班组长为查某军，作业人员为朱某富、胡某田、吴某根。此时李某未将开工

[1] 一、除《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第 51 号）规定的特殊建设工程外，工程投资额在 200 万元以下（不含 200 万元）或者建筑面积在 1000 平方米以下（不含 1000 平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。

材料报给明康公司审理，明康公司未对项目下发开工令。

（三）事故发生经过

2025 年 7 月 16 日上午 5 时 22 分，带班组长查某军与朱某富等作业人员到达葫芦洞水电站，准备上到屋顶进行防水施工。四人通过水电站北侧正门处的脚手架与爬梯上到屋顶后，胡某田到屋顶东侧作业，吴某根与朱某富到屋顶中部位置作业，查某军到屋顶西侧作业，四人均未系安全带，仅胡某田一人佩戴安全帽。5 时 56 分许，朱某富发现查某军不见，呼喊其名字未获回应后下至地面寻找，于建筑西侧发现查某军侧卧于地面上，头部周围地面有血泊。

（四）事故现场情况

事故区域位于建德市乾潭镇七里扬帆景区内部葫芦洞水电站，无法从外部驱车直达，需从七里扬帆景区姚坞码头乘坐快艇（约 40 分钟）沿水路到达。该水电站已废弃停用，房屋大门朝北，东侧为葫芦峡漂流溪，南侧为山，西侧为山，北侧为景区道路，房屋四周及内部散落堆放有板材、水泥、面料、乳胶漆等建筑材料，正门处搭建了脚手架和爬梯。该房为一层式设计，屋顶距地面高度 6.8 米，屋顶为水泥地面，正在做防水卷材施工，还剩西侧局部未完成。其中有一条防水卷材铺在屋面上，该卷材距离西侧屋顶边缘 50 厘米，距离屋顶南侧边缘 5 米，屋顶四周临边处未设置防护围栏。尸体位于房屋西侧地面，头朝东，现场未见安全帽、安全带等防护措施。

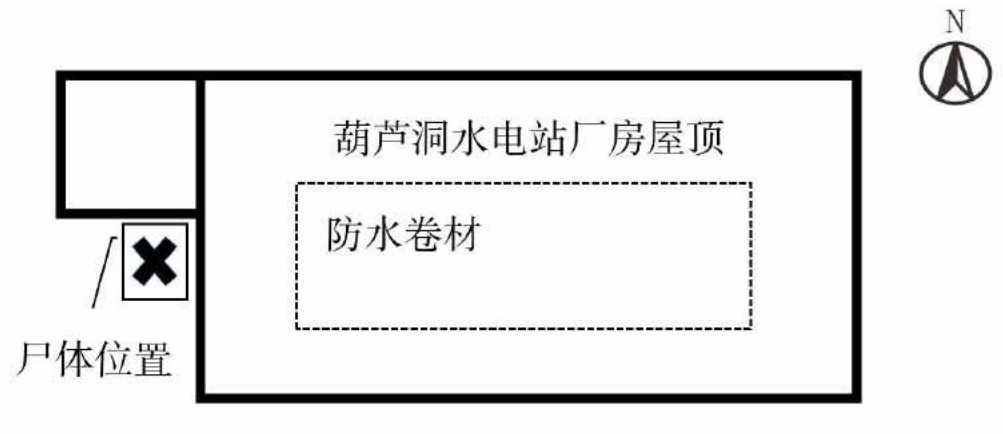


图 1 平面示意图



图 2 厂房全貌（由北向南拍摄）



图 3 屋顶西侧施工情况

二、事故应急处置及上报情况

2025 年 7 月 16 日上午 5 时 56 分许，朱某富在发现查某军后，立即呼喊胡某田和吴某根下来，并电话报告给王某鸿和告知其他人员拨打 120 急救电话和 110 报警电话。王某鸿得知事故情况后电话报告给了李某，并赶往事故现场。李某在接到电话后将情况电话报告给了旅投公司朱某良。7 时许，急救人员到达现场后迅速对查某军进行紧急抢救。8 时许，公安、医护人员和王某鸿同船一起到达现场，此时查某军已无生命体征。

接到事故信息后，建德市公安局、建德市应急管理局等单位先后派出工作人员到达现场，有序开展了现场勘察和调查取证工

作，王某鸿在现场口头汇报了该起事故的简要情况。

三、事故原因分析

事故直接原因是：事故死者查某军安全意识淡薄，高处作业时未佩戴安全带、安全帽等防护措施，违反了 GB 50345-2012《屋面工程技术规范》中相关规定[2]，直接导致了事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）妍玥公司

妍玥公司安全生产主体责任落实不到位。未建立安全生产管理制度，未按规定对施工人员开展安全生产培训教育。公司在监理单位未下发开工令的情况下擅自开工，未对作业现场安全生产状况进行检查，未组织开展作业现场安全风险辨识和评估，未能及时发现并消除作业人员不按照规定佩戴、使用劳动防护用品问题和作业现场存在的安全隐患，不能保障施工现场的安全条件。

（二）明镜公司

明镜公司作为项目工程总包单位，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未按要求对施工现场开展安全检查，未按规定将开工及分包情况材料报至监理单位，未能及时发现妍玥公司存在的安全隐患。

（三）旅投公司

旅投公司作为建设单位，对事故项目安全管理不到位，未严

---

[2] GB 50345-2012《屋面工程技术规范》

2.0.1 屋面工程：由防水、保温、隔热等构造层所组成房屋顶部的设计和施工。

5.1.6 屋面工程施工必须符合下列安全规定：……

4 施工人员应穿防滑鞋，特殊情况下无可靠安全措施时，操作人员必须系好安全带并扣好保险钩。

格履行《施工协议》中约定的安全管理职责。

五、事故相关责任单位和责任人的处理建议

（一）对事故相关单位的处理建议

妍玥公司安全生产责任主体落实不到位，未建立安全生产管理制度，安全生产管理、安全风险辨识、安全教育培训、事故隐患排查等均存在问题，对本次事故的发生负有责任。建议由建德市应急管理局根据安全生产相关法律法规给予其罚款的行政处罚。

（二）对相关涉事单位的处理建议

1.明镜公司对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，现场安全管理存在不足。建议由建德市应急管理局根据安全生产相关法律法规给予其罚款的行政处罚。

2.旅投公司对承包单位的安全生产管理方面存在漏洞，建议责成向建德市人民政府作出深刻检查。

（三）对事故相关责任人的处理建议

1.查某军，男，妍玥公司员工，在进行屋面施工时违规作业，在本次事故中负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.王某鸿，男，妍玥公司法定代表人，未切实履行安全生产主要负责人职责，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未与员工签订安全生产目标管理责任书，未组织实施作业人员的安全生产教育培训工作；在无监理单位开

工令的情况下擅自开工，检查施工场地安全生产状况不到位，未及时排查出事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由建德市应急管理局根据安全生产相关法律法规给予行政处罚。

3.李某，男，明镜公司项目负责人，未组织开展作业现场安全风险辨识和评估，未组织实施作业人员的安全生产教育培训工作，检查施工场地安全生产状况不到位，未及时排查出事故隐患，对事故的发生负有管理责任。建议由建德市应急管理局根据安全生产相关法律法规给予行政处罚。

4.童某，男，明镜公司法定代表人，未切实履行安全生产主要负责人职责，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，建议由建德市应急管理局根据安全生产相关法律法规给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）妍玥公司要坚持“四不放过”原则，深刻吸取事故教训，引以为戒，高度重视安全生产工作，牢固树立安全工作无小事思想和“人民至上、生命至上”理念，通过分析事故发生的原因，落实企业安全生产的主体责任，建立健全安全生产管理制度，加强员工安全生产培训教育，加大隐患排查力度，不断提升本质安全水平。

（二）明镜公司要全面加强施工现场的安全管理，及时发现和消除事故隐患，坚决杜绝违规操作、违章作业、违反劳动纪律行为，尤其是涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业等，必须要

对作业人员进行安全技术交底，安排专人加强现场管理，确保操作规程、劳动纪律得以遵守和安全措施得到落实，严防事故发生。

（三）旅投公司要切实强化安全责任意识，加大对施工现场的监督检查，有力督促有关施工作业单位认真履行安全生产主体责任，落实好各项安全管理措施。

（四）建德市乾潭镇人民政府要深刻汲取事故教训，牢固树立并落实安全发展的理念，充分认识安全生产的重要性，始终坚持把安全放在第一的位置，要加大对辖区内生产经营单位的排查和安全监管工作力度。

建德市妍玥建设施工工程有限公司

“7·16”一般高处坠落事故调查组

2025 年 8 月 14 日