桐庐经济开发区杭州东旺包装有限公司“8·30”一般车辆伤害事故调查报告

2025年8月30日12时许，位于桐庐县凤川街道东旺路99号的杭州东旺包装有限公司生产车间内发生一起车辆伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失140余万元。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规的规定和桐庐县人民政府公文处理简复单（桐政办复20190036号）的要求，经县政府授权，成立由县应急管理局牵头，县公安局、县综合行政执法局、县人社局、县经济开发区管委会、县总工会等单位派员参加的事故调查组，并邀请县纪委（监委）派员参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问相关人员、查阅相关资料等调查取证工作，查清了事故发生经过和原因，查明了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和安全防范整改措施。

经调查认定，桐庐经济开发区杭州东旺包装有限公司“8·30”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况：杭州东旺包装有限公司（以

下简称东旺包装公司），统一社会信用代码：91330122MA7E799W4B；法定代表人：吕某某；现场主要负责人、总经理：黄某某；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：伍佰万元整；成立日期：2021年11月30日；营业期限：2021年11月30日至长期；注册地址：桐庐凤川街道凤旺路99号；经营范围：纸制品制造；纸制品销售等。

（二）安全管理情况

东旺包装公司主要负责人黄某某，负责公司全面工作，未按规定组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

二、事故发生经过及救援情况

2025年8月30日，东旺包装公司员工封某某、陈某某在车间使用数控单瓦机生产瓦楞纸。12时许，因生产需要，需更换数控单瓦机内的瓦楞辊，陈某某操作电动牵引车将数控单瓦机内的细瓦楞辊卸出，停放在距离数控单瓦机东南方向16.5米处的过道内（见图一），之后便返回进行下一步操作。12时20分许，封某某操作另一台电动牵引车将需要安装的粗瓦楞辊推入设备内，在操作电动牵引车调整推入角度和方向的过程中，封某某未观察作业环境，背部撞到卸下的瓦楞辊上，同时，封某某操作的电动牵引

车因惯性，车辆的操作把手抵至封某某的前胸，将封某某夹在电动牵引车和瓦楞辊之间。此时，在车间清点库存的王林交听到封某某叫声，立即赶往现场，看见封某某被瓦楞辊与牵引车操作把手夹在中间，但未见明显外伤与出血，于是立即呼喊陈某某一起将受伤的封某某救出，并送往富阳骨伤科医院救治。12时45分许，因富阳骨伤科医院无法救治，遂将封某某转送至富阳人民医院抢救，经抢救无效于当日下午4时死亡。




图一 第一辆牵引车放置处与设备的距离

三、事故现场情况

事故现场位于桐庐县凤川街道凤旺路 99 号杭州东旺包装有限公司生产车间内，生产车间内有一数控单瓦机设备，数控单瓦机设备柜门开启（见图二）。数控单瓦机设备南面相距 9.1 米位置平行停放两台同型号电动牵引车，其中一台电动牵引车上承载

数控单瓦机设备用瓦楞辊，另一台电动牵引车空载状态，电动牵引车长 4.1 米，宽 1.0 米，高 1.5 米，整车自重 0.47 吨，车头位置距离人员站立操作面约 0.3 米处设有一红色急停开关（见图三）。数控单瓦机设备用瓦楞辊长 4.0 米，宽 0.9 米，高 1.5 米，重约 8.0 吨（见图四），在设备下方位置（见图五）。通道两侧堆放柱形纸质产品，通道宽约 2.8 米（见图六）。

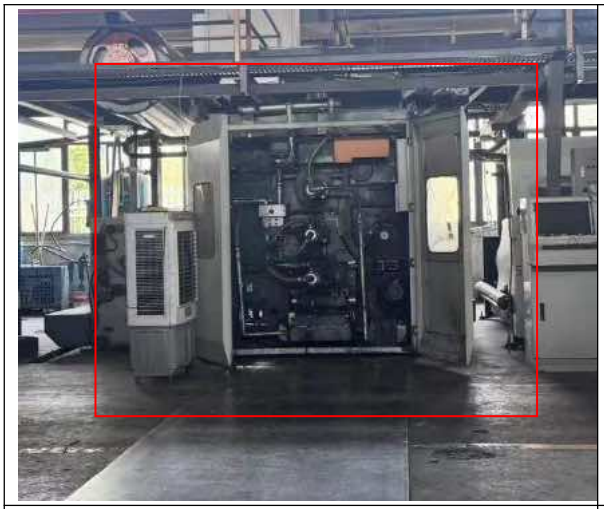


图二 数控单瓦机柜门开启




图三 电动牵引车



图四 瓦楞辊

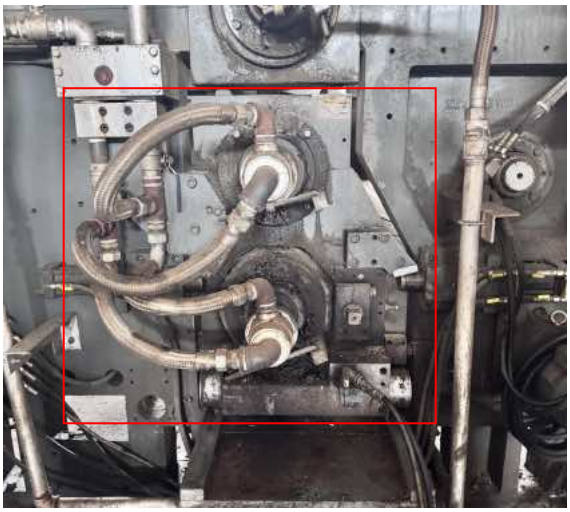

图五 瓦楞辊在设备内的位置

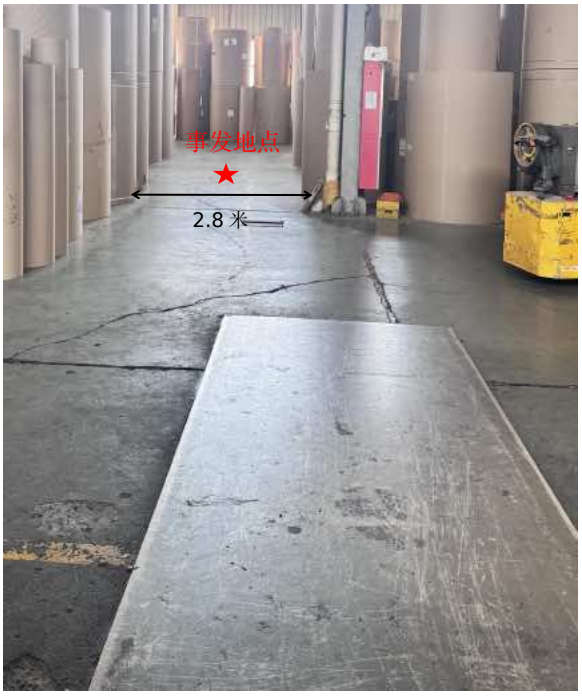

图六 通道情况

四、人员伤亡和伤情鉴定情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死者：封某某，男，1979 年出生，住址：江西省上饶市玉山县。

（二）事故善后情况

2025 年 9 月 13 日，经过桐庐经济开发区管委会的调解，东旺包装公司与死者家属，签订了和解协议书，由东旺包装公司赔偿死者家属总计共 40 万余元，双方做好工伤认定的相关工作；工伤认定通过后，社会保险基金支付的工伤赔偿款（约 100 万元），由死者家属按法定流程直接申领。

五、事故原因

事故直接原因：东旺包装公司作业人员封某某，违反安全管

理规定，在作业前未注意作业环境[1]、作业中未确保运行路段畅通并确认安全[2]的情况下，进行瓦楞辊更换作业，导致其在作业过程中被夹在牵引车与瓦楞辊之间，造成该事故发生。

六、有关责任单位存在的主要问题

1.杭州东旺包装有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》关于从业人员教育培训的规定，未对封某某等操作人员进行安全教育和培训，从业人员不具备必要的安全生产知识[3]；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[4]。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.封某某，男，东旺公司员工，违反安全管理规定，在作业前未注意作业环境、作业中未确保运行路段畅通并确认安全的情况下，进行瓦楞辊更换作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于封某某已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

---

[1] 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》(GB/T36507-2023)4.2.1：操作者应注意作业环境,包括在车辆及车辆运行路段附近的其他人员以及固定的或移动的物体。

[2] 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》(GB/T36507-2023)4.6.1.5：运行过程中,操作者应确保运行路段畅通,并应注视运行方向。在转弯,在十字路口或在其他视野受限的场合,如果附近有其他车辆或行人,操作者应发出声响警示信号,并减速或停车,确认安全后慢速通过。操作者应在转向/机动前检查车辆,货物和可能的障碍物之间的空间,以确保有足够的间隙。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训……未经过安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。

2.黄某某，男，东旺公司主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》关于主要负责人职责的规定[5]，未制定设备管理等安全生产规章制度和瓦楞辊更换安全操作规程，根据《桐庐县人民政府关于桐庐县综合行政执法事项目录（第一批）的公告》的规定[6]，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[7]等相关法律法规的规定，建议给予黄某某行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

杭州东旺包装有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》关于从业人员教育培训的规定，未对封某某等操作人员进行安全教育和培训，从业人员不具备必要的安全生产知识[3]。根据《桐庐县人民政府关于桐庐县综合行政执法事项目录（第一批）的公告》的规定[8]，建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[9]等相关法律法规的规定，给予杭州东旺包装有限公司行政处罚。

八、事故整改和防范措施

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[6]《桐庐县人民政府关于桐庐县综合行政执法事项目录（第一批）的公告》第1724项：对生产安全事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的行政处罚。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[8]《桐庐县人民政府关于桐庐县综合行政执法事项目录（第一批）的公告》第1739项：对发生生产安全事故负有责任的行政处罚。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故的，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万以上一百万以下的罚款；……

1.杭州东旺包装有限公司，要认真吸取事故教训，主要负责人应当经过安全生产教育和培训合格具有相应的安全生产知识和管理能力，并聘请兼职或者专职的安全管理人员，结合企业实际制定本单位安全生产规章制度，组织并制定安全生产规章制度和操作规程，加强从业人员安全教育和培训，建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，防止事故再次发生。

2.经济开发区管委会，要严格落实属地安全生产监管职责，要加大对该企业的监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。要举一反三，全面排查辖区内小型规模的工贸企业，重点检查主要负责人和安全管理人员职责是否履行到位，严格督促企业主体落实安全生产主体责任，防止出现监管缺失，杜绝类似事故再次发生。