余姚市梨洲街道宁波亚特电器有限公司
“3.16”一般机械伤害事故调查报告

2023年3月16日9时33分左右，位于余姚市经济开发区（南区）茂盛路23-25号的宁波亚特电器有限公司制冷车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约156万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，市公安局、市监委、市总工会、梨洲街道办事处派员组成事故调查组，同时邀请市检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

一、事故基本情况


（一）事故单位情况

宁波亚特电器有限公司（以下简称：宁波亚特公司），成立于2004年10月15日，统一社会信用代码：********，注册资本：贰

仟万元整，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），企业住所：余姚市经济开发区（南区）茂盛路23-25号，经营范围：一般项目：风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；家用电器制造；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口等。

（二）事故设备情况

事故设备为1台往复式升降输送机，外形尺寸为L1520mm×W1100mm×H3750mm，其框架采用50×50mm×2.5mm方管制作，围板采用冲孔板，四周角为半圆弧铝包边，吊斗上下运动采用1.5W刹车电机，轨道采用50×50mm×5mm角钢制作，升降机带动皮带线往复运行，皮带线动力采用200W刹车电机，升降机的控制系统采用行程开关（OMRON）、光电开关（OMRON）、变频器及PLC机（三菱）控制。

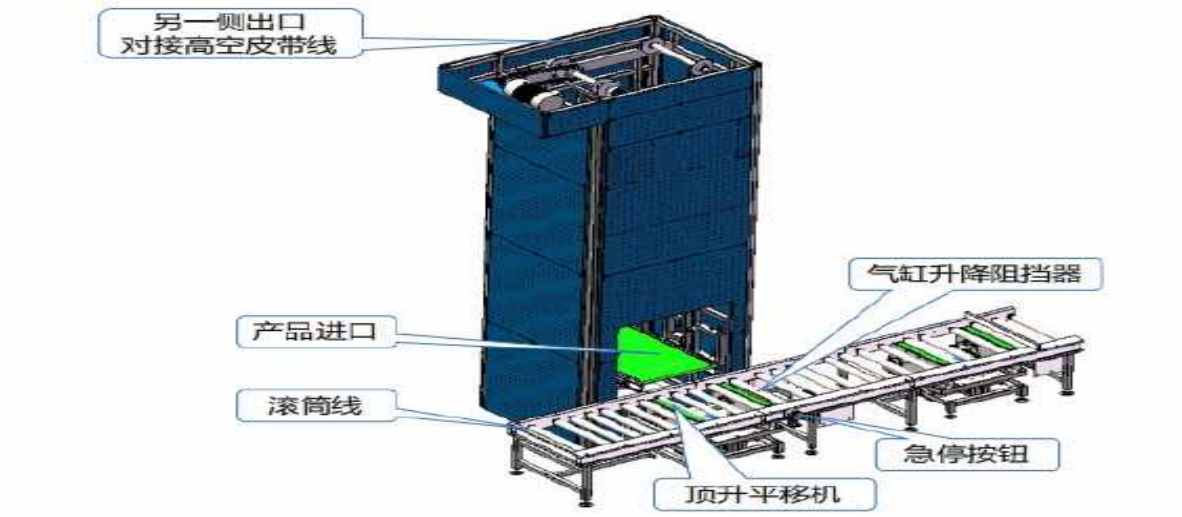

事故设备工作原理为：当车载冰箱产品+底托进入到滚筒线后，流转到顶升平移机处时，滚筒线上对射光电感应到底托上有产品，顶升平移机升起；顶升平移机把车载冰箱产品+底托输送到升降皮带线，升降皮带线入口光电感应到产品完成输送，升降皮带线上升，对接打包段高空皮带线；车载冰箱产品+底托从升降皮带输送到高空皮带线；出口处光电感应到产品完成输送，升降皮带线下降，返回到对接滚筒线位置，设备开始下个流程。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年3月16日上午9时00分左右，电工张军在制冷车间安装车载冰箱生产线设备静电线。9时33分左右，在隔间干活的王舜杰听到“砰”的一声异响，迅速跑到车间里查看情况，发现张军一人躺在往复式升降输送机底部。王舜杰便迅速按下设备紧停按钮，同时给生产经理黄长盼打电话，说张军出事了。闻讯赶来的黄长盼查

看车间现场情况，看到张军躺在往复式升降输送机底部，黄长盼叫了张军两声没有回应，因往复式升降输送机产品入口狭窄且被设备阻挡着无法实施救援，于是立即拨打了“120”和“119”电话等待救援。

（二）事故应急救援情况

当天上午9时47分左右，“120”救护车到达现场，救护人员发现张军躺在往复式升降输送机底部，其头部被机械设备挤压碰撞后严重受损，经查看判断已无生命体征。随后公安、消防和应急等相关部门人员陆续到达现场，经询问了解事故情况后，公安部门刑侦技术人员对事故现场进行了勘查，消防救援人员结合事故现场情况，采用破拆工具对往复式升降输送机侧面实施破拆处置。

三、事故善后处置情况

事故发生后，宁波亚特公司与死者亲属进行了协商，签订了《人民调解协议书》，编号：（2023）余梨人调字第3号，善后处置工作平稳。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡。死亡人员：张军，男，1969年6月24日出生，公民身份号码：**********，户籍住址：浙江省余姚市凤山街道皇山新村2幢505室，文化程度初中，宁波亚特公司电工。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定事故造成直接经济损失约156万元。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

张军，安全意识淡薄，违反公司《电工安全操作规程》，在车载冰箱生产线设备开机运作状态下，擅自一人进入到往复式升降输送机底部实施作业，作业过程中头部与往复式升降输送机发生挤压碰撞，因颅脑严重受损死亡。

（二）间接原因

宁波亚特公司，安全风险辨识、风险管控不到位，对车载冰箱生产线新设备的投入、安装、使用，未了解、掌握其安全技术特性，未采取有效的安全管控措施；督促和教育从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程不到位，从业人员存在违章违规作业现象；安全事故隐患排查治理制度落实不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经过对事故原因的调查分析，事故调查组调查认定，该起事故是一起等级为一般的生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任人员责任认定及处理建议

张军，宁波亚特公司电工。安全意识淡薄，违反公司《电工安全

操作规程》，车载冰箱生产线设备在开机运行状态下，擅自一人进入到往复式升降输送机底部实施作业，对事故的发生负有主要责任，鉴于其已死亡，免于追究责任。

邬**，宁波亚特公司法定代表人，安全生产主要负责人。未有效履行安全生产管理职责，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依法给予相应的行政处罚。

姜**，宁波亚特公司安全生产管理人员。未有效履行安全生产管理职责，对从业人员安全教育不深入，安全管理不严格，安全巡查不到位，对事故的发生负有责任。建议宁波亚特公司按照本单位规章制度作出处理，并将处理结果报市应急管理局备案。

黄**，宁波亚特公司安全生产管理人员。未有效履行安全生产管理职责，对从业人员安全教育不到位，作业现场管理不严格，未有效制止作业人员的违规行为，对事故的发生负有责任。建议宁波亚特公司按照本单位规章制度作出处理，并将处理结果报市应急管理局备案。

（二）事故责任单位责任认定及处理建议

宁波亚特公司，安全生产主体责任落实不到位。风险辨识、管控不到位，对车间新设备的的安装、使用未了解、掌握其安全技术特性，未采取有效的安全管控措施。督促和教育从业人员严格执行本

单位安全生产规章制度和安全操作规程不到位，致使从业人员安全意识不强，存在违章违规作业现象。安全事故隐患排查治理制度落实不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由市应急管理局依法给予相应的行政处罚。

七、事故防范和整改措施

针对该起事故发生的原因和存在问题，事故调查组特提出如下事故防范措施和整改建议:

（一）切实落实企业安全生产主体责任

宁波亚特公司要严格落实企业安全生产主体责任，深刻剖析事故原因，认真组织召开一次事故分析会，举一反三，对相关责任人员进行严肃处理，杜绝各类事故发生。针对新设备的投入、安装、使用，要加强安全风险辨识，采取有效安全管理措施，及时消除生产安全事故隐患；督促、教育本单位从业人员严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程，提高从业人员安全意识，加强作业现场安全管理，坚决杜绝“三违”作业行为。

（二）切实履行属地安全生产监管职责

梨洲街道办事处要认真吸取事故教训，切实加强对辖区内生产经营单位的安全监督力度，开展事故警示教育宣传。督促企业加强安全生产责任制体系建设，落实各岗位安全管理职责，加强企业负责

人安全教育培训，提升安全风险意识和法制意识。指导企业落实安全风险辨识和安全隐患排查治理工作，避免和减少各类事故发生。

（三）切实落实行业监管部门安全生产监管职责

应急管理部门要严格按照“三管三必须”要求，切实落实行业监管部门安全监管责任，督促企业落实安全生产主体责任，指导企业开展安全生产标准化建设，安全生产双重预防体制建设等工作。

余姚市梨洲街道宁波亚特电器有限公司

“3.16”一般机械伤害事故调查组

2023年7月3日