茂名滨海新区“4.8”渔业船舶较大水上生产安全事故调查报告

2020年4月8日2140时，在茂名滨海新区放鸡岛南约11海里海域附近，“粤茂滨渔42073”船在海上航行过程中与在锚泊的“粤湛渔00208”船发生碰撞，两船均有不同程度损坏，经双方沟通后一起往茂名滨海新区博贺渔港航行。至8日2300时，“粤茂滨渔42073”船航行至茂名滨海新区放鸡岛南约7海里海域时，因船长自救措施不当，导致“粤茂滨渔42073”船沉没。事故造成两船直接经济损失约226万元，“粤茂滨渔42073”船上11人落水，7人被“粤湛渔00208”船救起，2人死亡（含1名女性炊事员），2人失踪。

事故发生后，省、市领导高度重视，省委李希书记、马兴瑞省长、叶贞琴常委第一时间作出批示，要求全力搜救落水人员，尽最大努力减少群众生命财产损失。市委许志晖书记、市政府袁古洁市长、崔剑副市长以及市委常委、政法委书记、茂名滨海新区党工委书记赵广辉等市领导分别作出指示批示，召开会议、现场调研，要求在全市范围内开展渔业船舶安全生产大检查、渔民安全生产教育大行动，梳理事故暴露出的问题和薄弱环节，深入排查整治安全隐患，强化安全生产教育培训，坚决扭转涉渔船舶安全事故多发频发的被动局面。

4月20日，市政府成立由市政府潘强副秘书长为组长（后

因人事变动，调整为市政府副秘书长吴再铭同志），市纪委监委、市总工会、市公安局、市农业农村局、市应急管理局、茂名海事局、茂名海警局、广东省渔政总队茂名支队、茂名滨海新区管委会、茂名滨海新区纪工委、茂名滨海新区管委会应急管理局等部门有关同志为成员的茂名滨海新区“4.8”海上渔船交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请技术专家成立专家组参与调查。

事故调查组迅速赶赴茂名滨海新区博贺镇查明事故发生的经过、原因及处理善后等工作，通过调取事故水域船舶北斗动态信息、气象资料、海域锚地等资料，调查询问“粤茂滨渔 42073”船和“粤湛渔 00208”船船长、船员，勘查事故船舶等途径，详细调查了事故的情况，现将调查情况报告如下:

一、事故单位基本情况

（一）船舶概况

1.“粤茂滨渔 42073”船

（1）船舶基本概况

总长：32.8 米

船长：28.16 米

型宽：6.28 米

型深：3.28 米

总吨位：169

净吨位：59

主机总功率：132千瓦

设计吃水：2.7米

设计航速：10节

航区：沿海航区

核定乘员：10人

船体材质：钢质

船舶类型：流刺网渔船

船籍港：博贺渔港

建造完工日期：2012年04月01日

船舶制造厂：茂名市电白区中南船舶建造有限公司

船舶所有人：张某（年龄：57岁，茂名滨海新区博贺镇人），所占股份100%。

（2）安全设备配备基本情况

雷达1台；北斗1台；AIS 1台；无线电对讲机1台；10人救生筏1个；信号弹6支；救生圈4个；救生衣12件。

（3）船舶持证情况

《渔业捕捞许可证》编号:（粤电）船捕（2016）HY-100131号；作业类型/方式：刺网/流刺网；作业场所：C3渔区；作业时限：2016年12月18日到2021年12月17日（非禁<休>渔期）。

《渔业船舶国籍证书》编号:（粤电）船登（籍）（2017）HY-100125号；有效期至2022年4月25日。

《渔业船舶所有权登记证书》编号:（粤电）船登（权）

（2012）HY-100033号，证书长期有效。

《渔业船舶检验证书》编号：440900A190116；2019年5月14日签发；有效期至2020年3月31日。

（4）船员情况

事故发生时，船上人员11人，分别是：

张某，男，57岁，住所：茂名市电白区博贺镇新街一路，是该船船主，在船上担任船长工作，负责船舶日常生产经营管理，持有《渔业船员证书》（职务：三级船长，证书编号440923196302115X15，证书有效期自2019年10月16日至2024年10月15日）。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，该《渔业船员证书》不适用于船长大于24米的渔业船舶。事故船舶船长大于24米，故按规定张某不适任事故船船长。

曾某星，男，50岁，住所：茂名市电白区博贺镇解放街一路，在船上负责甲板面工作，持有渔业船员专业训练合格证，签发日期：2004年12月10日，编号：Z09-050102310。证件有效，但未按时更换为普通船员证。

梁某月，女，45岁，住所：广东省电白区博贺镇新村一路，在本次事故中死亡，在船上负责炊事工作。持有海洋渔业普通船员证书（证书编号：440923197409065X24，证书有效期自2017年7月14日至2022年7月13日）。

林某冲，男，63岁，住所：广东省电白区博贺镇博贺福建村，在本次事故中死亡，在船上负责甲板面工作，未持有

渔业船员证书。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，违反持证上岗制度。

张某武，男，66岁，住所：广东省电白区龙山镇博贺螺壳坡村，在本次事故中失踪，在船上负责甲板面工作，未持有渔业船员证书。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，违反持证上岗制度。

杨某林，男，62岁，住所：茂名市电白区电城镇爵山管理区，在本次事故中失踪，在船上负责甲板面工作，未持有渔业船员证书，根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，违反持证上岗制度。

陈某，男，53岁，住所：茂名市电白区博贺镇新沟村东片，在船上负责甲板面工作，未持有渔业船员证书。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，违反持证上岗制度。

林某财，男，58岁，住所：茂名市电白区博贺镇福建村，在船上负责甲板面工作，未持有渔业船员证书。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，违反持证上岗制度。

林某状，男，55岁，住所：茂名市电白区博贺镇福建村，在船上负责甲板面工作，未持有渔业船员证书。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，违反持证上岗制度。

欧某才，男，63岁，住所：茂名市电白区博贺镇那尾村，在船上负责甲板面工作，未持有渔业船员证书。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，违反持证上岗制度。

杨某时，男，54岁，住所：茂名市电白区电城镇爵山村

委会芋扶村，在船上负责甲板面工作，未持有渔业船员证书。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，违反持证上岗制度。

按照《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，该船船员配备缺二级船长1名、二级船副1名、三级轮机长1名，职务船员配备不符合要求。

（5）船舶保险情况

“粤茂滨渔42073”11名船员全部在广东省渔业互保协会购买雇主责任险，每人保额50万元，保险有效期为2020年3月21日至2021年3月20日；另外，该船11名船员中，有10名船员（船长张某除外）在中国人民财产保险股份有限公司购买雇主责任保险，每人保额30万元，保险有效期为2020年3月21日至2021年3月20日止。

该船在广东省渔业互保协会购买财产险，保额80万元，有效期为2019年4月9日至2020年4月8日。

（6）船员培训教育情况

船东船长张某2019年1月参加了原茂名滨海新区农林水务和海洋渔业局组织举办的渔业船员安全生产培训班，曾某星2004年12月参加渔业船员专业训练培训，经考核取得渔业船员专业训练合格证；梁某月2017年6月参加海洋普通船员培训，经考核取得海洋普通渔业船员证书。其他船员均未参加过相关培训。

（7）船舶安全检查情况

茂名滨海新区博贺镇海雁渔委会分别于2020年1月20日、3月18日对“粤茂滨渔42073”船开展渔船安全检查，检查台账显示各项检查内容正常，未发现安全隐患。

2.“粤湛渔00208”船

（1）船舶基本概况

总长：35.8米

船长：31.47米

型宽：6.00米

型深：3.20米

总吨位：159

净吨位：55

主机总功率：140千瓦

设计吃水：2.5米

设计航速：8节

航区：近海航区

核定乘员：9人

船体材质：钢质

船舶类型：延绳钓渔船（事故当天作业为笼捕）

船籍港：硇洲

建造完工日期：2017年11月29日

船舶制造厂：雷州市华星船业有限公司

船舶所有人：陈某明（年龄：62岁，湛江市市辖区硇洲镇人），所占股份100%。

（2）安全设备配备基本情况

雷达 1 台；北斗 1 台；AIS 1 台；无线电对讲机 1 台；10 人救生筏 1 个；信号弹 4 支；救生圈 4 个；救生衣 13 件。

（3）船舶持证情况

《渔业捕捞许可证》编号:（粤湛）船捕（2018）HY-100006 号；作业类型/方式：钓具/钓具；作业时限：2018 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 3 日（非禁<休>渔期）。

《渔业船舶国籍证书》编号:（粤湛）船登（籍）（2018）HY-100007 号；有效期至 2023 年 1 月 2 日。

《渔业船舶所有权登记证书》编号:（粤湛）船登（权）（2018）HY-100005 号；证书长期有效。

《渔业船舶检验证书》编号：440800A170451；有效期至 2021 年 11 月 28 日。

（4）船员情况

事故发生时，船上人员 6 人，分别是:

陈某腾，男，28 岁，住所：广东省湛江市市辖区硇洲镇加律村，在船上担任船长工作，负责船舶日常生产经营管理，持有《渔业船员证书》（职务：二级船长，证书有效期自 2019 年 08 月 13 日至 2024 年 08 月 12 日，证书编号：44080119920428X859）。

陈某航，男，34 岁，住所：广东省湛江市市辖区硇洲镇加律村，在船上担任轮机长工作，持有《渔业船员证书》（职务：三级轮机长，证书有效期自 2018 年 05 月 17 日至 2023

年 05 月 16 日，证书编号：440801198605l7X863）。

林某明，男，47 岁，住所：贵州省黎平县罗里乡地郎村，在船上负责甲板面工作，未持有渔业船员证书。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，违反持证上岗制度。

谭某福，男，45 岁，住所：广东省湛江市市辖区硇洲镇加律村，在船上负责甲板面工作，未持有渔业船员证书。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，违反持证上岗制度。

谭某武，男，32 岁，住所：广东省湛江市市辖区硇洲镇应凡村，在船上负责甲板面工作，未持有渔业船员证书。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，违反持证上岗制度。

谭某利，男，42 岁，住所：广东省湛江市市辖区硇洲镇谭探村，在船上负责甲板面工作，未持有渔业船员证书。根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，违反持证上岗制度。

按照《中华人民共和国渔业船员管理办法》规定，该船船员配备缺二级船副 1 名，不符合职务船员配备要求。

（5）船舶保险情况

该船舶在广东省渔业互保协会购买全损险，保额 138 万元。船上 6 名船员，其中 3 名船员在中国人民财产保险股份有限公司购买雇主责任险，每个人保额 70 万元；另外 3 名船员在中国人民财产保险股份有限公司购买雇主责任险，每

人保额 30 万元。


（二）两船受损情况鉴定

1.“粤茂滨渔 42073”船


碰撞部位发生严重撕裂，艏柱明显变形（见图一、图二）。具体位置在艏柱与列板焊接处（水线以上约 40cm），出现一条长约 60cm、宽约 5cm 的裂缝（见图三、图四），撕裂为受直接碰撞的焊缝线，而且钢板也有一段撕裂（见图五、图六）；相连焊缝没有被撞破，焊接底焊，吹坡口，填焊痕迹清晰可见，焊接工序、质量没有问题。

2.“粤湛渔 00208”船

“粤湛渔 00208”船右舷中前部杂物舱上方位置舷墙板、护舷材、船体外板被碰撞破裂，呈 V 字型开口（见图七），开口长 3.6 米，深 1.7 米（深至主甲板以下约 50cm）（见图八）。

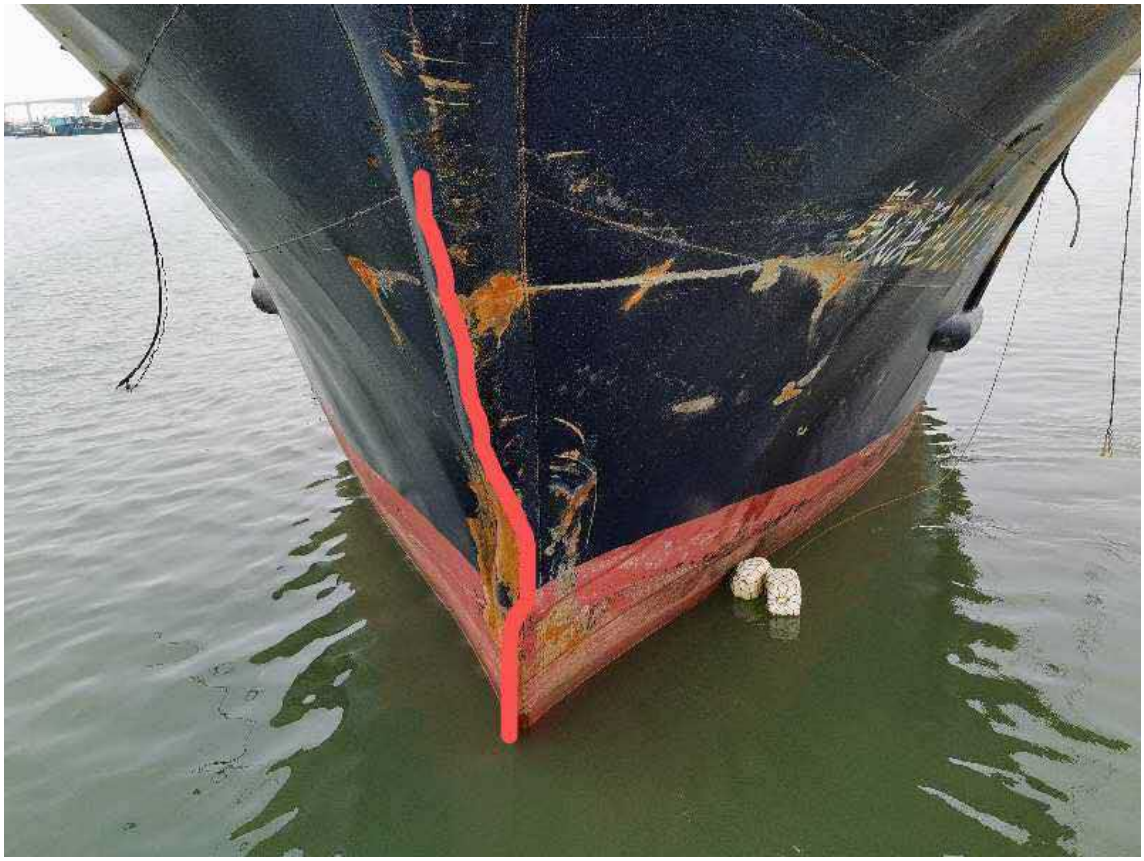

图一

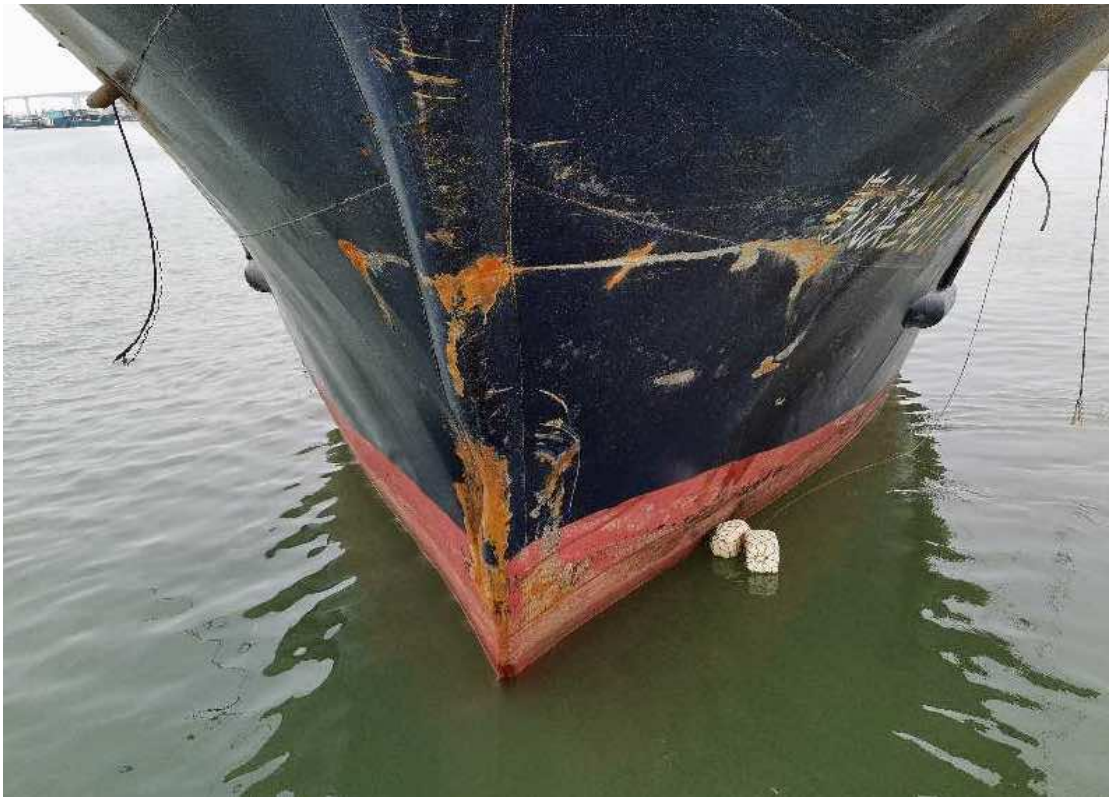

图二



图三



图四



图五



图六



图七



图八

二、事故发生经过和应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

2020年4月5日0930时，“粤茂滨渔42073”渔船从博贺渔港启航，本航次船上共有人员11人（含1名女性炊事员）。5日1700时到达博贺渔港以南约40海里的111° 13′ E、20° 40′ N海域渔场进行流刺网作业， 8日1100时完成了本航次生产后，开始返航博贺港，船上载有渔货、冰、网具等约 40 吨，返航途中一直由张某驾驶船舶，没有配备大副、轮机等职务船员，事发时没有安排值班人员在驾驶室配合瞭望，10名船上其他人员都在船舱睡觉。

“粤湛渔00208”船于2020年4月7日0600时在湛江硇洲港出发，于8日1230时放完蟹笼后，在111° 11′ 693E、21° 07′ 477 N海域抛锚停泊，船艏向60° ，当时船载重16吨，本航次载员共6人。停泊位置属于粤西渔场366渔区，不是规定的航道，属于可临时停泊的海域，该船没有违反停泊规定。

8日2141时，“粤茂滨渔42073”船航行至放鸡岛以南约11海里的111° 11′ 690E、 21° 07′ 480 N海域时，船长张某突然发现船艏前方约2米远处有船，但已经来不及避开，船艏部碰撞到在前方锚泊的“粤湛渔00208”船右舷中前部（当时“粤茂滨渔42073”船航行速度约7.1节）。碰撞后，“粤茂滨渔42073”船船长张某快速后车退出。在两船碰撞前，“粤湛渔00208”船船长陈某腾发现“粤茂滨渔42073”

船向其驶来时，曾向该船打信号灯要求“粤茂滨渔 42073”船避让，但“粤茂滨渔 42073”船仍没有改变航向和航速，“粤湛渔 00208”船船长只能启动发动机向前移动，在移动中预测到“粤茂滨渔 42073”船可能会撞到“粤湛渔 00208”船驾驶楼的情况下，随即倒车把船后移，尽量把损失减到最低。

2145 时，“粤茂滨渔 42073”船船长张某用对讲机联系“粤湛渔 00208”船船长陈某腾了解该船被碰撞情况，陈某腾仔细检查渔船受损情况后，确认“粤湛渔 00208”船中部破裂进水。经双方协商同意，两船一起返回博贺渔港处理事故。

2155 时，“粤湛渔 00208”船船长陈某腾起锚跟随“粤茂滨渔 42073”船返回博贺渔港（当时两船行驶相距约 1 海里），回航中双方船长一直使用对讲机保持联系。

2220 时，行驶中的“粤茂滨渔 42073”船船长张某感觉船头偏低，经检查发现船艏舱进水，他在对讲机向“粤湛渔 00208”船船长陈某腾反映了这一情况，陈某腾询问张某是否需要帮他呼叫南海搜救队来救援，或者将他船上船员转移到“粤湛渔 00208”船。“粤茂滨渔 42073”船船长张某说暂时不用，渔船放慢速度应该可以开回到博贺渔港。同时，“粤茂滨渔 42073”船船长张某叫醒所有船员，指挥船员开展渔船自救工作，部分船员拿抽水泵去船艏舱抽水。同时为了减轻渔船重量，船长张某指挥船员把甲板上的网具抛下海。

2250 时，“粤茂滨渔 42073”船抽水泵出现故障损坏，不能继续抽水。

2255 时，当“粤茂滨渔 42073”船行驶至距离放鸡岛以南约 7 海里的 111° 13′ 357E， 21° 15′ 461N 海域时，因为船艏舱已灌满水，船头开始下沉，船尾向上翘，同时船体已经向左侧倾斜。

2258 时，海水进入“粤茂滨渔 42073”船第二船舱，船体快速下沉，船长张某立即通知船员们回船舱取救生衣，当时因船体严重向左倾斜，船舱门关闭，无法进船舱取救生衣，情急之下，船员们各自跳水自救，船长张某和船员陈某最后跳水。

尾随行驶的“粤湛渔 00208”船船长陈某腾发现前方的“粤茂滨渔 42073”船正在下沉，怕出现问题，赶紧加速向“粤茂滨渔 42073”船行驶。2310 时，当行驶到“粤茂滨渔 42073”船附近时，“粤茂滨渔 42073”船已沉没。“粤湛渔 00208”船长陈某腾迅速指挥船员进行救援，至 2330 时，共救起“粤茂滨渔 42073”船 7 人，经过查问，还有 4 人没有救起。“粤湛渔 00208”船继续在事故现场搜救，搜救至 9 日 1200 时，在中国渔政 44604 艇护送下搭乘被救人员返航，于 1430 时在博贺渔港码头停泊。


根据国家海洋局南海预报中心提供的事发当天海况和气候，受偏东气流影响，以偏东风 3-4 级为主，阵风 4-5 级；伴有 0.7-1.1 米的轻浪，浪向偏东，夜间有轻雾，能见度不

佳。

（二）碰撞位置

4 月 8 日 2141 时，“粤茂滨渔 42073”船在放鸡岛以南约 11 海里的 111° 11′ 690E、21° 07′ 480 N 海域与“粤湛渔 00208”船发生碰撞。

（三）“粤茂滨渔 42073”船沉没轨迹

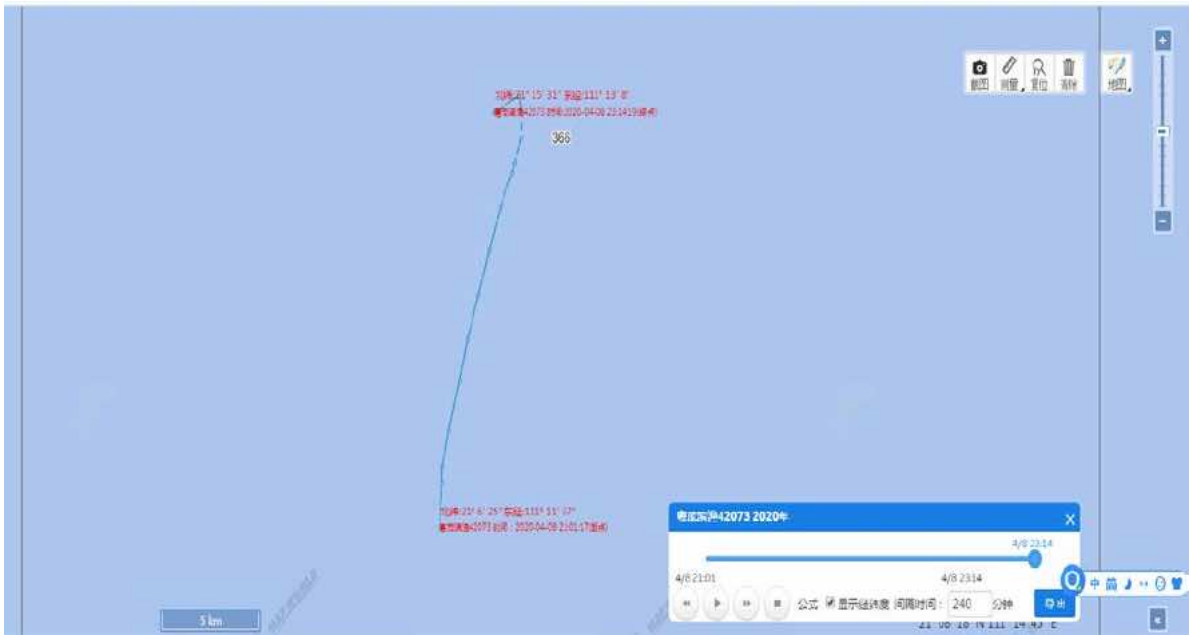

4 月 8 日 2300 时，在放鸡岛以南约 7 海里的 111° 13′ 357″ E、 21° 15′ 461″ N 海域沉没。

（四）事故应急处置情况及评估

1.事故应急处置情况

（1）政府部门应急处置情况

2020 年 4 月 8 日 2200 时，茂名市海上搜救中心接到阳江海事局指挥中心来电，称在茂名辖区博贺港向南 12.5 海里处 2 艘渔船相撞，一艘渔船漏水（船名：粤湛渔 00208，

船长：35.8 米，船上 6 人，位置：111° 11′ 145″ E、21° 07′ 45″ N)，另一艘渔船大小相仿，不知船名。2210 时，茂名市海上搜救中心去电漏水渔船了解情况，得知该船暂时没有危险，两艘相撞渔船正往博贺港行驶，不需要救援。2225 时，茂名市海上搜救中心致电广东省渔政总队茂名支队值班室通报该险情，值班员接报后即向值班领导和支队领导报告，并按领导要求将情况转达广东省渔政总队茂名滨海大队值班室，要求大队值班室马上向大队领导报告，跟进处理报告情况，做好渔政公务船艇随时出航救援的准备，及时向支队值班室报告最新情况，同时收集整理事故情况准备上报。广东省渔政总队茂名滨海大队接报后，立即跟进了解事故情况，并通知执法船艇备航。8 日 2300 时，支队值班室再次接到市海上搜救中心来电,获悉粤茂滨渔 42073 船因碰撞漏水，船体倾斜下沉,船上 11 人落水,7 人被粤湛渔 00208 船救起，另有 4 人正在搜寻中，需要出动船艇救援。接报后，支队值班员即向值班领导和支队领导报告，同时将信息转达广东省渔政总队茂名滨海大队值班室，了解清楚情况后随即向市委总值班室、市委信息综合室、市政府总值班室和市有关部门、省渔政总队报告。广东省渔政总队茂名支队支队长接报后，要求立即出动渔政执法艇前往事故海域开展搜救，随后电话向市农业农村局分管副局长汇报，并在 9 日 0030 时到达博贺现场协调搜救工作。市农业农村局分管副局长接报后，即向市农业农村局局长汇报，局长接报后即向市政府分管副市

长崔剑同志汇报。广东省渔政总队茂名滨海大队值班室接报后，即向区管委会和区有关部门报告，大队长、分管副大队长接报后即赶回单位组织开展救助工作，并成立了海上交通事故应急领导小组指挥救助工作。8日2320时，广东省渔政总队茂名滨海大队“中国渔政44518”执法快艇从博贺渔港出发前往事发海域开展救援，4月9日0025时，到达事故现场进行搜救。茂名滨海新区农业农村局分管领导接报后，9日0100时从高州家里赶赴博贺协调开展救助工作。9日0130时，市委常委、政法委书记、茂名滨海新区党工委书记赵广辉同志，茂名滨海新区党工委委员叶培进同志赶到博贺现场指挥救助工作，迅速协调海事、海警船出海搜救。博贺镇委书记潘凯华、镇长蔡凯铭同志于8日2340时到达博贺渔港码头现场指挥开展救援工作；2345时，博贺镇政府渔业分管领导、海雁渔委会书记乘坐广东省渔政总队茂名支队中国渔政44604艇前往救助，4月9日0045时到达事故现场进行搜救。海事、海警部门也出动公务船艇到达事故海域开展搜救，同时发动附近海域生产渔船参与搜救，4月9日上午，海事救生直升机到达事故海域开展搜救。大规模搜救行动持续至4月16日中午，下午开始转为常规搜救。

（2）事故渔船应急处置情况

8日2141时，“粤茂滨渔42073”船与“粤湛渔00208”船在放鸡岛以南约11海里的海域发生碰撞事故。2155时，“粤湛渔00208”船船长陈某腾仔细检查渔船受损情况后，

经双方协商同意，两船一起返回博贺渔港处理事故，陈某腾同时打电话向阳江海事局指挥中心报警。“粤茂滨渔 42073”船未经仔细检查受损情况后继续航行，也没有报警。

2220 时，行驶中的“粤茂滨渔 42073”船船长张某感觉船头偏低，经检查发现船艏舱进水，他在对讲机向“粤湛渔 00208”船船长陈某腾反映了这一情况，陈某腾询问张某是否需要帮他呼叫南海搜救队来救援，或者将他船上船员转移到“粤湛渔 00208”船。“粤茂滨渔 42073”船船长张某说暂时不用，渔船放慢速度应该可以开回到博贺渔港。同时，“粤茂滨渔 42073”船船长张某叫醒所有船员，指挥船员开展渔船自救工作，部分船员拿抽水泵去船艏舱抽水。同时为了减轻渔船重量，船长张某指挥船员把甲板上的网具抛下海。

2250 时，“粤茂滨渔 42073”船抽水泵出现故障损坏，不能继续抽水。

2255 时，当“粤茂滨渔 42073”船行驶至距离放鸡岛以南约 7 海里的 111° 13′ 357E， 21° 15′ 461N 海域时，因为船艏舱已灌满水，船头开始下沉，船尾向上翘，同时船体已经向左侧倾斜。

2258 时，海水进入“粤茂滨渔 42073”船第二船舱，船体快速下沉，船长张某立即通知船员们回船舱取救生衣，当时因船体严重向左倾斜，船舱门关闭，无法进船舱取救生衣，情急之下，船员们各自跳水自救，船长张某和船员陈某最后跳水。

尾随行驶的“粤湛渔 00208”船船长陈某腾发现前方的“粤茂滨渔 42073”船正在下沉，怕出现问题，赶紧加速向“粤茂滨渔 42073”船行驶。2300 时，船长陈某腾打电话向茂名市海上搜救中心报告“粤茂滨渔 42073”船快要沉没，要求派船协助。2310 时，当行驶到“粤茂滨渔 42073”船附近时，“粤茂滨渔 42073”船已沉没。“粤湛渔 00208”船长陈某腾迅速指挥船员进行救援，至 2330 时，共救起“粤茂滨渔 42073”船 7 人，经过查问，还有 4 人没有救起。“粤湛渔 00208”船继续在事故现场搜救，搜救至 9 日 1200 时，在中国渔政 44604 艇护送下搭乘被救人员返航，于 1430 时在博贺渔港码头停泊。

2.应急处置评估情况

（1）政府部门应急处置评估情况

市海上搜救各成员单位在首次接警时便已作好救助准备，在接警确认需要救助时快速出动及时赶往事发现场，茂名市、茂名滨海新区、博贺镇三级党委、政府及有关部门此次事故处置做到应急反应快速、行动迅速、指挥协调顺畅，处置得当、信息发布及时、善后工作稳妥，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故，应急处置有效。

（2）事故渔船应急处置评估情况

“粤湛渔 00208”船在发生碰撞事故后，仔细检查渔船受损情况，在安全状态下航行回港，并及时报警，在“粤茂滨渔 42073”船沉没时，及时进行救助，在事故应急处置中

无次生灾害、无衍生事故，应急处置有效。

“粤茂滨渔 42073”船在发生碰撞事故后，没有仔细检查渔船受损情况继续航行回港，发现船艏舱进水后，船长没有在第一时间指挥船员采取有效的逃生措施，未及时释放救生筏和指挥船员穿戴救生衣逃生，不接受“粤湛渔 00208”船船长的劝告将他船上船员转移到“粤湛渔 00208”船上去，未及时报警求助，在事故应急处置中发生衍生事故，造成人员死亡（失踪），应急处置不当。

3.事故善后情况

（1）全力搜救失踪人员。事故发生后，市领导第一时间作出全力搜救的指示，滨海新区、博贺镇主要负责人和市、区两级渔政部门负责人迅速赶赴现场协调开展搜救工作，在市海上搜救中心的统一调度下，渔政、海事、海警等部门迅速出动执法船艇赶赴事发海域开展搜救，同时发动附近作业渔船参与搜救，大规模搜救行动一直持续至 4 月 15 日中午，4 月 16 日起转为常规搜救，4 月 21 日搜救结束。

（2）组织开展事故调查。滨海新区管委会、渔政、海事等部门密切配合，调查询问“粤茂滨渔 42073”船和“粤湛渔 00208”船船长、船员，对事故船舶“粤湛渔 00208”船进行勘查，详细调查事故的情况，积极做好事故处理工作。

（3）做好沉没渔船打捞和失踪者家属的安抚工作。雇请珠海专业打捞公司于 4 月 13 日开始对沉没渔船进行打捞，至 4 月 20 日把沉没渔船打捞起来，4 月 21 日拖带回到博贺

渔港。死者和失踪者家属在滨海新区管委会、博贺镇政府、海雁渔委会以及渔政部门相关人员的共同安抚下，情绪稳定。

（4）组织开展渔船安全生产专项整治。一是排查隐患，在博贺镇政府召开了渔委会干部和部分船东船长会议，部署开展专项整改工作；二是警示教育，通过渔政指挥系统向全市渔船发送事故通报，进行警示教育；三是封港检查，渔政大队于4月16日1200时起，在渔港门口航道24小时轮值，每船必检，合格才放行；四是强化在线监管，渔委会在指挥平台发现通导设备使用不正常的进行警告，拒不整改的，移交渔政大队立案处罚。

（5）协调广东省渔业互保协会提前介入事故理赔工作。对2名死者和2名失踪者的家属赔偿问题已达成一致，并签订了赔偿协议，目前广东省渔业互保协会已支付了部分赔偿金，其余部分等调查报告完成，保险理赔手续完善后支付。

三、事故原因、性质

（一）事故原因

1.直接原因

（1）疏忽瞭望，疲劳驾驶。“粤茂滨渔42073”船在航行过程中疏忽瞭望，船长张某长时间疲劳驾驶（自出航至碰撞事故发生时共计84小时，船长张某驾驶该船长达59小时，其中从返航到碰撞事故发生时已连续驾驶10小时），导致两船发生碰撞事故。

（2）应急处置不当。两船碰撞后，事故船舶本应停船检查，然而“粤茂滨渔 42073”船船长张某因船上有渔货而返航心切，在没有仔细检查渔船受损的情况下继续航行，发现船艏舱进水后，没有在第一时间指挥船员采取有效的逃生措施，未及时释放救生筏和指挥船员穿戴救生衣逃生，不接受“粤湛渔 00208”船船长的劝告将他船上船员转移到“粤湛渔 00208”船上去，未及时报警求助，是造成人员死亡事故的最重要的直接原因。张某只是叫醒所有船员，指挥船员开展渔船自救工作，部分船员拿抽水泵去船艏舱抽水，部分船员把甲板上的网具抛下海减轻渔船载重，至海水进入“粤茂滨渔 42073”船第二船舱、船体快速下沉时，船长张某才通知船员们回船舱取救生衣，当时因船体严重向左倾斜，船舱门关闭，已无法进船舱取救生衣，情急之下，船员们各自跳水自救，船长张某和船员陈某最后跳水，最终导致“粤茂滨渔 42073”船上 2 人死亡、2 人失踪。经调查，“粤茂滨渔 42073”船没有制订应急处置预案，平时也没有开展过应急演练，船员职责分工不清，以致发生事故时处置不当。

2.间接原因

（1）“粤茂滨渔 42073”船职务船员配备不足。按《中华人民共和国渔业船员管理办法》中关于海洋渔业船舶职务船员最低配员标准规定，“粤茂滨渔 42073”船（船长 28.16 米，主机功率 132 千瓦）需配备二级船长 1 名，二级船副 1 名，三级轮机长 1 名，但该船船长张某仅持有三级船长证书，

与准任职的船不符，而且也没配备二级船副和三级轮机长，因船舶驾驶人员配备不足，以致船长张某长时间疲劳驾驶。

（2）“粤湛渔 00208”船疏忽瞭望。“粤湛渔 00208”船在锚泊期间，船上船员都在休息，没有按规定安排船员值班瞭望，以致未能及时提示或避开来船。

（3）“粤湛渔 00208”船职务船员配备不足，未能保证渔业船舶的正常值班。

（4）监管部门的渔船安全生产监管工作不够到位。其中：茂名滨海新区博贺镇海雁渔委会未能全面协助博贺镇落实安全生产措施，茂名滨海新区博贺镇政府未能全面督促渔业船舶所有者、经营者以及船长依法生产，广东省渔政总队茂名滨海大队未能全面开展渔业船舶安全检查及安全隐患排查、治理工作，茂名滨海新区管委会农业农村局未能全面开展渔业船舶安全生产的监督管理和业务指导工作，以致未及时发现和排除“粤茂滨渔 42073”船存在的船员配备不足和部分船员未持证上岗隐患。

（二）事故性质

“粤茂滨渔 42073”船返航途中撞上停泊的“粤湛渔 00208”船，根据《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》第三条规定，认定为渔业船舶较大水上生产安全事故。

四、事故责任认定

经研究分析认定，这是一起渔业船舶较大水上生产安全事故，“粤茂滨渔 42073”船船长张某长时间驾驶，疲劳过度。

碰撞后，船长张某没有履行职责亲自仔细检查或指挥船员检查本船受损情况，没有采取规范的处置措施，船舶继续航行导致船体进水沉没，造成 2 名船员死亡、2 名船员失踪，应负主要责任。“粤湛渔 00208”船未按规定瞭望和配齐职务船员、未按照捕捞许可证规定的作业类型进行作业应负次要责任。

五、茂名滨海新区有关单位履职情况

（一）茂名滨海新区博贺镇海雁渔委会

该渔委会制订了《博贺镇海雁渔委会渔船安全生产管理制度》《海雁渔委会防台风渔船回港人员转移应急预案》《海雁渔委会渔船安全生产应急预案》等渔船安全生产管理制度和应急预案。与船主（船长）签订安全生产和防台责任书，明确各自职责。制订了《加强博贺镇海雁渔委会渔船安全生产网格化管理实施方案》，对本辖区渔船实行了网格化管理，落实干部包船到人，每天动用“渔村通”对管辖的渔船进行轨迹监控，手机电话、微信互通等多种形式了解渔船动态，对辖区每艘在海上生产的渔船、在港停泊的渔船实行动态管理。积极开展安全生产宣传教育，督促各船东根据自身渔船的职员配置要求，安排人员参加培训考试，配齐职务船员，尽量做到渔船职员齐全不缺，落实好各项安全生产措施。督促渔船办理证书、购买保险。坚持定时对渔船进行安全检查制度，对挂靠渔船进行安全检查，并在 2020 年 1 月 20 日、3 月 18 日对”4.8”事故船舶“粤茂滨渔 42073”船进行了

安全检查，但检查中未发现船员持证存在问题，未能认真履行《广东省渔业船舶安全生产管理办法》中关于安全生产监督管理村(居)委职责，未能全面协助博贺镇落实安全生产措施，及时发现和纠正粤茂滨渔42073船职务船员配备不足和部分船员未持证上岗问题。

（二）茂名滨海新区博贺镇政府

该镇成立了渔业安全生产工作领导小组，制订了《渔船安全生产网格化管理实施方案》，镇和村（渔）委签订了《博贺镇渔业船舶安全生产责任书》，全面落实渔船安全生产网格化管理制度，层层压实责任，明确镇班子包村、镇村干部包船责任和船东主体责任、船长直接责任人的责任，做到村有领导包、船有干部包。制定了《渔业防汛防台工作预案》《渔船海上遇险紧急救助行动方案》《渔船渔港安全应急救援预案》《渔船渔港消防安全管理工作方案》《渔船跟帮编队生产管理制度》和《渔港伏季休渔管理工作方案》等应急预案和管理制度，并严格按照预案要求强化落实。通过电子视频、喇叭、悬挂横幅、张贴标语、宣传车、宣传专栏等形式加强渔业安全宣传，利用休渔期和安全生产宣传活动月等，组织渔民加强学习渔业安全生产的有关知识。认真落实渔船日常检查和节假日、休渔期安全生产检查，对检查发现存在隐患的渔船，责令及时整改，并跟踪落实，符合安全生产条件的渔船才能出海作业。推进渔船安全通信终端平台建设，实行“一盘棋”指挥调度，开通危险天气信息发布平台，短

信、微信直接通知船主，实现渔船应急报警，实时定位。但未能认真履行《广东省渔业船舶安全生产管理办法》中关于安全生产监督管理乡镇人民政府职责，全面督促渔业船舶所有者、经营者以及船长依法生产。

（三）广东省渔政总队茂名滨海大队

制订了《广东省渔政总队茂名滨海大队渔船安全生产分片管理制度》，按照网格化管理的要求，落实渔政人员挂片村（渔）委。制订了《广东省渔政总队茂名滨海大队防热带气旋（台风）应急预案》《博贺渔港防火应急预案》《应急分队人员组成及主要职责》《渔业生产指挥平台值班制度》等安全生产管理制度。从2018年至2019年都组织职务船员进行培训考试。通过日常检查、巡查、联合行动等实施安全管理工作，通过执法检查、进渔村、平台发布、建立渔船安全信息微信群、大喇叭等对渔民进行安全教育。但未能认真履行《广东省渔业船舶安全生产管理办法》中关于安全生产监督管理渔政监督管理机构职责，未能全面开展渔业船舶安全检查及安全隐患排查、治理工作。

（四）茂名滨海新区管委会农业农村局

该局通过组织召开会议，传达渔业安全生产相关文件精神，联系广东省渔政总队茂名滨海渔政大队工作，部署开展滨海新区渔业安全生产工作。分别在2020年2月18日、3月5日向各镇和滨海渔政大队下发了《关于做好春季渔船安全生产工作的通知》《关于加强渔船安全生产管理工作的通

知》，要求各单位落实渔船安全生产责任，加强渔船安全监管工作。积极开展安全生产宣传培训教育工作，提高渔民安全意识。已印制《渔船安全生产手册》6000本，全部派发给两镇，再通过各村(渔)委会发放给各渔船船主，增长了广大渔民群众渔船安全设备管理和使用、火灾预防、扑救及逃生自救等方面的知识，增强了渔业从业人员的安全生产意识。加强渔业从业人员培训教育工作，2019年1月，对辖区内的船东、船长、船员以及将要成为渔业船员的渔工和渔政管理机构相关人员、各级乡村管理干部进行宣传教育、培训、实操训练，参与培训人员 2500 人，取得了良好效果。积极开展渔船安全生产检查，在重大节假日或日常不定时对渔港内渔船进行安全生产抽查，排查隐患。但未能认真履行《广东省渔业船舶安全生产管理办法》中关于安全生产监督管理渔业行政主管部门职责，未能全面开展渔业船舶安全生产的监督管理和业务指导工作。

六、对事故相关人员的处理意见

（一）“粤茂滨渔42073”船

1.船长处理意见。张某（船长），仅持有三级船长证书，与准任职的船不符，违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四条关于“渔业船员实行持证上岗制度”的规定。雇用未取得相应渔业船员证书的人员从事非法海洋渔业捕捞作业，而且职务船员配备不足，没有安排船员正常值班瞭望，违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三

条关于“船长是渔业安全生产的直接责任人，在组织开展渔业生产、保障水上人身与财产安全、防治渔业船舶污染水域和处置突发事件方面，具有独立决定权，并履行以下职责：……(二)确保渔业船舶和船员在开航时处于适航、适任状态，保证渔业船舶符合最低配员标准，保证渔业船舶的正常值班……”的规定。发生事故后处置不当，船舶继续航行导致船体进水沉没，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条“生产经营单位应当具备本法和法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动”、第四十七条“生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守”，《广东省渔业船舶安全生产管理办法》第二十二条“渔业船舶发生生产安全事故或者遭遇险情时，应当积极开展自救，并立即向渔政监督管理机构或者相关部门报告，服从当地人民政府和搜救机构指挥。在危及船员生命安全的紧急情况下，船长应当及时作出弃船决定，并最后离船”的规定，应负主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；……导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”、第一百零六条“生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故处理期间撤离职守或者逃

匿的，……构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”，《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十五条“渔业船员因违规造成责任事故的，暂扣渔业船员证书 6 个月以上 2 年以下；情节严重的，吊销渔业船员证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法处理。

2.船员处理意见。陈某、林某财、林某状、欧某才、杨某时等 5 人未取得相应的渔业船员证书从事渔业捕捞活动，违反《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十一条第关于“渔业船员在船工作期间，应当履行以下职责:（一）携带有效的渔业船员证书；……”的规定，按照《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十二条“渔业船员违反本办法第二十一条第一项至第五项的规定的，由渔政渔港监督管理机构予以警告；情节严重的，处 200 元以上 2000 元以下罚款”。建议由渔政部门依法处理。

（二）“粤湛渔 00208”船

1.船长处理意见。陈某腾，雇用未取得相应渔业船员证书的人员从事非法海洋渔业捕捞作业，而且职务船员配备不足，没有安排船员正常值班瞭望，擅自改变渔船作业方式，违反《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十三条关于“船长是渔业安全生产的直接责任人，在组织开展渔业生产、保障水上人身与财产安全、防治渔业船舶污染水域和处置突发事件方面，具有独立决定权，并履行以下职责：……

(二)确保渔业船舶和船员在开航时处于适航、适任状态，保证渔业船舶符合最低配员标准，保证渔业船舶的正常值班;……(四) 确保渔业船舶依法进行渔业生产，正确合法使用渔具渔法，在船人员遵守相关资源养护法律法规，按规定填写渔捞日志，并按规定开启和使用安全通导设备……”的规定。建议由渔政部门依照《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十四条规定处理。

2.船员处理意见。林某明、谭某福、谭某武、谭某利等4人未取得相应的渔业船员证书从事渔业捕捞活动,违反《中华人民共和国渔业船员管理办法》第二十一条第关于“渔业船员在船工作期间，应当履行以下职责:（一）携带有效的渔业船员证书；……”的规定，按照《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十二条“渔业船员违反本办法第二十一条第一项至第五项的规定的，由渔政渔港监督管理机构予以警告；情节严重的，处200元以上2000元以下罚款”。建议由渔政部门依法处理。

（三）监管部门有关人员处理建议

1.莫某洁，茂名滨海新区博贺镇海雁渔委会候任干部，包船负责粤茂滨渔42073船所在渔船编组，开展渔船安全检查工作不够细致，在对粤茂滨渔42073船进行安全检查过程中，未能发现该船职务船员配备不足及部分船员未持证上岗问题，未能按照该渔委会制定的《加强博贺镇海雁渔业船舶安全生产网格化管理实施方案》要求全面正确履行安全监管

职责，建议由茂名滨海新区博贺镇纪委监委进行诫勉谈话。

2.李某玉，茂名滨海新区博贺镇政府农（渔）办办事员，包船挂片负责海雁渔委会，开展渔船安全监管工作不够细致，未能按照该镇制定的《博贺镇渔船安全生产网格化管理实施方案》要求，督促渔委会全面履行安全监管职责，未发现粤茂滨渔42073船职务船员配备不足及部分船员未持证上岗问题，建议由茂名滨海新区博贺镇纪委监委进行诫勉谈话。

3.吴某标，广东省渔政总队茂名滨海大队博贺中队负责人，未能按照该大队制定的《广东省渔政总队茂名滨海大队渔船安全生产分片管理制度》要求，开展渔船安全监管工作不够细致，今年内未登上该船进行安全生产检查，未能及时发现和纠正粤茂滨渔42073船职务船员配备不足及部分船员未持证上岗问题，建议由茂名滨海新区纪工委进行诫勉谈话。

4.陈某显，茂名滨海新区管委会农业农村局干部，负责局渔业组工作，开展渔船安全监管工作不够细致，未能严格按照要求，正确指导镇和联系渔政部门全面开展渔业船舶安全检查及安全隐患排查、治理工作，未能及时发现和纠正粤茂滨渔42073船职务船员配备不足及部分船员未持证上岗问题，建议由茂名滨海新区纪工委进行责令检查。

（四）其他建议

1.茂名滨海新区博贺镇海雁渔委会未能认真履行《广东

省渔业船舶安全生产管理办法》中关于安全生产监督管理村(居)委职责，未能全面协助博贺镇落实安全生产措施，建议由茂名滨海新区博贺镇主要领导对渔委会主要领导分别进行谈话提醒。

2.茂名滨海新区博贺镇政府未能认真履行《广东省渔业船舶安全生产管理办法》中关于安全生产监督管理乡镇人民政府的职责，督促渔业船舶所有者、经营者以及船长依法生产。建议由茂名滨海新区管委会主要领导对镇委、镇政府主要领导分别进行谈话提醒。

3.广东省渔政总队茂名滨海大队未能认真履行《广东省渔业船舶安全生产管理办法》中关于安全生产监督渔政监督管理机构职责，未能全面开展渔业船舶安全检查及安全隐患排查、治理工作。建议由茂名滨海新区管委会分管领导对广东省渔政总队茂名滨海大队主要领导进行谈话提醒。

4.茂名滨海新区农业农村局未能认真履行《广东省渔业船舶安全生产管理办法》中关于安全生产监督渔政监督管理机构职责，未能全面开展渔业船舶安全生产的监督管理和业务指导工作。建议由茂名滨海新区管委会分管领导对茂名滨海新区农业农村局主要领导进行谈话提醒。

七、事故整改工作情况

事故发生后，为落实省、市领导的批示精神，堵塞安全生产工作漏洞，坚决扭转涉渔船舶安全事故多发频发的被动局面。我市各级政府和管理部门按照市府办印发了《茂名市

渔业船舶安全生产大检查、渔民安全教育大行动工作方案》，全面开展渔船安全生产专项整治工作。

1.开展渔业从业人员安全教育工作。利用宣传车在渔港码头进行巡回宣传，在微信群、指挥平台发布安全生产信息，向各个渔委会通报事故，联合镇包片、村（渔委）包船干部开展渔船安全生产宣传，切实提高渔业从业人员安全意识。

2.强化渔船安全生产大检查。**一是**封港检查。从4月16日当天下午起，滨海大队、电白大队已对博贺渔港、水东渔港开展封港检查，重点检查渔船的通讯、救生、消防、航行、机械设备、船员配备、船上电路、船舶持证、船体的水密性等情况；严厉查处渔船未按规定携带证书证件、渔船安全装备不齐全、渔船超航区、超抗风等级、超载作业等违法违规行为，发现问题及时整改，严肃查处，确保渔船安全适航。**二是**推进全覆盖大检查工作。市渔船安全生产管理工作联席会议办公室于4月18日发出紧急通知，对今年2月以来的大检查工作进行查漏补缺，村级对未检查的渔船进行补充检查，区级、镇级未抽查的则补充抽查，做到区级、镇级抽查到位，村级全覆盖检查到位，对部分在外作业未返港的渔船，则通过打电话、发微信等形式取得联系，将了解的通导、救生设备配备和使用情况作好记录，并形成相关工作台账。全市的涉渔船舶5155艘已检查4826艘，占93.6%，其中：在册渔船2824艘已检查2727艘占96.6%，生计船2331艘已检查2099艘占90%。发现隐患93处，已落实整改93处。突出

的隐患问题还是船员持证不足、大中型渔船通导设备操作不熟练、小型渔船救生配备不齐、跟帮生产落实不到位，接下来，下狠功夫推进落实。**三是**加强海上执法力度。严禁渔船在商船密集航道航行，加强作业管控，完善管理措施，督促渔船在航行、作业或锚泊时避开商船密集航线；对长期不跟帮生产、不按规定开启终端、对不按要求配备安全生产设备、不正常使用安全生产设备的行为和违反安全生产有关法律法规的行为依法依规进行从严从重处罚。

3.落实六项制度，全力严防死守。在“五一”休渔期到来之前，全力严防死守，确保不再出现安全生产事故。确保落实六项制度：**一是**“一天一巡查制度”。与镇村两级干部进行编组排班，分组分片区对在港渔船、出港渔船以及港内外区域进行巡查，确保海上秩序安全运作；**二是**“一天一报告制度”。每天收集包联渔船“是否在海上作业、是否在返航途中、是否在港停泊”三类信息，做到每天有数据、有把握、有部署；**三是**“一船一人制度”。重新核实镇村级包片包船名单，确保各类渔船“条条有人管、事事有人理”；**四是**“一船一表制度”。全面掌握了解渔船捕捞目标区域、出航返航路线等生产计划情况，以及船长、船员、跟帮船只和出航时间安排等动态信息；**五是**完善落实“一天一会制度”，及时汇报、研判和部署渔船安全生产工作事项；**六是**实行风险区域分级管理。研究划分茂名海域“高、中、低”三级风险等级管理，注重强化博贺新港区和放鸡岛以西周边海域、

锚地，以及水东港区航道等红色高风险海域的管控措施。联合海事、海警、交通运输等部门，开展 24 小时水东港区航道专项整治行动，依法依规驱散碍航船只、拆除碍航障碍物，保障航道畅通有序。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取茂名滨海新区“4.8”海上渔船交通事故教训，防范类似事故发生，提出以下防范和整改措施建议:

（一）加强渔船安全生产责任体系建设

对照《中华人民共和国安全生产法》《广东省渔业船舶安全生产管理办法》《关于推进安全生产领域改革发展的意见》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等法律法规及政策文件的要求，认真梳理渔船安全生产管理责任体系，务必压实以下责任:

1.渔船船东船长主体责任。茂名滨海新区博贺镇政府、有关渔委会要督促渔船船东船长落实渔船安全隐患自查自纠、按规定配齐职务船员以及保证普通船员持证上岗、保持渔船安全设施设备完整有效、主动进行渔船进出港报告、跟帮生产等，建立渔业船舶安全生产岗位责任制，安装电子身份识别标签，定期组织检查安全生产设备、证书证件、船员配备以及渔业船舶适航等情况，排查生产安全事故隐患，落实整改措施。

2.属地管理和部门监管责任。茂名滨海新区管委会要牵头完善健全“属地为主、党政领导、行业监管、齐抓共管”

的管理责任体系，厘清渔业安全生产管理权责清单边界，按照尽职免责、失职追责的原则，层层签订责任状，保障各级管理责任落到实处；同时落实涉渔镇（街道）、村（渔）委会建立渔船安全网格化管理体系，指导支持渔村设立渔船安全管理网格员，做到人盯船、人盯人，确保不漏一船一人。进一步完善跟帮生产制度、包船责任制等安全督导制度，做好渔船安全生产信息预警预报服务，保障渔船安全监管相关制度的实施。

3. 将渔船纳入企业管理，落实渔船企业主体责任。建议将茂名滨海新区作为试点单位，参照我市危运车辆管理模式，试行大中型渔船实施企业化安全管理制度。建立健全企业内部的安全生产责任制，制定每艘渔船的应急处置预案并落实演练，组织制定规章制度和操作规程，制定实施教育培训，督促检查安全生产工作，有效管控渔船风险点、危险源，及时消除事故隐患，及时如实报告生产安全事故。

（二）全面排查整治，强化风险管控

1.强化渔船舶安全检查工作。由博贺镇政府牵头组织渔政、海事、公安、村（渔）委会干部重点驻守，要从严把握每艘渔船的人员配备、安全操作规范和装备的使用，人员配备不足不能出航，要对船舶安全、设施设备是否齐全、船上救生设备是否到位、救生设备是否会使用、自救互救方面的要求、进出港报告、AIS 是否开启以及涉渔船舶安全隐患自查自纠、安全教育等安全防范措施落实情况进行检查，坚决

杜绝涉渔船舶带病出海作业行为，确保海上秩序安全运作。

2.深入开展海域风险管控与锚地安全、航道安全治理、船厂和船坞安全专项整治。茂名滨海新区管委会要针对本次事故发生的原因和暴露出的问题，组织渔业、海事等主管部门在海域风险管控与锚地安全方面，实地检查锚地设置是否合理，研究划分茂名海域“高、中、低”三级风险等级管理，实行风险区域分级管理，注重强化博贺新港区和放鸡岛以西周边海域、锚地，以及水东港区航道等红色高风险海域的管控措施。在航道安全治理方面，组织辖区海事、渔政、海警、交通运输等部门共同开展清障消除工作，开展 24 小时水东港区航道专项整治行动，依法依规驱散碍航船只、拆除碍航障碍物，保障航道畅通有序。在船坞安全治理方面，组织工业和信息化、交通运输、海事、渔政、市场监管等部门深入排查船坞是否违规设置和维修保养船舶，坚决取缔非法船坞，严厉打击违法违规行为。

（三）落实宣传培训，提高从业人员安全生产意识和技能

1.强化涉渔船舶安全事故警示教育。茂名滨海新区管委会要深入剖析茂名滨海新区“4·8”海上渔船交通较大事故发生的原因和暴露出的问题，对全区范围的涉渔船舶船东、船长、从业人员深入开展警示教育，督促其深刻吸取事故教训，切实提高安全防范意识。

2.强化日常安全宣传教育。茂名滨海新区博贺镇政府、

各渔委会和渔业主管部门、渔政部门要充分利用传统手段、新媒体等手段，有针对性地开展防碰撞、防灾害性天气知识宣传、教育，督促出海生产的渔民落实安全生产主体责任以及安全航行、值班瞭望、跟帮生产、临水作业穿着救生衣等制度，督促渔船船长以及渔船驾驶人员严格执行避碰规则和技术操作规程，远离商船习惯航道等知识，切实提高渔业从业人员安全意识。

3.强化安全防范提示。茂名滨海新区博贺镇政府、各渔委会和渔政大队要联系电信、移动、联通三大运营商，对特定区域群众发布渔船安全生产提醒短信，提高发布频率，并在当地广播电视循环滚动播放警示信息，切实提高群众渔船安全防范意识。

4.强化商渔船碰撞的宣传教育工作。茂名滨海新区博贺镇政府、各渔委会和渔业主管部门、渔政部门要充分采取多种方式和措施，加大对渔民群众的生产技能指导、安全宣传教育和船员培训力度，积极开展水上交通安全知识“进船舶”“进渔村”“进海岛”“进渔业码头”“进社区”“进校园”的“六进”安全宣传教育活动。

5.强化渔船船东船长和渔业船员安全生产培训。茂名滨海新区博贺镇政府和渔业主管部门应定期组织辖区内渔船船东船长和渔业船员开展渔船安全生产培训，重点培训碰撞事故预防、风损事故预防、火灾事故预防、触损事故预防、生产性事故预防、自然灾害事故预防、应急救援注意事项等

知识，进一步增强从业人员安全生产责任意识和安全生产技能。

（四）切实做好应急管理工作

一是博贺镇政府及各渔委会、茂名滨海渔政大队要加强台风、阵风、大雾多发时期渔船监管，及时转发气象部门发布的灾害天气信息，密切关注天气和海浪变化情况，及时通报预警信息，并督促渔民落实防护措施。严格执行 24 小时应急值班和领导带班制度，发现事故险情启动应急响应。**二是**形成合力，提高应急处置能力。在渔船应急救援管理工作中，渔船船长要第一时间报警求助，第一时间组织船员穿戴救生衣开展自救工作；船东要及时向监管部门报告，服从当地人民政府和搜救机构指挥；村委（居委、渔委）协助组织渔船自救互救，配合善后工作；市海上搜救中心及时组织成员单位开展搜救，制定搜救工作方案，统筹海上活动；各级监管部门配合当地政府进行应急处置；各级党委政府负责统筹、组织、协调、指挥搜救工作和善后工作。**三是**研究配套应急救援基地建设。茂名滨海新区要针对博贺新港区国际航线开通后，临近海域交通安全形势愈发复杂的情况，配建相应的海上救助船泊位和补给基地，提升海上安全事故应急救援能力。**四是**渔船船东要制定本船应急处置预案，定期组织开展本船应急演练，积极参加镇（街道）、村（渔）委会及渔业主管部门组织的渔业安全生产培训以及渔船安全设备实操与应急演练。

（五）从源头上联合打击取缔船舶非法修造

建议茂名滨海新区部署船舶修造厂专项整治行动，由市场监管部门牵头，经信、农业农村、生态环境、交通运输、海事、公安等部门配合，从严查处“有照无证”“无照无证”修造船舶违法行为，取缔非法建造三无船舶的修造船厂，从源头上加强三无船舶管控。

（六）茂名滨海新区试点对核定载员 10 人以上(含 10 人)的渔船进行视频监控。参照海事部门管理办法，重点对驾驶室视频监控，实现驾驶员脱岗、打瞌睡、无人瞭望等问题的自动报警功能。

茂名滨海新区“4.8”渔船

海上交通事故调查组

2020 年 9 月 10 日