广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊装修工程（东四指廊）“6·19”一般机械伤害事故调查报告

事故调查组

2023 年 11 月 10 日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）涉事项目及相关人员概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 5

（三）事故发生经过 5

（四）事故现场情况 7

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 8

（六）其他情况 8

二、事故应急处置及评估情况 9

（一）事故信息接报及响应情况 9

（二）事故现场应急处置情况 9

（三）医疗救治和善后情况 9

（四）事故应急处置评估 10

三、事故原因分析 10

（一）直接原因 10

（二）间接原因 10

四、有关责任单位存在的主要问题 12

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14

（一）建议不追究责任的人员 14

（二）建议予以行政处罚的单位和人员 15

（三）其他处理建议 16

六、事故主要教训 16

七、事故整改和防范措施 17

广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊装修工程（东四指廊）“6·19”一般机械伤害事故调查报告

2023年6月19日20时20分许，广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊装修工程东四指廊三层2-1商铺装修工地内发生一起叉车碰撞人员事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元。

事故发生后，广州市委市政府、花都区政府和广州空港经济区管理委员会（以下简称“广州空港委”）相关领导分别作出批示指示，要求务必高度重视各类施工作业的安全防护，妥善善后并举一反三，防止类似事件再次发生。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经广州市花都区人民政府批准，由广州空港经济区管理委员会安全生产监督管理局（以下简称“广州空港委安全监管局”）和广州市花都区应急管理局牵头，会同广东省公安厅机场公安局、广州市住房和城乡建设局、广州市建设工程安全监督站、广州市花都区总工会和广州市花都区花东镇人民政府等相关单位成立广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊装修工程（东四指廊）“6·19”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查。同时组织相关方面的专家对事故进行了技术原因分析。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过现场勘察、技术原因分析、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生经过、救援、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊装修工程（东四指廊）“6·19”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目及相关人员概况

2020年9月18日，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“机场建设指挥部”）[1]与上海市建设工程监理咨询有限公司（以下简称“上海监理公司”）[2]签订《广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程施工监理项目合同》（编号20-37-0044-0）。2020年12月18日成立该工程项目监理部，2023年2月5日发布广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊装修工程（东四指廊）《工程开工令》。

2021年9月22日，机场建设指挥部与中建三局集团有限公

---

[1] 机场建设指挥部，涉事项目发包方，类型：有限责任公司分公司（国有控股），负责人：冯兴学，营业场所：广州市白云区白云国际机场综合办公楼，经营范围：商务服务业。

[2] 上海监理公司，涉事项目监理方，类型：其他有限责任公司，法定代表人：王一鸣，住所：上海市崇明区工业园区秀山路38号，经营范围：建设工程监理咨询等，具有工程监理综合资质。

司（以下简称“中建三局”）[3]签订《白云机场三期扩建工程东四西四指廊工程施工总承包（一标段）合同》（编号21-37-0099-0），由前者将一标段施工工程承包给后者，并约定了双方安全责任，工程内容为新建东四指廊连廊工程（不含装饰装修、机电等工程）。拟建场地位于白云机场一号航站楼东三指廊与二号航站楼东五指廊之间，拟建东四指廊属于一类高层公共建筑，高33.3米，总面积82981.69平方米。2021年11月2日成立中建三局广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程施工总承包（一标段）项目部。

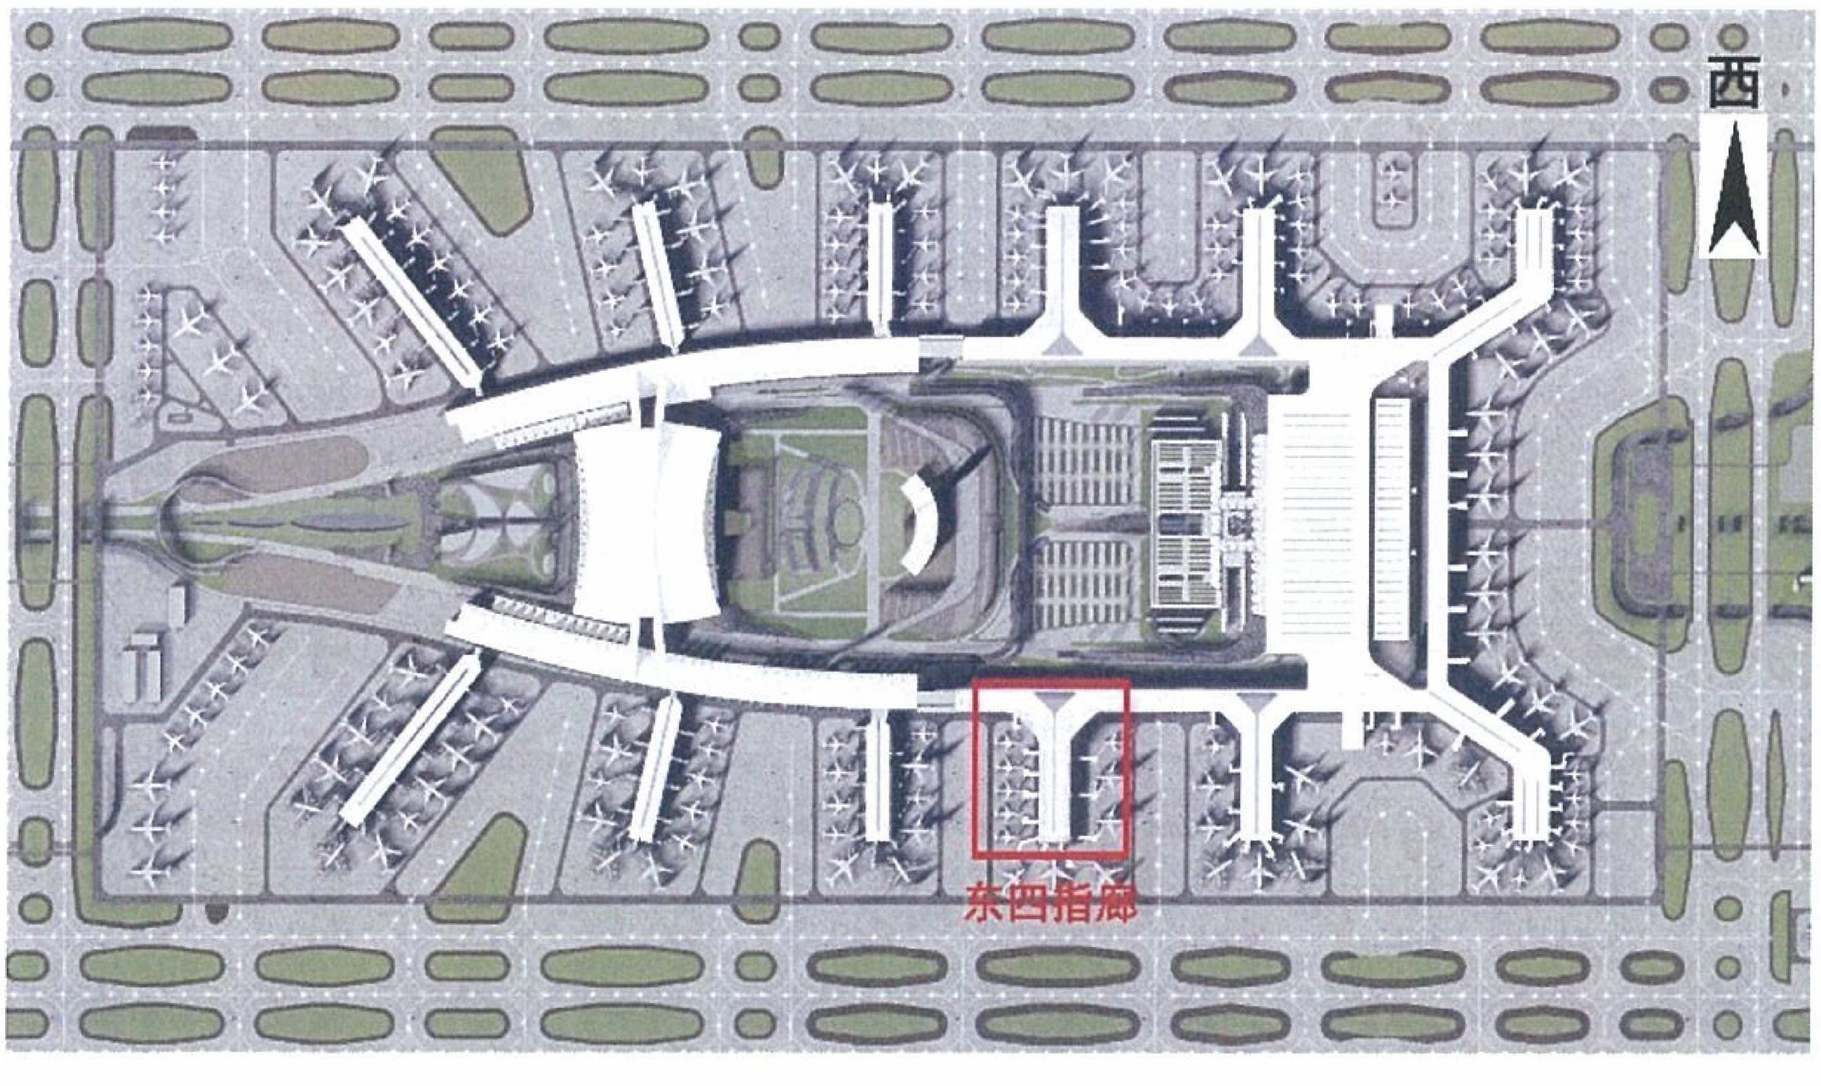

图1　新建东四指廊区位图

2022年12月2日，机场建设指挥部、中建三局与上海市建

[3] 中建三局，涉事项目总承包方，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：陈卫国，住所：武汉市关山路552号，经营范围：各类建筑工程总承包、施工，建筑工程设计等，具有建筑装修装饰、钢结构、防水防腐保温、建筑幕墙、建筑机电安装、地基基础等工程专业承包壹级资质。

筑装饰工程集团有限公司（以下简称“上海建装集团”）[4]签订《白云机场三期扩建工程东四西四指廊装修工程（东四指廊）施工合同》（编号 22-37-0175-0），由前者将东四指廊装修工程分包给后者，并约定了三方安全责任，装修范围为东四指廊所有室内外装饰装修工程。

2023 年 1 月 1 日，上海建装集团与上海通亨建筑劳务工程有限公司（以下简称“上海通亨劳务公司”）[5]签订《建设工程施工劳务分包合同》，分包范围为吊顶安装、墙地砖铺贴、涂料、机电安装等，提供分包劳务内容为装饰木工、泥工、油漆工、普工等。合同约定，易*猛为驻工地履行本合同的项目负责人。双方签订了《项目工程安全管理责任协议》。

涉事现场人员情况如下：

1. 汪*龙，男，汉族，56 岁，四川盐亭人，上海通亨劳务公司员工，2023 年 2 月 3 日派遣至该项目普工班任班组长，涉事作业现场负责人。事发时在新建东四指廊三层装修工地 2-1 商铺内操作涉事叉车作业。

2. 王*雄，男，汉族，58 岁，四川盐亭人，上海通亨劳务公司员工，2023 年 3 月 23 日派遣至该项目普工班任电工，持有《中

---

[4] 上海建装集团，涉事项目专业分包方，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：王利雄，住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 17 楼 A 座，经营范围：建筑装修装饰工程等，具有建筑装修装饰、建筑幕墙等工程专业承包壹级资质。

[5] 上海通亨劳务公司，涉事项目劳务分包方，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：程倡，住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A1-3461 室（上海横泰经济开发区），经营范围：建筑劳务分包等。主要负责人为乐*（男，汉族，50 岁，上海浦东新区人）。

华人民共和国特种作业操作证》。事发时辅助涉事叉车作业。

3.王*芳，女，汉族，59岁，四川盐亭人，上海通亨劳务公司员工，2023年2月16日派遣至该项目普工班任杂工。事发时辅助涉事叉车作业。

4.勾*均，女，汉族，59岁，四川盐亭人，身高1.58米，系上海通亨劳务公司员工，2023年2月17日派遣至该项目普工班任杂工。事发时在现场存放清洁工具。

（二）事故发生单位安全管理情况

上海通亨劳务公司安全生产主体责任落实不到位，实施安全生产规章制度不到位，叉车作业人员未按章操作，未严格执行《叉车操作规程及注意事项》，未能仔细观察并警示周边人员，未尽到作业过程谨慎与警示职责；安全教育培训落实不到位，从业人员安全生产知识缺乏，安全意识淡薄、不熟悉本单位安全生产规章制度和安全操作规程；风险辨识与隐患排查不到位，事发商铺内周边物料堆放混乱、作业空间狭小，夜间作业无室内灯具照明、作业场所照明不足，叉卸物体较大，存在视线盲区，对现场空间、环境因素等未能及时辨识并加以排除。

（三）事故发生经过

6月19日19时30分加完班后，汪*龙见三层装修工地现场还堆放了少许捆扎的地面保护板，于是到工具仓库拿取叉车钥匙操作叉车转运地面保护板至临时物料堆放仓库2-1商铺内。

19时45分许，王*芳和勾*均完成当日工作在一层业务用房

临时仓库《施工人员上、下班签到表》签退后，拿着清扫工具一起到三层准备各自存放工具。王*芳放完工具后在 2-1 商铺西侧通道等待，不清楚勾*均具体位置。此时王*雄在三层由南向北逐一巡查临时用电情况。

20 时 00 分许，汪*龙因叉车前叉本身有一定高度和捆扎好的地面保护板（2.44 米×1.22 米×0.83 米）本身较高，作业中看不见前方情况，存在视线盲区，转运途中遇见王*雄便让其协助。随后王*雄遇见王*芳也便喊其一同帮忙。

20 时 15 分许，叉车托着地面保护板，一边向商铺东北侧墙壁缓慢前进，一边慢放地面保护板。放下后发现不平，汪*龙就操作涉事叉车将其抬起，王*雄在叉车前进方向的右侧弯身调整防潮木垫。王*雄因弯身加之地面保护板较高遮挡视线，看不见地面保护板左前方情况。

20 时 20 分许，王*芳在商铺西侧突然听见背后有安全帽掉落的声音，转身就见勾*均上半身被地面保护板挤在墙上，随即大叫。王*雄听见叫声后，立即起身从叉车右侧往后绕过车尾到车前左侧，见勾*均瘫坐侧靠东北墙壁，上半身夹在地面保护板与东北侧管道竖井外墙壁之间，下半身在地面保护板侧面。于是王*雄喊汪*龙立即停止前进并倒车。叉车停稳后三人分别到其身边，见其嘴角、鼻孔、脸部均有流血，并将上衣部分浸染。王*芳、王*雄二人将其扶转过来，背靠墙坐着。此时勾*均说不出话但能摇头、点头。随后王*雄、汪*龙在附近找来木板，将其抬上

木板。然后抬到一楼门前空地上车送往广州中医药大学第一附属医院白云医院（以下简称“白云区中医医院”）抢救。

（四）事故现场情况

事发地位于新建东四指廊三层 2-1 商铺装修工地内，面积为 125 平方米，呈不规则扇形。事发现场具体情况如图 2、图 3、图 4 所示。

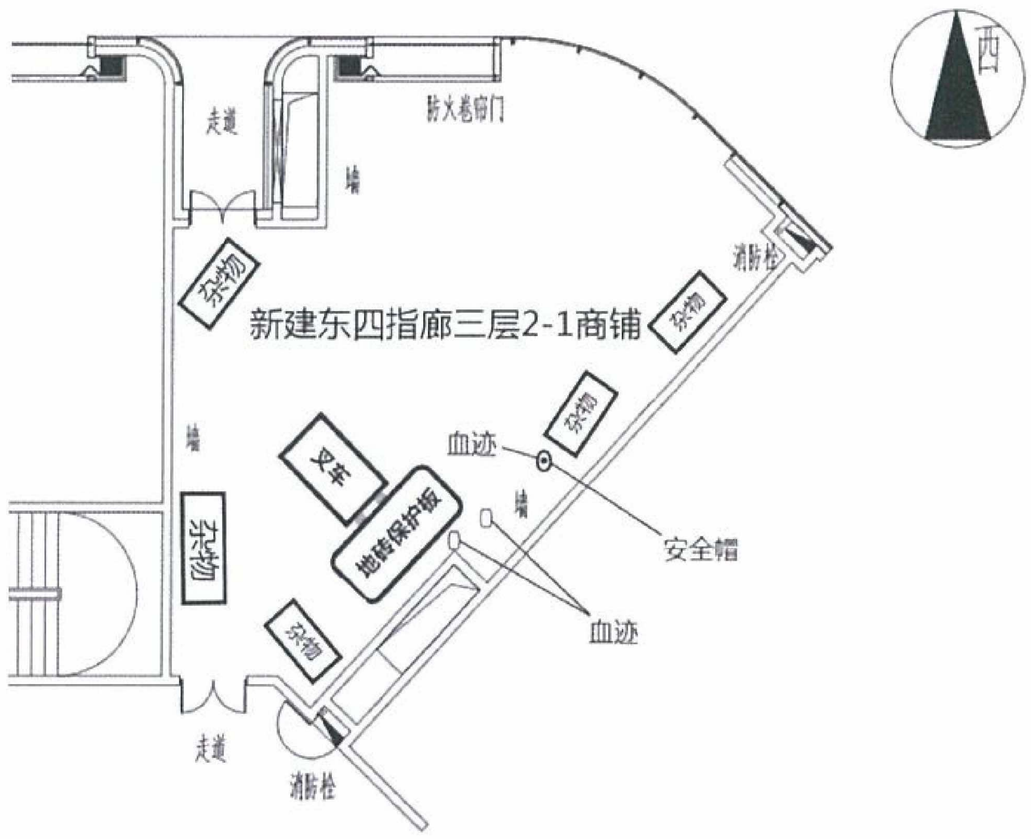

图 2　新建东四指廊三层 2-1 商铺事发现场示意图

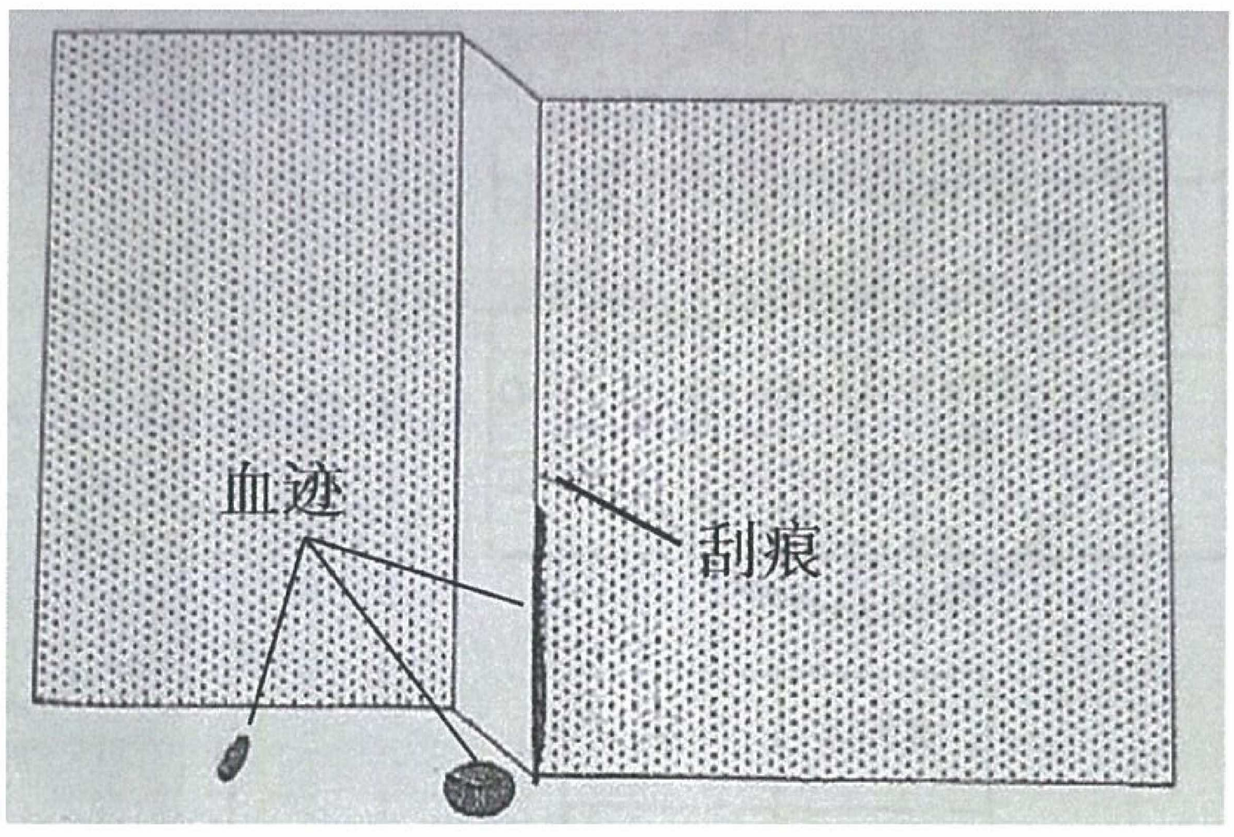

图 3　东北墙拐角处墙面及地面情况

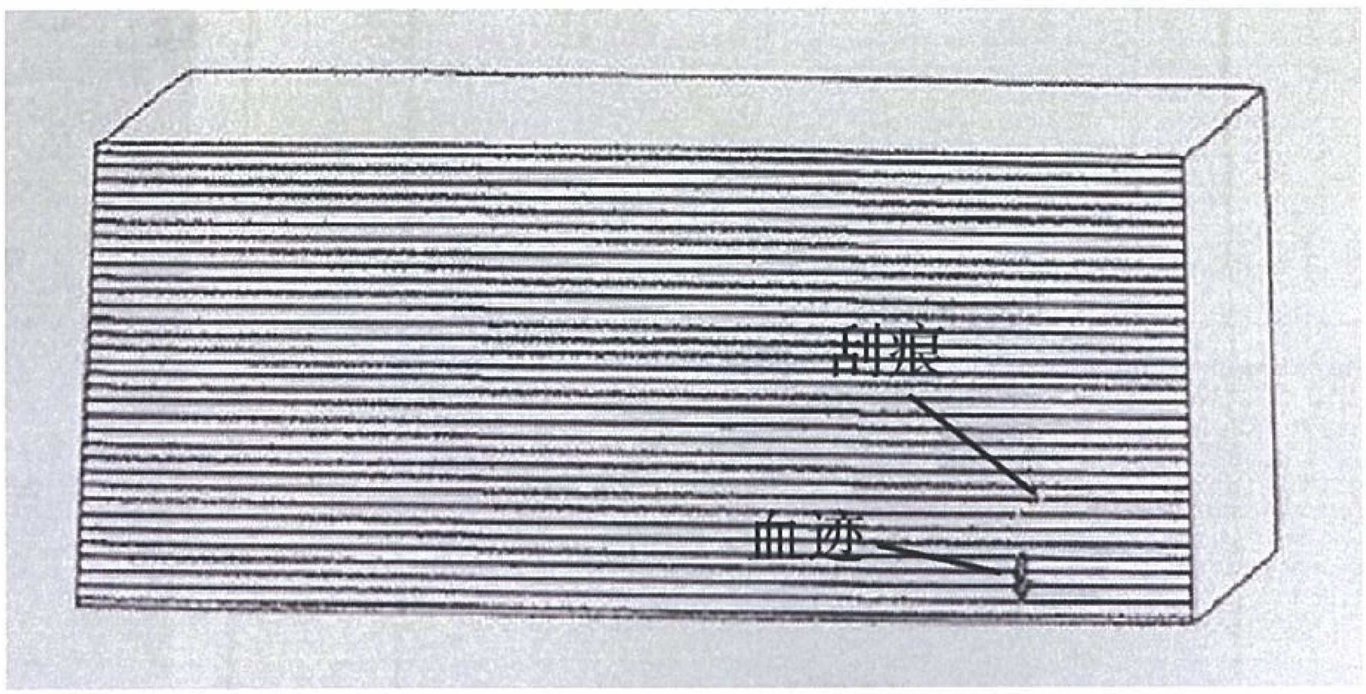

图 4　叉车前端地面保护板侧面情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡，死者系勾*均。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定该事故直接经济损失为 140 万元。

（六）其他情况

事发地为施工现场三层 2-1 商铺装修工地内，商铺周围环境空旷。目前善后工作妥当，家属情绪稳定，无不良社会舆论影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事发当晚，各涉事单位依据本单位应急预案信息报告制度向本单位负责人汇报事故概况。公安机关出警迅速，按规处置。广州空港委安全监管局接报后，按照事故信息报告要求向广州市应急管理局总值班室报告事故基本情况。具体情况如下：

6 月 19 日 20 时 30 分，汪*龙向易*猛电话报告情况。

21 时 19 分，110 报警服务台接白云区中医医院报警后按规

定开展处置。

22 时 29 分，中建三局项目部安全总监林*向项目部经理李*电话报告事故情况。

23 时 15 分，中建三局项目部经理李*向广州市建设工程安全监督站电话报告事故情况。

6 月 20 日 00 时 30 分，上海建装集团项目部副经理葛*华向广州空港委安全监管局值班室电话报告事故情况。

6 月 20 日 01 时 27 分，广州空港委安全监管局值班室向广州市应急管理局总值班室书面报告事故基本情况。

（二）事故现场应急处置情况

工地大门监控视频“固一枪一 006”显示 6 月 19 日 20 时 46 分许，易*猛安排上海建装集团项目部食堂采购送餐车辆（川 L-557A8）载勾*均驶出工地大门，紧急送往白云区中医医院救治。

6 月 20 日 00 时 55 分，广州空港委安全监管局赶赴事发现场勘察取证，并到上海建装集团项目部办公区收集封存相关单位安全生产台账资料和涉事工地大门监控视频，全力督促做好善后与事故调查工作。

（三）医疗救治和善后情况

白云区中医医院接收后立即采取紧急措施开展抢救工作。同时，上海建装集团、上海通亨劳务公司在机场建设指挥部和中建三局的指导下，主动联系死者家属，告之情况，通知家属赶赴医院，安抚家属情绪，积极稳妥做好善后工作。丧葬、抚恤费用已

赔付到位，目前死者家属无异议。机场建设指挥部及时控制社会舆情，目前暂未造成不良反映。医疗救治和善后工作情况如下：

6月19日21时05分，到达白云区中医医院急诊抢救室，勾*均无自主呼吸及心跳，立即对其心肺复苏。

6月19日21时50分，勾*均仍无自主呼吸及心跳，双侧瞳孔仍散大固定，对光反射消失，白云区中医医院予以宣布临床死亡。

6月21日，上海通亨劳务公司与死者家属签订《协议书》开展丧葬、抚恤、补助和救济工作。

（四）事故应急处置评估

事故发生后各单位应急处置到位，以抢救伤者为先，全力做好各项应急处置工作。公安机关接警后20分钟到场按规处置。上海建装集团、上海通亨劳务公司项目部领导接报后，16分钟内安排车辆将伤者送医。白云区中医医院接收伤者立即展开急救措施，34分钟内对伤者11次静推肾上腺素。机场建设指挥部、中建三局相关领导接报后及时赶赴事故现场了解情况，组织抢救、善后工作。广州空港委安全监管局得知事故信息后，立即赶赴事故现场开展勘察和收集封存台账资料等处置工作。

综上所述，事故发生后各单位响应及时，应急处置得当，未造成次生事故，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

6月20日白云区中医医院开具《居民死亡医学证明（推断）

书》（编号 D442022766354）显示，死因为急性重型颅脑损伤。通过事故现场勘察、询问、台账资料分析，排除了人为故意、突发灾害因素和个人身体因素等影响。事故调查组组织相关方面的专家对事故进行技术原因分析。根据专家组出具的《广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊装修工程（东四指廊）“6·19”一般机械伤害事故技术原因分析报告》，经综合分析，本起事故发生的直接原因和间接原因如下：

（一）直接原因

1. 汪*龙未按操作规程作业、未采取措施消除作业现场事故隐患。

2. 勾*均安全意识淡薄，在叉车作业时未及时离开叉车作业危险区域。

（二）间接原因

1. 上海通亨劳务公司未落实安全生产主体责任，实施安全生产规章制度不到位，叉车作业人员未按章操作。

2. 安全教育培训不到位，导致员工安全意识淡薄，安全防范和风险规避能力不足，遵章守纪意识不强。

3. 事发地 2-1 商铺作为临时仓库，现场空间狭小，室内灯具损坏光线不足，叉车作业时叉卸的地面保护板尺寸较大，存在视线盲区，作业现场存在事故隐患。

4. 企业主要负责人和安全管理人员未认真履行安全生产法定职责，导致本单位安全教育落实不到位，作业现场事故隐患未

及时发现和消除。

四、有关责任单位存在的主要问题

上海通亨劳务公司安全生产主体责任落实不到位，存在以下问题：

1.安全教育培训落实不到位，从业人员安全生产知识缺乏，安全意识淡薄、不熟悉本单位安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]之规定。

2.有关人员履职不到位。（1）乐*作为该公司主要负责人，全面负责公司工作，实施安全生产规章制度和操作规程不到位，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（二）（五）[7]之规定。（2）易*猛作为该公司驻涉事项目负责人，负责涉事项目劳务全面工作，检查安全生产状况不到位，风险辨识与隐患排查不及时，督促项目作业人员落实按章操作不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（五）[8]之规定。（3）汪*龙作为班组长和现场负责人，一是风险辨识与隐患排查不到

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

位，未及时消除生产安全事故隐患。商铺内周边物料堆放混乱、作业空间狭小，夜间室内无灯具照明、作业场所照明不足，叉卸物体尺寸较大、存在视线盲区，对现场空间、环境因素等未能及时辨识并加以排除。汪*龙在不具备叉车作业条件的情况下，仍然操作叉车作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（五）之规定。二是未严格执行安全操作规程。上海建装集团项目部制定的《叉车操作规程及注意事项》显示："5.使用叉车的直接有关人员应时刻提高警惕，防止意外事故的发生。……25.启动前按动喇叭，提醒周围人员。"事发前汪*龙未能仔细观察并警示周边人员，未尽到作业过程谨慎与警示职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[9]之规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员

勾*均，女，上海通亨劳务公司派遣涉事项目普工班组工人，安全意识淡薄，未遵守安全生产规章制度，在叉车作业时未及时离开叉车作业危险区域，安全防范和风险规避能力不足，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议予以行政处罚的单位和人员

1.上海通亨劳务公司，涉事项目劳务分包方。实施安全生产规章制度、落实安全教育培训、排查风险辨识与隐患不到位，对

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）[10]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

2. 乐*，男，群众，现任上海通亨劳务公司总经理，全面负责公司工作。乐*未认真履行安全生产法定职责，导致本单位发生生产安全事故，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）[11]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

3. 易*猛，男，群众，上海通亨劳务公司驻涉事项目负责人，负责东四指廊装修项目劳务全面工作。易*猛未认真履行安全生产法定职责，导致本单位发生生产安全事故，对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

4. 汪*龙，男，群众，上海通亨劳务公司派遣涉事项目普工班组长，作业现场负责人。汪*龙在不具备叉车作业条件的情况下操作叉车，未严格执行安全操作规程，导致发生事故，对事故

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

的发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

（三）其他处理建议

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

（一）预先主动风险辨识与隐患排查不够。装修施工作业本身安全风险较低，但事发商铺作为临时仓库，室内周边物料堆放混乱，内部空间狭小，通道狭窄，夜间光线差，叉车作业噪声大，作业环境条件差，加之作业人员有视线盲区仍然操作叉车，从业人员安全意识淡薄，站位不安全，如此多的隐患叠加在一起，作业现场安全隐患突出，施工单位从业人员应预先主动加强风险辨识与隐患排查，才能确保作业全过程安全。

（二）作业全过程安全管理缺失。类似叉车在狭小空间转运尺寸较大的物料，实际上属于高风险作业。相关单位作业人员由于预判风险隐患不足，现场检查不到位，应建立健全并严格落实作业全过程的安全监管和旁站制度，依此负责作业区域安全工作，加强作业全过程安全管理，确保高风险作业人员与设备安全。

（三）从业人员安全教育培训不到位。安全教育培训是系统提高从业人员安全水平的有效途径，是企业的主体责任。该起事故反映了企业未针对工地现场实际情况，对施工人员开展安全教育培训，致使施工人员风险规避能力不足。因此项目相关单位应

对施工人员加强岗位所需的生产安全基本常识和应急处置能力的务实培训，切实提高整体施工队伍的安全意识、安全水平、安全技能、应急能力。

（四）特种设备作业安全管理不严。涉事项目相关单位虽然制定了特种设备安全管理规章制度和操作规程，但对危险性高的叉车作业这一关未能把控住，因此必须加强特种设备作业安全管理，从特种设备本质安全、特种设备管理人员、安全管理人员、作业人员等方面着手，坚决遏制特种设备作业相关人员的伤亡事故。

七、事故整改和防范措施

根据事故调查处理“四不放过”原则，制定并落实以下整改措施：

（一）上海通亨劳务公司要严格履行合同约定，针对此次事故暴露出的问题，务实加强从业人员教育培训，强化从业人员按章操作和风险规避意识，建立健全安全生产各项管理制度，从源头抓好生产安全工作落实，认真细致开展风险隐患排查治理工作，严格作业现场安全管理，把好特种设备安全管理和作业人员、特种作业人员资质审核第一关，严防类似事故再次发生。

（二）上海建装集团要深刻汲取此次事故教训，扎实开展安全生产教育培训工作，切实强化施工人员安全意识，教育现场管理人员和施工人员预先主动风险辨识与隐患排查，建立健全特种设备作业全过程安全管理制度、现场安全监管和旁站制度，严格

落实各种机械设备作业、特种作业安全操作规程，严防发生各类事故。

（三）中建三局要严格遵守《建设工程安全生产管理条例》，压实压紧分包单位安全生产责任，针对此次事故严密开展警示教育和安全生产大检查大整治活动，加强非工作时间人员清场工作，加强加班时间现场巡察，加强管理各种机械设备，做到施工场地监控视频全覆盖，尤其是各楼层内的各个作业现场安装监控摄像头。

（四）上海监理公司要针对此次事故暴露出的问题，举一反三汲取教训，开展事故警示教育和生产安全专项整治活动，加强督促施工单位落实安全生产整改措施，从严履行委托监理合同约定和落实《全员安全生产监督岗位责任制》要求，从严把关审核特种设备安全管理和作业人员、特种作业人员的资质，从严抓好各项规章制度的落实。

（五）机场建设指挥部要提高思想认识，深刻吸取本起事故教训，加强组织施工作业现场安全管理，定期组织项目各单位开展安全生产工作部署会议和事故警示教育，督促各单位严格落实安全生产主体责任，防范发生各类事故。

（六）建议广州市建设工程安全监督站加强施工项目监督检查，督促项目各单位严格落实安全生产主体责任，针对此次事故组织召开由项目各单位安全管理人员参与的事故案例分析会，分析研判当前安全生产形势，反思施工作业中存在的问题，督促落

实安全管理规章制度和操作规程。