阳江江城阳江市合源建筑材料有限公司“7·19”一般触电事故调查报告

江城区政府事故调查组

2023年9月15日

目录

一、基本情况 2

（一）事故单位情况 2

（二）涉事人员基本情况 2

（三）事故单位安全管理情况 3

（四）事故现场情况 3

（五）制砂设备的工艺流程 5

二、事故发生经过、救援和善后情况 6

（一）事故经过 6

（二）救援情况 6

（三）善后处理情况 6

三、事故应急处置及评估情况 7

（一）事故现场应急处置情况 7

（二）应急处置情况评估 7

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失 7

（一）死亡人员情况 7

（二）直接经济损失 7

五、事故原因 7

（一）直接原因 7

（二）间接原因 8

六、相关单位安全履职情况 9

七、事故责任的认定及处理建议 11

（一）不予责任追究人员 11

（二）给予行政处罚单位 11

（三）给予行政处罚人员 13

（四）其它处理建议 13

八、事故防范措施及整改意见 14

附：“7·19”事故调查组成员意见及签名表

阳江江城阳江市合源建筑材料有限公司“7·19”一般触电事故调查报告

2023年7月19日21时许，位于阳江市江城区双捷镇红十月农场四队的阳江市合源建筑材料有限公司发生一起工人触电事故，造成1人死亡（以下简称“7·19”事故）。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，以及《阳江市安全生产委员会办公室关于对江城区“7·19”一般事故调查处理工作挂牌督办的函》（阳安办函〔2023〕25号）的要求，7月20日,阳江市江城区人民政府依法成立了由区人民政府、区应急管理局、区总工会、区人社局、区司法局、区住房和城乡建设局、阳江市公安局江城分局、江城社保分局、双捷镇政府和城区供电局派员组成的江城区“7·19”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，阳江江城阳江市合源建筑材料有限公司“7·19”一般触电事故是一起因电力线路老化、未套绝缘管，未安装漏电保护装置，作业现场积水严重，工人安全生产意识淡薄，对作业现场风险判断不足，未佩戴劳动保护用品。生产经营单位

安全生产主体责任不落实、安全生产教育培训不到位、隐患排查治理不到位、未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施、主要负责人履职不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位情况

阳江市合源建筑材料有限公司（以下简称合源公司），统一社会信用代码：9144******8H，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：林某煜，注册资本：人民币叁佰万元，成立日期：2021年01月20日，住所：阳江市江城区红十月农场四队（住所申报）。经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；土石方工程施工；选矿（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）涉事人员基本情况

1. 林某煜，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：44170******14，户籍所在地：广东省阳江市江城区******号，合源公司的法定代表人、主要负责人。

2. 郑某成，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：44170******13，户籍所在地：广东省阳江市江城区******房，合源公司现场管理人员、班组长。

3. 余某辉，男，汉族，年龄：**，身份证号码：44078******33，户籍所在地：广东省恩平市******号，合源公司工人。

4. 吴某洪，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：44078******13，

户籍所在地：广东省恩平市******号，合源公司工人。

5.梁某权，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：44078******16，户籍所在地：广东省恩平市******号，合源公司电工。

6.姚某，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：44172******17，原户籍所在地：广东省阳春市******号，原合源公司工人，事故中已身亡。

（三）事故单位安全管理情况

合源公司未按照规定建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未与从业人员签订安全目标责任书；未对从业人员进行安全生产教育和培训，只是简单交代一下当天的工作和注意事项；未进行安全生产隐患排查治理，未对制砂设备作业现场进行风险辨识、分级管控；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；主要负责人林某煜未履行主要负责人安全生产工作职责。

（四）事故现场情况

合源公司制砂生产线于2021年7月投入使用（图1），呈南北走向，长度约70米，事故漏电的震子位于小震筛上（图2），小震筛通过2个震子（震子型号：YZS-10-4；额定功率：0.55kW；额定电流：1.5A；防护等级：IP55；额定电压：380V；频率：50Hz；绝缘等级：F；工作制：S1；DHFH：192813；激振力：10KN振频：1460/min）的震动分离出树枝、草等杂物，制砂设备的小震筛电力线路老化、未套绝缘管，未安装漏电保护装置，事故发生时作业现场积水严重（图3），死者姚某倒在了小震筛的旁边（图4）。

经阳江市公安局江城分局刑事侦查大队五中队及法医现场勘察，出具了《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：S4******34），证明死者姚某的死亡原因为触电。



图 1：事故发生的制沙设备

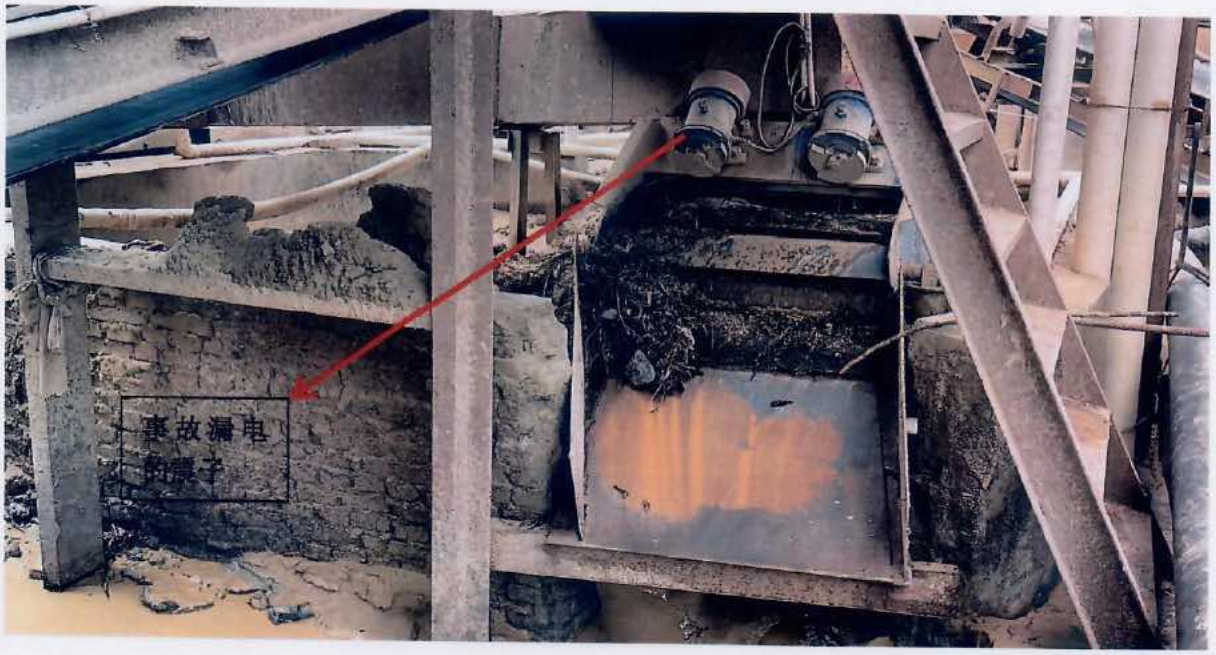


图 2：漏电的震子



图 3：事故现场周围积水情况



图 4：姚某倒在的位置

（五）制砂设备的工艺流程

制砂原料（弃石、泥石）加水后通过 69 机鄂破后通过输送带经过分级机后进行分级，分级后尾水通过进入小震筛分离出树枝、草等杂物。原料经输送带进入到圆锥机进行二次破碎，再经过输送带进入到震动筛分离，合格部份原料进入水洗轮清洗，然后通过输送带进入冲击破将第二次破碎出来部分不合格的石料进行第三次破碎，后经输送带进入水洗轮将原料中的泥砂清洗出来，最后经脱水后得出成品细砂（图 5）。

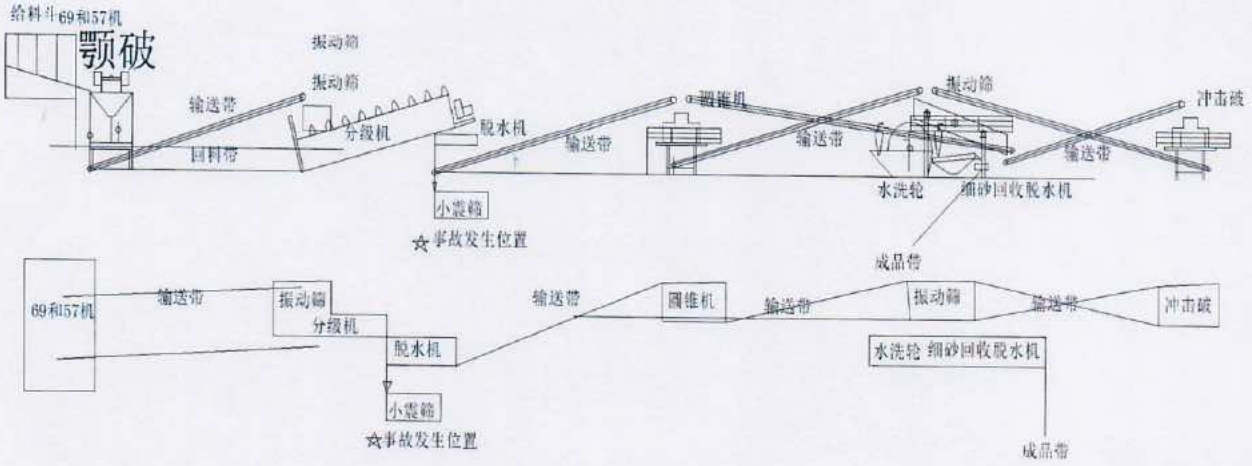


图 5：制砂工艺流程

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2023年7月19日，根据合源公司当天晚班（21时至凌晨2时）工作安排，当晚带班组长、现场管理人员郑某成负责现场管理，电工梁某权负责现场的电路设备维修，朱某操负责上料口巡查工作，姚某负责设备的操作和小震筛清理、巡查工作，余某辉负责圆锥机和脱水机的巡检工作，吴某洪负责出砂口质量检查和水洗轮、震动筛、冲击破设备的巡检工作，21时许，制沙设备开始制砂作业。21时30分，郑某成发现姚某不在工作岗位上，于是郑某成用对讲机呼叫姚某，姚某没有回应，郑某成便到处寻找姚某，22时许，余某辉发现姚某倒在了制砂设备小震筛旁边。

（二）救援情况

事故发生后，余某辉马上跑上操控室关停正在运转的制砂设备，并叫正在落料口旁工作的朱某操下来一起救人，郑某成、朱某操和余某辉一起把姚某从小震筛旁抬到回收幼砂震筛池旁的空地上对姚某进行心肺复苏，并拨打120急救电话，当时姚某面部和嘴唇发紫，还有微弱呼吸，腹部上有擦伤。由于姚某躺下的地面上有积水，于是郑某成、朱某操、吴某洪和后面赶来的电工梁某权合力把姚某抬上皮卡车，将姚某拉到路边，郑某成等人继续轮流对姚某做心肺复苏。23时许，阳江市中医院120救护车到达现场，姚某经医生现场抢救无效后死亡。

（三）善后处理情况

2023年7月26日，合源公司与死者家属签订了《协议书》，赔偿死者家属111万元死亡赔偿金。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，江城区应急局、阳江市公安局江城分局、双捷镇政府等有关部门赶赴事故现场开展应急处置，先期救援响应迅速、依法依规科学处置、现场处置得当、救援行动开展有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

（二）应急处置情况评估

事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转及报送畅通，公安部门、应急部门、双捷镇政府等相关职能部门协调联动密切，处置迅速，应急救援指挥得当，协调有序。本次事故应急处置工作，区、镇两级党委和政府统一指挥、统一调度和全面统筹落实到位，事故应急响应、救援及善后处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）死亡人员情况

姚某，男，汉族，年龄：**岁，身份证号码：44172******17，原户籍所在地：广东省阳春市******号，原合源公司工人。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）[1]等规定，核定事故造成直接经济损失111万元。

五、事故原因

（一）直接原因

[1] 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）1.2：直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故的直接原因是：

1.物的不安全状态：制砂设备电力线路老化、未套绝缘管，未安装漏电保护装置，作业现场积水严重，导致小震筛外壳带电。

2.人的不安全行为：姚某安全生产意识淡薄，没有意识到作业现场的危险性，对作业现场风险判断不足，在巡查时未按照公司规定穿戴劳动防护用品绝缘鞋等碰到漏电的小震筛，电流长时间经过身体导致触电死亡。

（二）间接原因

1.合源公司安全生产主体责任落实不到位。经查，合源公司未按照规定建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未与从业人员签订安全目标责任书，未明确各岗位的职责、责任范围，导致合源公司的员工不清楚自己岗位的工作职责。

2.合源公司未对从业人员进行安全生产教育和培训。经查，合源公司未按照规定对员工进行安全生产教育培训，新进员工均未经三级培训教育并考核合格后上岗，作业时只是简单交代一下当天的工作和注意事项，导致员工安全意识淡薄，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未能掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

3.合源公司隐患排查治理不到未位。经查，合源公司未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施、未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未安排专人或管理人员对公司存在的隐患问题进行排查治理工作，也未安排电工对设备电力线路进行全面隐患排查治理工作，未排查出制砂设备电力线

路老化、未套绝缘管，未安装漏电保护装置，不符合（GB5226.1-2008）机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件的规定（7.7，13.5）。

4.合源公司未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。合源公司作业时只是简单交代员工作业时的注意事项，未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，导致员工不熟悉本岗位的风险因素，不清楚防范措施以及事故应急措施。

5.合源公司法定代表人、主要负责人林某煜对安全生产工作履职不到位。一是未建立本单位的安全生产责任制；二是未组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；三是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；四是未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

六、相关单位安全履职情况

阳江市江城区双捷镇人民政府安全生产履职情况

根据《中共阳江市江城区委办公室 阳江市江城区人民政府办公室关于印发<中共阳江市江城区双捷镇委员会、阳江市江城区双捷镇人政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（江办发〔2020〕14号），阳江市江城区双捷镇人民政府应急管理办公室（以下简称双捷镇应急办）的主要职责：负责安全生产、防灾减灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作；负责森林火灾、水旱灾害、冷冻、台风、地震和地质灾害防治工作；负责汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设及应急预案；负责组织应急演习，组织开展突发公共事件的宣传教育和应急管理培训，指导村（社区）做好应急管理相关工作。承担镇安全生产委

员会日常工作。

经查，双捷镇政府落实属地安全生产监管责任，今年以来，镇委、镇政府5次召开专题会议研究部署安全生产工作，编制了《双捷镇应急管理办公室2023年度安全生产监督检查计划》，核定纳入计算的实际执法人员3名,2023年度执法检查工作日为193天，计划检查危险化学品经营（储存）企业2家，烟花爆竹临时零售店10家，粉尘涉爆企业1家。随机抽查商贸企业1家，工贸企业涉有限空间1家，安全生产应急预案的编制、备案、演练监督检查行动2家，特种作业人员持证上岗情况监督检查行动2家。

今年以来，双捷镇应急办按照《双捷镇2023年度安全生产监督检查执法计划》以及上级工作部署，有力有序推进安全生产检查工作。截至2023年7月19日，已检查辖区生产经营单位10家，发现隐患34项，发出《责令限期整改指令书》10份（不含消防日常检查、投诉处理等），有效消除一批事故隐患。

2023年5月8日，双捷镇应急办执法人员依法对合源公司进行安全生产监督检查，并发出《责令限期整改指令书》（江应急责改〔2023〕执9003号），同时现场约谈合源公司负责人林良煜，要求严格落实企业安全生产主体责任，按照“一线三排”工作机制，全面排查整改隐患问题，组织制定应急救援预案并加强演练，强化安全生产教育和培训工作。5月15日复查当天合源公司对整改问题已全部落实整改。7月18日，双捷镇应急办就“泰利”台风来临前发出书面通知要求合源公司停工防御台风。在事故发生后，双捷镇政府主要领导和分管领导第一时间赶赴现场，协调事故救援工作，维护事故现场秩序，做好家属安抚和维稳工作。双捷镇政府依法履行了安全生产管理职责，未发现监管不当的行为，

同时在事故发生后能积极配合事故调查组进行事故调查。

七、事故责任的认定及处理建议

（一）不予责任追究人员

制砂设备电力线路老化、未套绝缘管，作业现场积水严重，导致小震筛外壳带电，姚某安全生产意识淡薄，没有意识到作业现场的危险性，对作业现场风险判断不足，在巡查时未按照公司规定穿戴劳动防护用品绝缘鞋等碰到漏电的小震筛，对事故负有责任，鉴于已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）给予行政处罚单位

合源公司安全生产主体责任落实不到位。经查，合源公司未按照规定建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未与从业人员签订安全目标责任书，未明确各岗位的职责、责任范围，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款[2]的规定。

合源公司未对从业人员进行安全生产教育和培训。经查，合源公司未按照规定对员工进行安全生产教育培训，经合源公司工人笔录反映，新进员工均未经三级培训教育并考核合格后上岗，作业时只是简单交代一下当天的工作和注意事项，导致员工安全意识淡薄，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未能掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]的规定。

2《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

3《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规

合源公司隐患排查治理不到未位。合源公司未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施、未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未安排专人或管理人员对公司存在的隐患问题进行排查治理工作，也未安排电工对设备电力线路进行全面隐患排查治理工作，未排查出制砂设备电力线路老化、未套绝缘管，未安装漏电保护装置，不符合（GB5226.1-2008）机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件的规定（7.7，13.5）。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[4]、第四十一条第二款[5]的规定。

合源公司未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。经查，合源公司作业时只是简单交代员工作业时的注意事项，未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，导致员工不熟悉本岗位的风险因素，不清楚防范措施以及事故应急措施，

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[6]的规定。

章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

5《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

6《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

综上所述，合源公司对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》相关法律的规定，建议由阳江市江城区应急管理局对合源公司给予行政处罚。

（三）给予行政处罚人员

合源公司法定代表人、主要负责人林某煜

合源公司法定代表人、主要负责人林某煜对安全生产工作履职不到位。经查，一是未建立本单位的安全生产责任制；二是未组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；三是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；四是未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华民共和国安全生产法》第二十一条第一项[7]、第二项[8]、第三项[9]、第五项[10]的规定。

综上所述，合源公司法定代表人、主要负责人林某煜对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》相关法律的规定，建议由阳江市江城区应急管理局对林良煜给予行政处罚。

（四）其它处理建议

7《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

8《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

9《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

10《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

经查，在本起事故中未发现阳江市江城区双捷镇人民政府应急管理办公室存在需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他单位（个人）存在违纪违法行为的，建议按照有关规定和程序进行处理。

八、事故防范措施及整改意见

此次事故暴露出合源公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育和培训不扎实，从业人员安全意识不强等问题。针对此次事故提出如下整改措施：

（一）合源公司要深刻汲取事故经验教训，防止类似事故再次发生，加强企业安全生产主体责任落实。一是建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，与从业人员签订安全目标责任书，未明确各岗位的职责、责任范围采取技术、管理措施；二是落实好安全生产教育和培训，对员工进行安全生产教育和培训，尤其是针对新进员工，确保做到“先培训，再上岗”，杜绝未经培训教育并考核合格的人员上岗作业，并督促员工严格遵守操作规程；三是建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，建立生产安全事故隐患排查治理制度，对该公司的隐患问题采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对整个制沙设备电气线路进行详细的安全隐患排查，定人、定时、定标准、定措施、定责任进行整改；四是如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）合源公司主要负责人林某煜应汲取本起事故的深刻教训，严格落实主要负责人职责，一是组织建立本单位的安全生产责任制；二是组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；三是组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；四是督促、

检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，严格遵守相关法律规定，防止类似事故再次发生。

（三）双捷镇政府要严格落实属地管理责任，进一步加强安全生产管理工作；增加安全巡查检查频次，加大安全宣传教育力度；坚持问题导向，针对事故暴露出来的问题，加大专项整治和检查力度，提高执法检查的精准性，促进企业落实安全生产主体责任，执行安全管理规定，落实安全措施和培训教育工作，防范安全事故发生。

江城区“7·19”事故调查组（代章）

2023年9月15日