香洲拱北珠海市胜航公寓有限公司
“4·1”一般高处坠落事故
调查报告

珠海市香洲区政府事故调查组

2023 年 7 月 30 日

目 录

一、事故基本情况 ····· 2

（一）事故发生建筑基本情况 ····· 2

（二）事故发生单位及相关人员概况 ····· 2

1.相关单位概况 ····· 2

2.相关人员概况 ····· 3

（三）事故发生单位安全管理情况 ····· 4

1.夏湾股份公司安全管理情况 ····· 4

2.胜航公寓公司安全管理情况 ····· 4

3.政府相关管理单位人员履职情况 ····· 5

（四）事故发生经过 ····· 5

1.事故发生前的情况 ····· 5

2.事故发生经过 ····· 5

（五）事故现场情况 ····· 6

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ····· 8

（七）其它情况 ····· 8

二、事故应急处置情况 ····· 9

（一）事故信息接报及响应情况 ····· 9

（二）事故现场应急处置情况 ····· 9

（三）医疗救治和善后情况 ····· 9

三、事故原因分析 ····· 9

（一）直接原因分析 ····· 9
（二）间接原因分析 ····· 10
四、对有关责任人员和单位的处理建议 ····· 10
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 ····· 10
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ···· 10
1.对事故有关责任人员的行政处罚建议 ····· 10
2.对事故有关责任单位的行政处罚建议 ····· 11
（三）其他处理建议 ····· 12
五、事故主要教训 ····· 12
六、事故整改和防范措施 ····· 12

香洲拱北珠海市胜航公寓有限公司“4·1”一般高处坠落事故调查报告

2023年4月1日，香洲区拱北街道夏湾东街72-77号珠海市胜航公寓有限公司在开展公寓楼顶漏水维修时发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了区安委会副主任、区应急管理局局长任组长，由区应急管理局、市公安局拱北口岸分局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区总工会、拱北街道办事处派员组成的事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，香洲拱北珠海市胜航公寓有限公司“4·1”一般高处坠落事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生建筑基本情况

事故建筑位于香洲区拱北街道夏湾东街72-77号，为六栋独立房屋（为便于管理，经营者按序号分别命名1-6号楼，排列如图1所示），每栋房屋均为4层建筑，1993年建成，土地权属性质为集体。2008年许，当时的经营者在六栋房屋楼顶之间搭建了红色铁皮防雨棚，雨棚顶设置了若干半透明的塑料板用作采光。

目前，该六栋房屋权属人为珠海市香洲区夏湾村民委员会，由珠海市胜航公寓有限公司经营。

（二）事故发生单位及相关人员概况

1.相关单位概况

（1）珠海市夏湾股份合作公司（以下简称“夏湾股份公司”），统一社会信用代码：91440400740829981Y，2002年6月24日，香洲区农村集体资产管理办公室同意由珠海市香洲区夏湾村集体经济改组成立，成立日期：2002年7月9日，商事主体类型：股份合作制，夏湾村民委员会持股30%，村民持股70%，法定代表人：李某忠，住所：珠海市拱北夏湾东街79号三楼，经营范围：夏湾社区物业管理；为夏湾东街72-77号房屋物业管理方。

（2）珠海市胜航公寓有限公司（以下简称“胜航公寓公司”），统一社会信用代码：91440402MABMXNM69N，成立日期：2022年5月12日，商事主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股），

朱某兰持股 60%，韦某发持股 40%，法定代表人：朱某兰，住所：珠海市拱北夏湾东街 72-77 号，经营内容：珠海市拱北夏湾东街 72-77 号六栋房屋的住宿服务。从业人员 4 人；为夏湾东街 72-77 号房屋经营方。

2.相关人员概况

朱某兰，女，汉族，52 岁，身份证号码：421022**********，湖北省公安县人。胜航公寓公司法定代表人。

韦某发，男，汉族，54 岁，身份证号码：421022**********，湖北省公安县人。胜航公寓公司股东，系朱某兰丈夫。韦某发长期在广东各市工地上做小包工头，承揽施工项目、安排同乡或熟悉的工人施工。

肖某贵，男，汉族，53 岁，身份证号码：421022**********，湖北省公安县人，经韦某发安排长期在广东各市工地务工，2023 年 3 月 19 日，韦某发和肖某贵在中山市某建设工地的施工项目完结后，肖某贵没有找到新的工作，一直住在胜航公寓内，朱某兰和韦某发未向肖某贵收取租金。系本次公寓楼顶漏水维修作业的帮工。

苏运海，男，汉族，45 岁，身份证号码：421022**********，湖北省公安县人。系韦某发聘请的泥工（开展公寓楼顶漏水维修作业）。

戈某勇，男，汉族，51 岁，身份证号码：421022**********，湖北省公安县人。系韦某发邀请的帮工（开展公寓楼顶漏

水维修作业）。

朱某平，男，汉族，50岁，身份证号码：421022**********，湖北省公安县人。系韦某发邀请的帮工（开展公寓楼顶漏水维修作业）。

芦某林，男，汉族，48岁，身份证号码：421022**********，湖北省公安县人。系胜航公寓公司的服务员。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.夏湾股份公司安全管理情况

2022年12月1日，夏湾股份公司与朱某兰签订《房屋租赁合同》和《珠海市夏湾股份合作公司所属经营场所消防安全责任书》，将夏湾东街72号-77号六栋房屋租给朱某兰，租期从2022年12月1日至2025年11月30日，合同约定承租方负责租期内房屋的维修、保养及消防安全。

2023年1月13日，夏湾股份公司对胜航公寓公司开展安全生产巡查和消防检查；2023年3月底，夏湾股份公司董事会对韦某发进行安全生产座谈，提醒承租方加强安全管理。

夏湾股份公司已按照国家相关法律法规履行安全生产管理职责。

2.胜航公寓公司安全管理情况

胜航公寓公司有开展安全生产隐患排查治理工作，主要内容为消防方面的排查。日常的生产经营活动为住宿服务，安全风险较低。

胜航公寓公司未配备安全生产管理人员，对公寓楼顶漏水维修作业安全管理缺失；未建立安全风险分级管控制度，未对公寓楼顶漏水维修作业进行风险辨识，并采取相应的管控措施。

3.政府相关管理单位人员履职情况

事故调查组未发现政府相关管理单位人员履职不到位的线索。

（四）事故发生经过

1.事故发生前的情况

2023年3月27日，胜航公寓住客向朱某兰反映公寓楼顶漏水情况。韦某发经与肖某贵等人商议后，决定在公寓楼顶加盖一层铁皮瓦解决漏水问题。

3月29日，韦某发去购买了铁皮、沙子、水泥等材料，并请来苏运海和戈某勇将部分材料搬运到公寓屋顶、并清运公寓屋顶垃圾。3月30日上午，韦某发、苏运海、戈某勇等几人将蓝色铁皮瓦吊运到1栋楼顶备用，当天肖某贵因腿部痛风发作没有参与施工。3月31日上午，韦某发和苏运海在公寓6栋楼顶搅和水泥砂浆，期间肖某贵到6栋楼顶帮忙接水（用于和水泥砂浆）。

2.事故发生经过

4月1日上午9时7分许，肖某贵和朱某平在公寓大堂商议准备在6栋楼顶屋面用水泥砂修建水槽，朱某兰在旁听到后，提醒肖某贵和朱某平今天下雨不方便修建水槽，肖某贵提议可以先

去楼顶用蓝色铁皮瓦盖住屋面，朱某兰未予否定，便找来用于裁剪铁皮瓦的剪刀给朱某平。肖某贵从6栋楼梯上到楼顶后，因铁皮瓦放在1栋楼顶，肖某贵就沿6栋和5栋之间的钢架桥来到5栋楼顶,之后爬到楼顶防雨棚上方准备行走到1栋楼顶(见图1)。朱某平从1栋楼梯上到楼顶后提醒肖某贵不要爬到防雨棚上。肖某贵并未理会,在经过防雨棚塑料板时,塑料板因承重不足破裂,肖某贵从破裂的塑料板缺口处坠落,其立即抓住塑料板下方的雨棚钢构支架。朱某平看到后，马上从1栋楼顶爬过去拉住肖某贵的两只胳膊，并喊人帮忙。

9时19分许，朱某兰在过道扫卫生，听到有塑料板掉下来的声音，抬头看到肖某贵两手抓住雨棚支架，两脚悬空，立即拿来床垫放在地上。9时20分许，肖某贵因支撑不住坠落到地面（未落到床垫上），口鼻出血。9时20分许，在场人员拨打了110、120电话;9时29分许120到场,经医护人员现场抢救无果、肖某贵已无生命体征。

（五）事故现场情况

结合现场照片和目击者反映情况还原,肖某贵从6栋公寓楼顶（沿着蓝色路线）走向1栋和4栋之间的雨棚上方，不慎从塑料板位置（图1中绿色方框）坠落至地面，坠落高度约13.5米（见图2）。

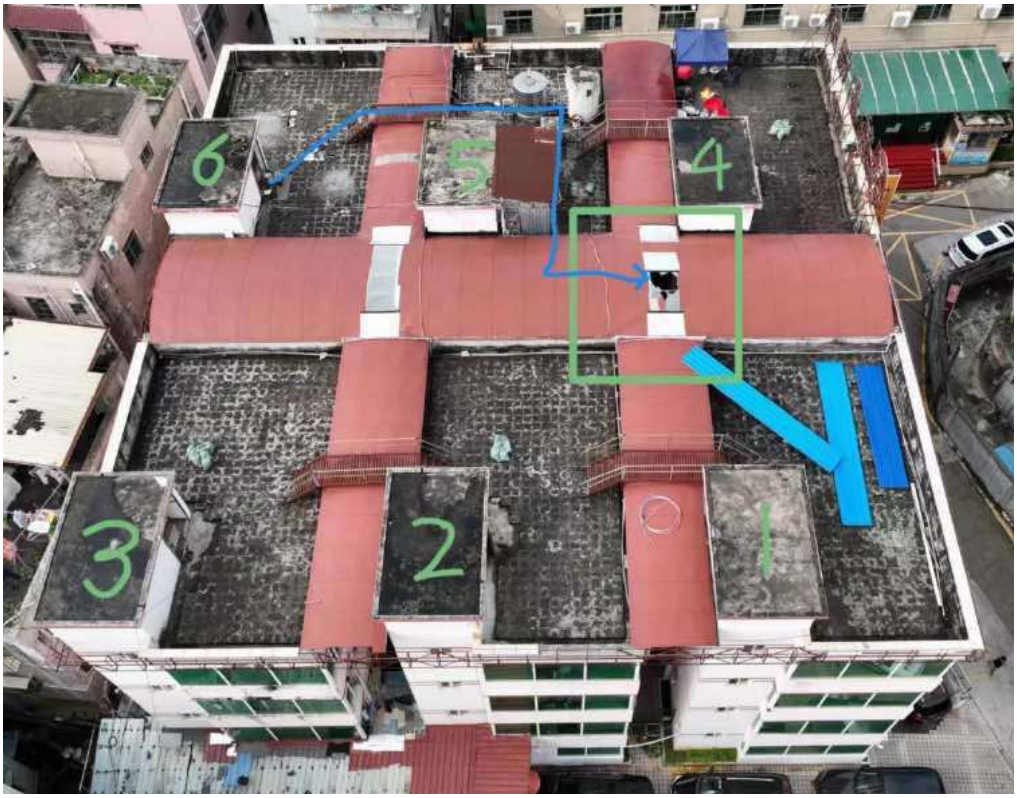


图 1 胜航公寓楼顶的平面图



图 2 胜航公寓楼栋间走廊的现场情况

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者肖某贵，男，汉族，53 岁，湖北省公安县人，医学证明死亡原因：呼吸循环衰竭（高坠）。

事故造成直接经济损失为人民币 70 万元。

（七）其它情况

事故当天，珠海市气象：小雨，最高气温 23 摄氏度，最低气温 19 摄氏度，东南风 3-4 级。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年4月1日9时20分许，在场人员随即拨打了110电话；9时54分许，拱北街道办事处将该事故信息上报区应急管理局；10时5分许，区应急管理局将该事故信息上报市应急管理局。各单位事故信息报送符合相关规定要求。

（二）事故现场应急处置情况

接报后区应急管理局、拱北街道办、市公安局拱北分局拱北派出所等相关部门立即赶赴现场，开展现场勘查并督促企业做好善后工作。各单位应急救援符合相关规定要求。

（三）医疗救治和善后情况

2023年4月1日9时20分许，在场人员拨打了110、120电话；9时29分许120到场，经医护人员现场抢救无果，肖某贵已无生命体征，法医勘察现场后，遗体送去殡仪馆。

2023年4月27日，韦某发与死者家属在拱北街道办事处就善后赔偿达成一致意见，并签订《和解协议》。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

夏湾东街72-77号六栋楼顶之间的防雨棚存在安全风险，承重不足，不应在上方行走。肖某贵安全意识淡薄，存在侥幸心理，忽视了夏湾东街72-77号六栋楼顶之间的防雨棚的安全风险和

工友的提醒，图方便从屋面楼顶爬到防雨棚上方行走，经过塑料板时，塑料板承重不足破裂，导致肖某贵坠落死亡。

（二）间接原因分析

胜航公寓公司未配备安全生产管理人员，对公寓楼顶漏水维修作业安全管理缺失；未建立安全风险分级管控制度，未对公寓楼顶漏水维修作业进行风险辨识，忽视了夏湾东街 72-77 号六栋楼顶之间的防雨棚的安全风险，未就防雨棚的安全风险制定并落实有效的管控措施（既未就该风险点向肖某贵进行交底和告知，也未在现场设置提醒人员不得爬上防雨棚的警示标志）。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

肖某贵，男，汉族，53 岁，本次公寓楼顶漏水维修作业的帮工。安全意识淡薄，存在侥幸心理，忽视了夏湾东街 72-77 号六栋楼顶之间的防雨棚的安全风险和工友的提醒，图方便从屋面楼顶爬到防雨棚上方行走，经过塑料板时，塑料板承重不足破裂，导致肖某贵坠落死亡，对事故负有直接责任。因其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

朱某兰，女，群众，珠海市胜航公寓有限公司法定代表人，负责公司的全面工作。未建立安全风险分级管控制度，未对公寓楼顶漏水维修作业进行风险辨识，忽视了夏湾东街 72-77 号六栋

楼顶之间的防雨棚的安全风险，未就防雨棚的安全风险制定并落实有效的管控措施（既未就该风险点向肖某贵进行交底和告知，也未在现场设置提醒人员不得爬上防雨棚的警示标志），对事故负有管理责任；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[1]。建议区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

胜航公寓公司未配备安全生产管理人员，对公寓楼顶漏水维修作业安全管理缺失；未建立安全风险分级管控制度，未对公寓楼顶漏水维修作业进行风险辨识，忽视了夏湾东街72-77号六栋楼顶之间的防雨棚的安全风险，未就防雨棚的安全风险制定并落实有效的管控措施（既未就该风险点向肖某贵进行交底和告知，也未在现场设置提醒人员不得爬上防雨棚的警示标志），对事故负有责任；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[2]、第二十四条第二款[3]、第四十一条第一款[4]的规定，建议区

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）其他处理建议

事故调查发现，搭建在夏湾东街72-77号六栋楼顶之间的红色防雨棚属于违章搭建物，涉嫌违反了《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定，建议由香洲区拱北街道办事处依法处理。

五、事故主要教训

胜航公寓公司安全意识不足，未落实安全生产主体责任，因为日常经营住宿等风险较低，只对住宿安全有一定的安全管理意识，却忽视了公寓楼顶漏水维修的风险，未进行风险分析研判、未对风险采取管控措施，最终导致事故发生。

六、事故整改和防范措施

1.胜航公寓公司要深刻吸取此次事故教训，要建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，全面排查治理安全风险隐患，加强对施工现场的安全巡查和监督；要配备安全管理人员，强化安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.夏湾股份公司要认真吸取此次事故教训，严格按照安全生产相关法律法规规章要求，进一步落实安全生产主体责任。要加强对出租物业的安全生产工作的统一协调、管理，定期进行安全

检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。