顺德乐从“1·18”一般坍塌事故调查报告

乐从镇“1·18”生产安全事故调查组

2024年5月

目录

一、事故基本情况.....3
（一）和乐广场建筑物主体概况.....3
（二）事故有关单位情况.....4
（三）事故相关人员情况.....6
二、事故发生经过和应急处置情况.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）人员伤亡和直接经济损失情况.....7

（三）应急处置情况.....8
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故调查具体情况.....9
（一）事故现场勘查情况.....9
（二）事故技术分析情况.....11
四、事故发生原因.....16
（一）事故发生的直接原因.....16
（二）事故发生的间接原因.....17
五、事故发生单位及有关人员存在的问题.....18
（一）佛山市和乐置业投资有限公司.....18
（二）广东顺诚置业有限公司.....19
（三）广东景鹏建设工程有限公司.....20
六、有关部门履职情况.....20
七、事故性质.....21
八、对事故相关责任单位和责任人员的处理建议.....21
（一）对事故责任的单位和人员处理建议.....21
（二）建议移交司法机关处理的人.....23
（三）建议其他行政处罚的人员.....23
九、其他处理建议.....23
（一）有关单位及公职人员处理建议.....24
（二）其他意见建议.....24
十、事故防范措施建议.....25

顺德乐从“1·18”一般坍塌事故调查报告

2024年1月18日16时9分许，位于佛山市顺德区乐从镇和乐广场的幕墙工程施工现场发生1起脚手架坍塌事故，事故造成1人死亡，2人受伤，截至2月1日直接经济损失约为2967853.31元。

事故发生后，省、市领导和区委、区政府主要领导对吸取事故教训和善后处置工作作出批示要求。区委、区政府和乐从镇党委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作，并迅速依法成立了事故调查组，由区应急管理局局长李发彬任组长，区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区公安局、区住房城乡建设和水利局、市自然资源局顺德分局、区城市管理和综合执法局、区总工会和乐从镇政府等派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”等原则，实事求是，对该事故进行调查处理，已基本查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）和乐广场建筑物主体概况

和乐广场建筑物报建名称: 和乐家具厂，坐落于顺德区乐从镇水藤村委会新桂路 199 号，建筑面积 95558.85m²，钢筋混凝土结构。和乐家具厂项目于 2013 年 7 月 24 日领取建筑工程施工许可证（证号: 44060620130723***1），施工单位是茂名市建筑集团有限公司，监理单位是广州高新工程顾问有限公司，监督机构是顺

德区建设工程质量安全监督站，和乐家具厂项目于2016年1月8日竣工验收。

和乐广场建筑物权属人是佛山市和乐置业投资有限公司，不动产权证书号：粤（20**）顺德区不动产权第111600***4号，不动产单元号440606103217CB00040F0001***1，权利性质是国有出让，用途：工业用地、仓储用地/工业、仓储，房屋建筑面积95295.59m²，独用土地使用权面积31210.89m²，套内建筑面积95295.59m²，房屋总层数10层。

佛山市和乐置业投资有限公司于2023年9月20日开始进行建筑物外墙（幕墙工程）装修施工。工程包括玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙、铝合金线条、采光井夹胶玻璃光棚、钢结构骨架等，幕墙面积约为3300至3400m²，合同约定金额为********.**元。

（二）事故有关单位情况

1.建设单位：佛山市和乐置业投资有限公司（以下简称“和乐置业投资公司”），统一社会信用代码：91440606734132***Y；住所：佛山市顺德区乐从镇沙边村委会新桂路2**号一座*层*室；经营范围：对商业、制造业、房地产业、服务业、仓储运输业进行投资；自有物业出租；物业管理；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储业（不含危险化学品）；法定代表人：胡*胜。

2.施工承包单位：广东顺诚置业有限公司（以下简称“顺诚置业公司”），统一社会信用代码：91440101698654***W；住所：广州市天河区金穗路*号5**房自编1***室；经营范围：

混凝土切割、钻凿;人防工程防护设备的安装;建筑幕墙工程专业承包;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;门窗安装;房屋建筑工程施工;对外承包工程业务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);提供施工设备服务;工程环保设施施工;工程围栏装卸施工;基坑支护服务;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;建筑物采暖系统安装服务;园林绿化工程服务;市政公用工程施工;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;城市及道路照明工程施工;照明系统安装;建筑物排水系统安装服务;土石方工程服务;工程排水施工服务;建筑劳务分包。持有《安全生产许可证》(编号:(粤)JZ安许证字[2023]00***0);持有《建筑业企业资质证书》(证书编号:D24405***0和D34407***3),资质等级:工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级建筑工、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级、地基基础工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级等;法定代表人:伍*俊。

3.劳务分包单位:广东景鹏建设工程有限公司(以下简称“景鹏建设工程公司”),统一社会信用代码:91440606751071***5;住所:广东省佛山市顺德区乐从镇路州村新桂路**号**栋二楼;经营范围包括承接:房屋建筑工程、

市政公用工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程；建筑劳务分包；自有物业出租；建筑机械设备租赁、脚手架租赁、钢板桩租赁；销售：建筑材料、钢筋混凝土预应力管桩及方桩、水泥预制品；国内商业、物资供销业；代理各类商品及技术的进出口业务。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；法定代表人：何*平。

（三）事故相关人员情况

1.伍*俊，男，汉族，1990年1月出生，广东省佛山市人，广东顺诚置业有限公司主要负责人。

2.陈*涛，男，汉族，1970年7月出生，53岁，广东省佛山市人，广东景鹏建设工程有限公司实际控制人、主要负责人（持股**%）。

3.胡*华，男，汉族，1986年9月出生，广东省佛山市人，和乐置业投资公司主要负责人。

4.覃*祥，男，汉族，1968年6月出生，广东省云浮市人，顺诚置业公司任命其为涉事和乐广场幕墙项目负责人。

5.田*富，男，汉族，1970年1月出生，重庆市合川市人，景鹏建设工程公司涉事脚手架搭建班组长。

6.何*平，女，汉族，1972年7月出生，广东佛山人，景鹏建设工程公司法定代表人。

7.潘*有，男，汉族，1985年11月出生，广东佛山人，顺诚置业公司涉事工程安全员。

8.邓*斌，男，汉族，1986年9月出生，湖南省蓝山县人，景鹏建设工程公司涉事外墙干挂石材班组班组长。

9.冯*尚（死者），男，汉族，1976年5月出生，广西贺州市人，景鹏建设工程公司涉事外墙干挂石材班组工人。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年1月18日上午，邓*斌安排相关施工人员在涉事和乐广场外墙脚手架上进行挂石材作业。1月18日下午，3名施工人员在建筑物室内做辅助工作，冯*尚、杨*江、余*、卢*强、钟*、蒋*良、毛*悦等7名施工人员在涉事和乐广场外墙脚手架上进行挂石材作业。挂石材作业是在建筑物的上一层对石材开孔，打AB胶水，然后将石材往下挂，固定在外墙挂件上，再用AB胶水固定。16时9分，涉事佛山顺德区乐从镇和乐广场外墙脚手架东南侧首先失稳向下倒塌，带动南侧及东侧的脚手架向下倒塌，导致脚手架上的7名工人跌落至地面，造成1人死亡、2人受伤、4人轻微伤，伤者随后被送乐从医院、龙江医院抢救。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

经调查，事故造成1人死亡，2人受伤。另有4人轻微伤、擦伤等，经医护人员处理，无需住院治疗。

1.冯*尚（死者），男，1976年5月出生，广西贺州市人，事发后送至龙江医院救治，当日抢救无效死亡，死亡原因是：开放型颅

脑外伤特重型，呼吸心跳骤停。1月20日顺诚置业公司与家属达成协议，赔偿253万元整，已支付完毕。

2.杨*江（伤者），男，1985年5月出生，湖南省蓝山县人，事发后送至乐从医院救治，整体肺挫伤、脑挫伤，康复中。治疗费用至5月8日时止，共计109135.39元，已支付完毕。

3.余*（伤者），男，1990年7月出生，广西岑溪市人，事发后送至乐从医院救治，腰椎骨折、左侧股骨骨折等，康复中。治疗费用至5月8日时止，共计328717.92元，已支付完毕。

上述两名伤者治疗费用目前合计为437853.31元。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故造成的直接经济损失约2967853.31元。

（三）应急处置情况

16:12乐从镇110指挥中心接报事故发生，公安部门到达现场处置，并对现场进行警戒。琴湖社区工作人员到达现场了解情况。16:30消防部门到达现场搜救被困伤者。急救车陆续转运伤员。16:51其余伤者全部救出并送至乐从医院救治。救援结束后消防救援人员向市总值、省消防等进行事故信息报送。

吕园园区长、吴楷钊常委分别对事故应对工作给予指示。乐从镇、区应急、住建等相关部门也在事发第一时间到事发现场开展应急处置和事故调查工作。

（四）事故应急处置评估

区(镇)应急、公安、住建等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，开展现场处置工作，控制事故现场，做好警戒。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。职能部门部署到位，处置过程中未造成次生事故。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故调查具体情况

（一）事故现场勘查情况

涉事建筑物和乐广场，东、南、西、北面是新桂路、环镇南路、创兴八路（道路封闭）、创富五路。和乐广场由10层塔楼（证载）、4层裙楼和1层地下室组成，塔楼、裙楼和地下室结构相连。和乐广场东面、东南面、南面、北面搭设有外脚手架，涉事坍塌的脚手架距地面超过24米，坍塌前南侧有7名工人在进行干挂石材幕墙施工，东南侧（长度约24米）脚手架首先失稳向下垂直倒塌，带动南侧（长度约60米）、东侧（长度约12米）脚手架向下垂直倒塌，坍塌的脚手架及7名工人跌落至地面，造成1人死亡、2人受伤、4人轻微伤。

2024年顺德区“1.18”一般事故总体平面示意图

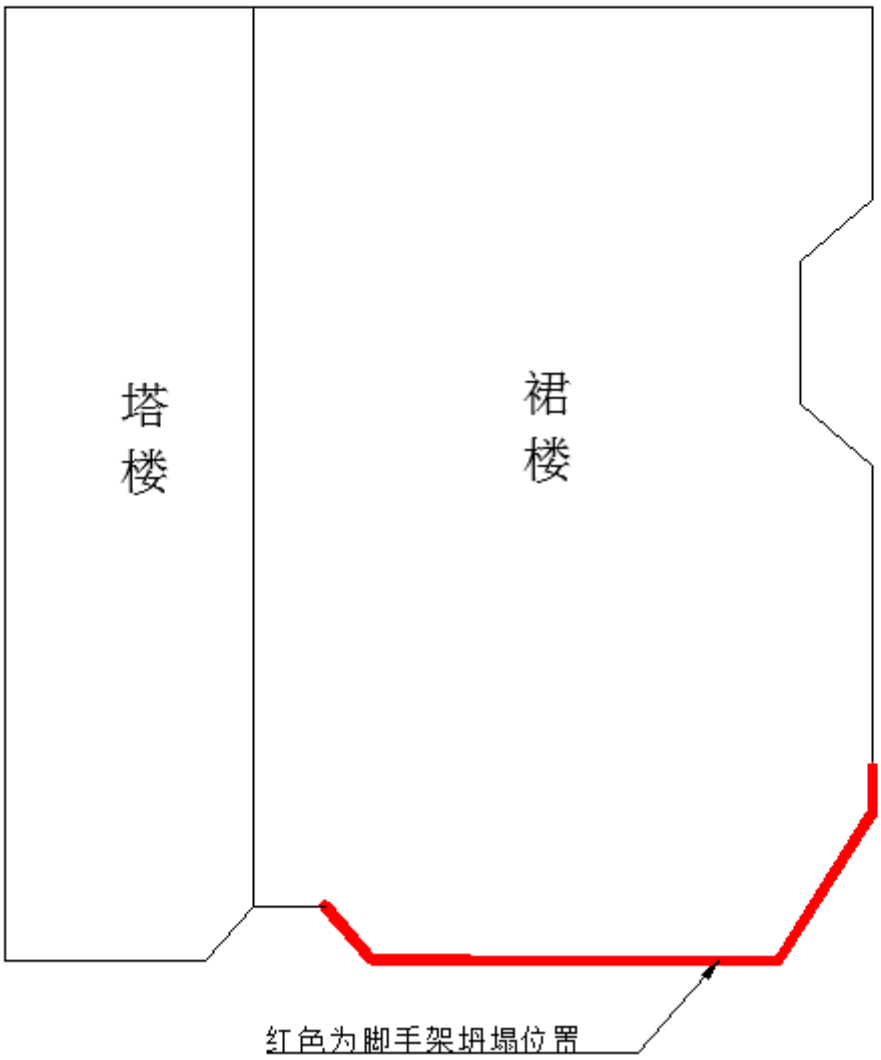


图 1 总体平面示意图



图 2 工人在南侧脚手架坠落



图 3 东南侧脚手架首先失稳坍塌

（二）事故技术分析情况

1.涉事项目外架搭设没有专项施工方案及审批手续，未选择合适的脚手架结构和材料，未进行结构设计计算。

2.涉事项目外架材料无材料合格证明，未送检即投入使用。

3.涉事项目外架立杆间距、步距高度不合理[1]；扫地杆立杆下面没有垫板或者钢板等；部分立杆悬空，受力不均匀。

[1] 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011，节选如下:



图4 现场实测立杆间距1.8米

6.1.1 常用密目式安全网全封闭单、双排脚手架结构的设计尺

表 6.1.1-2 采用。

表 6.1.1-1 常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的

连墙件设置	立杆横距 l_b	步距 h	下列荷载时的立杆纵距 l_a(m)			
			2+0.35 (kN/m^2)	2+2+2×0.35 (kN/m^2)	3+0.35 (kN/m^2)	
二步三跨	1.05	1.5	2.0	1.5	1.5	
		1.80	1.8	1.5	1.5	
	1.30	1.5	1.8	1.5	1.5	
		1.80	1.8	1.2	1.5	
	1.55	1.5	1.8	1.5	1.5	
		1.80	1.8	1.2	1.5	



图5 现场实测步距1.8米

4.涉事项目脚手架外架设置的连墙件方式及数量不足[2]；部分外架拉结的连墙杆设置在不锈钢栏杆上。

[2] 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》，8.2.2 作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件，并应符合下列规定：1.连墙件应采用能承受压力和拉力的构造，并应与建筑结构和架体连接牢固；2.连墙点的水平间距不得超过3跨，竖向间距不得超过3步，连墙点之上架体的悬臂高度不应超过2步；3.在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物层高，且不应大于4.0m。



图6 短钢管没有预埋



图7 连墙杆设置在不锈钢栏杆

5.涉事项目脚手架外架剪刀撑设置不符合规范要求[3]。

6.涉事项目脚手架外架架体在使用期间节点松动[4]。

7.涉事项目脚手架未对外架进行阶段性检查、验收[5]。

四、事故发生原因

（一）事故发生的直接原因

经现场勘验、当事人现场指认、视频分析、笔录分析、物证提取等核实，现将直接原因认定如下:

1.涉事项目脚手架架体存在结构性缺陷。脚手架施工未编制专项施工方案，未进行结构设计计算，立杆数量不足，剪刀撑设置不规范，导致架体整体刚度不足；未设置有效连墙件，导致架体与建筑结构未形成有效连接。

2.涉事项目钢管、扣件等材料质量不合格；部分钢管锈蚀严重，钢管、扣件没有材料合格证明，未进行送检，节点安装

---

[3]《建筑施工脚手架安全技术统一标准》，8.2.3 在作业脚手架的向外侧立面上应设置竖向剪刀撑并应符合下列规定: 1. 每道剪刀撑的宽度应为 4 跨~6 跨，且不应小于 6m，也不应大于 9m;剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在 45°~60°之间; 2.搭设高度在 24m 以下时，应在架体两端、转角及中间每隔不超过 15m 各设置一道剪刀撑，并由底至顶连续设置:搭设高度在 24m 及以上时，应在全外侧立面上由底至顶连续设置; 3.悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底至顶连续设置。

[4]《建筑施工脚手架安全技术统一标准》，8.1.2 脚手架杆件连接节点应满足其强度和转动刚度要求，应确保架体在使用期内安全，节点无松动。

[5]建筑施工脚手架安全技术统一标准》，节选如下:

10.0.1 施工现场应建立健全脚手架工程的质量管理制度和搭设质量检查验收制度。

10.0.2 脚手架工程应按下列规定进行质量控制:1.对搭设脚手架的材料、构配件和设备应进行现场检验;2.脚手架搭设过程中应分步校验，并应进行阶段施工质量检查; 3.在脚手架搭设完工后应进行验收，并应在验收合格后方可使用。

松动。

3.施工前，涉事项目脚手架施工未进行结构设计、计算且脚手架搭建不符合《建筑施工脚手架安全技术统一标准》相关要求，事发当天外架上堆置石材等材料荷载，上述多重因素共同影响致使架体整体坍塌。

（二）事故发生的间接原因

1.和乐置业投资公司，在没有向镇城建管理部门领取施工许可证的情况下，将涉事和乐广场幕墙工程项目发包给顺诚置业公司，在施工过程中，未委托监理单位对涉事和乐广场幕墙工程项目实施监理；对顺诚置业公司安全生产工作统一协调、管理不到位，对顺诚置业公司发现了景鹏建设工程公司搭建的脚手架存在事故隐患的安全问题，未及时督促顺诚置业公司落实整改，导致事故发生。

2.胡*华，和乐置业投资公司主要负责人，在没有向镇城建管理部门领取施工许可证的情况下，将涉事和乐广场幕墙工程项目发包给顺诚置业公司，也未委托监理单位对涉事和乐广场幕墙工程项目实施监理；督促、检查涉事和乐广场幕墙工程项目的安全生产工作不到位，未及时组织消除涉事工程项目的生产安全事故隐患，导致事故发生。

3.顺诚置业公司，在涉事和乐广场幕墙工程项目施工前，未编制施工组织设计，未编制脚手架施工方案；安排的项目负责人未持有相应执业资格证书；施工前没有对施工人员进行三

级安全教育和安全技术交底；事故发生前，顺诚置业公司发现了景鹏建设工程公司搭建的脚手架存在事故隐患，自2023年9月起先后对景鹏建设工程公司下达了5份《安全隐患整改通知单》，直至事故发生前，仍未督促景鹏建设工程公司对脚手架存在的事故隐患完成整改，导致事故发生。

4.伍*俊，顺诚置业公司主要负责人，未落实主要负责人职责，未组织制定安全生产规章制度和操作规程（未针对涉事项目编制施工组织设计，未编制脚手架施工方案）；施工前，未对施工人员组织实施安全生产教育；督促、检查涉事和乐广场幕墙工程项目的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。

5.景鹏建设工程公司，作为涉事搭建脚手架的施工单位，对顺诚置业公司自2023年9月起下达的5份《安全隐患整改通知单》（搭建的脚手架存在事故隐患）未及时落实整改，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。

6.陈*涛，景鹏建设工程公司主要负责人（实际控制人），对顺诚置业公司自2023年9月起下达的5份《安全隐患整改通知单》（搭建的脚手架存在事故隐患）未及时组织落实整改，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。

五、事故发生单位及有关人员存在的问题

经对事故现场进行全面勘察，对涉及的相关人员进行大量的调查取证，对事故发生的原因进行全面复盘，经调查取证和综合分析，初步查明事故暴露出以下问题:

（一）佛山市和乐置业投资有限公司

1.作为涉事项目的发包方，2023年9月15日，与顺诚置业公司签订了《和乐广场幕墙工程施工合同》，在未向镇城建管理部门领取施工许可证的情况下，将涉事和乐广场幕墙工程项目发包给顺诚置业公司，工程内容:包括玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙、铝合金线条、采光井夹胶玻璃光棚、钢结构骨架等，具体内容详见各专业图纸及工程量清单。合同采用固定同暂估总价(不含税)为人民币********.**元，税金*%，含税总价为人民币********.**元。（*仟*佰*拾万零*佰*拾*元*角*分整）
在施工过程中，乐置业投资公司未为涉事和乐广场幕墙工程项目委托监理单位实施监理；对顺诚置业公司安全生产工作统一协调、管理不到位，对顺诚置业公司发现了景鹏建设工程公司搭建的脚手架存在事故隐患的安全问题，未及时督促顺诚置业公司落实整改。

2.胡*华，和乐置业投资公司主要负责人，在没有向镇城建管理部门领取施工许可证的情况下，将涉事和乐广场幕墙工程项目发包给顺诚置业公司，也未为涉事和乐广场幕墙工程项目委托监理单位实施监理；督促、检查涉事和乐广场幕墙工程项目的安全生产工作不到位，未及时消除涉事工程项目的生产安全事故隐患。

（二）广东顺诚置业有限公司

1.作为施工承包单位，在涉事和乐广场幕墙工程项目施工前，未编制施工组织设计，未编制脚手架施工方案；安排的项目负责人未持有相应的执业资格证书；施工前没有对施工人员进行三级安全教育和安全技术交底；事故发生前，顺诚置业公司发现了景鹏建设工程公司搭建的脚手架存在事故隐患，自2023年9月起先后对景鹏建设工程公司下达了5份《安全隐患整改通知单》，但未有效督促景鹏建设工程公司落实整改，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

2.伍*俊，顺诚置业公司主要负责人，未落实主要负责人职责，未组织制定安全生产规章制度和操作规程（未针对涉事项目编制施工组织设计，未编制脚手架施工方案）；施工前，未对施工人员组织实施本单位安全生产教育；督促、检查涉事和乐广场幕墙工程项目的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）广东景鹏建设工程有限公司

1.作为涉事搭建脚手架的施工单位，涉事搭建脚手架由景鹏建设工程公司安排田*富脚手架班组的施工人员搭建，但景鹏建设工程公司对顺诚置业公司自2023年9月起下达的5份《安全隐患整改通知单》（搭建的脚手架存在事故隐患）未及时落实整改，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

2.陈*涛，景鹏建设工程公司经理、公司实际控制人（持股比例**%），对顺诚置业公司自2023年9月起下达的5份《安全隐患整改通知单》（搭建的脚手架存在事故隐患）未及时组织落实整改，

直至事故发生前，仍未落实整改，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

六、有关部门履职情况

1.乐从镇城建和水利办公室，该办工作人员于2023年10月11日、11月18日对和乐广场进行检查，检查发现的涉事和乐广场幕墙工程项目没有领取施工许可证、没有办理报监手续等问题，没有及时督促整改。乐从镇城建和水利办公室对乐从辖区的违法施工行为，没有按照规定依法依规及时进行处理。

2.乐从镇综合行政执法办公室，该办工作人员于2023年12月28日、12月29日，对涉事和乐广场幕墙工程项目施工现场进行核查，但未将涉嫌违法施工线索移交给乐从镇城建和水利办公室。

七、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定乐从镇“1·18”生产安全事故是一起一般坍塌生产安全责任事故。

八、对事故相关责任单位和责任人员的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故的责任认定及对事故责任者的处理建议如下:

（一）对事故责任的单位和人员处理建议

1.佛山市和乐置业投资有限公司，作为涉事工程的建设单位，未按照规定对涉事工程向乐从镇城建部门进行报监，也未

委托监理单位对涉事和乐广场幕墙工程项目实施监理，致使涉事工程在没有监管情况下进行施工，对顺诚置业公司发现了景鹏建设工程公司搭建的脚手架存在事故隐患的安全问题，未及时督促顺诚置业公司组织落实整改，导致事故隐患未及时发现并消除，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对佛山市和乐置业投资有限公司予以行政处罚。

2.广东顺诚置业有限公司，作为涉事工程的承包方，施工前未编制施工组织设计、未编制脚手架施工方案，安排的项目负责人未持有执业资格证书，施工前没有按照规定对施工人员进行三级安全教育和技术交底，对涉事项目的检查中发现施工单位广东景鹏建设工程有限公司搭建的脚手架存在事故隐患，自2023年9月起，仅仅先后下达5份《安全隐患整改通知单》，但没有跟踪督促落实整改，致使事故隐患未及时发现并消除，导致事故发生，对事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对广东顺诚置业有限公司予以行政处罚。

3.广东景鹏建设工程有限公司，作为涉事脚手架搭建方，安全生产主体责任落实不到位，在脚手架搭建施工过程中违法违规施工作业，对广东顺诚置业有限公司自2023年9月起下达的5份《安全隐患整改通知单》未落实整改，事故隐患未及时发现并消除，对事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定

建议由应急管理部门依法对广东景鹏建设工程有限公司予以行政处罚。

4.胡*华，和乐置业投资公司主要负责人，在没有向镇城建管理部门领取施工许可证的情况下，将涉事和乐广场幕墙工程项目发包给顺诚置业公司，也未委托监理单位对涉事和乐广场幕墙工程项目实施监理；督促、检查涉事和乐广场幕墙工程项目的安全生产工作不到位，未及时组织消除涉事工程项目的生产安全事故隐患，对事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对胡*华予以行政处罚。

5.伍*俊，顺诚置业公司主要负责人，未落实主要负责人职责，未组织制定安全生产规章制度和操作规程（未针对涉事项目编制施工组织设计，未编制脚手架施工方案）；施工前，未对施工人员组织实施本单位安全生产教育；督促、检查涉事和乐广场幕墙工程项目的安全生产工作不到位，未及时组织消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对伍*俊予以行政处罚。

6.陈*涛，景鹏建设工程公司主要负责人（实际控制人），对顺诚置业公司自2023年9月起下达的5份《安全隐患整改通知单》（搭建的脚手架存在事故隐患），直至事故发生前，仍未落实整改，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对陈*涛予以行政处罚。

（二）建议移交司法机关处理的人员

1.覃*祥，和乐广场幕墙项目负责人，未落实主要负责人职责，未按规定组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未及时消除涉事脚手架的生产安全事故隐患，导致事故发生，对事故负有责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项和第五项，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款规定的重大责任事故罪，建议移交司法机关追究其刑事责任。

2.田*富，脚手架搭建班组长，在涉事工程的脚手架搭建过程中，未按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）要求组织搭建脚手架，导致事故发生，对事故负有责任，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款规定的重大责任事故罪，建议移交司法机关追究其刑事责任。

（三）建议其他行政处罚的人员

潘*有，广东顺诚置业有限公司涉事工程的安全员，对涉事项目只先后下达5份《安全隐患整改通知单》，但未跟踪复查督促落实整改，检查本单位的安全生产状况不到位，督促落实本单位安全生产整改措施不力，对事故负有责任。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（七）项的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，建议由应急管理部门依法对其予以行政处罚。

九、其他处理建议

（一）有关单位及公职人员处理建议

鉴于该起事故为一般坍塌生产安全责任事故，乐从镇部分相关公职人员存在不正确履行职责的问题，根据《中国共产党纪律处分条例》第十九条、第一百四十九条，《监察机关监督执法工作规定》第九条等规定，建议对负有责任人员进行处理处分。

（二）其他意见建议

针对此次事故暴露出来的问题，建议向乐从镇人民政府发出监察建议书，要求其认真总结和深刻吸取事故教训，贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，进一步加强建设工程安全生产监督管理的教育培训，明晰各类违法建设、违法施工的行政执法责任部门，畅通部门执法衔接。

十、事故防范措施建议

（一）广东顺诚置业有限公司，要加强施工现场安全管理，严格落实企业负责人、项目负责人现场带班制度，设立项目安全生产管理机构，认真遵守施工规程和技术规范，全面实施全员教育制度，加大风险管控和隐患排查治理，将隐患当事故对待，要实现对隐患发现、确认、整改、验收、公示全过程闭环管理，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，不得将劳务工程分包给没有资格的个人。

（二）广东景鹏建设工程有限公司，要根据工程量和施工危险程度配备项目专职安全生产管理人员，服从承包单位的安全生产管理，不得将劳务工程分包给没有资格的个人；要进一步加强施

工现场安全管理，认真遵守施工规程和技术规范，加强隐患排查治理和安全培训教育工作，并做好详细记录，发现存在事故隐患的，应当立即整改甚至暂停生产，切实消除事故隐患，防范类似事故发生。特别要对高处作业开展安全排查，落实作业人员劳动防护用品的使用。同时，在作业过程中，要严格落实作业的安全监管和安全防护措施等工作，防范事故的发生。

（三）佛山市和乐置业投资有限公司，要依法办理建筑工程施工许可证、按照国家规定办理工程质量监督手续，进一步规范各项承发包行为，加强风险辨识工作，依法依规履行告知备案职责和交底工作。

（四）顺德区乐从镇人民政府，要吸取本次事故教训，结合违法建设专项整治行动、安全生产专项整治行动，狠抓建筑施工领域专项整治；要进一步完善建筑工程施工许可证前审查和违法建设、违法施工查处、移交工作机制，实现许可和监管环环相扣，无缝对接，堵塞漏洞。要督促镇城建管理、综合执法等相关部门依法履职，正确理解简政放权的含义，正确处理简政放权与安全生产的关系，明确任何流程简化的前提是对安全生产的保障，绝不能因简政放权对安全生产造成影响。乐从镇城建和水利办公室要结合安全生产专项整治三年行动、七大行业专项整治工作，狠抓建筑施工领域专项整治，对照“一图两清单”把方案和措施落细落实落具体；要全面深入排查工程建设领域存在的安全生产多发、共性问题，通过行业约谈通报、诚信加扣分、联合惩戒、强化执法力度等实招硬招提升企业整治重大隐患的自觉性。乐从镇综合行

政执法办公室要提高政治站位，加强与城建等部门的联动协作，加大行政执法力度，坚决遏制违法建设行为的发生。

（五）区住房城乡建设和水利局，应举一反三，继续加大对建筑施工安全生产宣传力度，加强对施工单位的安全生产教育，开展一次建设工程事故警示教育，提高施工安全防范意识和自我保护意识，推动生产经营单位切实落实安全生产主体责任，建立完善风险管控、隐患排查机制；要组织开展建筑施工领域安全生产大检查工作，加大对高处作业等违规行为的巡查力度，督促有关单位遵守有关安全生产的法律法规，提高建筑施工单位的安全生产主体意识。

上述事故防范和整改措施落实情况由区住房城乡建设和水利局牵头汇总，并及时报送事故调查组。

乐从镇“1·18”生产安全事故调查组

2024 年 5 月 11 日